展开尺寸： 420*270mm ，折后尺寸： 70*135mm
材质：105g铜版纸，正面反四色印刷

Tuotteen yleiskuvaus

Kiitos **Ironside 102753 minilaseretäisyysmittarin käytöstä.**
Lue tämä käyttöopas ennen ensimmäistä käyttöä.
Laitteen kotelo on alumiinia, ja naarmuuntumaton näyttö, joka on yli 50 % tuotteen koosta, on helppolukuinen suurten numeroiden ansiosta.
102753-mallissa on ladattava litiumakku.
Käytettävissä on useita mittaustapoja, kuten pinta-alan mittaus, tilavuuden mittaus, Pythagoras sekä 2 ja 3 pisteen mittaus.

Turvaohjeet

a. Tämä on luokan II lasertuote:
Älä katso lasersäteeseen suoraan äläkä suuntaa sädettä käytön aikana toisiin henkilöihin.
b. Tuote täyttää tiukat standardit ja vaatimukset, mutta emme voi sulkea pois muille laitteille mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä.
Älä käytä tätä tuotetta räjähdysvaarallisessa tai syövyttävässä ympäristössä.
Älä käytä tätä tuotetta lääkintälaitteiden lähellä.
Älä käytä tätä tuotetta

tuotetta lentokoneessa.

Jätteiden hävittäminen

Käytettyjä akkuja ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana.
Hävitä käytetyt akut asianmukaisesti keräysasemalla.
Tätä tuotetta ei saa hävittää kotitalousjätteiden mukana, hävitä tuote kansallisten tai alueellisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Vastuut

Jos laite vaurioituu sen purkamisen vuoksi tai jos sitä ei ole käytetty tämän käyttöoppaan mukaisesti, takuu ei kata vaurioita.

Litiumakun latausohjeet

Käytä latauksessa alkuperäistä USB-johtoa.
Laseretäisyysmittari voi lämmetä latauksen aikana, mikä on normaalia eikä vaikuta laitteen suorituskykyyn eikä käyttöikään. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, kytke laturi irti.

Ulkoasu

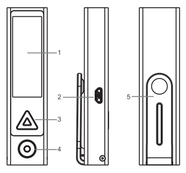

1. Näyttö
2. Micro USB -liitäntä
3. Mittaus/virtapainike
Kytke virta pitkällä painalluksella
Vaihda viitepinta etu/takaosaan pitkällä painalluksella
Mittaa lyhyellä painalluksella
4. Sammutus/paluupainike
Vaihda mittauksiin lyhyellä painalluksella
tilat: yksittäinen/ala/tilavuus/Pythagoras
Tyhjennä painamalla 2 sekunnin ajan
Sammuta painamalla 4 sekunnin ajan
5. Pidike

Näyttö

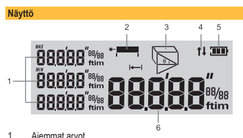

1. Aiemmat arvot
2. Viite (etu/takaosa/muut)
3. Mittaustavan kuvakkeet:
Ala
Tilavuus
Pythagoras 2-piste
Pythagoras 3-piste
4. Ei käytössä
5. Akun varaustaso
6. Viimeisin mittausarvo

Yksikön vaihto

Laitteen oletusmittayksikkö on metri.
Paina samanaikaisesti ▲ ja ◎ vaihtaaksesi yksikköä m/ft/in.

Toiminta ja ohjeet

Yksittäinen etäisyyden mittaus
On oletusasetus virran kytkemisen jälkeen.
Suuntaa kohteeseen ja paina, niin saat tuloksen näytön alaosaan.

Alan mittaus

Lyhyt painallus ▲ valitsee alan tilan, saat toisen etäisyyden painamalla uudelleen vilkkuvan rivin mukaisesti. Alan arvo tulee näyttöön automaattisesti.

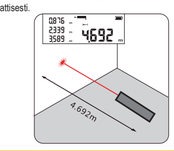

Tilavuuden mittaus

Valitse tilavuuden tila painamalla ◎ lyhyesti. Painamalla vilkkuvan valon ▲ mukaisesti saat ensimmäisen etäisyyden (pituus), painamalla uudelleen ▲ saat toisen etäisyyden (leveys) toisesta kohdepisteestä. Painamalla ▲ kolmannen kerran saat kolmannen etäisyyden (korkeus). Tilavuuden arvo tulee näyttöön automaattisesti.

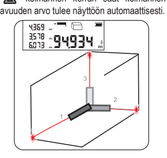

Pythagoras 2-piste

Valitse Pythagoras 2-piste painamalla ◎ lyhyesti vilkkuvan rivin mukaisesti, paina ▲ saadaksesi ensimmäisen linjan etäisyys, vaihda sitten kohteen vaakatasoon kiinteästä mittauspisteestä ▲ paina uudelleen, että saat toisen linjan, ja tulos näkyy yhteenvetoriviltä.

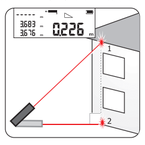

Pythagoras 3-piste

Valitse Pythagoras 3-piste painamalla lyhyesti ◎ vilkkuvan rivin mukaisesti, paina ▲ saadaksesi ensimmäisen linjan etäisyys, vaihda sitten kohteen vaakatasoon kiinteästä mittauspisteestä, paina ▲ uudelleen, että saat toisen linjan. Paina ▲ uudelleen 3. kohdepisteen kohdalla, jotta saat 3. linjan etäisyyden ▲ Tulos näkyy yhteenvetoriviltä.

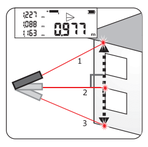

Ominaisuudet

Tyyppi	102753
Mittausetäisyys	0,2 - 20 m
Mittausyksiköt	+/- (3 mm + 5x10^{-5}D)
Etäisyyden mittaus	m/ft/in/ft+in
Alan mittaus	√
Tilavuuden mittaus	√
Pythagoras 2-piste	√
Pythagoras 3-piste	√
Pidike	√

Mittauksen viitekohdat	Etu/takaosa
Laserluokka	Luokka 2
Laserin tyyppi	490 - 670 nm < 1 mW
Laserin sammutus	30 s käyttämättömyyden jälkeen
Automaattinen virran katkaisu	180 s käyttämättömyyden jälkeen
Akun tyyppi	Ladattava litiumakku
Näyttö	LCD
Latausliitäntä	Mikro-USB
Käyttölämpötila	-10...+60 C°
Paino	40 g
Koko	90x23X13,7 mm

1. Mittausetäisyys
Oletusviitteenä on takaosa. Suurin mittausalue vaihtelee mallista riippuen. Todellinen alue viittaa pakettiin.
2. Mittaustarkkuus (D on mitattu etäisyys)
Jos mittaus tapahtuu suotuisissa olosuhteissa, kuten tasaisella pinnalla oikeassa lämpötilassa ja sisävalaistuksessa, laite pystyy toimimaan määrätyllä alueella ilmoitetulla tavalla.
Maksimipoikkeamat esiintyvät epäsuotuissa olosuhteissa, kuten kirkkaassa auringonvalossa tai mitattaessa heikosti heijastavia tai hyvin karkeita pintoja.
Vinkkejä: Jos auringonvalo on voimakasta tai kohde heijastaa huonosti, käytä kohdelevyä tai heijastinta (eivät sisälly)

Virhekoodi ja korjaustoimet

Kaikki tiedot näkyvät koodina tai tekstillä Error. Seuraavassa on kaikki koodit sekä niiden selitykset ja liittyvät toimenpiteet

Koodi	Syy	Ratkaisu
204	Laskentavirhe	Katso käyttöopasta ja toista toimenpiteet
220	Lataustila alhainen	Lataa akku
255	Saapuva signaali on liian heikko tai mittausaika on liian pitkä	Paranna heijastavaa pintaa Käytä kohdelevyä tai valkoista paperia
256	Saapuva signaali on liian vahva	Paranna heijastavaa pintaa Käytä kohdelevyä tai valkoista paperia
261	Mittausalueen ulkopuolella	Mittaa etäisyys mittausalueen sisällä
500	Laitteiston virhe	Kytke laite päälle/pois. Jos symboli on edelleen näytössä usean poiskytkennän jälkeen, ota yhteyttä jälleenmyyjään

Yhteystiedot

IRONSIDE INTERNATIONAL
13 rue de la perdrix
B.P.41031
Tremblay en France
95912 Roissy CDG. Cedex
France

Oversikt

Takk for at du har valgt å bruke **Ironside 102753 Mini laseravstands-måler.**
Les bruksanvisningen før du bruker apparatet.
Bygd med hus i aluminium og ripefritt display i tverrformat som utgjør 50 % av fronten på apparatet. Displayet er lettlest på grunn av store tall.
102753 har et innebygd oppladbart litiumbatteri.
Flere målemetoder som arealmåling, volummåling, Pytagoras, 2- og 3-punktsmåling.

Sikkerhetsinstruksjoner

a. Dette produktet er et laserprodukt av klasse II:
Ikke se rett inn i laserstrålen eller sikt på andre med den.
b. Produktet følger strenge standarder og forskrifter, men det er ikke utelukket at det kan forstyrre annet utstyr.
Ikke bruk dette produktet i eksplosiv eller etsende atmosfære.
Ikke bruk dette produktet i nærheten av medisinsk utstyr.
Ikke bruk dette produktet i et fly.

Avfallsbehandling

Brukte batterier skal ikke kastes i husholdningsavfallet, men leveres på stasjoner for spesialavfall.
Dette produktet skal ikke kastes i husholdningsavfallet og må avfallsbehandles i samsvar med nasjonale eller regionale lover og forskrifter.

Garantiansvar

Garantien gjelder ikke hvis instrumentet er skadd fordi det er demontert eller brukt på andre måter enn det som spesifiseres i bruksanvisningen.

Lade litiumbatteriet

Bruk den originale USB-kabelen til å lade batteriet.
Lasermåleren kan bli varm når den lades. Det betyr ikke noe for ytelsen og levetida til instrumentet. Koble fra laderen hvis den ikke skal brukes på lang tid.

Utseende

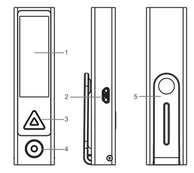

1. Display
2. Mikro-USB-kontakt
3. Måleknapp/på-knapp
Trykk lenge på knappen for å slå på.
Trykk lenge for å bytte om foran/bak-referansen.
Trykk kort for å måle
4. Av-/returknapp
Trykk kort for å bytte målemetode,
Metoder: enkel/areal/volum/Pytagoras
Trykk i 2 sekunder for å blanke ut.
Trykk i 4 sekunder for å slå av.
5. Hekte

Display

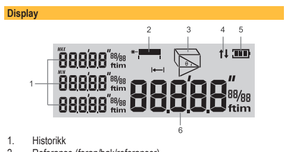

1. Historikk
2. Referanse (foran/bak/referanser)
3. Ikoner for målemetoder:
Areal
Volum
2 punkt-Pytagoras
3 punkt-Pytagoras
4. Ikke aktuelt
5. Batterinivå
6. Siste måleverdi

Enhetsskifter

Meter er standard måleenhet.
Trykk på ▲ og ◎ samtidig for å skifte måleenhet mellom m/ft/in.

Funksjon og instruksjoner

Enkel avstandsmåling
Denne metoden er valgt som standard når instrumentet slås på.
Trykk på knappen mens du sikter på målet. Avstanden vises nederst på displayet.

Arealmåling

Trykk kort på ▲ for å velge arealmetoden. Trykk igjen når du ser blinkende linjer for å få den andre avstanden. Arealet vises automatisk.

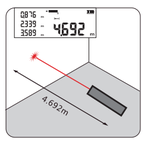

Volummåling

Trykk kort på ◎ for å velge volummetoden. Trykk på ▲ en gang til når du ser det blinkende lyset for å få den første avstanden (lengde), trykk på ▲ igjen for å få den andre avstanden (bredde) fra det andre målpunktet. Trykk på ▲ for tredje gang for å få den tredje avstanden (høyde). Volumet vises automatisk.

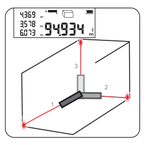

2 punkt-Pytagoras

Trykk kort på ◎ for å velge 2-punkts Pytagoras. Trykk på ▲ når du ser den blinkende linja for å få avstanden til den første linja. Bytt til vannrett retning mot målet fra det faste målepunktet. Trykk på ▲ igjen for å få avstanden til den andre linja. Resultatet vises på sammendragslinja.

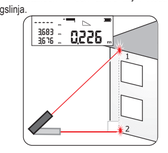

Pytagoras 3

Trykk kort på ◎ for å velge 3-punkts Pytagoras. Trykk på ▲ når du ser den blinkende linja for å få avstanden til den første linja. Bytt til vannrett retning til målet fra det faste målepunktet. Trykk på ▲ igjen for å få avstanden til den andre linja. Trykk på ▲ igjen for det 3. målpunktet. Trykk på ▲ for å få avstanden til den 3. linja. Resultatet vises på sammendragslinja.

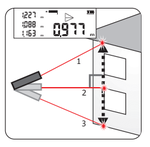

Spesifikasjoner

Type	102753
Måleintervall	0,2–20 m
Måleenheter	+/– (3 mm+5x10^{-5}D)
Avstandsmåling	m/ft/in/ft+in
Arealmåling	√
Volummåling	√
2 punkt-Pytagoras	√
3 punkt-Pytagoras	√
Hekte	√
Målereferanser	Foran/bak
Laserklasse	Klasse 2
Lasertype	490–670 nm <1 mW
Laseren slår seg av	etter 30 sekunder uten aktivitet.
Instrumentet slår seg av	etter 180 sekunder uten aktivitet.
Batteritype	Oppladbart litiumbatteri.
Display	LCD
Ladegrensesnitt	Mikro-USB
Driftstemperatur	–10/60 °C
Vekt	40 g
Mål	90x23x13,7 mm

1. Måleintervall
Referansepunktet er bak på instrumentet som standard. Rekkevidden er forskjellig for forskjellige modeller. Rekkevidden til modellen er angitt på emballasjen.
2. Målenøyaktighet (D er den målte avstanden)
Den angitte nøyaktigheten gjelder for gunstige forhold, f.eks. glatte flater, passe temperatur og innelys.
Størst avvik gir klart sollys eller ru og dårlig reflekterende flater.
Tips: Bruk måleplate eller reflektor (ikke standardutstyr) i solskinn eller hvis måleflata reflekterer dårlig.

Feilkoder og problemløsninger

Feil vises med kode eller «Error». Forklaring og løsninger går fram av tabellen.

Kode	Årsak	Løsning
204	Beregningsfeil	Se brukerveiledningen og gjenta målingene.
220	Svakt batteri	Lad batteriene.
255	For svakt signal eller for lang måletid	Forbedre måleflata. Bruk et mål eller et hvitt papir.
256	For sterkt signal	Forbedre måleflata. Bruk et mål eller et hvitt papir.
261	Utenfor målerekkevidden	Mål innenfor rekkevidden.
500	Teknisk feil	Slå instrumentet av og på. Ta kontakt med forhandleren hvis feilen ikke blir borte.

Kontaktopplysninger

IRONSIDE INTERNATIONAL
13 rue de la Perdrix
B.P. 41031
Tremblay en France
95912 Roissy CDG. Cedex
Frankrike

Produktöversikt

Vi tackar dig för att ha valt **Ironside 102753 Mini laseravstånds-mätare.**
Läs bruksanvisningen före första användning.
Instrumentet har ett aluminiumhölje och är lättavläst tack vare de stora siffrorna på den repsäkra displayen som sträcker sig över mer än 50 % av sidans yta.
102753 är försedd med ett laddbart batteri.
Apparaten erbjuder flera typer av mätningar, som mätning av ytor, mätning av volymer, indirekt mätning med 2 eller 3 punkter (Pythagoras 2 och Pythagoras 3).

Säkerhetsanvisningar

a. Denna produkt är en laserprodukt av klass II.
Titta inte direkt in i strålen och rikta den inte mot andra.
b. Denna produkt överensstämmer med stränga standarder och bestämmelser men detta utesluter inte att den kan störa andra utrustningar.

Använd inte denna produkt i explosiva eller korrosiva miljöer.
Använd inte denna produkt nära medicinsk utrustning.
Använd inte denna produkt i flygplan.

Avfallshantering

Använda batterier får inte slängas med hushållssoporna.
Släng dem i avsedda batteriholkar.
Denna produkt får inte slängas med hushållsavfall, kassera den i enlighet med din nationella eller regionala lagstiftning.

Ansvar

Garantin upphör att gälla om instrumentet skadas, demonteras eller inte används enligt dessa anvisningar.

Instruktioner för att ladda litiumbatteriet

Använd bifogad USB-kabel för uppladdningen.
Laseravståndsmätaren kan bli varm när den laddas; detta påverkar inte enhetens prestanda eller livslängd. Om den inte används under en längre tid ska laddaren kopplas från.

Utseende

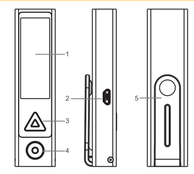

1. Display
2. Micro USB-kontakt
3. Mät-/PÅ-knapp
Långt tryck för att slå PÅ
Långt tryck för att skifta mätreferensen mellan framsidan/baksidan
Kort tryck för att mäta
4. AV-/tillbaka-knapp
Kort tryck för att skifta mellan mät-lägena: enkel/yta/volym/Pythagoras
Tryck 2 sekunder för att rensa
Tryck 4 sekunder för att stänga AV.
5. Klämma

Display

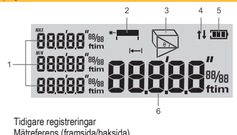

1. Tidigare registreringar
2. Mätreferens (framsida/baksida)
3. Mätlägesikoner:
Yta
Volym
Pythagoras 2 punkter
Pythagoras 3 punkter
4. Inte tillgänglig
5. Batterinivå
6. Senaste mätvärde

Enhetsväljare

Standardenheten för mätningarna är meter.
Tryck på ▲ och ◎ samtidigt för att byta enhet m/ft/in.

Funktion och anvisningar

Som standard vid påslagning visar instrumentet enkel avstånds-mätning. Efter att ha pekat mot målet, tryck på ▲ för att få resultatet längst ned på displayen.

Ytmätning

Gör ett kort tryck på ▲ för att välja ytmätningsläget, enligt blinkande linjen, tryck på ▲ för att registrera det första avståndet (längd). Tryck på nytt på ▲ för det andra avståndet (bredd). Ytan visas automatiskt.

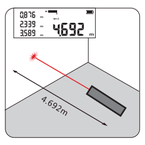

Volymmätning

Gör ett kort tryck på ◎ för att välja volymmätningsläget. Enligt det blinkande ljuset, tryck på ▲ för att registrera det första avståndet (längd). Tryck på ▲ ånyo för att registrera det andra avståndet (bredd) till den andra målpunkten. Tryck på ▲ en tredje gång för att registrera det tredje avståndet (höjd). Volymen visas automatiskt.

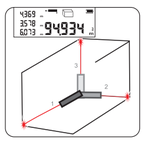

Indirekt mätning – Pythagoras 2 punkter

Gör ett kort tryck på ◎ för att välja Pythagoras 2 punkter enligt den blinkande linjen. Tryck på ▲ för att registrera det första avståndet. Peka sedan vägrätt utifrån samma fasta mätpunkt och tryck igen på ▲ för att registrera det andra avståndet. Resultatet visas på huvud-raden.

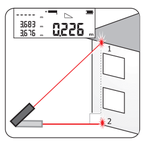

Indirekt mätning – Pythagoras 3 punkter

Gör ett kort tryck på ◎ för att välja Pythagoras 3 punkter enligt den blinkande linjen. Tryck på ▲ för att registrera det första avståndet. Peka sedan vägrätt utifrån samma fasta mätpunkt och tryck igen på ▲ för att registrera det andra avståndet. Tryck igen på ▲ för det tredje avståndet. Tryck på ▲ för att registrera det tredje avståndet. Resultatet visas på huvudraden.

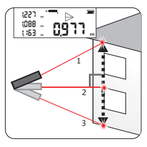

Tekniska data

Typ	102753
Räckvidd	0,2-20 m
Måtnoggrannhet	+/- (3 mm+5x10^{-5}D)
Avståndsmätning	m/ft/in/ft+in
Ytmätning	√
Volymmätning	√
Pythagoras 2 punkter	√
Pythagoras 3 punkter	√
Klämma	√
Mätreferenser	Framsida/baksida
Laserklass	Klass 2
Lasertyp	490-670 nm < 1 mW
Automatisk avstängning av lasern	Efter 30 sekunder utan aktivitet
Automatisk avstängning av strömmen	Efter 180 sekunder utan aktivitet
Batterityp	Laddbart litiumbatteri
Typ av display	LCD
Laddningsanslutning	Micro USB
Drifttemperatur	-10 C°/60 C°
Vikt	40 g
Mått	90x23X13,7 mm

1. Räckvidd
Som standard är baksidan mätreferens. Den längsta räckvidden beror på modellen. Den aktuella räckvidden står på förpackningen.
2. Mätnoggrannhet (D är den uppmätta längden)
Instrumentet fungerar inom det angivna mätområdet om mätningen sker under gynnsamma förhållanden, som t.ex. mot en slät yta, vid lämplig temperatur och under inomhusbelysning.

Den högsta avvikelsen sker under ogynnsamma förhållanden såsom starkt solsken eller mätning mot ytor som ger svag återspegling eller som är mycket ojämna.
Tips: Vid starkt solljus och svag återspegling ska målskivan eller en reflektor användas (ingår ej).

Felkoder och åtgärder

All information visas som antingen en kod eller som "Error". Nedan följer alla koder och motsvarande förklaring och åtgärd.

Kod	Orsak	Åtgärd
204	Beräkningsfel	Se bruksanvisningen och upprepa proceduren
220	Lågt batteri	Ladda upp batteriema
255	Den mottagna signalen är för svag eller så är mättiden för lång	Gör ytan mer reflekterande Använd en målskiva eller vitt papper
256	Den mottagna signalen är för stark	Gör ytan mer reflekterande Använd en målskiva eller vitt papper
261	Utanför räckvidd	Mät avstånd inom mätområdet
500	Hårdvarufel	Stäng av och slå på enheten flera gånger. Om koden fortfarande visas, kontakta din återförsäljare.

Kontakta oss

IRONSIDE INTERNATIONAL
13 rue de la perdrix
B.P. 41031
Tremblay-en-France
F-95912 Roissy CDG. Cedex
Frankrike

Product overview

Thank you for using **Ironside 102753 Mini laser distance meter.**
Please read the instruction manual before first use.
Build aluminum housing and a landscape scratch proof display which is over 50% of the total size of the product ease the reading thanks to large numbers.
102753 is built with a rechargeable lithium battery.
Multiple measurement type is available such as area measurement, volume measurement, Pythagoras, 2 and 3 points measurement.

Safety instructions

a. This product is a class II laser product:
Do not look directly at the laser beam or aim it at others.
b. This product complies with stringent standards and regulations, but it does not exclude the possibility of interference with other equipment.
Do not use this product in an explosive or corrosive environment.
Do not use this product near medical equipment.
Do not use this product in a plane.

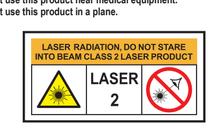

Waste disposal

Used batteries are not allowed to be disposed of with domestic waste.
Please dispose them at designated garbage collection station.
This product cannot be disposed with domestic waste, please dispose according your National or Regional laws and regulations.

Scope of liability

If the instrument is damaged; disassemble or not used according the manual, it will not be covered by the warranty.

Lithium battery charging instructions

Please use the original USB cable to charge.
Laser distance meter may heat when charging, it has no effect on the device performance and service life. If it is not use for a long time, unplug the charger.

Apparence

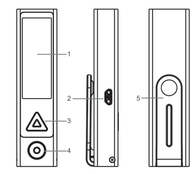

1. Display
2. Micro USB interface
3. Measuring button/turn on button
Long press to turn on
Long press to switch the front/rear reference
Short press to, measure
4. Turn off/return button
Short press to switch to measurements modes: single/area/volume/Pythagoras
Press 2 sec to clear
Press 4 sec to turn it off.
5. Clip

Display

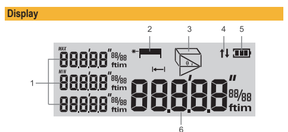

1. Historical record
2. Reference (front/rear/references)
3. Measurement mode icons:
Area
Volume
Pythagoras 2 points
Pythagoras 3 points
4. Not applicable
5. Battery level
6. Latest measuring value

Unit switch

The default unit of the measurement is meter.
Press ▲ and ◎ simultaneously to change units m/ft/in.

Function and instruction

Single distance measurement
Is the default setting when tuning on.
Press after aiming at the target to get the result at the bottom of the screen.

Single distance measurement default mode

Press ▲ to get the distance (length)

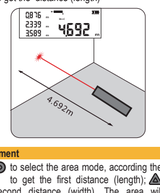

Area measurement

Short press ◎ to select the area mode, according the flashing line, press ▲ to get the first distance (length) ▲ press again to get the second distance (width). The area will be display automatically.

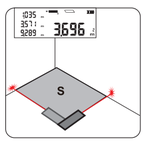

Volume measurement

Short press ◎ to select volume mode. According to the flashing light press to ▲ get the first distance (length) press ▲ again to get the second distance (width) from the second target point. Press a ▲ third time to get the third distance (height). The volume will be displayed automatically.

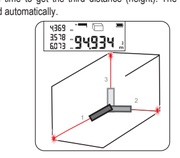

Pythagoras 2 points

Short press to ◎ select Pythagoras 2 points according to the flashing line, press ▲ to get the distance of the first line, change to the horizontal object direction from the fixed measuring point, press ▲ again to get the distance of the second line, the result is displayed in the summary line.

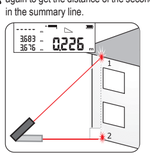

Pythagoras 3

Short press ◎ to select Pythagoras 3 points according to the flashing line, press ▲ to get the distance of the first line, change to the horizontal object direction from the fixed measuring point, press ▲ again to get the distance of the second line. Press ▲ again to the 3rd target point, press ▲ to get the distance of the 3rd line the result is displayed in the summary line.

Specifications

Type	102753
Range	0.2-20 m
Measuring accuracy	+/- (3mm+5x10^{-5}D)
Measuring units	m/ft/in/ft+in
Area measurement	√
Volume measurement	√
Pythagoras 2 point	√
Pythagoras 3 points	√
Clip	√
Measuring references	Front/rear
Laser class	Class 2
Laser type	490-670 nm <1mW
Laser switch-off	After 30 sec of inactivity
Auto-power switch-off	After 180" sec of inactivity
Battery type	Lithium rechargeable battery
Screen display	LCD
Charging interface	Micro USB
Operating temperature	-10C°/60C°
Weight	40 g
Size	90x23X13.7 mm

1. Range
The rear is the default reference. The maximum range shall be different according to difference models. The actual range refers to the package.
2. Measuring accuracy (D is the measured length)
If measuring under favorable conditions, such as smooth surface, proper temperature and indoor lighting, the device is able to work within certain range indicated.
Maximum deviation occurs under unfavorable conditions such as bright sunlight or when measuring to poorly reflecting or very rough surfaces.
Tips: in case of bright sunlight and bad reflection of the object, please use a target plate or a reflector (not included)

Error code and solutions

All information will be showed as code or "error" the following are all codes and corresponding explain and solution

Code	Cause	Solution
204	Calculation error	Refer to the user manual and repeat the procedure
220	Low battery	Recharge the batteries
255	Received signal too weak or measurement time too long	Improve the reflective surface Use a target or a white paper
256	Received signal too strong	Improve the reflective surface Use a target or a white paper
261	Out of the range	Measuring the distance within measurement range
500	Hardware error	Switch on/off if symbol still appears after several times, please contact with your dealer

Contact us

IRONSIDE INTERNATIONAL
13 rue de la perdrix
B.P.41031
Tremblay en France
95912 Roissy CDG. Cedex
France