



Nothing but **HEAVY DUTY.**®



2231-20

Original instructions

Originalbetriebsanleitung

Notice originale

Istruzioni originali

Manual original

Oorspronkelijke
gebruiksaanwijzing

Original brugsanvisning

Original bruksanvisning

Bruksanvisning i original

Alkuperäiset ohjeet

Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης

Orijinal işletme talimatı

Původním návodem k
používání

Pôvodný návod na použitie

Instrukcja oryginalną

Eredeti használati utasítás

Izvirna navodila

Originalne pogonske upute

Instrukcijām oriģinālvalodā

Originali instrukcija

Algupärane kasutusjuhend

Оригинальное руководство
по эксплуатации


Оригинално ръководство за
експлоатация

Instrucțiuni de folosire
originale



Оригинален прирачник за
работа

原始的指南


6

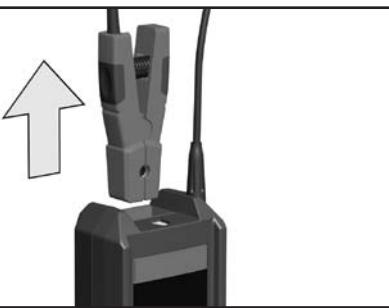


5

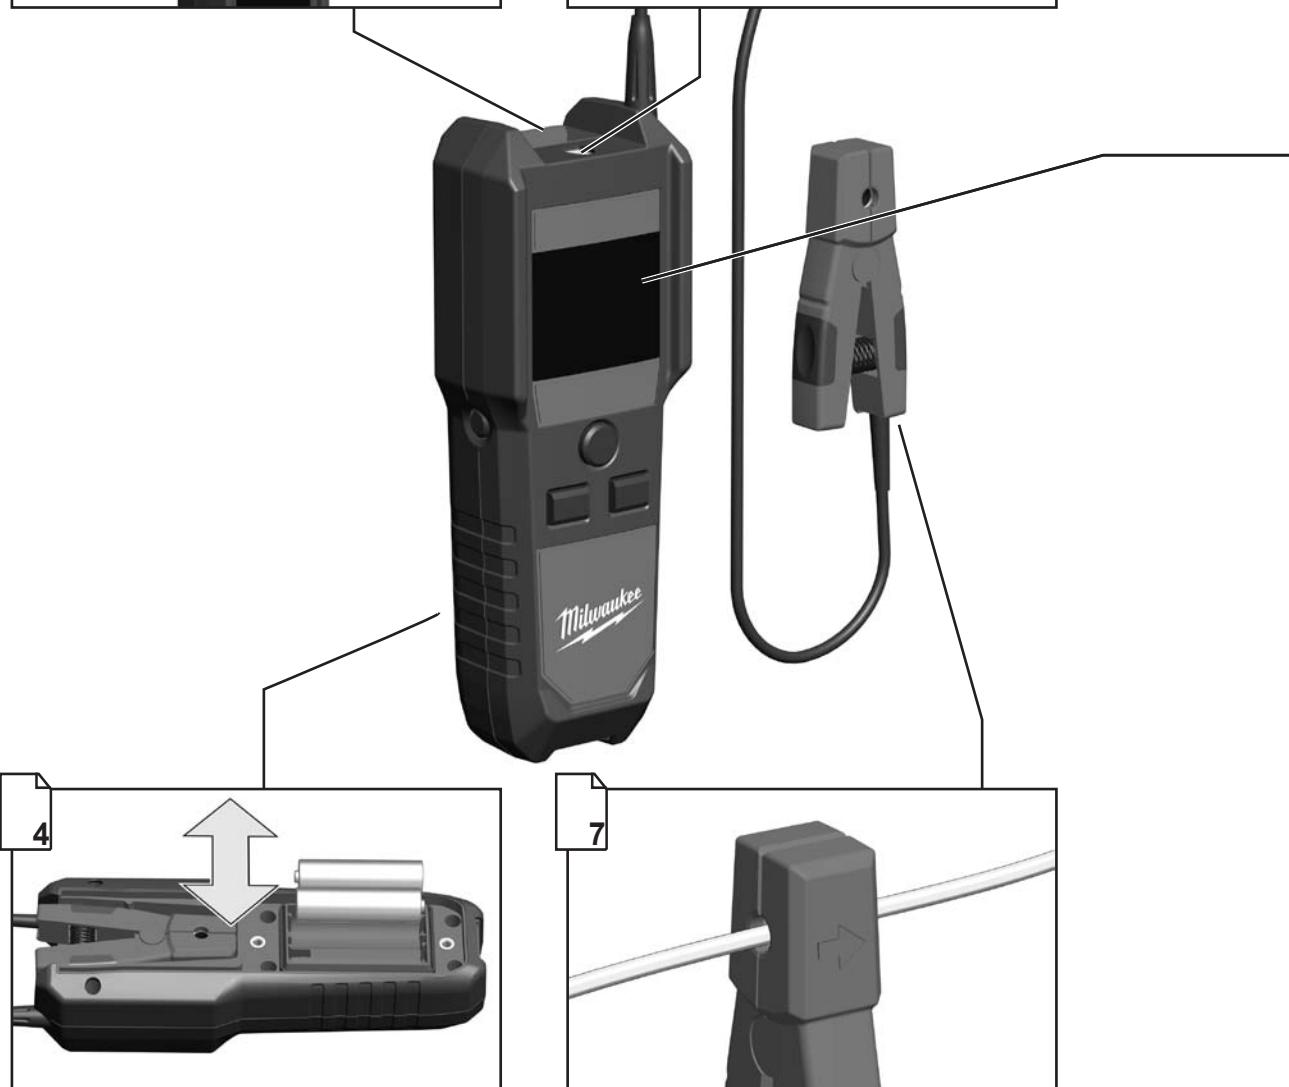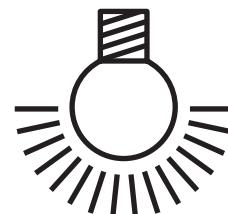








4






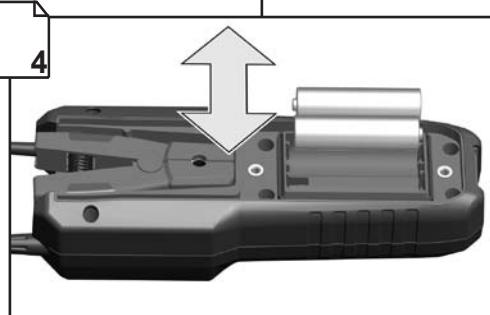


7

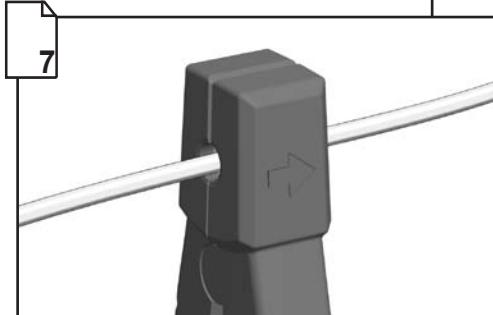

Description of Display and Buttons, Settings, Operation Important Informations and Notes	ENGLISH	8
Erklärung des Displays und der Tasten, Einstellungen, Bedienung Wichtige Angaben und Hinweise	DEUTSCH	10
Explication de l'afficheur et des touches, des réglages, du maneuvre, Indications et remarques importantes	FRANÇAIS	12
Chiarimenti sul display e i tasti, le impostazioni, il comando Indicazioni e avvertenze importanti	ITALIANO	14
Explicación de la pantalla y de las teclas, ajustes, manejo, datos e indicaciones importantes	ESPAÑOL	16
Descrição do Display e dos Botões, Ajustes, Operação Informações e Avisos Importantes	PORTUGUES	18
Verklaring van display, toetsen, instellingen en bediening Belangrijke gegevens en aanwijzingen	NEDERLANDS	20
Beskriverelse af display og taster, indstillinge, betjening Vigtige angivelser og oplysninger	DANSK	22
Forklaring av displayet, tastene, innstillingene, bruk Viktige informasjoner og instruksjoner	NORSK	24
Beskrivning av display och knappar, inställningar, betjäning Viktig information och anvisningar	SVENSKA	26
Näyttöruudun ja näppäinten, asetuksen ja käytön selitys Tärkeitä tietoja ja ohjeita	SUOMI	28
Εξήγηση της οθόνης και των πλήκτρων, ρυθμίσεις, χειρισμός Σημαντικές αναφορές και υποδείξεις	ΕΛΛΗΝΙΚΑ	30
Ecran ve tuş açıklamaları, ayarlar, kullanım Önemli bilgiler ve notlar	TÜRKÇE	32
Vysvětlivky k displeji a klávesám, nastavení, obsluha Důležité údaje a pokyny	ČESKY	34
Vysvetlivky k displeju a klávesom, nastavenie, obsluha Dôležité údaje a pokyny	SLOVENSKY	36
Objaśnienia ekranu i przycisków, ustawienia, obsługa Ważne dane i wskazówki	POLSKI	38
A kijelzőről és a billentyűk ismertetése, beállítások, kezelés Fontos adatok és útmutatások	MAGYAR	40
Obrazložitev displeja in tipk, nastavitev, uporabe Pomembne navedbe in opozorila	SLOVENSKO	42
Objašnjenje displeja i tipki, podešavanja, posluživanja Važni podaci i upute	HRVATSKI	44
Paskaidrojumi displejam un taustiņiem, uzstādīšanai, apkalpošanai Svarīga informācija un norādījumi	LATVIISKI	46
Ekrano ir klavišų paaiškinimas, nustatymai, aptarnavimas Svarbių duomenys ir nuordymai	LIETUVIŠKAI	48
Selgitused näidiku, nuppude, seadistuse ja kasutamise kohta Olulised andmed ja näpunäited	EESTI	50
Разъяснения по дисплею и кнопкам, настройкам и обслуживанию, Основные данные и указания	РУССКИЙ	52
Разясняване на дисплея и бутоните, настройките, обслужването Важни данни и указания	БЪЛГАРСКИ	54
Descrierea afişajului și a tastelor, reglaje, operare Date importante și instrucțiuni	ROMÂNIA	56
Објаснување на дисплејот и тастерите, нагодување, употреба, Важни податоци и упатства	МАКЕДОНСКИ	58
关于显示屏和键的说明，调整，操作 重要说明和提示	中文	60

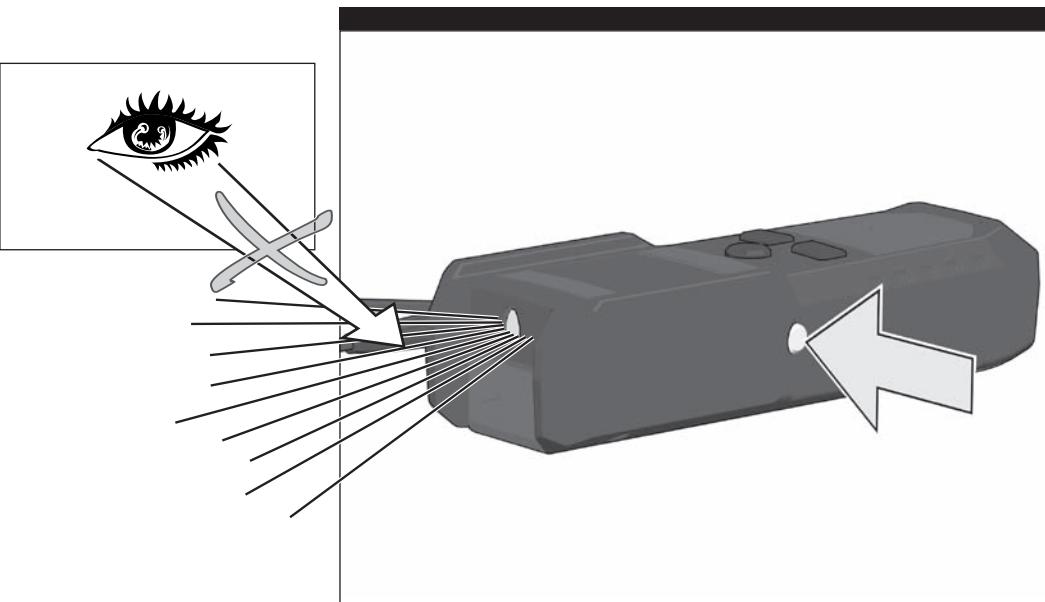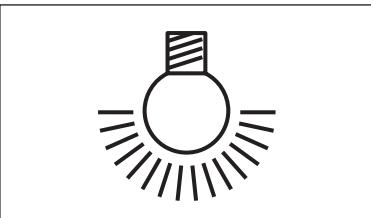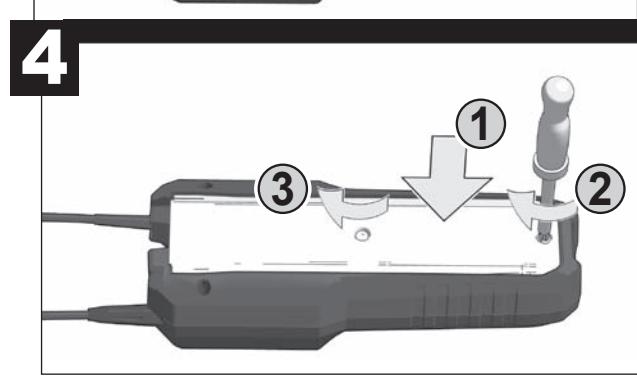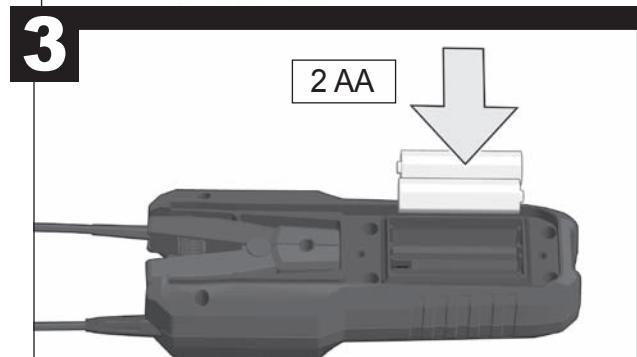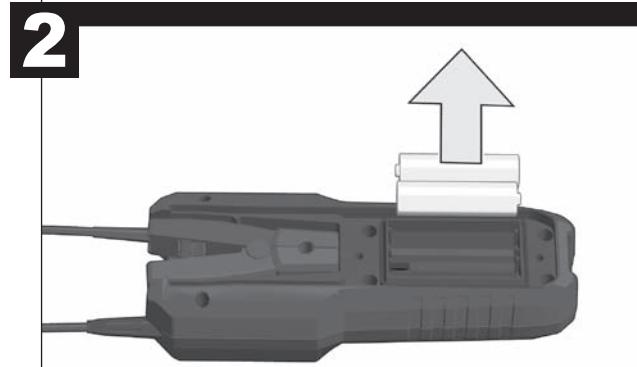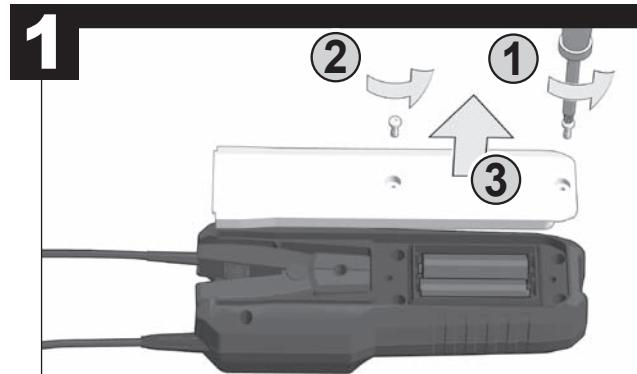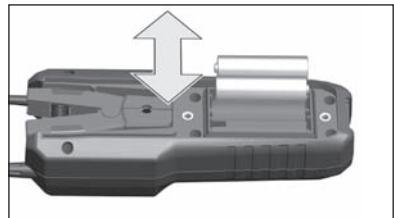

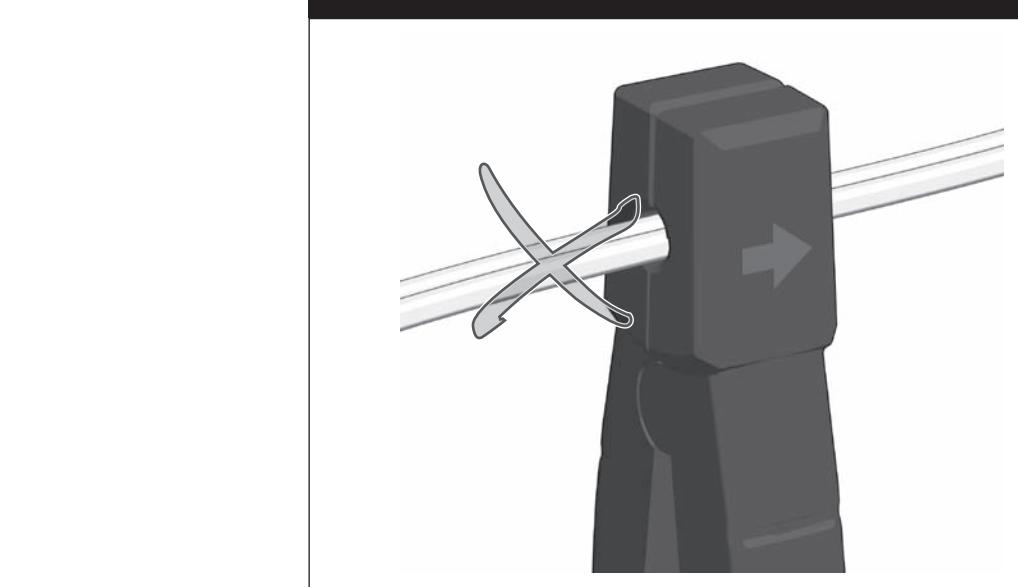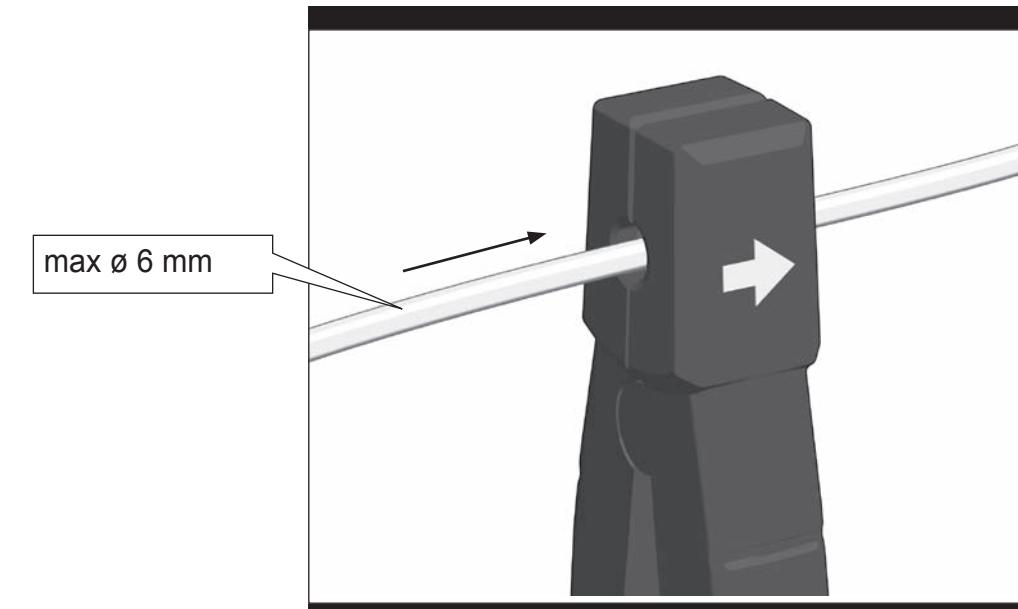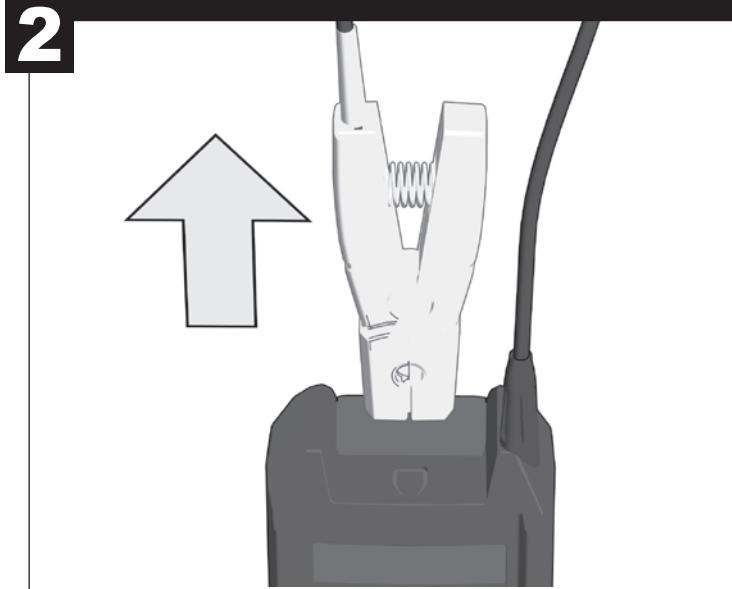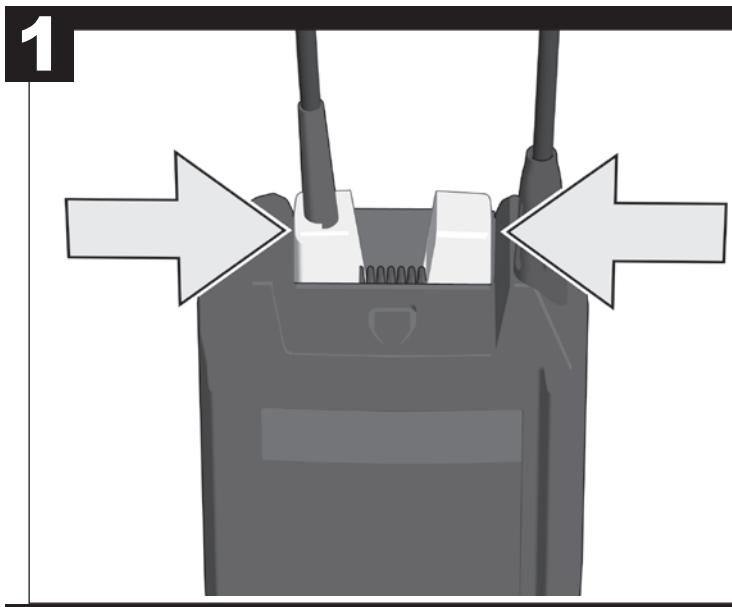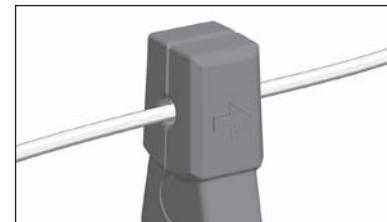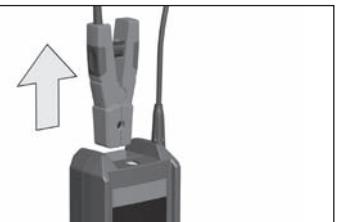

TECHNICAL DATA

Range	Resolution	Accuracy
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgs}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgs}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgs}$

Accuracy is specified for 1 year after calibration, at operating temperatures of 18°C to 28°C, with relative humidity at 0 % to 85 %.

Jaw Opening (maximum conductor size)	6 mm
Temperature Operating	-10°C - 50°C
Temperature Storage	-40°C - 60°C
Temperature Coefficient	0.1 x specified accuracy /°C (<18°C or >28°C)
Operating Altitude	0-2000 m
Drop Test	1 m
Battery	2 AA
Battery Life	approx. 25 h
Weight according EPTA-Procedure 01/2003	360 g

Safety CompliancesEN61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (Clamp Assemblies), IEC/EN 61010-1 2nd Edition for measurement Category II, 60 V, Pollution Degree 2, EMC EN61326-1

Certifications ...cULus, CE

WARNING! Read all safety warnings and all instructions, including those given in the accompanying brochure. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.
Save all warnings and instructions for future reference.

SAFETY INSTRUCTIONS Measuring Instrument

To avoid electrical shock: Use only for tests on 60V Cat II DC circuits. Do not use to test AC current.

Do not make tests on non-insulated conductors.

Transformer jaw tips are designed not to short the circuit under test. If equipment under test has exposed conductive parts, however, extra precaution should be taken to minimize the possibility of shorting.

Check meter functionality on a known circuit first. Never assume meter is working. Assume circuits are live until they can be proven de-energized.

Never open the battery cover during a measurement.

The instrument is to be used only in its intended applications or conditions. Otherwise, safety functions equipped with the instrument doesn't work, and instrument damage or serious personal injury may be caused.

To reduce the risk of injury from shock and arc blasts, always wear personal protective equipment where live conductors are exposed.

Verify proper operation on a known source before use or taking action as a result of the indication of the instrument.

Do not use with the battery cover removed.

Do not attempt to make measurement in the presence of flammable gasses. Otherwise, the use of the instrument may cause sparking, which can lead to an explosion.

Never attempt to use the instrument if its surface or your hand is wet. Do not exceed the maximum allowable input of any measuring range.

Do not ground yourself while measuring. Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.

Never attempt to make measurement if any abnormal conditions, such as broken case and exposed metal parts are found on the instrument.

Do not install substitute parts or make any modification to the instrument. For repair or re-calibration, return the meter to a factory Service/Sales Support Branch or authorized service station.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with limited physical, sensory or mental capabilities or insufficient experience and/or knowledge unless they are supervised by a person who is responsible for their safety or have been instructed by them in the safe use of the tool. Children should be supervised in order to ensure that they do not play with the tool.

SAFETY INSTRUCTIONS Battery

This tool is designed to be powered by 2 AA batteries properly inserted into the instrument. Do not attempt to use with any other voltage or power supply.

Do not leave batteries within the reach of children.

Do not mix new and used batteries. Do not mix brands (or types within brands) of batteries.

Do not mix rechargeable and non-rechargeable batteries.

Install batteries according to polarity (+ / -) diagrams.

Properly dispose of used batteries immediately.

Battery acid may leak from damaged batteries under extreme load or extreme temperatures. In case of contact with battery acid wash it off immediately with soap and water. In case of eye contact rinse thoroughly for at least 10 minutes and immediately seek medical attention.

Do not try to replace the batteries if the surface of the instrument is wet.


Disconnect all the cords and cables from the object under test and power off the instrument before opening the battery cover for battery replacement.

Do not incinerate or dismantle batteries.


SPECIFIED CONDITIONS OF USE

The Measuring Instrument can be used for following measurements: Current DC. This instrument may only use for measuring the previously indicated measurements.

DISPLAY

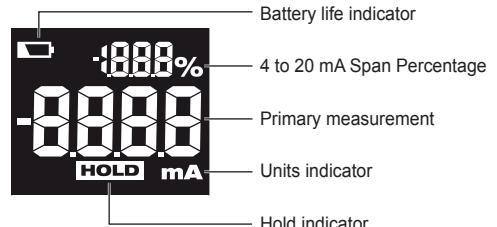

BUTTONS

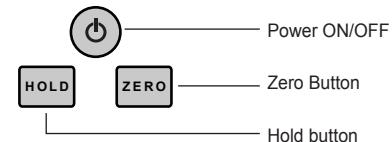

ZERO Button

Always press the ZERO button before clamping around a conductor. Pressing the ZERO button removes the residual DC current offset to ensure a more accurate reading.

HOLD Button

Press the HOLD button to freeze the reading. The reading will be held regardless of subsequent variation in input. HOLD is displayed with the reading. To exit Hold mode, press the HOLD button again.

Sleep Mode

The display will turn off about 5 minutes after the last button operation to conserve battery life. Press any button to turn the display back on.

Auto Power Off

The meter will completely power off about 15 minutes after the last button operation to conserve battery life.

4 to 20 mA Span Percentage

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MEASURING

1. Remove the clamp from the clamp storage socket.
2. Press the button to turn on the meter. Always press the button before placing the clamp around a conductor to take a new measurement.
3. Keep fingers behind tactile barrier.
4. Open the jaws and clamp them around the conductor under test.
NOTE: Do not clamp over more than one wire at a time. Irregular results will occur.
5. The reading is displayed. A negative number indicates current flow in the opposite direction of the arrows on the clamp.

6. Press the button to turn off the meter. Remove the jaws from the conductor.

CAUTION! Maximum conductor size is 6 mm diameter. During measurement, keep the jaws fully closed to ensure accurate measurements.

MAINTENANCE

Use only Milwaukee accessories and Milwaukee spare parts. Should components need to be replaced which have not been described, please contact one of our Milwaukee service agents (see our list of guarantee/service addresses).

If needed, an exploded view of the tool can be ordered. Please state the Article No. as well as the machine type printed on the label and order the drawing at your local service agents or directly at: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLS



Please read the instructions carefully before starting the machine.



Do not dispose of electric tools together with household waste material! In observance of European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its implementation in accordance with national law, electric tools that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.



WARNING
To avoid electrical shock remove test leads before opening case or removing battery pack/battery.



Ground



Double isolated



Classification of transient over-voltages, based on nominal line voltage to earth.



Do not apply around or remove from HAZARDOUS LIVE conductors.



Direct Current

TECHNISCHE DATEN

Bereich	Auflösung	Genaugkeit
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dcts
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dcts
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dcts

Die Genaugkeit ist spezifiziert für 1 Jahr nach der Werkskalibrierung bei 18°-28°C und 0%-85% Luftfeuchtigkeit.

Max. Kabeldicke bei Messzange	6 mm
Arbeitstemperatur	-10°C-50°C
Lagerungstemperatur	-40°C-60°C
Temperaturkoeffizient	0,1 x spezifizierte Genaugkeit /°C (<18°C oder >28°C)
Max. Arbeitshöhe über Normal Null	0-2000 m
Fallversuch	1 m
Batterie	2AA
Batterielebensdauer	ca. 25 h
Gewicht nach EPTA-Prozedur 01/2003	360 g

Sicherheitsstandard nach EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (Klemmenmontage), IEC/EN 61010-1 2. Ausgabe für Messungen der Kategorie II, 60 V, Verschmutzungsgrad 2, EMV EN 61326-1 Zertifizierungen ...cULus, CE

⚠️ WARENUNG! Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, auch die in der beiliegenden Broschüre. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.
Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE Messgerät

Um die Gefahr eines elektrischen Stromschlags zu vermeiden, nur zum Prüfen von 60 V Gleichstromkreisen der Kat. II verwenden. Nicht zum Prüfen von Wechselstrom verwenden. Nicht zum Prüfen von nicht isolierten Leitern verwenden.

Die Spitzen der Transformatorklemmen sind so ausgelegt, dass der zu prüfende Stromkreis nicht kurzgeschlossen wird. Wenn das zu prüfende Gerät freilegende leitende Komponenten aufweist, ist jedoch besonders darauf zu achten, keine Kurzschlüsse zu verursachen.

Die Messfunktion zuerst an einem bekannten Stromkreis testen. Vor Gebrauch immer zuerst die ordnungsgemäß Funktion des Messgeräts prüfen. Vor dem Einsatz immer zuerst vergewissern, dass die Schaltkreise stromlos geschaltet sind.

Die Batterieabdeckung während der Messung niemals öffnen. Das Gerät darf nur für den vorgesehenen Verwendungszweck und unter vorschriftsmäßigen Bedingungen verwendet werden. Andernfalls sind die Sicherheitsfunktionen unwirksam und es kann zu schwerwiegenden Schäden am Gerät oder zur Verletzung von Personen kommen.

Um das Risiko eines Stromschlags oder einer Bogententladung bei der Arbeit an freilegenden Leitungen zu minimieren, immer geeignete persönliche Schutzausrüstung tragen.

Die ordnungsgemäß Funktion des Geräts vor Gebrauch an einer bekannten Quelle prüfen bzw. die Gerätehinweise beachten.


Nicht ohne Batterieabdeckung verwenden.

Messungen nicht in Räumen mit leicht entzündlichen Gasen durchführen. Der Einsatz des Messgerätes kann Funken verursachen, was zu einer Explosion führen kann.


Das Messgerät nicht verwenden, wenn das Gehäuse oder Ihre Hand feucht sind.

Erden Sie sich nicht selbst während einer Messung. Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten Teilen, wie Rohre, Heizkörper, Herde oder Kühlschränke.

DISPLAY

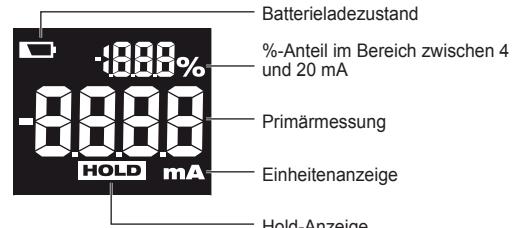

BUTTONS

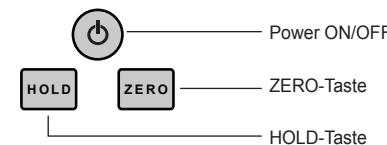

ZERO-Taste

Immer die ZERO-Taste drücken, bevor die Klemmzange um den Leiter gelegt wird. Durch Betätigen der ZERO Taste wird Reststrom entfernt um damit eine genauere Messung zu gewährleisten

HOLD-Taste

Durch Drücken der HOLD-Taste wird die Anzeige eingefroren. Die Anzeige bleibt unverändert auch bei Veränderung des Eingangsvalues. HOLD wird im Display angezeigt. Die HOLD-Taste erneut drücken um den HOLD Modus zu verlassen.

Ruhe Modus

Das Display schaltet sich 5 Minuten nach dem letzten Tastendruck ab, um die Batterien zu schonen. Eine beliebige Taste drücken um das Display wieder einzuschalten.

Automatische Abschaltfunktion

Das Gerät schaltet sich 15 Minuten nach dem letzten Tastendruck automatisch aus, um die Batterien zu schonen.

%-Anteil im Bereich zwischen 4 und 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MESSEN

1. Klemme aus der Klemmenhalterung entnehmen.
2. Die Taste (kreisförmiges Symbol) drücken, um das Gerät einzuschalten. Vor dem Anlegen der Klemme an den Leiter, immer die Taste (RECHENZEICHEN-Symbol) drücken, um eine neue Messung zu starten.
3. Die Klemmzange nur hinter dem Griffschutz anfassen.
4. Die Klemmbacken öffnen und an den zu prüfenden Leiter anlegen.

HINWEIS: Nicht mehr als eine Leitung auf einmal messen. Andernfalls können Messfehler entstehen.

5. Der Messwert wird angezeigt. Ein negativer Wert zeigt an, dass der Strom entgegen der Pfeilrichtung fließt.

6. Die Taste (kreisförmiges Symbol) drücken, um das Gerät auszuschalten. Die Klemmbacken vom Leiter lösen.

VORSICHT! Der maximale Leiterquerschnitt beträgt 6 mm. Die Klemmbacken während der Messung vollständig geschlossen halten, damit keine Messfehler auftreten.

WARTUNG

Nur Milwaukee Zubehör und Ersatzteile verwenden. Bauteile, deren Austausch nicht beschrieben wurde, bei einer Milwaukee Kundendienststelle auswechseln lassen (Broschüre Garantie/ Kundendienstadressen beachten).

Bei Bedarf kann eine Explosionszeichnung des Gerätes unter Angabe der Maschinen Type und der zehnstelligen Nummer auf dem Leistungsschild bei ihrer Kundendienststelle oder direkt bei Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany angefordert werden.

SYMBOLE



Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Inbetriebnahme sorgfältig durch.



Werfen Sie Elektrowerkzeuge nicht in den Hausmüll! Gemäß Europäischer Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und Umsetzung in nationales Recht müssen verbrauchte Elektrowerkzeuge getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.



WARNUNG
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, vor Öffnen des Gehäuses oder Entfernen des Wechselakkus / der Batterie die Prüfkabel entfernen.



Masse



Schutzisoliert



Cat II
Klassifizierung von vorübergehenden Überspannungen, basierend auf der Nennspannung der Leitung im Verhältnis zur Masse.



Nicht an GEFÄHRLICHE STROMFÜHRENDE Leiter anlegen oder von diesen abnehmen.



Gleichstrom

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Plage de mesure	Résolution	Exactitude de mesure
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dcts}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dcts}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dcts}$

L'exactitude est spécifiée pour 1 an selon le calibrage d'usine pour une température de 18°-28°C et une humidité de l'air de 0%-85%.

Epaisseur maximale de câble pour la pince de mesure

6 mm

Température de travail

-10°C-50°C

Température de stockage

-40°C-60°C

Coefficient de température

0,1 x exactitude spécifiée /°C (<18°C ou >28°C)

Altitude maximale de travail au-dessus du niveau de la mer

0-2000 m

Essai de chute

1 m

Batterie

2AA

Durée de marche de l'accu

env 25 h

Poids suivant EPTA-Procedure 01/2003

360 g

Safety CompliancesEN61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (Clamp Assemblies), IEC/EN 61010-1 2nd Edition for measurement Category II, 60 V, Pollution Degree 2, EMC EN61326-1 Certifications ...cULus, CE

AVERTISSEMENT! Lisez toutes les consignes de sécurité et les instructions, même celles qui se trouvent dans la brochure ci-jointe. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut entraîner un choc électrique, un incendie et/ou de graves blessures sur les personnes.
Bien garder tous les avertissements et instructions.

CONSIGNES DE SECURITE SPECIALES - Appareil de mesure

En vue d'éviter le risque de fulguration électrique, n'utiliser le positif que pour vérifier des circuits à courant continu à 60V, catégorie II. Ne pas utiliser pour des vérifications concernant le courant alternatif.

Ne pas utiliser pour des vérifications concernant des conducteurs non isolés.

Les pointes de la pince du transformateur sont conçues d'une façon appropriée en vue d'éviter un court-circuit sur le circuit électrique à vérifier. Si le dispositif à vérifier a des composants conducteurs libres, il faut veiller soigneusement en vue d'éviter que des courts-circuits se produisent.

Essayer d'abord la fonction de mesurage sur un circuit de courant connu. Avant l'utilisation contrôler toujours le bon fonctionnement du dispositif de mesure. Avant l'utilisation s'assurer toujours que les circuits de commandes ne soient pas sous tension.

N'ouvrir jamais la protection des batteries pendant le mesurage.

Le dispositif doit être utilisé exclusivement pour le but prévu et suivant les normes de la loi en vigueur. Dans le cas contraire les fonctions de sécurité ne seront pas efficaces et de graves dommages au dispositif ou des lésions aux personnes pourraient se produire.

Pour réduire au min. le risque de fulguration ou de décharge électrique à arc pendant le travail sur conducteurs libres, employer toujours des dispositifs de protection individuels appropriés.

Avant l'utilisation contrôler toujours le bon fonctionnement du dispositif sur une source connue et respecter les avis concernant le dispositif.

Ne pas utiliser sans la protection des batteries.


Ne pas exécuter les mesures dans des lieux où se trouvent des gaz facilement inflammables. L'utilisation de l'appareil de mesure peut provoquer des étincelles susceptibles de mener à une explosion.

Ne pas utiliser l'appareil de mesure en cas d'humidité sur le boîtier ou sur la main.

Ne pas se relier soi-même à la terre pendant une mesure. Eviter tout contact du corps avec des composants reliés à la terre, tels que des tubes, des radiateurs, des cuisinières ou des réfrigérateurs.


Ne jamais procéder à des mesures avec un appareil de mesure qui est défectueux, par exemple, lors d'un boîtier endommagé ou de composants métalliques dénudés sur l'appareil de mesure.

DISPLAY

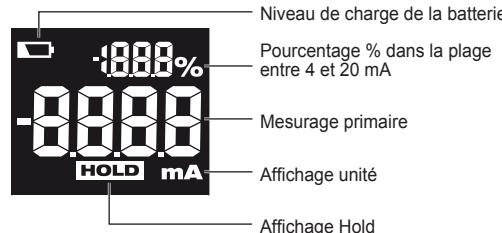

Niveau de charge de la batterie
Pourcentage % dans la plage entre 4 et 20 mA
Mesurage primaire
Affichage unité
Affichage Hold

BUTTONS

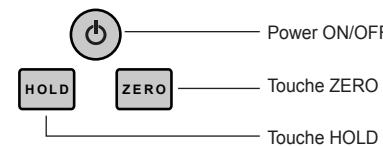

Power ON/OFF
Touche ZERO
Touche HOLD

Touche ZERO

Avant d'appliquer la pince borne autour du conducteur, garder toujours la touche ZERO enfoncée. Par l'appui sur la touche ZERO, on déchargera le courant résiduel pour garantir un mesurage plus précis.

Touche HOLD

Par l'appui sur la touche HOLD on bloquera l'affichage. C'est-à-dire que l'affichage ne variera pas, même en présence d'une différente valeur en entrée. L'afficheur visualisera le mot HOLD. Appuyer de nouveau sur la touche HOLD pour désactiver le mode HOLD.

Mode de repos

L'afficheur se désactive 5 minutes après le dernier actionnement d'une touche en vue d'épargner les batteries. Pour réactiver l'afficheur il ne faut qu'enfoncer n'importe quelle touche.

Fonction de désactivation automatique

L'afficheur se désactive 15 minutes après le dernier actionnement d'une touche en vue d'épargner les batteries.

Pourcentage % dans la plage entre 4 et 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MESURER

1. Extraire la pince de son logement. Appuyer sur la touche pour activer le dispositif. Avant d'appliquer la pince sur le conducteur, enfoncez toujours la touche pour faire démarrer un nouveau mesurage.

2. Ne manipuler la pince que derrière sa protection.
3. Ouvrir les mâchoires de la pince et les appliquer sur le conducteur à contrôler.

AVIS : Ne mesurer qu'un seul conducteur à la fois. Dans le cas contraire de faux mesurages pourraient se produire.

4. La valeur mesurée sera affichée. Une valeur négative signifie que le courant passe dans le sens contraire à la direction de la flèche.

5. Appuyer sur la touche pour désactiver le dispositif. Enlever les mâchoires de la pince du conducteur.

ATTENTION ! La section max. du conducteur est de 6 mm. Garder les mâchoires de la pince complètement fermées pendant son utilisation pour éviter de faux mesurages.

ENTRETIEN

Utiliser uniquement les accessoires Milwaukee et les pièces détachées Milwaukee. Faire remplacer les composants dont le remplacement n'a pas été décrit, par un des centres de service après-vente Milwaukee (observer la brochure avec les adresses de garantie et de service après-vente).

Si besoin est, une vise éclatée de l'appareil peut être fournie. S'adresser, en indiquant bien le numéro à dix chiffres porté sur la plaque signalétique, à votre station de service après-vente (voir liste jointe) ou directement à Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLES



Veuillez lire avec soin le mode d'emploi avant la mise en service



Ne pas jeter les appareils électriques dans les ordures ménagères! Conformément à la directive européenne 2002/96/EG relative aux déchets d'équipements électriques ou électroniques (DEEE), et à sa transposition dans la législation nationale, les appareils électriques doivent être collectés à part et être soumis à un recyclage respectueux de l'environnement.



AVERTISSEMENT
Retirer le câble de test afin d'éviter une décharge électrique, avant l'ouverture du boîtier ou avant l'enlèvement de l'accu interchangeable / batterie.



Masse



Avec isolation de protection



Cat II
Classement de surtensions transitoires sur la base de la tension nominale du conducteur par rapport à la masse.



Ne pas appliquer à ou ne pas enlever de conducteurs SOUS TENSION DANGEREUSE.



Courant continu

DATI TECNICI

Range di misura	Risoluzione	Precisione di misura
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dcts}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dcts}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dcts}$

La precisione è valida per 1 anno dalla calibrazione in fabbrica a 18°- 28°C e 0%-85% umidità relativa.

Spessore massimo cavo sulle ganasce di misurazione	6 mm
Temperatura d'esercizio	-10°C-50°C
Temperatura d'immagazzinaggio	-40°C-60°C
Coefficiente temperatura	0,1 x precisione /°C (<18°C oppure >28°C)
Altitudine massima di lavoro	0-2000 m
Prova di caduta	1 m
Batteria	2AA
Durata accumulatore	circa 25 h
Peso secondo la procedura EPTA 01/2003	360 g

Standard de sécurité suivant EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montage pince), IEC/EN 61010-1 2^a édition pour mesures de la catégorie II, 60 V, degré de pollution 2, EMV EN 61326-1

Certificazioni ...cULus, CE

AVVERTENZA! E' necessario leggere tutte le indicazioni di sicurezza e le istruzioni, anche quelle contenute nella brochure allegata. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.
Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.

AVVERTENZE DI SICUREZZA strumento di misura

Per evitare il rischio di folgorazione elettrica, usare il dispositivo soltanto per la verifica di circuiti a corrente continua a 60V, categoria II. Non usare per la verifica di corrente alternata.

Non usare per la verifica di conduttori non isolati.

Le punte dei morsetti del trasformatore sono configurate in maniera tale da non corto-circuitare il circuito elettrico da verificare. Se però il dispositivo da verificare ha componenti conduttori liberi, occorre avere particolare cura affinché non vengano causati corto-circuiti.

Controllare la funzione di misurazione prima su un circuito di corrente noto. Prima dell'uso controllare sempre il regolare funzionamento del dispositivo di misura. Prima dell'uso accertarsi sempre che i circuiti di comando non siano sotto tensione.

Non aprire mai la copertura delle batterie durante la misurazione.

Il dispositivo deve essere utilizzato esclusivamente per lo scopo previsto ed alle condizioni di cui alla normativa vigente. In caso contrario le funzioni di sicurezza non saranno efficaci e potranno verificarsi danni gravi al dispositivo o lesioni alle persone.

Per ridurre al minimo il rischio di folgorazione o di scarica ad arco durante il lavoro su conduttori liberi, indossare sempre idonei dispositivi di protezione individuali.

Prima dell'uso controllare sempre il regolare funzionamento del dispositivo su una sorgente nota e rispettare gli avvisi relativi al dispositivo.

Non usare senza la copertura delle batterie.

Non effettuare le misurazioni in ambienti con gas facilmente infiammabile. Durante l'utilizzo dello strumento di misura possono essere generate scintille in grado di innescare esplosioni.

Non utilizzare lo strumento di misura se la carcassa o la mano dell'operatore sono umide.

Evitare di collegare se stessi con la terra mentre si effettua una misurazione. Evitare ogni contatto tra parti del corpo ed elementi messi a terra come tubazioni, radiatori, fornì elettrici o frigoriferi.

Non eseguire mai misurazioni con uno strumento di misura difettoso, ad esempio con la carcassa danneggiata o con parti in metallo libero sullo strumento di misura.

Non collegare altri componenti sullo strumento di misura e non effettuare alcuna modifica sullo stesso. Per interventi di riparazione o ricalibrazione inviare lo strumento di misura ad un centro di assistenza tecnica autorizzato da Milwaukee.

Questo dispositivo non è adatto all'uso da parte di persone (bambini compresi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e/o conoscenza specifica, salvo che vengano istruite e sorvegliate da una persona responsabile per la loro sicurezza. Inoltre i bambini dovranno essere sorvegliati per accertarsi che non giochino con il dispositivo.

AVVERTENZE DI SICUREZZA Batterie

Per un funzionamento ineccepibile bisogna inserire 2 batterie AA in modo appropriato nello strumento. Non utilizzare altri tipi di alimentazioni di tensione o corrente.

Tenere le batterie sempre fuori dalla portata dei bambini.

Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate. Non utilizzare contemporaneamente batterie di produttori diversi (o diversi tipi di batterie dello stesso produttore).

Non utilizzare contemporaneamente batterie ricaricabili e non ricaricabili.

Inserire le batterie tenendo conto dei simboli + / -.

Smaltire le batterie scariche immediatamente in modo appropriato.

Nel caso di batterie danneggiate da un carico eccessivo o da temperature alte, l'acido di queste potrebbe fuoriuscire. In caso di contatto con l'acido delle batterie lavarsi immediatamente con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi risciacquare immediatamente con acqua per almeno 10 minuti e contattare subito un medico.

Non sostituire le batterie se la superficie dello strumento è bagnata.

Prima di aprire lo scomparto delle batterie per sostituirle, disinserire sempre tutti i cavi del dispositivo da controllare e scollegare il dispositivo dalla fonte di corrente.

Non bruciare o distruggere le batterie.


UTILIZZO CONFORME

Lo strumento di misura è idoneo alla misurazione dei seguenti parametri: corrente alternata, corrente continua, voltaggio alternato, voltaggio continuo, resistenza elettrica, prova di continuità elettrica, capacità di un condensatore, frequenza elettrica. Il presente strumento deve essere utilizzato esclusivamente per misurare i parametri di cui sopra.

DISPLAY



BUTTONS

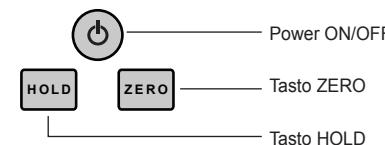

Tasto ZERO

Tenere sempre premuto il tasto ZERO prima di applicare la pinza a morsetto intorno al conduttore. Azionando il tasto ZERO si rimuove la corrente residua per garantire una misurazione più precisa.

Tasto HOLD

Azionare il tasto HOLD si congela la visualizzazione. La visualizzazione resterà invariata anche se varia il valore in ingresso. Sul display apparirà la dicitura HOLD. Premere nuovamente il tasto HOLD per abbandonare la modalità HOLD.

Modalità di riposo

Il display si spegne 5 minuti dopo l'ultimo azionamento di un tasto, per risparmiare le batterie. Per riaccendere il display basta premere un tasto qualsiasi.

Funzione di disattivazione automatica

Il dispositivo si spegne automaticamente 15 minuti dopo l'ultimo azionamento di un tasto, per risparmiare le batterie.

Quota % nel range tra 4 e 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MISURARE

1. Estrarre il morsetto dall'alloggio morsetto.

Azionare il tasto per attivare il dispositivo. Prima di applicare il morsetto sul conduttore, premere sempre il tasto per avviare una nuova misurazione.

2. Afferrare il morsetto a pinza soltanto dietro la protezione per la mano.

3. Aprire le ganasce a morsetto ed applicarle sul conduttore da controllare.

AVVISO: Non misurare più di un conduttore alla volta. In caso contrario possono verificarsi errori di misurazione.

4. Il valore misurato viene visualizzato. Un valore negativo significa che la corrente fluisce in senso contrario alla direzione della freccia.

5. Azionare il tasto per spegnere il dispositivo. Togliere le ganasce a morsetto dal conduttore.

ATTENZIONE! La sezione max. del conduttore è di 6 mm. Tenere completamente chiuse le ganasce a morsetto durante la misurazione per evitare che si verifichino errori di misurazione.

MANUTENZIONE

Usare solo accessori Milwaukee e pezzi di ricambio Milwaukee. Gruppi costruttivi la cui sostituzione non è stata descritta, devono essere fatti cambiare da un punto di servizio di assistenza tecnica al cliente Milwaukee (vedi depliant garanzia/indirizzi assistenza tecnica ai clienti).

In caso di mancanza del disegno esploso, può essere richiesto al seguente indirizzo: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI



Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'elettrotensile.



Non gettare le apparecchiature elettriche tra i rifiuti domestici. Secondo la Direttiva Europea 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e la sua attuazione in conformità alle norme nazionali, le apparecchiature elettriche esauste devono essere accolte separatamente, al fine di essere reimpiegate in modo eco-compatibile.



ATTENZIONE
Per evitare il rischio di folgorazione elettrica, prima di aprire la scatola o prima di estrarre la batteria rimuovere /batterie i cavi di misura.



Massa



Doppio isolamento



Classifica di sovratensioni transitorie in base alla tensione nominale del conduttore in rapporto alla massa.



Non applicare a o togliere da conduttori SOTTO TENSIONE PERICOLOSA.



Corrente continua

DATOS TÉCNICOS

Rango de medición	Resolución	Precisión
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dcts
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dcts
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dcts

La exactitud viene especificada para 1 año después del calibrado en fábrica para el funcionamiento a una temperatura entre 18°C y 28°C y una humedad relativa del aire entre 0% y 85%.

Espesor máximo del cable en la mordaza	6 mm
Temperatura de trabajo	-10°C-50°C
Temperatura de almacenado	-40°C-60°C
Coeficiente de temperatura	0,1 x exactitud especificada /°C (<18°C or >28°C)
Altitud máxima para su empleo	0-2000 m
Prueba de caída	1 m
Batería	2AA
Duración de funcionamiento de la batería	aprox. 25 h
Peso de acuerdo con el procedimiento EPTA 01/2003	360 g

Estándar de seguridad según la norma EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (Conjunto de pinza), IEC/EN 61010-1 segunda edición para mediciones de la categoría II, 60 V, grado de contaminación 2, EMV EN 61326-1
Certificaciones ...cULus, CE

ADVERTENCIA! Rogamos leer las indicaciones de seguridad y las instrucciones, también las que contiene el folleto adjunto. En caso de no atenerse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.
Guardar todas las advertencias de peligro e instrucciones para futuras consultas.

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD instrumento de medición

Para evitar el riesgo de una descarga eléctrica, utilizar sólo para realizar pruebas en circuitos de corriente continua de 60 V de la categoría II. No utilizar para probar la corriente alterna.

No realizar pruebas en conductores sin aislamiento.

Las puntas de las mordazas del transformador están diseñadas de tal manera que no se produzca un cortocircuito en el circuito eléctrico que se está probando. Sin embargo, si el equipo que se está probando tiene partes conductoras expuestas, se deberán tomar precauciones adicionales para evitar un posible cortocircuito.

Verificar primero la función de medición en un circuito eléctrico conocido. Antes de utilizar, primero se debe comprobar el funcionamiento correcto del instrumento de medición. Antes de utilizar, primero se debe comprobar que los circuitos de conmutación están desconectados de la corriente eléctrica.

Nunca abrir la cubierta de las pilas durante una medición.

El instrumento debe utilizarse únicamente para la finalidad prevista y bajo las condiciones reglamentarias previstas. De lo contrario, las funciones de seguridad no son eficaces y se pueden provocados daños graves en el instrumento o causar lesiones a las personas.

Para reducir el riesgo de sufrir lesiones por descarga eléctrica o por arco voltaico al llevar a cabo trabajos en líneas expuestas, siempre se debe utilizar un equipo de protección personal adecuado.

Antes de utilizar el instrumento, comprobar su funcionamiento correcto en una fuente conocida u observar las instrucciones del instrumento.

No utilizar sin la cubierta de las pilas.

No realice mediciones en locales con gases fácilmente inflamables. Durante el empleo del aparato de medición pueden producirse chispas que podrían provocar una explosión.

No utilice jamás el aparato al estar la superficie húmeda o sus manos mojadas.

No efectúe usted mismo la puesta a tierra durante los trabajos de medición. Evite entrar en contacto con piezas conectadas a tierra, como p. ej. tubos, radiadores, cocinas o refrigeradores.

No realice jamás mediciones con un instrumento de medición averiado, p. ej. con la carcasa dañada o al encontrarse partes metálicas en el instrumento expuestas.

No instale piezas adicionales y no realice ningún tipo de modificaciones en el aparato de medición. Para trabajos de reparación o recalibración, envíe el aparato a un servicio autorizado de postventa de Milwaukee.

Este aparato no es apropiado para ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o que carezcan de experiencia o de conocimientos especiales, a menos que estén supervisados o hayan sido instruidos por una persona responsable de su seguridad. Además, los niños deben estar siempre bajo la supervisión de un adulto para evitar que jueguen con el aparato.

INDICACIONES ESPECIALES DE SEGURIDAD Baterías

Para un funcionamiento correcto se han de utilizar en el aparato 2 pilas AA. No emplear otros suministros de tensión o de corriente.

Guardar siempre las pilas fuera del alcance de los niños.

No utilizar a la vez pilas nuevas y usadas. No utilizar a la vez pilas de distintos fabricantes (o de distintos tipos de un mismo fabricante).

No utilizar a la vez pilas recargables y no recargables.

Colocar las pilas de acuerdo con lo símbolos + / - .

Eliminar inmediatamente las pilas agotadas de acuerdo con lo prescripto.

En caso de sobrecarga o alta temperatura, pueden llegar a producirse escapes de ácido provenientes de la batería. En caso de contacto con éste, límpie inmediatamente la zona con agua y jabón. Si el contacto es en los ojos, límpiese concienzudamente con agua durante 10 minutos y acuda inmediatamente a un médico.

No sustituir las pilas, si la superficie del instrumento está húmeda.


Antes de abrir el compartimento de las pilas para sustituirlas, primero se deben desconectar todos los cables del objeto a probar y después se debe desconectar el instrumento.

No quemar ni destruir las pilas.


APLICACIÓN DE ACUERDO A LA FINALIDAD

El instrumento de medición es apropiado para la medición de los siguientes parámetros: Corriente alterna, corriente continua, tensión alterna, tensión continua, resistencia eléctrica, control de continuidad eléctrica, capacidad de un condensador, frecuencia eléctrica. Este instrumento se deberá utilizar solamente para la medición de los parámetros antes indicados.

DISPLAY

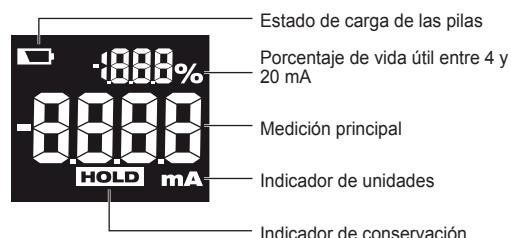

BUTTONS

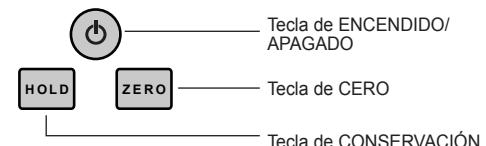

Tecla ZERO

Presionar siempre la tecla ZERO antes de colocar la mordaza alrededor del conductor. Presionando la tecla ZERO se elimina la corriente residual para garantizar de este modo una medición más precisa.

Tecla HOLD

Presionando la tecla HOLD se congela la visualización. La indicación permanece inalterada aunque cambie el valor de entrada. En el display aparece HOLD. Pulsar nuevamente la tecla HOLD para abandonar el modo HOLD.

Modo de reposo

El display se apaga, después de haber transcurrido 5 minutos sin que se haya apretado ninguna tecla, para prolongar la vida útil de las pilas. Pulsar cualquier tecla para encender otra vez el display.

Función de desconexión automática

El aparato se apaga automáticamente, después de haber transcurrido 15 minutos sin que se haya apretado ninguna tecla, para prolongar la vida útil de las pilas.

Porcentaje de vida útil entre 4 y 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MEDIR

1. Retirar la pinza del soporte de las pinzas.

Presionar la tecla para encender el instrumento. Antes de colocar la pinza alrededor de un conductor, siempre presionar la tecla para tomar una medición nueva.

2. Mantener los dedos siempre detrás del protector de empuñadura.
3. Abrir las mordazas y colocarlas alrededor del conductor que se debe probar.

INDICACIÓN: No medir más de un conductor al mismo tiempo. De lo contrario, se pueden producir errores de medición.

4. Se visualiza el valor medido. Un valor negativo indica que la corriente fluye en la dirección opuesta a las flechas indicadas en la pinza.
5. Presionar la tecla para apagar el instrumento. Retirar las mordazas del conductor.

PRECAUCIÓN! La sección máxima del conductor es de 6 mm. Mantener las mordazas completamente cerradas durante la medición para que no se produzcan errores de medición.

MANTENIMIENTO

Utilice solamente accesorios y repuestos Milwaukee. En caso de necesitar reemplazar componentes no descritos, contacte con cualquiera de nuestras estaciones de servicio Milwaukee (consultar lista de servicios técnicos)

En caso necesario, puede solicitar un despiece de la herramienta. Por favor indique el número de impresión de diez dígitos que hay en la etiqueta y pida el despiece a la siguiente dirección: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SÍMBOLOS



Lea las instrucciones detenidamente antes de conectar la herramienta



¡No deseche los aparatos eléctricos junto con los residuos domésticos! De conformidad con la Directiva Europea 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su aplicación de acuerdo con la legislación nacional, las herramientas eléctricas cuya vida útil haya llegado a su fin se deberán recoger por separado y trasladar a una planta de reciclaje que cumpla con las exigencias ecológicas.



ATENCIÓN
Para evitar un electrochoque, extraer los cables de prueba antes de abrir la caja o cambiar la batería.



Masa



A prueba de choques eléctricos



Clasificación de sobrevoltajes transitorios, basada en el voltaje nominal de la línea a tierra.



No aplicar ni retirar de los conductores ENERGETIZADOS PELIGROSOS.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Gama de medição	Resolução	Precisão
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dcts}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dcts}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dcts}$

A precisão está especificada por um período de 1 ano após a calibração na fábrica, se o aparelho for utilizado em temperaturas operacionais de 18°-28°C e humidade de 0%-85%.

Diâmetro máximo do cabo (abertura do alicate)	6 mm
Temperatura de operação	-10°C-50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C-60°C
Coeficiente de temperatura	0,1 x precisão especificada /°C (<18°C ou >28°C)
Altura máxima de operação acima do nível do mar	0-2000 m
Teste de queda	1 m
Bateria	2AA
Vida útil do acumulador em utilização	aprox. 25 h
Peso nos termos do procedimento-EPTA 01/2003	360 g

Padrão de segurança nos termos de EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montagem de alicate), IEC/EN 61010-1 2ª edição para medições da categoria II, 60 V, grau de sujeira 2, EMV EN 61326-1

Certificações ...cULus, CE

ATENÇÃO! Leia todas as instruções de segurança e todas as instruções, também aquelas que constam na brochura juntada. O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.
Guarde bem todas as advertências e instruções para futura referência.

AVISOS DE SEGURANÇA ESPECIAIS aparelho de medição

Para evitar o risco de choque eléctrico, só use para testar circuitos de corrente contínua 60 V da cat. II. Não use para testar corrente alternada.

Não use para testar condutores isolados.

As pontas dos mordentes do transformador foram projectadas, de forma que o circuito a testar não seja curto-circuitado. Se o aparelho a testar tiver componentes condutores não protegidos, deverá ser observado que não sejam causados curto-circuitos.

Primeiro, teste a função de medição num circuito conhecido. Antes da utilização, sempre verifique primeiro o funcionamento correcto do aparelho de medição. Antes do uso, sempre assegure-se de que os circuitos não estejam sob corrente. Nunca abra a cobertura da bateria durante a medição.

O aparelho só deve ser usado para a destinação prevista e nas condições prescritas. Caso contrário, as funções de segurança não surtirão efeito e poderão ser causados danos graves do aparelho ou feridas de pessoas.

Para minimizar o risco dum choque eléctrico ou dum a descarga de arco ao trabalhar em condutos não protegidos, sempre use roupas de protecção pessoal apropriadas.

Antes da utilização, verifique a função correcta do aparelho numa fonte conhecida ou observe as instruções relativas ao aparelho.

Não use sem cobertura da bateria.

Não utilize o aparelho em espaços com gases facilmente inflamáveis. Ao usar o aparelho podem soltar faíscas, o que poderá causar uma explosão.

Não utilize o aparelho se este ou as suas mãos estiverem molhadas.

Nunca fique em contacto com estruturas aterradas durante a medição. Evite tocar partes aterradas, como tubos, radiadores, fogões ou frigoríficos.

Nunca efectue medições com um aparelho avariado, ou seja se a caixa do aparelho for quebrada ou partes metálicas expostas.

Não conecte partes adicionais ao aparelho nem modifique o aparelho de medição. Para reparar ou recalibrar o aparelho, envie-o somente a uma assistência técnica autorizada pela Milwaukee.

Não troque as baterias, quando a superfície do instrumento estiver molhada.

Antes de abrir o compartimento da bateria para trocar as baterias, sempre desconecte primeiro todos os cabos do aparelho a testar e tire a electricidade do aparelho.

Não queime ou destrua as baterias.

AVISOS DE SEGURANÇA ESPECIAIS Baterias

Para assegurar o funcionamento correcto, insere as 2 pilhas AA devidamente no aparelho. Não utilize qualquer outra fonte de electricidade ou tensão.

Guarde as pilhas sempre fora do alcance de crianças.

Não coloque pilhas novas e usadas no aparelho para o uso simultâneo. Não insira pilhas de diferentes marcas (ou de diferentes tipos de um só produtor) para o uso simultâneo.

Não misture pilhas não carregáveis com baterias carregáveis. Por favor, coloque as pilhas em conformidade com os símbolos + / - .


Pilhas e baterias usadas devem ser eliminadas devidamente. Em caso de cargas ou temperaturas extremas, um acumulador de substituição danificado poderá verter líquido de bateria. Se entrar em contacto com este líquido, deverá lavar-se imediatamente com água e sabão. Em caso de contacto com os olhos, enxagué-os bem e de imediato durante pelo menos 10 minutos e consulte um médico o mais depressa possível.

Este aparelho não destina-se a ser utilizado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou psíquicas limitadas ou a ser utilizado por pessoas que não tenham experiência e/ou conhecimentos, a não ser que estas pessoas sejam supervisionadas por uma pessoa responsável pela segurança que lhes dé instruções sobre a utilização do aparelho. Crianças deverão ser supervisionadas para assegurar que não brinquem com o aparelho.


UTILIZAÇÃO AUTORIZADA

O aparelho pode ser utilizado para medir os seguintes parâmetros: Corrente alternada, corrente contínua, tensão alternada, tensão contínua, resistência eléctrica, verificação da continuidade, capacidade de um condensador, frequência eléctrica. O aparelho deve ser utilizado apenas para medir os parâmetros acima referidos.

DISPLAY

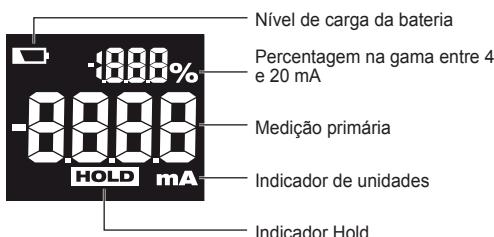

BUTTONS

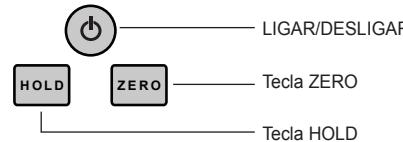

Tecla HOLD

Pelo premir da tecla HOLD a indicação será congelada. A indicação também será mantida quando o valor introduzido for alterado. HOLD é mostrado na tela. Prima a tecla HOLD novamente para sair do modo HOLD.

Modo de repouso

5 minutos depois de premir pela última vez uma tecla a tela desliga-se para poupar a bateria. Prima qualquer tecla para ligar a tela novamente.

Função de desligamento automático

Para poupar a bateria o aparelho desliga-se automaticamente 15 minutos depois de premir pela última vez uma tecla.

Percentagem na gama de 4 a 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MEDIR

- Tire o alicate do suporte do alicate.
 - Prima a tecla para ligar o aparelho. Antes de colocar o alicate no condutor, sempre prima a tecla para iniciar uma medição nova.
 - Só pegue o alicate atrás da protecção do manipulo.
 - Abra os mordentes de aperto e coloque-os no condutor a testar.
- NOTA: Nunca meça mais que um conduto, por vez. Caso contrário poderá haver erros de medição.

5. O valor medido é indicado. Um valor negativo mostra que o sentido do fluxo de electricidade é oposto ao sentido da seta.

6. Prima a tecla para desligar o aparelho. Remova os mordentes do alicate do condutor.

CUIDADO! A secção transversal máxima do condutor é 6 mm. Mantenha os mordentes de aperto completamente fechados durante a medição para evitar erros de medição.

MANUTENÇÃO

Utilizar apenas acessórios Milwaukee e peças sobresselentes Milwaukee. Os componentes cuja substituição não esteja descrita devem ser substituídos num serviço de assistência técnica Milwaukee (consultar a brochura relativa à garantia/ moradas dos serviços de assistência técnica).

A pedido e mediante indicação da referência de dez números que consta da chapa de características da máquina, pode requerer-se um desenho explosivo da ferramenta eléctrica a: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLE



Leia atentamente o manual de instruções antes de colocar a máquina em funcionamento.



Não deite ferramentas eléctricas no lixo doméstico! De acordo com a directiva europeia 2002/96/CE sobre ferramentas eléctricas e electrónicas usadas e a transposição para as leis nacionais, as ferramentas eléctricas usadas devem ser recolhidas em separado e encaminhadas a uma instalação de reciclagem dos materiais ecológica.



ATENÇÃO Para evitar um choque eléctrico, tire os cabos de teste antes de abrir a caixa do aparelho ou de tirar o bloco acumulador / bateria.



Terra



Com isolamento duplo



Classificação de sobretensões temporárias na base da tensão nominal do condutor em relação à massa.



Não coloque ou remova de condutores PERCORRIDOS PELA CORRENTE PERIGOSOS.



Corrente contínua

TECHNISCHE GEGEVENS

Meetbereik	Resolutie	Meetnauwkeurigheid
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

De nauwkeurigheid is gespecificeerd voor 1 jaar na de fabriekskalibratie bij 18° - 28 °C en 0 % - 85 % luchtvochtigheid.

Max. kabeldikte bij meettang	6 mm
Werktemperatuur	-10°C-50°C
Opslagtemperatuur	-40°C-60°C
Temperatuurcoëfficiënt	0,1 x gespecificeerde nauwkeurigheid / °C (<18 °C of >28 °C)
Max. werkhoogte boven de zeespiegel.	0-2000 m
Valtest	1 m
Batterij	2AA
Acculooptijd	ca. 25 h
Gewicht volgens de EPTA-procedure 01/2003	360 g

Veiligheidsstandaard volgens EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (klemmenmontage), IEC/EN 61010-1 2. uitgave voor metingen in de categorie II, 60 V, verontreinigingsgraad 2, EMC EN 61326-1

Certificeringen ...cULus, CE

WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidsinstructies en aanwijzingen door - ook die in de bijgeleverde brochure. Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.
Bewaar alle waarschuwingen en voorschriften voor toekomstig gebruik.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES meetapparaat

Ter vermindering van het gevaar voor elektrische schokken alleen gebruiken voor het controleren van 60V-gelijkstroomkringen in de cat. II. Niet gebruiken voor het controleren van wisselstroomkringen.

Niet gebruiken voor het controleren van niet-geïsoleerde leidingen.

De punten van de transformatorklemmen zijn zodanig uitgevoerd dat de te controleren stroomkring niet wordt kortgesloten. Als het te controleren apparaat onbeschermde, geleidende componenten heeft, dient er vooral op te worden dat geen kortsluiting wordt veroorzaakt.

De meetfunctie moet eerst op een bekende stroomkring gecontroleerd worden. Vóór gebruik moet eerst de correcte werking van het meetapparaat gecontroleerd worden. Vóór meetbegin moet eerst gewaarborgd worden dat de schakelkringen stroomloos zijn geschakeld.

Het batterijdeksel mag tijdens de meting nooit geopend worden.

Het apparaat mag alleen doelmatig en onder omstandigheden worden gebruikt die voldoen aan de voorschriften. In het andere geval hebben veiligheidsfuncties geen uitwerking en kan ernstig persoonlijk letsel of aanzienlijke schade aan het apparaat ontstaan.

Ter minimalisering van het risico voor boogontlading bij het werken aan onbeschermde leidingen moet altijd adequate veiligheidskleding worden gedragen.

U dient de correcte werking van het apparaat vóór gebruik te controleren op een bekende bron resp. de aanwijzingen op het apparaat in acht te nemen.

Niet gebruiken zonder batterijdeksel.

Voer geen metingen uit in ruimten met licht ontvlambare gassen. Het gebruik van dit meetapparaat kan vonken veroorzaken die tot een explosie kunnen leiden.

Het meetapparaat mag niet worden gebruikt als de behuizing of uw handen vochtig zijn.

Aard uzelf niet tijdens een meting. Vermijd lichamelijk contact met geaarde onderdelen zoals buizen, radiatoren, fornuizen of koelkasten.

Voor nooit metingen uit met een defect meetapparaat, bijv. bij een beschadigde behuizing of bij onbeschermde metalen onderdelen aan het meetapparaat.

Monteer geen verdere onderdelen aan het meetapparaat en voer geen verandering aan het meetapparaat uit. Stuur het meetapparaat voor reparaties en hernieuwde kalibraties naar een geautoriseerde Milwaukee-klantenservice.

Batterijen niet vervangen als het oppervlak van het instrument nat is.

Vóór het openen van het batterijvak ter vervanging van de batterijen moeten altijd eerst de kabels van het te controleren apparaat worden verwijderd en het apparaat stroomloos geschakeld worden.

Batterijen niet verbranden of vernietigen.

SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Batterijen

Voor een optimaal bedrijf moeten 2AA-batterijen correct in het apparaat worden geplaatst. Gebruik geen andere spannings- of stroomverzorging.

Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen!

Plaats geen nieuwe batterijen samen met gebruikte apparaten in het apparaat. Gebruik geen batterijen van verschillende fabrikanten (of verschillende types van een fabrikant) samen.

Plaats geen oplaadbare batterijen samen met niet-oplaadbare batterijen.

Plaats de batterijen overeenkomstig de symbolen +/-.

Verbruikte batterijen moeten per omgaande volgens de voorschriften worden afgevoerd.


Onder extreme belasting of extreme temperaturen kan uit de accu accu-vloeistof openen. Na contact met accu-vloeistof direct afwassen met water en zeep. Bij oogcontact direct minstens 10 minuten grondig spoelen en onmiddellijk een arts raadplegen.

Dit apparaat mag niet worden bediend door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestige vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis in de omgang met dit apparaat, tenzij ze door een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon begeleid worden of instructies van deze persoon hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat. Op kinderen dient toezicht te worden gehouden om te waarborgen dat ze niet met het apparaat spelen.


VOORGESCHREVEN GEBRUIK VAN HET SYSTEEM

Het meetapparaat is geschikt voor de meting van de volgende parameters: wisselstroom, gelijkstroom, wisselspanning, gelijkspanning, elektrische weerstand, elektrische doorgang, capaciteit van een condensator, elektrische frequentie. Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor de meting van de hierboven beschreven parameters.

DISPLAY

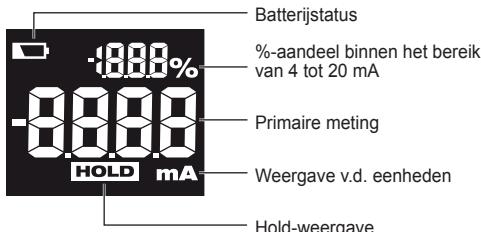

BUTTONS

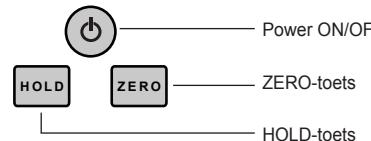

HOLD-toets

Door het indrukken van de HOLD-toets wordt de weergave vastgehouden. De weergave blijft ongewijzigd ook al verandert de ingangswaarde. Op het display verschijnt HOLD. Druk opnieuw de HOLD-toets in om de HOLD-modus te verlaten.

Rustmodus

Het display schakelt 5 minuten na de laatste toetsbediening uit om de batterijen te sparen. Druk een willekeurige toets in om het display weer in te schakelen.

Automatische uitschakelfunctie

Het apparaat schakelt 15 minuten na de laatste toetsbediening uit om de batterijen te sparen.

%-aandeel binnen het bereik van 4 tot 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

METEN

1. Klem uit de klemhouder nemen.

Toets indrukken om het apparaat in te schakelen. Vóór het aansluiten van de klem aan de geleider altijd eerst de toets indrukken om een nieuwe meting te starten.

2. De klemtang alleen achter de greepbeveiliging vastpakken.

3. De klembekken openen en tegen de te controleren geleider leggen.

OPMERKING: niet meer dan één leiding gelijktijdig meten. In het andere geval kunnen meetfouten ontstaan.

4. De meetwaarde wordt weergegeven. Een negatieve waarde geeft aan dat de stroom tegen de pijlrichting in vloeit.

5. Toets indrukken om het apparaat uit te schakelen. De klembekken van de geleider nemen.

VOORZICHTIG! De maximale geleiderdiameter bedraagt 6 mm. De klembekken tijdens de meting volledig gesloten houden om meetfouten te voorkomen.

ONDERHOUD

Gebruik uitsluitend Milwaukee toebehoren en onderdelen. Indien componenten die moeten worden vervangen niet zijn beschreven, neem dan contact op met een officieel Milwaukee servicecentrum (zie onze lijst met servicecentra).

Onder vermelding van het tiencijferige nummer op het machineplaatje is desgewenst een doorsnedetekening van de machine verkrijgbaar bij: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLEN



Graag instructies zorgvuldig doorlezen vóordat u de machine in gebruik neemt.



Geef elektrisch gereedschap niet met het huisvuil mee! Volgens de Europese richtlijn 2002/96/EG inzake oude elektrische en elektronische apparaten en de toepassing daarvan binnen de nationale wetgeving, dient gebruik elektrisch gereedschap gescheiden te worden ingezameld en te worden afgevoerd naar een recycle bedrijf dat voldoet aan de geldende milie-eisen.



WAARSCHUWING
Ter vermindering van een elektrische schok dient u de testkabels te verwijderen voordat u de behuizing opeent of de wisselaccu / batterij verwijdert.



Massa



Randgeaard



Cat II
Classificatie van tijdelijke overspanningen op basis van de nominale spanning van de leiding in verhouding tot de massa.



Niet op GEVAARLIJKE STROOMVOERENDE geleiders aansluiten of daarvan verwijderen.



Gelijkstroom

TEKNISKE DATA

Måleområde	Opløsning	Målenøjagtighed
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

Nøjagtigheden er specifiseret til 1 år efter fabrikskalibreringen ved 18°-28°C og en luftfugtighed på 0%-85%.

Maks. kabelfylkelse ved måletang	6 mm
Arbejdstemperatur	-10°C-50°C
Lagertemperatur	-40°C-60°C
Temperaturkoefficient	0,1 x specifiseret nøjagtighed /°C (<18°C eller >28°C)
Maks. arbejdshøjde over normalt nul	0-2000 m
Faldprøve	1 m
Batteri	2AA
Batteriets levetid	ca. 25 h
Vægt svarer til EPTA-procedure 01/2003	360 g

Sikkerhedsstandard iht. EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (klemmemontering), IEC/EN 61010-1 2. Udgave til målinger i kategorien II, 60 V, tilsmudsningsgrad 2, EMC EN 61326-1
Certificeringer ...cULus, CE

ADVARSEL! Læs alle sikkerhedsanvisninger og øvrige vejledninger, også i den vedlagte brochure. I tilfælde af manglende overholdelse af advarselsanvisningerne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.
Opbevar alle advarselsanvisninger og instrukser til senere brug.

SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER måleapparat

For at undgå elektrisk stød må produktet kun benyttes til kontrol af 60 V-kredsløb med jævnstrøm fra kat. II. Må ikke benyttes til kontrol af vekselstrøm.

Må ikke benyttes til kontrol af ikke-isolerede ledere.

Transformatorklemmernes spidser er konstrueret således, at der ikke sker kortslutning af den strømkreds, der skal kontrolleres. Hvis den enhed, der skal kontrolleres, har ledende komponenter, som ligger fri, skal man dog være særlig opmærksom på ikke at forårsage kortslutninger.

Test først målefunktionen på en kendt strømkreds. Kontroller altid, at måleinstrumentet fungerer rigtigt inden brug. Vær altid sikker på, at kredsløbene er gjort strømløse inden anvendelsen.

Åbn ikke batteridækslet under målingen.

Produktet må kun anvendes til det tilsigtede formål og under forskriftsmæssige betingelser. Ellers virker sikkerhedsfunktionerne ikke, og der kan opstå graverende skader på produktet eller personskade.

For at minimeres risikoen for elektrisk stød eller bueudladning under arbejde på fritliggende ledninger er brug af personlige værnemidler påbudt.

Afprøv, at produktet virker, som det skal på en kendt kilde inden brug, og vær opmærksom på produktets anvisninger.

Må ikke anvendes uden batteridæksel.

Målinger må ikke foretages i rum med letantændelige gasser. Brugen af måleapparatet kan forårsage gnister, hvilket kan føre til eksplosion.

Brug ikke måleapparatet, hvis huset eller din hånd er fugtig.

Foretag ikke selv jording under en måling. Undgå kropskontakt med jordede dele, såsom rør, varmeapparater, komfurter eller køleskabe.

Foretag aldrig målinger med et defekt måleapparat, f.eks. med beskadiget hus eller fritliggende metaldele på måleapparatet.

Anbring ikke nogen ekstra dele på måleapparatet, og undgå ændringer på måleapparatet. For reparation eller rekalibrering

sendes måleapparatet til en autoriseret Milwaukee-kundeservice.

Dette apparat er ikke beregnet til brug for personer (herunder børn), der har nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, med mindre disse personer er under opsyn af eller har fået instruktion i brugen af apparatet fra en person, som er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn for at garantere, at de ikke leger med apparatet.

SPECIELLE SIKKERHEDSANVISNINGER Batterier

En fejlfri funktion kræver, at der indsættes 2-AA-batterier korrekt i apparatet. Anden spændings- eller strømforsyning er ikke tilladt.

Batterier skal holdes uden for børns rækkevidde.

Nye og brugte batterier må ikke blandes. Ligeledes må batterier fra forskellige producenter (eller forskellige typer af batterier fra samme producent) ikke blandes.

Genopladelige og ikke-genopladelige batterier må heller ikke indsættes sammen.

Batterier indsættes i overensstemmelse med + / - symbolerne. Brugte batterier skal bortsaffes med det samme ifølge miljøforskrifterne.

I tilfælde af en ekstrem belastning eller ekstrem temperatur kan der flyde batterivæske ud af et beskadiget batteri. Hvis De kommer i berøring med batterivæsken, skal den vaskes godt og grundigt af med vand og sæbe. I tilfælde af øjenkontakt, skal man mindst skylle øjnene godt og grundigt igennem i 10 minutter og omgående opsoge en læge.

Skift ikke batterier, hvis instrumentets overflade er våd.


Inden der åbnes til batterirummet for udskiftning af batterier, skal alle kabler på den enhed, der skal kontrolleres, afkobles, og enheden gøres strømløs.

Batterier må ikke brændes eller ødelægges.


TILTÆNKET FORMÅL

Måleapparatet er egnet til måling af følgende parametre: Vekselstrøm, jævnstrøm, vekselspænding, jævnspænding, elektrisk modstand, elektrisk gennemgangsprøve, kapaciteten for en kondensator, elektrisk frekvens. Dette apparat må kun anvendes til måling af de fornævnte parametre.

DISPLAY

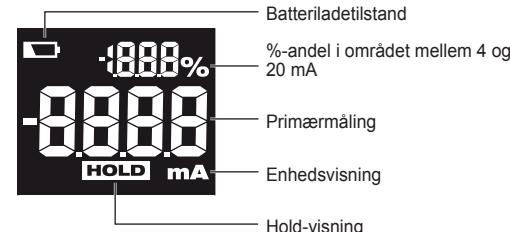

BUTTONS

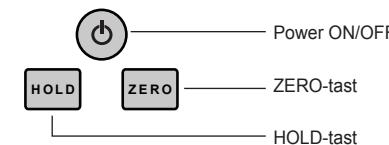

HOLD-tast

Ved at trykke på HOLD-tasten fastfryses visningen. Visningen forbliver uændret, også selv om indgangsværdien ændres. HOLD vises på displayet. Tryk på HOLD-tasten igen for at forlade HOLD-modus.

Hvile-modus

Displayet slukker 5 min. efter sidste tastetryk for at skåne batterierne. Tryk på en vilkårlig tast for at tænde displayet igen.

Automatisk frakobling

Produktet slukker automatisk 15 min. efter sidste tastetryk for at skåne batterierne.

%-andel i området mellem 4 og 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MÅLING

- Tag klemmen ud af klemmeholderen.
- Tryk på tasten for at tænde produktet. Tryk altid på tasten , inden klemmen anlægges på lederen for at starte en ny måling.
- Tag kun fat i klemmetangen bag holdeværnet.
- Åbn bakkerne, og læg an til den ledere, der skal kontrolleres. **BEMÆRK:** Mål kun en ledning ad gangen. Ellers kan der opstå målefejl.
- Måleværdien vises. En negativ værdi angiver, at strømmen går imod pilens retning.
- Tryk på tasten for at slukke produktet. Løsn bakkerne fra lederen.

FORSIGTIG! Det maksimale ledertværsnit er 6 mm. Bakkerne skal holdes helt lukkede under målingen for at undgå målefejl.

VEDLIGEHOLDELSE

Brug kun Milwaukee-tilbehør og Milwaukee-reservedele. Komponenter, hvor udskiftningsproceduren ikke er beskrevet, skal skiftes ud hos et Milwaukee-servicested (se brochure garanti/kundeserviceadresser).

Ved opgivelse af type nr. der er angivet på maskinen effektiskilt, kan De rekvirere en reservedelstegning, ved henvendelse til: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER



Læs brugsanvisningen nøje før ibrugtagning.



Elværktøj må ikke bortsaffes som almindeligt affald! I henhold til det europæiske direktiv 2002/96/EF om bortsaffelse af elektriske og elektroniske produkter og gældende national lovgivning skal brugt lværktøj indsamles separat og bortsaffes på en måde, der skyner miljøet mest muligt.



ADVARSEL
For at undgå et elektrisk stød skal testkablerne fjernes, før huset åbnes eller det genopladelige batteri fjernes.



Jord



Dobbelt isoleret



Må ikke anlægges på eller aftages af FARLIGE STRØMFØRENDE ledere.



Jævnstrøm

TEKNISKE DATA

Måleområde	Opplosning	Nøyaktighet
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

Nøyaktigheten er spesifisert for et år etter fabrikkalibreringen ved 18°-28°C(64°F-82°F) ved 0%-85% luftfuktighet.

Maks kabeltykkelse ved måletang	6 mm
Arbeidstemperatur	-10°C-50°C
Lagertemperatur	-40°C-60°C
Temperaturkoeffisient	0,1x spesifiserte nøyaktighet / °C (<18°C eller >28°C)
Maks arbeidshøyde over normal null	0-2000 m
Falltest	1 m
Batteri	2AA
Batteri levetid	ca. 25 h
Vekt i henhold til EPTA-Prosedyren 01/2003	360 g

Sikkerhetsstandard etter EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (klemme montasje), IEC/EN 61010-1 2 utgave for målinger av kategori II, 60 V, tilsmussingsgrad 2, EMC EN61326-1

Sertifiseringer ...cULus, CE

ADVARSEL! Les alle sikkerhetsinstrukser og bruksanvisninger, også de i den vedlagte brosjyren. Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader. Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

SPEIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Måleinstrument

For å unngå fare for et elektrisk slag, bruk til kontroll av 60 V bare likestrøm av kategori II. Skal ikke brukes for kontroll av vekselstrøm.

Skal ikke brukes for test av ledere som ikke er isolerte.

Spissene til transformatorklemmene er laget slik at strømkretsene som skal kontrolleres ikke blir kortsluttet. Finnes det frittliggende ledene komponenter hos det apparatet som skal kontrolleres, må det i tilfeller passes spesielt på at man ikke forårsaker en kortslutning.

Test målefunksjonen først på en kjent strømkrets. Kontroller alltid før bruk om måleapparatet fungerer riktig. Før bruk må det alltid kontrolleres at koblingskretsen er koblet strømløs.

Åpne aldri batterilokket mens målingen pågår.

Apparatet skal bare brukes til det formål det er bestemt for og under de forskriftmessige betingelsene. I andre tilfeller er sikkerhetsfunksjonen uvirksom og det kan komme til alvorlige skader på apparatet eller til skader av personer.

For å minitere risikoen for et strømslag eller en bueutladning ved arbeid på frittliggende ledninger skal det alltid brukes egnet personlig verneutstyr.

Kontroller alltid før bruk apparatets funksjon på riktighet ved en kjent kilde hhv. ta hensyn til apparatinstruksene.

Skal aldri brukes uten batterilokk.

Foreta aldri måling i rom med lett antennelig gasser. Bruken av måleinstrumentet kan forårsake gnister som kan føre til en eksplosjon.

Ikke bruk måleinstrumentet dersom dets overflate eller hendene dine er våte.

Jord aldri deg selv under måling. Unngå kontakt med deler med jording som rør, varmeovner, komfyre eller kjøleskap.

Foreta aldri måling med defekt måleinstrument, f.eks. dersom kassen er skadet eller dersom metalldeler er åpent til gjengeliggjort på måleinstrumentet.

Ikke fest deler på måleinstrumentet og foreta ingen forandringer på måleinstrumentet. For reparasjon eller rekalibrering skal måleinstrumentet sendes til en godkjent Milwaukee kundeservice.

Dette apparatet er ikke egnet for bruk av personer (også barn) med innskrenket kroppslige, sensoriske eller psykiske evner eller manglende erfaring hhv. fagkunnskap hvis de ikke får veiledning og passet på av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Når det gjelder barn, så må man holde dem under oppsyn hele tiden for å kunne være sikker på at de ikke leker seg med apparatet.

SPEIELLE SIKKERHETSINSTRUKSJONER Batterier

For en feilfri drift må 2-AA batteriene settes riktig inn i apparatet. Bruk ingen andre spennings- eller strømforsyninger. Batteriene skal alltid oppbevares utenfor barns rekkevidde.

Ikke sett inn nye og gamle batterier blandet. Sett aldri inn batterier blandet fra forskjellige produsenter (eller forskjellige typer batterier fra en produsent).

Sett aldri inn oppladbare batterier og ikke oppladbare batterier samtidig.

Sett batteriene inn tilsvarende + / - symbolene.

Bruk batterier skal med en gang deponeres miljøvennlig.

Under ekstreme belastninger og ekstreme temperaturer kan det lekke ut batterivæske fra utskiftbare batterier. Ved berøring med batterivæske, vask umiddelbart med såpe og vann. Ved kontakt med øynene må øynene skyllses grundig i rennende vann i minst 10 minutter. Oppsøk lege umiddelbart.

Ikke sett i batteri dersom instrumentets overflate er våt.


Før batterilokket åpnes for å skifte batteri, mål alle kabler til apparatet som skal kontrolleres trekkes ut og apparatet skal kobles fra strømmen.

Ikke brenn eller ødelegg batteriene.


FORMÅLMESSIG BRUK

Måleinstrumentet er egnet for måling av følgende parameter: Vekselstrøm, likestrøm, vekselspennin, likspennin, elektrisk motstand, elektrisk gjennomgangsundersøkelse, kapasitet til en kondensator, elektrisk frekvens. Dette instrumentet skal bare brukes til måling av de ovenfor nevnte parametrer.

DISPLAY

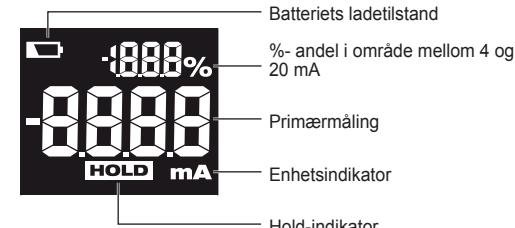

BUTTONS

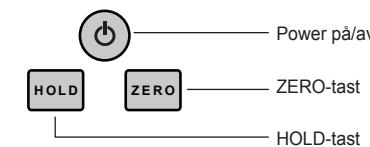

HOLD-tast

Ved å trykke HOLD-tasten blir visningen i displayet frosset. Visningen forblir uforandret også ved forandring av inngangsverdiene. HOLD vises i displayet. Trykk HOLD-tasten på nytt for å forlate HOLD-modusen.

Hvile-modus

Displayet slår seg av 5 minutter etter siste trykking av en tast for å skåne batteriet. Trykk en hvilken som helst tast for å slå displayet igjen.

Automatisk avslåningsfunksjon

Apparatet slår seg 15 minutter etter siste tastetrykk automatisk av slik at batteriene skånes.

%-andel i området mellom 4 og 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MÅLING

- Ta klemmen ut av klemmeholderen.
 - Trykk tast for å slå på apparatet. Før klemmen festes til ledningen, trykk alltid tast for å starte en ny måling.
 - Klemmtangen skal bare holdes i bak håndtak-beskyttelsen.
 - Åpne klemmbakkene og anbring dem på ledningen som skal kontrolleres.
 - Måleverdien blir vist. En negativ verdi viser at strømmen flyter mot pilretningen.
 - Trykk tast for å slå av apparatet. Løs klemmbakkene av ledningen.
- PASS PÅ! Det maksimale tverrsnittet til ledningen er på 6 mm. Hold klemmbakkene mens målingen pågår helt lukket slik at det ikke oppstar feilmålinger.

VEDLIKEHOLD

Bruk kun Milwaukee tilbehør og Milwaukee reservedeler. Komponenter der utskifting ikke er beskrevet skal skiftes ut hos Milwaukee kundeservice (se brosjyre garanti/kundeserviceadresser).

Ved behov kan du be om en eksplosjonstegning av apparatet hos din kundeservice eller direkte hos Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany. Oppgi maskintype og det tisfrete nummeret på typeskiltet.

SYMBOLER



Les nøye gjennom bruksanvisningen før maskinen tas i bruk.



Kast aldri elektroverktøy i husholdningsavfallet! I henhold til EU-direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og direktivetsiverksetting i nasjonal rett, må elektroverktøy som ikke lenger skal brukes, samles separat og returneres til et miljøvennlig gjenvinningsanlegg.



ADVARSEL
For å forhindre et elektrisk slag skal prøvekablene fjernes før kassen åpnes eller vekselbatterie / batteriet fjernes.



Masse



Beskyttelsesisolert



Koble ikke til FARLIGE STRØMFØRENDE ledninger eller ta de av slike ledninger.



Likestrøm

TEKNiska DATA

Mätområde	Upplösning	Mätnoggrannhet
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dgt
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dgt
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dgt

Noggrannheten är specificerad för 1 år efter kalibreringen på fabriken vid 18°-28°C och 0%-85% luftfuktighet.

Max. kabeltjocklek vid mättång	6 mm
Arbets temperatur	-10°C-50°C
Lager temperatur	-40°C-60°C
Temperaturkoefficient	0,1 x specificerad noggrannhet /°C (<18°C eller >28°C)
Max. arbets höjd över normalhöjdplan	0-2000 m
Falltest	1 m
Batteri	2AA
Batteritid	ca. 25 h
Vikt enligt EPTA 01/2003	360 g

Säkerhetsstandard enligt EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montering anslutningsklämmor), IEC/EN 61010-1 2. Utgåva för mätningar kategori II, 60 V, nedsmutsningsgrad 2, EMC EN 61326-1

Certifieringar ...cULus, CE

VARNING! Läs alla säkerhetsanvisningar och andra tillhörande anvisningar, även de i den medföljande broschyren. Fel som uppstår till följd av att anvisningarna nedan inte följs kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga kroppsskador.
Förvara alla varningar och anvisningar för framtida bruk.

SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER för mätapparaten

För att förhindra risken av elstötar ska instrumentet endast användas för kontroll av 60 V likströmkretsar kat. II. Det får inte användas för att kontrollera växelström.

Instrumentet ska inte användas för att kontrollera ledningar som inte är isolerade.

Spetsarna på transformatorklämmorna är så konstruerade att strömkretsen som ska kontrolleras inte kortsluts. Om apparaten som ska kontrolleras har ledande komponenter som ligger fria är det extra viktigt att se till att man inte orsakar kortslutning.

Testa mätfunktionen först på en känd strömkrets. Kontrollera före varje användning att mätinstrumentet fungerar felfritt.

Kontrollera också alltid innan varje användning att kopplingskretsarna är strömlösa.

Öppna aldrig batterilocket under pågående mätning.

Mätinstrumentet får endast användas för det avsedda ändamålet och om alla villkor som är föreskrivna är uppfyllda. Annars fungerar säkerhetsfunktionerna inte och mätinstrumentet kan ta allvarlig skada eller personer skadas.

Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning för att minska risken för elstötar eller bågurladdning vid arbeten på ledningar som ligger fria.

Testa mätfunktionen först på en känd strömkrets resp. beakta alla informationer om mätinstrumentet.

Använd mätinstrumentet aldrig utan batterilock.

Genomför inga mätningar i rum där det finns lätt antändbara gaser. När du använder mätapparaten kan gnistor inte uteslutas, vilka kan leda till en explosion.

Använd mätapparaten inte om apparathöjlet eller din hand är fuktig.

Jorda dig inte själv under en mätning. Undvik kropps kontakt med jordade delar, som t.ex. rör, värmeelement, spisar eller kylskåp.

Använd aldrig en mätapparat som har tagit skada på något sätt, t.ex. om apparathöjlet är skadat eller om metalldelar är synliga.

Montera inga extra delar resp. komponenter på mätapparaten och förändra den inte på något sätt. Om en reparation behövs eller om mätapparaten behöver kalibreras på nytt lämna resp. skicka in den till en auktoriserad Milwaukee-kundservice.

Denna apparat är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedslatt fysisk, sensorisk eller psykisk förmåga eller bristande erfarenhet respektive fackkunskap annat än om en person som kan ansvara för säkerheten har instruerat dessa personer eller har dem under uppsikt. Barn ska alltid hållas under uppsikt för att säkerställa att de inte leker med apparaten.

SÄRSKILDA SÄKERHETSINSTRUKTIONER Batterier

För att instrumentet ska fungera felfritt måste 2 AA-batterier sättas in på föreskrivet sätt. Använd ingen annan spänning- eller strömförsörjning.

Förvara alltid batterier utom räckhåll för barn.

Blanda inte nya och använda batterier. Använd inte batterier från olika tillverkare (eller olika typer av batterier från samma tillverkare).

Använd inte uppladdningsbara och ej uppladdningsbara batterier tillsammans.

Sätt in batterierna i enlighet med symbolerna + / -.

Avgifshantera genast förbrukade batterier på föreskrivet sätt.

Under extrem belastning eller extrem temperatur kan batterivätska tränga ut ur skadade utbytesbatterier. Vid beröring med batterivätska tvätta genast av med vatten och tvål. Vid ögonkontakt spola genast i minst 10 minuter och kontakta genast läkare.

Byt inte ut batterierna om instrumentets yta är våt eller fuktig.

Dra alltid först ur alla kabel på apparaten som ska kontrolleras och gör instrumentet strömlöst innan du öppnar batterifacket för att byta ut batterierna.


Batterier får aldrig bränna upp eller förstöras.

ANVÄND MASKINEN ENLIGT ANVISNINGARNA


Mätinstrumentet lämpar sig för att mäta följande parametrar: växelström, likström, växelspänning, likspänning, elektriskt motstånd, elektrisk flödeskontroll, kondensatorkapacitet,

elektrisk frekvens. Detta mätinstrument får endast användas för mätning av ovan nämnda parameter.

DISPLAY

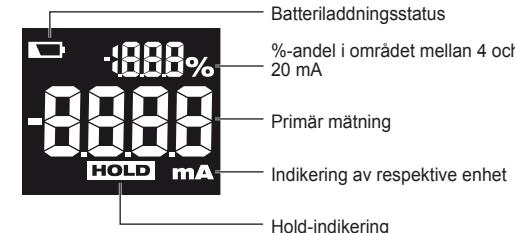

BUTTONS

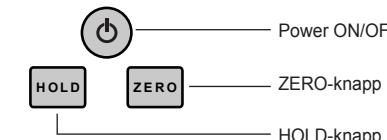

HOLD-knapp

Genom att trycka på HOLD-knappen frysdes indikeringen. Indikeringen ändras alltså inte även om ingångsvärde ändras. HOLD visas på displayen. Tryck HOLD-knappen på nytt för att lämna HOLD-funktionen.

Vilo-funktion

För att skona batterierna stängs instrumentet av 5 minuter efter det att man sist tryckte på en knapp. Tryck på valfri knapp för att aktivera displayen igen.

Automatisk avstängningsfunktion

För att skona batterierna stängs instrumentet automatiskt av 15 minuter efter det att man sist tryckte på en knapp.

%-andel i området mellan 4 och 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MÄTNING

- Ta ut klämman ur hållaren.
- Tryck på knappen för att sätta på instrumentet. Tryck alltid på knappen innan du ansluter klämman till ledaren för att starta en ny mätning.
- Ta endast tag i klämtingen bakom greppskyddet.
- Öppna klämmabackarna och kläm fast dessa på ledaren som ska kontrolleras.
- OBS: Mät inte fler än en ledning åt gången. Annars finns risk för mätfel.
- Mätvärdet indikeras. Ett negativt värde betyder att strömmen inte går i den riktningen som pilen visar.
- Tryck på knappen för att stänga av instrumentet. Lossa klämmorna från ledningen.

SE UPP! Max. ledningstävsnitt är 6 mm. Håll klämbackarna helt slutna under mätningen. Annars finns risk för mätfel.

SKÖTSEL

Använd endast Milwaukee-tillbehör och Milwaukee-reservdelar. Komponenter, för vilka inget byte beskrivs, skall bytas ut hos Milwaukee-kundtjänst (se broschyren garanti-/kundtjänstadresser).

Vid behov av sprängkiss, kan en sådan, genom att uppgå maskinen art. nr. (som finns på typskylten) erhållas från: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLER



Läs instruktionen noga innan du startar maskinen.



Elektriska verktyg får inte kastas i hushållssoporna! Enligt direktivet 2002/96/EG som avser äldre elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning enligt nationell lagstiftning ska uttjänta elektriska verktyg sorteras separat och lämnas till miljövänlig återvinning.



VARNING
För att förhindra en elektrisk stöt ska testkabeln tas bort innan höjlet öppnas eller det utbytbara batteriet tas bort.



Massa



Skyddsisolerad



Klassificering av övergående överspänningar baserande på ledningens märkspänning i förhållande till massan.



Likström

TEKNISET ARVOT

Mittausalue	Näyttötarkkuus	Mittaustarkkuus
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dcts
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dcts
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dcts

Tarkkuus on määritetty 1 vuodeksi valmistajan tekemän säädon jälkeen, kun lämpötila on 18°-28°C ja ilmankosteus 0%-85%.

Suurin johdon paksuus mittauspihdeillä	6 mm
Työlämpötila	-10°C-50°C
Säilytyslämpötila	-40°C-60°C
Lämpötilakerroin	0,1 x erityltä tarkkuus /°C (<18°C tai >28°C)
Suurin työkorkeus merenpinnan tasosta	0-2000 m
Pudotuskoe	1 m
Akku	2AA
Akun kesto	n. 25 h
Paino EPTA-menettelyn 01/2003 mukaan	360 g

Sovelletut turvallisuusnormit EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (pihtien asennus), IEC/EN 61010-1 2. painos luokan II mittauksille, 60 V, saastutusaste 2, EMC EN 61326-1

Sertifioinminn ...cULUS, CE

VAROITUS! Lue kaikki, myös oheistetussa esitteessä annetut turvallisuusmääräykset ja käyttöohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen. Säilytä kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet tulevaisuutta varten.

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Mittari

Sähköiskun väältämiseksi laitetta saa käyttää vain luokan II 60 V tasavirtapiirien mittaamiseen. Ei saa käyttää vaihtovirran mittaamiseen.

Ei saa käyttää eristämättömien johtimien mittaamiseen.

Muuntajapihtien kärjet on laadittu niin, ettei tarkastettavaan virtapiiriin synny oikosulkua. Jos tarkastettavassa laitteessa on peittämättömiä johtavia osia, tulee kuitenkin huolehtia erityisen tarkoin siitä, ettei aiheuteta oikosulkuja.

Kokeile mittaustoimintoa ensin tunnetussa virtapiirissä. Tarkasta mittauslaitteen toimintakelpoisuus aina ennen käyttöä. Varmista aina ennen käyttöä, että kytkentäpíirti on tehty jänniteettömiksi.

Älä koskaan avaa paristolokeron kantta mittaamisen aikana.

Laitetta saa käyttää vain sille määritetyyn käyttötarkoitukseen tähän määritetyissä käyttöolosuhteissa. Muussa tapauksessa laitteen turvatoiminnot ovat tehottomia ja laite saattaa vaarioitua pahoin tai ihmiset saattavat loukkaantua.

Sähköiskun tai sähkökaaren purkaaman väältämiseksi tulee aina käyttää henkilösuojavarusteita työskenneltäessä peittämättömiin johtoihin kera.

Tarkasta ennen käyttöä laitteen määräysten mukainen toiminta tunnetun virranlähteen avulla tai huomioi laitteen ohjeet.

Ei saa käyttää ilman paristolokeron kantta.

Älä tee mittauksesta tiloissa, joissa on helposti sytytyviä kaasuja. Mittarin käytössä saattaa syntyä kipinöitä, jotka voivat aiheuttaa räjähdyskseen.

Älä käytä mittaria, jos sen kotelo tai kätesi ovat kosteita.

Älä maadoita itseäsi mittauksen aikana. Vältä koskettamasta millään ruumiinosiin maadoitettuihin osiin, kuten putkiin, lämpöpattereihin, liesiin tai jääkaapeihin.

Älä koskaan suorita mittauksia viallisella mittarilla, esim. jos kotelo on vahingoittunut tai mittarin metalliosat ovat suojaamatonta.

Älä asenna mittariin mitään lisäosia äläkä tee siihen mitään muutoksia. Toimita mittari valtuutettuun Milwaukee-huoltopisteeseen korjausta tai uudelleenkiljontointia varten. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (ei myöskään lasten) käytettäväksi, joiden fyysiset, aistiperäiset tai henkiset kyyt ovat rajoitetut, tai joilla ei ole käytöön tarvittavaa kokemusta ja/tai ammattitaitoa, paitis sellaisen heidän turvallisuudestaan vastuullisen henkilön valvonnassa, joka voi opastaa heitä käytämään laitetta oikein. Lisäksi lapsia tulee valvova, jotta he eivät missään tapauksessa voi leikkää laitteella.

LAITEKOHTAISET TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Akut

Moitteettoman käytön varmistamiseksi tulee panna 2 AA-paristoja oikein paikalleen laitteeseen. Älä käytä mitään muita jännite- tai virtalähteitä.

Säilytä paristot aina poissa lasten ulottuvilta.

Älä pane laitteeseen yhdessä useisia ja käytettyjä paristoja. Älä käytä eri valmistajien paristoja yhdessä (tai saman valmistajan erityyppisiä paristoja).

Älä käytä uudelleenladattavia ja ei-uudelleenladattavia paristoja yhdessä.

Pane pariston paikalleen + / - -kuvakeiden mukaisesti.

Hävitä loppuun käytetty paristo heti määräysten mukaisesti.

Vaurioituneesta akusta saattaa erityisenkovassa käytössä tai poikkeavassa lämpötilassa vuotaan akkuhappoa . Ihonkohda, joka on joutunut kosketukseen akkuhapon kanssa on viipyttävä pestävä vedellä ja saippualla. Silmä, johon on joutunut akkuhappoa, on huuhdeltava vedellä vähintään 10 minuutin ajan, jonka jälkeen on viipyttävä hakeuduttava läkäriin apuun.

Älä vahda paristoa, jos laiteen pinta on märkä.


Ennen kuin avaat paristolokeron vaihtaksesi pariston, irrota aina kaikki johdot ja tarkastettavasta laitteesta ja kyte laite jänniteettömäksi.

Älä heitä paristoa tuleen tai riko niitä.

TARKOITUSEN MUKAINEN KÄYTÖÖ

Mittaria voidaan käyttää seuraavien parametrien mittaukseen: vaihtovirta, tasavirta, vaihtojännite, tasajännite, sähköinen vastus, sähköön läpivirtauskoe, kondensaattorin kapasitanssi, sähköön taajuus. Tätä laitetta saa käyttää vain edellämainitutten parametrien mittaamiseen.

DISPLAY

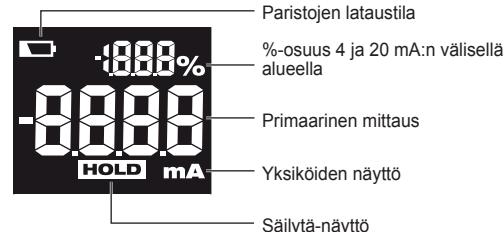

Paristojen lataustila


%-osuuus 4 ja 20 mA:n välisellä alueella

Primaarinen mittaus

Yksiköiden näyttö

Säilytä-näyttö

BUTTONS

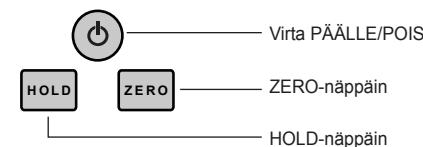

Virta PÄÄLLE/POIS

ZERO-näppäin

HOLD-näppäin

HOLD-näppäin

HOLD-näppäintä painamalla jäädytetään näytössä oleva arvo. Näytö ei muutu, vaikka sisäntuleva arvo muuttuisikin. HOLD-tila ilmoitetaan näytössä. Paina HOLD-näppäintä uudelleen, kun haluat poistua HOLD-tilasta.

Lepotila

Näytö kykeytyy pois päältä paristojen säätämiseksi, kun viimeisestä painalluksesta on kulunut 5 minuuttia. Paina mitä tahansa näppäintä, kun haluat kyteä näytön jälleen päälle.

Automaattinen summutus

Laite kykeytyy automaattisesti pois päältä paristojen säätämiseksi, kun viimeisestä painalluksesta on kulunut 15 minuuttia.

%-OSUUUS 4 JA 20 mA:N VÄLISELLÄ ALUEELLA

22 mA.....110%

20 mA.....100%

16 mA.....75%

12 mA.....50%

8 mA.....25%

4 mA.....0%

0 mA.....-25%

MITTAAMINEN

1. Ota pihit pariston pidikkeestä.

2. Paina -painiketta, kun haluat kyteä laitteen päälle. Ennen kuin panet mittauspihdin johtimeen, paina aina -painiketta uuden mittauksen aloittamiseksi.

3. Tarta mittauspihdiin aina vain tarttumasuojaan takaa.

4. Avaa mittauspihidit ja pane pihtien leuat mitattavaan johtimeen.

VIITE: Älä käytä useampia johtoja samanaikaisesti. Siitä voi aiheuttaa mittausvirheitä.

5. Mitattu arvo tulee näyttöön. Negatiivinen arvo näyttää, että virta kulkee nuolen suuntaan vastaan.

6. Paina -painiketta, kun haluat sammuttaa laitteen. Irrota mittauspihidit johtimesta.

VARO! Suurin sallittu johtimen läpimitta on 6 mm. Pidä mittauspihdeja mittauksen aikana täysin suljettuna, ettei esiinny mittausvirheitä.

HUOLTO

Käytä ainoastaan Milwaukee lisätarvikkeita ja Milwaukee varaosia. Mikäli jokin komponentti, jota ei ole kuvailtu, tarvitsee vaihtoa ota yhteys johonkin Milwaukee palvelupisteistä (kts. listamme takuuolotolikkeiden/ palvelupisteiden osoitteista)

Tarpeen vaatiessa voit pyytää lähettilämään laitteen kokoonpanopirustuksen ilmoittamalla arvoliken kymmenumeroinen numero seuraavasta osoitteesta: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLIT



Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen koneen käynnistämistä.



Älä hävitä sähköjäluua tavallisen kotitalousjätteen mukana! Vanhoja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan EU-direktiivin 2002/96/ETY ja sen maaohjauksien sovellusten mukaisesti käytetystä sähköjäluista on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteenä ja ohjattava ympäristöystävälliseen kierrätykseen.



VAROITUS
Sähköiskun väältämiseksi poista tarkistuskaapeli ennen kotelon avaamista tai vaihtoakun poistamista.



Massa



Suojaeristetty



Ohimenevien ylijännitteiden luokitus, pohjautuen johdon nimellisjänniteeseen suhteessa massaan.



Älä liitä mittauspihjeä VAARALLISIIN JANNITTEELLISIIN johtimiin tai ota niistä irti.



Tasavirta

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πεδίο μετρησης	Ακρίβεια	Ακρίβεια μέτρησης
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dcts
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dcts
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dcts

Η ακρίβεια είναι προδιαγεγραμμένη για 1 έτος μετά την εργοστασιακή βαθμονόμηση στους 18°-28°C και 0%-85% υγρασία αέρα.

Μέγ. πάχος καλυδίου σε τοιμπίδα μέτρησης	6 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10°C-50°C
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-40°C-60°C
Συντελεστής θερμοκρασίας	0,1 x ειδική ακρίβεια /°C (<18°C ή >28°C)
Μέγ. ύψος λειτουργίας πάνω από τη στάθμη της θάλασσας	0-2000 m
Δικιμασία πτώσης	1 m
Μπαταρία	2AA
Χρόνικη διάρκεια μπαταρίας	περίπου 25 h
Βάρος σύμφωνα με τη διαδικασία EPTA 01/2003	360 g

Προδιαγράφες ασφαλείας σύμφωνα με EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (μοντάρισμα ακροδεκτών), IEC/EN 61010-1 δεύτερη έκδοση για μετρήσεις κατηγορίας II, 60 V, βαθμός ρυπαρότητας 2, EMV EN 61326-1

Πιστοποιήσεις ...cULus, CE

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διαβάστε όλες τις Υποδείξεις ασφαλείας και τις Οδηγίες, και αυτές στο επισυναπτόμενο φυλλάδιο. Αμέλειες κατά την τήρηση των προειδοποιητικών υποδείξεων μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπλήξια, κίνδυνο πυρκαϊάς ή/και συβαρούς τραυματισμούς. Φυλάξτε όλες τις προειδοποιητικές υποδείξεις και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ μετρητική συσκευή

Προς αποφυγή ηλεκτροπλήξιών χρήστη μόνο σε κυκλώματα συνέχους ρεύματος 60 V κατηγορίας II. Μην το χρησιμοποιείτε για έλεγχο κυκλώματων εναλλασσόμενου ρεύματος.

Μην το χρησιμοποιείτε για έλεγχο αγωγών που δεν είναι μονώμενοι.

Οι ακίδες των ακροδεκτών του μετρητηκής είναι έτοιμες σχεδιασμένες ώστε να μην προξενούνται βραχυκύκλωματα. Αν τα προς έλεγχο συστήματα έχουν εκτεθειμένα αγώγια μέρη πρέπει να προσετούνται ιδιαίτερα ώστε να μην προξενήσουνται κάποιο βραχυκύκλωμα.

Ελέγχετε την λειτουργία μέτρησης πρωταρχικά σε ένα γνώριμό σας ηλεκτρικό κύκλωμα. Πριν κάθε χρήση έλεγχετε την ορθότητα λειτουργίας της συσκευής μέτρησης. Πριν την χρήση σημειώστε ότι τα κυκλώματα δεν διατρέχονται από ρεύμα.

Ποτέ μην ανοίγετε το κάλυμμα των μπαταριών κατά την διάρκεια μιας μέτρησης.

Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τον προβλεπόμενο σκοπό και μόνο κάτω από νομότυπες συνθήκες. Ειδιάλλως οι λειτουργίες ασφαλείας της συσκευής δεν έχουν αποτέλεσμα και μπορεί να προκαλθούν σοβαρές ζημιές στην συσκευή ή τραυματισμοί προσώπων.

Για να ελαχιστοποιήσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπλήξιας ή ηλεκτρικής εκκένωσης σε εκτεθειμένους αγωγούς φοράτε πάντα κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Πριν την χρήση έλεγχετε την συσκευή ως προς την ορθή της λειτουργίας σε μία γνώριμή σας πηγή και λάβετε υπόψιν σας τις οδηγίες της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όχοντας ανοιχτό το κάλυμμα των μπαταριών.

Μην εκτελέστε μετρήσεις σε χώρους με εύφεκτα αέρια. Η χρήση της μετρητικής συσκευής μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες, οι οποίοι μπορεί να οδηγήσουν σε μια έκρηξη.

Μην χρησιμοποιείτε τη μετρητική συσκευή εάν το περιβλήμα ή τα χέρια σας είναι υγρά.


Πριν ανοίξετε το κάλυμμα των μπαταριών για να τις ανταλλάξετε αποσυνδέστε όλα τα καλώδια της προς έλεγχο συσκευής και θέστε την εκτός ρεύματος.

Μην καίτε ή καταστρέψετε μπαταρίες.


ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Η μετρητική συσκευή είναι κατάλληλη για τη μέτρηση των ακόλουθων παραμέτρων: Εναλλασσόμενο ρεύμα, συνέχεις ρεύμα, εναλλασσόμενη τάση, συνέχεις τάση, ηλεκτρική αντίσταση, ζενόγχος ήλεκτρικής συχνότητας. Η συσκευή αυτή επιπρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για τη μέτρηση των προηγουμένων αναφερόμενων παραμέτρων.

DISPLAY

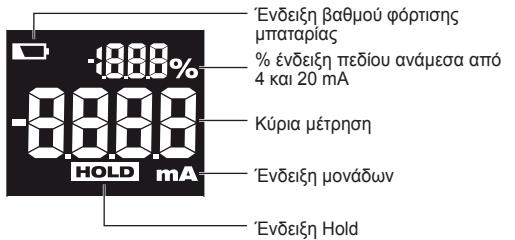

BUTTONS

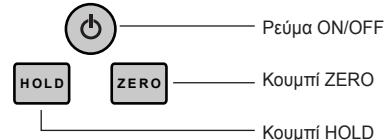

Κουμπί HOLD

Πατώντας το κουμπί HOLD παγώνει η ένδειξη. Η ένδειξη παραμένει η ίδια ακόμη και αν αλλάξει η τιμή μετρήσεως εισόδου. Η λέξη HOLD παρουσιάζεται στην οθόνη. Πατώντας ξανά το κουμπί HOLD εγκαταλείπετε την κατάσταση HOLD.

Κατάσταση αναμονής

Η οθόνη σβήνει 5 λεπτά μετά την τελευταία πίεση κουμπιού ώστε να μην τελειώνουν γρήγορα οι μπαταρίες. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να επανενεργοποιηθεί η οθόνη.

Αυτόματο σβήσιμο της συσκευής

Η συσκευή σβήνει αυτόματα 15 λεπτά μετά την τελευταία πίεση κουμπιού ώστε να μην τελειώνουν γρήγορα οι μπαταρίες.

% ένδειξη πεδίου ανάμεσα από 4 και 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

ΜΕΤΡΗΣΗ

1. Απομακρύνετε τον ακροδέκτη από την έδραση της.
2. Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε την συσκευή. Πριν την τοποθέτηση του ακροδέκτη στον αγωγό πατάτε πάντα το κουμπί , για να ξεκινήσετε καινούρια μέτρηση.
2. Πίλαντε την λαβίδα του ακροδέκτη πάντα από το μονωμένο μέρος της.

3. Ανοίξτε τη σιαγόνα του ακροδέκτη και τοποθετήστε τον στο πρόσωπο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ποτέ μην κάνετε μέτρηση σε περισσότερο από έναν αγωγό. Ειδιάλλως μπορεί να προκληθούν λάθη στην μέτρηση.

4. Η τιμή μέτρησης αναγράφεται. Αν αυτή η τιμή είναι αρνητική τότε το ρεύμα ρέει αντίθετα της κατεύθυνσης της βέλους.

5. Πατήστε το κουμπί για να σβήσετε την συσκευή. Απομακρύνετε τους ακροδέκτες από τον αγωγό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η μέγιστη διάμετρος αγωγού είναι 6 χιλιοστά. Οι σιαγόνες του ακροδέκτη πρέπει να είναι τελείως κλειστοί ώστε να μην παρουσιαστούν λάθη στην μέτρηση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο πρόσθια εξαρτήματα Milwaukee και ανταλλακτικά Milwaukee. Κατασκ. τημάτα, που η αλλαγή τους δεν περιγράφεται, αντικαθιστούνται σε μια τεχνική υποστήριξης της Milwaukee (βλέπε φυλλάδιο εγγύηση / διευθύνσεις τεχνικής υποστήριξης).

Όταν χρειάζεται, μπορείτε να ζητήσετε ένα σχέδιο συναρμόλωσης της συσκευής, δίνοντας τον τύπο της μηχανής και το δεκαψήφιο αριθμό στην πινακίδα ιούς, από το κέντρο σέρβις ή απευθείας από τη φίρμα Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

ΣΥΜΒΟΛΑ



Παρακαλώ διαβάστε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης πριν από την έναρξη λειτουργίας.



Μην πετάτε τα ηλεκτρικά εργαλεία στον κάδο οικιακών απορριμάτων! Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96/ΕΚ περί ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και την ενσωμάτωση της στο έθνικό δικαίο, τα ηλεκτρικά εργαλεία πρέπει να ποτέ συλλέγονται για ανακύλωση με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Για την αποφυγή μιας ηλεκτροπλήξιας, πριν από το άνοιγμα του περιβλήματος ή την αφάίρεση της ανταλλακτικής μπαταρίας απομακρύνετε τα δοκιμαστικά καλώδια.



Γείωση



Με προστατευτική μόνωση



Ταξινόμηση μεταβατικών υπερτάσεων βάσει της ονομαστικής τάσης του αγωγού σε σχέση με την γείωση.



Μην το τοποθετείτε σε και μην το απομακρύνετε από έναν ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΟ αγωγό.

Συνεχές ρεύμα

TEKNİK VERİLER

Ölçü sahası	Çözülme	Ölçü doğruluğu
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

Bu doğruluk $18^{\circ}\text{-}28^{\circ}\text{C}$ ve % 0- %85 hava neminde fabrika kalibrasyonuna göre 1 yıl için spesifize edilmiştir.

Ölçü kısacında maksimum kablo kalınlığı	6 mm
Çalışma ıslısı	-10°C-50°C
Depo ıslısı	-40°C-60°C
Isı katsayısı	0,1 x spesifik doğruluk /°C (<18°C veya >28°C)
Maksimum çalışma yüksekliği normal sıfırın üzerindedir	0-2000 m
Düşme deneyi	1 m
Pil	2AA
Pil dayanma ömrü	yaklaşık 25 h
Ağırlığı ise EPTA-üretici 01/2003'e göre	360 g

EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (klemens montajı), IEC/EN 61010-1 II. kategori ölçümü için 2. baskı, 60 V, kirlilik derecesi 2, ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK EN 61326-1 güvenlik standartlarına uygundur

Sertifikalar ...cULus, CE

UYARI! **Güvenlikle ilgili bütün açıklamaları, talimatları ve ilişkideki broşürde yazılı bulunan hususları okuyunuz.** Açıklanan uyarılar ve talimat hükümlerine uyulmadıktan takirde elektrik çarpmalarına, yanıklara ve/veya ağır yaralanmalara neden olabilir. **Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini ilerde kullanmak üzere saklayın.**

Ölçü cihazı için ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Elektrik çarpması tehlikesini önlemek için sadece II. kategori 60 V doğru akımlı devrelerin kontrol edilmesi için kullanınız. Alternatif akım kontrol etmek için kullanmayın.

Izole edilmemiş hatları kontrol etmek için kullanmayın.

Transformator klemenslerinin uçları, kontrol edilecek akım devresi kısa devre yapılmamak üzere şekilde tasarlanmıştır. Ancak kontrol edilecek cihazda açıkta olan iletken bilesenler bulunuyorsa, kısa devreye neden olummasasına dikkat edilmelidir.

Ölçme fonksiyonunu önce bilinen bir akım devresinde test ediniz. Kullanmadan önce daima ölçme cihazının fonksiyonunu usulüne uygun şekilde yerine getirmesini kontrol ediniz. Kullanmadan önce daima devrelerde akımın kapatılmış olmasını kontrol ediniz.

Ölçüm sırasında pil kapağını asla açmayın.

Cihaz sadece öngörüldüğü kullanım amaci ve usulüne uygun şartlar altında kullanılabilir. Aksi halde güvenlik fonksiyonları etkisizdir ve cihazda ciddi zararlar veya insanların yaralanması mümkün değildir.

Açıktaki hatlarda yapılan çalışmalarda elektrik çarpması veya ark deşarı riskini en azı indirmek için daima uygun kişisel koruyucu donanımlar kullanın.

Cihazın fonksiyonunu usulüne uygun yerine getirdiği bilinen bir kaynaktı kontrol ediniz ve cihazla ilgili uyarılarla dikkat ediniz.

Pil kapağı olmadan kullanmayın.

Kolaylıkla tutuşan gazların bulunduğu kapalı yerlerde ölçme işlemini yapmayın. Ölçme cihazının kullanılması kivilcim cıkmamasına sebebiyet verebilir, bu kivilcim dişa patlamaya neden olabilir.

Muhafazası veya elleriniz nemli ise ölçme cihazını kullanmayın.

Ölçme işleminin yapılması esnasında kendinizi topraklama yapmayın. Boru, kalorifer peteği, fırın veya buz dolapları gibi topraklanmış parçaların vücudunuz ile temas etmesinden kaçının.

Hiçbir zaman bozuk veya arızalı bir ölçme cihazı ile ölçme işlemi yapmayın, örneğin hasarlı muhafaza veya ölçme cihazında serbest bulunan metal parçaları.

Ölçü cihazına ilave parçalar takmamın ve ölçü cihazında herhangi bir değişiklik yapmayın. Gerekli tamirat işlerini ve rekalibrasyon yaptmak üzere ölçü cihazını yetkilili bir Milwaukee müşteri servisine gönderin.

Bu cihaz bedensel, duyuşal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı olan veya deneyimleri ve konu bilgileri yetersiz olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanılması için uygun değildir, ancak kenderlerine güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından ilgili talimatların verilmesi veya gözetlenmeleri durumu hariçti. Çocuklar ayrıca, cihazla oynamamaları için gözetim altında tutulmalıdır.

Akı için ÖZEL GÜVENLİK AÇIKLAMALARI

Cihazınızın kusursuz çalışabilmesi için 2-AA pil cihaza usulüne uygun olarak takılmalıdır. Başka bir elektrik ya da güç kaynağı kullanılmamalıdır.

Piller mutlaka çocukların erişemeyeceği yerlerde muhafaza edilmelidir.

Yeni ve kullanılmış piller bir arada kullanılmamalıdır. Farklı üreticilerin pilleri (ya da aynı üreticinin farklı tipteki pilleri) bir arada kullanılmamalıdır.

Şarj edilebilir ve şarj edilemeyen piller bir arada kullanılmamalıdır.

Piller + / - sembollerine uygun olarak yerleştirilmelidir.

Bitmiş piller hemen usulüne uygun olarak bertaraf edilmelidir.

Aşırı zorlanma veya aşırı ısınma sonucu hasar gören kartuş akülerden batarya sıvısı dışarı akabilir. Batarya sıvısı ile temas gelen yeri hemen bol su ve sabunla yıkayın. Batarya sıvısı gözünze kaçacak olursa en azından 10 dakika yıkayıf ve zaman geçirmeden bir hekime başvurun.

Aygıtın yüzeyi ıslak olduğunda pilleri değiştirmeyiniz.

Pilleri değiştirmek için pil bölmesini açmadan önce daima kontrol edilecek cihazın bütün kablolarnı çekiniz ve cihazı akımsız duruma getiriniz.


Pilleri yakmayınız veya tahrif etmeyiniz.

KULLANIM

Ölçü cihazı aşağıdaki parametrelerin ölçülmesi için uygunudur: Değişken akım, doğru akım, değişken voltaj, doğru voltaj, elektrik direnci, elektrik geçiş kontrolü, bir kondansatör

kapasitesi, elektrik frekansı. Bu cihaz sadece önceden belirtilen parametrelerin ölçülmesi, için kullanılır.

DISPLAY

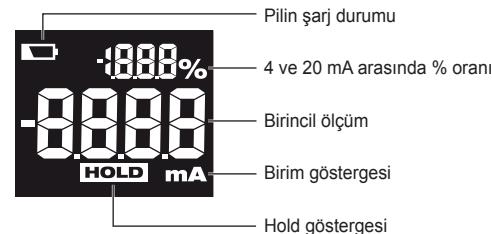

Pilin şarj durumu


4 ve 20 mA arasında % oranı

Birincil ölçüm

Birim göstergesi

Hold göstergesi

BUTTONS

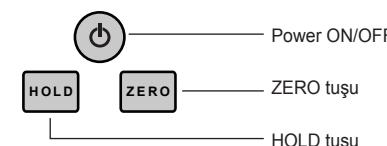

Power ON/OFF

ZERO tuşu

HOLD tuşu

HOLD tuşu

HOLD tuşuna basıldığında gösterge dondurulur. Gösterge, başlangıç değeri değiştirilse dahi değişmez. HOLD ekranda gösterilir. HOLD modundan çıkmak için HOLD tuşuna tekrar basınız.

Dinlenme modu

Ekran, pillerin gereksiz yere harcanmaması için son tuşa basıldıkten 5 dakika sonra kapanmaktadır. Ekranı tekrar açmak için herhangi bir tuşa basınız.

Otomatik kapanma fonksiyonu

Cihaz, pillerin gereksiz yere harcanmaması için son tuşa basıldıkten 15 dakika sonra kapanmaktadır.

4 ve 20 mA arasında % oranı

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

ÖLÇMEK

- Klemensleri klemens tutma düzeninden çıkartınız.
- Cihazı çalıştırmak için tuşuna basınız. Klemensleri hatta bağlanmadan önce, yeni bir ölçüm başlatmak için daima tuşuna basınız.
- Sıkma pensine sadece kulp korumasının arkasından dokununuz.
- Sıkma çenelerini aynınız ve kontrol edilecek hatta bağlayınız. **UYARI:** Birden fazla hattı aynı anda ölçmeyezsiniz. Aksi halde ölçme sonuçları oluşabilir.
- Ölçme değerleri gösterilir. Negatif bir değer akımın ok yönünün tersine doğru aktığını gösterir.
- Cihazı kapatmak için tuşuna basınız. Sıkma çenelerini hattan çıkartınız.

DİKKAT! Maksimum hat kesiti 6 mm'dır. Ölçüm hatalarının oluşmasına için sıkma çenelerini ölçüm sırasında tamamen kapalı tutunuz.

BAKIM

Sadece Milwaukee aksesuarı ve yedek parçası kullanın. Nasıl değiştirileceğini açıklanmamış olan yapı parçalarını bir Milwaukee müşteri servisinde değiştirin (Garanti ve servis adresi broşürüne dikkat edin).

Gerektiği takdirde aletin dağınık görünüş şeması, alet tipinin ve tip etiketi üzerindeki on hanelik sayıının bildirilmesi koşuluya müşteri servisinden veya doğrudan Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany adresinden istenebilir.

SEMBOHLER



Lütfen aleti çalıştırmadan önce kullanma kılavuzunu dikkatli biçimde okuyun.



Elektrikli el aletlerini evdeki çöp kutusuna atmayın! Kullanılmış elektrikli aletleri, elektrik ve elektronik eski cihazlar hakkında. 2002/96/EC Avrupa yonergelerine göre ve bu yonergeler ulusal hukuk kurallarına göre uyarlanarak, ayrı olarak toplanmalı ve çevre şartlarına uygun bir şekilde tekrar değerlendirilmeye gönderilmelidir.



DİKKAT İKAZ
Bir elektrik temnesini önlemek amacıyla mahafazayı açmadan ve değişken aküyü kaldırmadan önce kontrol kablolarnı uzaklaştırın.



Kitle



Korumaya karşı izole edilmiş



TEHLİKELİ AKIM İLETEN hattala bağlamayınız veya bunlardan çekmeyiniz.



Doğru akım

TECHNICKÁ DATA

Měřicí rozsah	Rozložení	Přesnost měření
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

Přesnost je specifikována na 1 rok od kalibrace z výroby při teplotě 18°-28°C a vlhkosti vzduchu 0%-85%.

Maximální tloušťka kabelu u měřicích kleští	6 mm
Pracovní teplota	-10°C-50°C
Teplosta skladování	-40°C-60°C
Teplotní součinitel	0,1 x specifikovaná přesnost /°C (<18°C nebo >28°C)
Maximální pracovní výška nad normálem / nulou	0-2000 m
Zkouška úbytkem napětí	1 m
Baterie	2AA
Doba životnosti baterie	cca. 25 h
Hmotnost podle prováděcího předpisu EPTA 01/2003	360 g

Bezpečnostní norma dle EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montáž pomocí svorek), IEC/EN 61010-1 2. výstup pro měření kategorie II, 60 V, stupeň znečištění 2, EMV EN 61326-1

Certifikáty ...cULus, CE

VAROVÁNI! Seznamte se se všemi bezpečnostními pokyny a sice i s pokyny v přiloženém brožuře. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění. Všechna varovná upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

ZVLÁŠTNÍ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY Měřicí přístroj

Aby se zabránilo riziku zásahu elektrickým proudem, používejte jej pouze ke kontrole 60 V stejnosměrných obvodů kategorie II. Nepoužívejte jej ke kontrole střídavého proudu.

Nepoužívejte jej ke kontrole neizolovaných vodičů.

Konec svorek transformátoru jsou dimenzované tak, aby nevyzkoušaly testovaný elektrický obvod. Pokud má přístroj, který má být testován, volně ležící vodičové komponenty, tak je třeba dávat obzvlášť pozor na to, aby nebyly způsobené žádné zkraty.

Funkci měření nejdříve otestujte na známém elektrickém obvodu. Před použitím vždy nejdříve zkонтrolujte náležité fungování měřicího přístroje. Před použitím přístroje se vždy ujistěte, že spináč obvody jsou odpojené od sítě.

Kryt baterií během měření nikdy neotvírejte.

Přístroj se smí používat pouze ke stanovenému účelu použití a za podmínek určenými předpisy. V opačném případě budou bezpečnostní funkce neúčinné a může dojít k závažným škodám na přístroji nebo k poranění osob.

Aby se minimalizovalo riziko zásahu el. proudem nebo obloukového výboje při práci na volně ležících vodičích, je nutné vždy nosit vhodný osobní ochranný oděv.

Správné fungování přístroje si před jeho použitím prověřte na známém zdroji, případně respektujte pokyny k přístroji.

Nepoužívejte bez krytu baterií.


Měření nikdy neprovádějte v prostorách s lehce vznětlivými plyny. Používání přístroje může vyvolat jiskření, které může vést k výbuchu.

Přístroj nepoužívejte, jsou-li kryt nebo vaše ruce vlhké.


Nikdy sami sebe během měření neuzemňujte. Zamezte kontaktu těla s uzemněnými částmi, jako například trubkami, radiátory, sporáků nebo chladničkami.

Nikdy neprovádějte měření defektérném měřicím přístrojem, např. při poškozeném krytu nebo při nezakrytých kovových částech přístroje.

DISPLAY

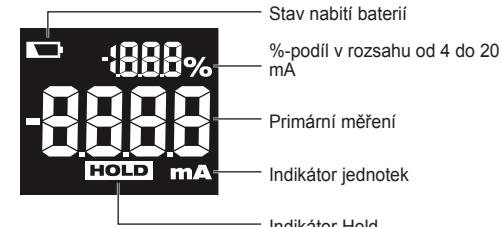

BUTTONS

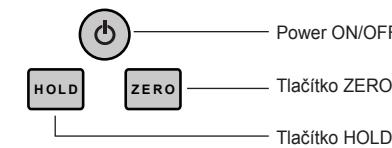

Tlačítko HOLD

Stisknutím tlačítka HOLD se indikátor zablokuje. Indikátor zůstane nezměněný i při změně vstupní hodnoty. Na displeji se zobrazí HOLD. Pokud chcete režim HOLD opustit, je třeba znova stisknout tlačítko HOLD.

Klidový režim

Displej se po 5 minutách od posledního stisknutí tlačítka vypne, aby se šetřily baterie. Pokud chcete displej znovu zapnout, je třeba stisknout libovolné tlačítko.

Automatická funkce vypnutí

Přístroj se po 15 minutách od posledního stisknutí tlačítka automaticky vypne, aby se šetřily baterie.

%-podíl v rozsahu od 4 do 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MĚŘENÍ

1. Svorku vyměte z držáku svorek.

Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko . Aby se spustilo nové měření, stiskněte vždy před přiložením svorky k vodiči tlačítko .

2. Svěracích kleští se dotýkejte pouze za ochranou rukojetí.

3. Otevřete upínací čelisti a přiložte je k testovanému vodiči.

UPOZORNĚNÍ: Neměřte najednou více než jeden vodič. V opačném případě mohou při měření vzniknout chyby.

4. Zobrazí se naměřená hodnota. Negativní hodnota oznamuje, že proud teče proti směru šipky.

5. Pro vypnutí přístroje stiskněte tlačítko . Upínací čelisti uvolněte z vodiče.

POZOR! Maximální průřez vodiče je 6 mm. Upínací čelisti během měření držte úplně zavřené, aby během měření nevznikly chyby.

ÚDRŽBA

Používat výhradně příslušenství Milwaukee a náhradní díly Milwaukee. Díly jejichž výměny nebyla popsána, nechte vyměnit v autorizovaném servisu (viz „Záruky / Seznam servisních míst“).

Při potřebě podrobného rozkresu konstrukce, oslovně informaci o typu a desetimístném objednacím čísle přímo servis a nebo výrobce, Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLY



Před spuštěním stroje si pečlivě pročtěte návod k používání.



Elektrické náradí nevyhazujte do komunálního odpadu! Podle evropské směrnice 2002/96/EC o nakládání s použitymi elektrickými a elektronickými zařízeními a odpovídajících ustanovení právních předpisů jednotlivých zemí se použitá elektrická náradí musí sbírat odděleně od ostatního odpadu a podrobit ekologicky šetrnému recyklování.



POZOR
Abyste zabránili elektrickému úderu, odstraňte před otevřením skříně nebo odstavením akumulátoru / baterie zkušební kabel.



Hmotnost



S ochrannou izolací



Klasifikace přechodných přepětí, zakládající se na jmenovitém napětí vodiče ve vztahu k uzemnění.



Nepřikládejte k NEBEZPEČNÝM VODIVÝM vodičům ani jej z nich nesnímejte.



Stejnosměrný proud

TECHNICKÉ ÚDAJE

Merací rozsah	Rozloženie	Presnosť merania
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

Presnosť je špecifikovaná na 1 rok od kalibrácie z výroby pri teplote 18°-28°C a vlhkosti vzduchu 0%-85%.

Maximálna hrúbka kábla u meracích kliešť	6 mm
Pracovná teplota	-10°C-50°C
Teploplota skladovania	-40°C-60°C
Teplotný súčinítel'	0,1 x špecifikovaná presnosť /°C (<18°C alebo >28°C)
Maximálna pracovná výška nad normálom / nulou	0-2000 m
Skúška úbytkom napäťia	1 m
Batéria	2AA
Doba životnosti batérie	cca. 25 h
Hmotnosť podľa vykonávacieho predpisu EPTA 01/2003	360 g

Bezpečnostný štandard podľa EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montáž pomocou svoriek), IEC/EN 61010-1 2. výstup pre merania kategórie II, 60 V, stupeň znečistenia 2, EMV EN 61326-1

Certifikáty ...cULus, CE

⚠ POZOR! Zoznámte sa so všetkými bezpečnostnými pokynmi a sice aj s pokynmi v priloženej brožúre. Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcim teste môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobíť požiar a/alebo ťažké poranenie. Tieto Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny starostlivo uschovajte na budúce použitie.

ZVLÁŠTNE BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY Merací prístroj

Aby sa zamedzilo nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom, tak ho používajte len na kontrolu 60 V jednosmerných obvodov kategórie II. Nepoužívajte ho na kontrolu striedavého prúdu.

Nepoužívajte ho na kontrolu neizolovaných vodičov.

Konec svoriek transformátora sú dimenzované tak, aby nevysskrovali testovaný elektrický obvod. Ak má prístroj, ktorý má byť testovaný, voľne ležiace vodičové komponenty, tak treba dávať obzvlášť pozor na to, aby neboli spôsobené žiadne skratky.

Funkciu merania najprv otestujte na znájom elektrickom obvode. Pred použitím vždy najskôr skontrolujte náležiteľné fungovanie meracieho prístroja. Pred použitím prístroja sa vždy ubezpečte, že spínacie obvody sú odpojené od siete. Kryt batérií počas merania nikdy neotvárajte.

Prístroj sa smie používať len na stanovený účel použitia a za podmienok určených predpismi. V opačnom prípade budú bezpečnostné funkcie neúčinné a môže dojsť k závažným škodám na prístroji alebo k poraneniu osôb.

Aby sa minimalizovalo riziko zásahu el. prúdom alebo oblúkového výboja pri práci na volne ležiacich vodičoch, tak treba vždy nosiť vhodný osobný ochranný výstroj.

Riadne fungovanie prístroja si pred jeho použitím preverte na znájom zdroji príp. rešpektujte pokyny k prístroju.

Nepoužívajte bez krytu batérií.


Meranie nikdy nevykonávajte v priestoroch s ľahko vznetivými plynnimi. Používanie prístroja môže vyvolať iskrenie, ktoré môže viest k výbuchu.

Prístroj nepoužívajte, ak je kryt alebo vaše ruky vlhké.


Nikdy sami seba behom merania neuzemňujte. Zamedzte kontaktu tela s uzemnenými časťami, ako napríklad trúbkami, radiátormi, sporákmi alebo chladničkami.

Nikdy neuskutočňujte meranie defektínym meracím prístrojom, napr. pri poškodenom kryte alebo pri nezakrytých kovových častiach prístroja.

DISPLAY

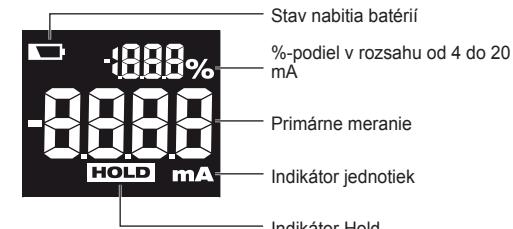

BUTTONS

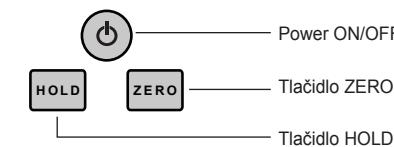

Tlačidlo HOLD

Sťačením tlačidla HOLD sa indikátor zablokuje. Indikátor zostane nezmenený aj pri zmene vstupnej hodnoty. Na displeji sa zobrazí HOLD. Ak chcete režim HOLD opustiť, tak treba znova stlačiť tlačidlo HOLD.

Pokojový režim

Displej sa po 5 minútach od posledného stlačenia tlačidla vypne, aby sa šetrili batérie. Ak chcete displej znova zapnúť, tak treba stlačiť fúbovové tlačidlo.

Automatická funkcia vypnutia

Prístroj sa po 15 minútach od posledného stlačenia tlačidla automaticky vypne, aby sa šetrili batérie.

%-podiel v rozsahu od 4 do 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MERANIE

1. Svorku vyberte z držiaka svoriek.

Stlačte tlačidlo , aby ste prístroj zapli. Aby sa spustilo nové meranie, tak vždy pred priložením svorky k vodiču stlačte tlačidlo .

2. Zvieracich kliešť sa dotýkajte len za ochranou rukováte.

3. Otvorte upínačie čeluste a priložte ich k testovanému vodiču.

UPOZORNENIE: Naraz nemerajte viac ako jeden vodič. V opačnom prípade môžu pri meraní vzniknúť chyby.

4. Zobrazi sa nameraná hodnota. Negatívna hodnota oznamuje, že prúd tečie proti smeru šípkay.

5. Stlačte tlačidlo , aby sa prístroj vypol. Upínačie čeluste uvoľnite z vodiča.

POZOR! Maximálny prierez vodiča je 6 mm. Upínačie čeluste počas merania držte úplne zatvorené, aby nevznikli počas merania chyby.

ÚDRŽBA

Používať len Milwaukee príslušenstvo a Milwaukee náhradné diely. Súčiastky bez návodu na výmenu treba dať vymeniť v jednom z Milwaukee zákazníckych centier (viď brožúru Záruka/Adresy zákazníckych centier).

Pri udaní typu stroja a desaťmiestneho čísla nachádzajúceho sa na štítku dá sa v prípade potreby vyžiať explozívna schéma prístroja od Vášho zákazníckeho centra alebo priamo v Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMBOLY



Pred prvým použitím prístroja si pozorne prečítajte návod na obsluhu.



Elektrické náradie nevyhľadujte do komunálneho odpadu! Podľa európskej smernice 2002/96/ES o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami a zodpovedajúcich ustanovení právnych predpisov jednotlivých krajín sa použité elektrické náradie musí zbierať oddelenie od ostatného odpadu a podrobniť ekologickej šetrnej recyklácii.



VÝSTRAHA
Aby sa predišlo elektrickému úderu, odpojte pred otvorením puzdra alebo vytiahnutím výmenného akumulátora / batérie skúšobný kábel.



Zemnenie



S ochrannou izoláciou



Klasifikácia prechodných prepátií, opierajúc sa o menovité napätie vodiča vo vzťahu ku kostre.



Neprikladajte k NEBEZPEČNÝM VODIVÝM vodičom alebo ho z neho neskladajte.



Jednosmerný prúd

POUŽITIE PODĽA PREDPISOV

Tento merací prístroj je vhodný na meranie nasledujúcich parametrov: striedavý prúd, jednosmerný prúd, striedavé napätie, jednosmerné napätie, elektrický odpor, skúška elektrickej prieduchnosti, kapacita kondenzátora, elektrická frekvencia. Tento prístroj sa smie používať iba na meranie vyššie uvedených parametrov.

DANE TECHNICZNE

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność pomiaru
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dgt
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dgt
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dgt

Dokładność podawana jest dla 1 roku po kalibracji fabrycznej przy 8°-28°C i wilgotności powietrza 0%-85%.

Maksymalna grubość kabla dla szczelek pomiarowych	6 mm
Temperatura robocza	-10°C-50°C
Temperatura przechowywania	-40°C-60°C
Współczynnik temperaturowy	0,1 x dokładność wg specyfikacji /°C (<18°C lub >28°C)
Maksymalna wysokość robocza nad poziomem zerowym	0-2000 m
Badanie w swobodnym spadku	1 m
Bateria	2AA
Żywotność baterii	ok. 25 h
Ciążar wg procedury EPTA 01/2003	360 g

Standard bezpieczeństwa zgodny z EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montaż zaciskowy), IEC/EN 61010-1 2. Wydanie dla pomiarów kategorii II, 60 V, stopień zanieczyszczenia 2, EMV EN 61326-1

Certyfikacje ...cULus, CE

OSTRZEŻENIE! Prosimy o przeczytanie wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń, również tych, które zawarte są w załączonej broszurze. Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężej obrażenia ciała.
Należy starannie przechowywać wszystkie przepisy i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Przyrząd pomiarowy

Aby uniknąć niebezpieczeństwa porażenia prądem, należy stosować tylko do badania obwodów prądu stałego 60 V kategorii II. Nie używać do kontroli prądu przemiennego.

Nie używać do kontroli przewodów nieizolowanych.

Końcówki zacisków transformatora są tak ukształtowane, aby badany obwód prądowy nie został zowany na krótko. Jeśli badane urządzenie posiada odsłonięte komponenty przewodzące, należy szczególnie zwracać uwagę, aby nie spowodować zwońów.

Przetestować funkcję pomiarową na znany obwód prądowy. Przed użyciem należy zawsze najpierw sprawdzić należytą działanie przyrządu pomiarowego. Przed użyciem należy bezwzględnie zawsze upewnić się, czy obwody prądowe są odłączone od prądu.

Nie należy nigdy otwierać pokrywki baterii w czasie prowadzenia pomiaru.

"Przyrząd może być używany tylko do przewidzianego celu zastosowania i w przepisowych warunkach.

W przeciwnym razie funkcje zabezpieczające są nieskuteczne i może dojść do poważnych uszkodzeń przyrządu lub do obrażeń osób."

Aby zminimalizować ryzyko porażenia prądem lub wyładowania elektrycznego w czasie pracy na odsłoniętych przewodach należy zawsze używać odpowiedniego wyposażenia ochrony indywidualnej.

Przed użyciem należy sprawdzić prawidłowe działanie przyrządu na znanych źródłach wzgl. przestrzegać wskazówek dotyczących przyrządu.

Nie używać bez pokrywki baterii.

"Nie wolno dokonywać pomiarów w pomieszczeniach, w których znajdują się łatwopalne gazy. Użycie przyrządu pomiarowego może spowodować powstanie iskier i doprowadzić do wybuchu."

Nie należy używać przyrządu pomiarowego w przypadku jego zawielenia lub wilgotnych rąk.


Przed otwarciem skrytki na baterię celem wymiany baterii należy zawsze przedmiotem odłączyć wszystkie kable badanego urządzenia, a samo urządzenie odłączyć od prądu.

Nie wolno palić ani też niszczyc baterii.


WARUNKI UŻYTKOWANIA

Przyrząd pomiarowy nadaje się do pomiaru następujących parametrów: prąd przemienny, prąd stary, napięcie przemienne, napięcie stałe, oporność elektryczna, badanie przejścia elektrycznego, pojemność kondensatora, częstotliwość elektryczna. Niniejszy przyrząd pomiarowy może zostać użyty wyłącznie do pomiaru podanych uprzednio parametrów.

DISPLAY

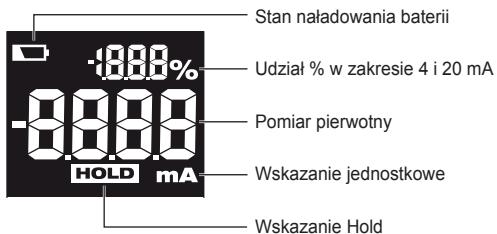

BUTTONS

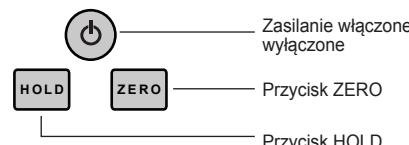

Przycisk HOLD

Poprzez naciśnięcie przycisku HOLD zachowana zostaje wartość wskazania. Wskazanie pozostaje niezmienione również po wystąpieniu zmiany wartości wejściowej. Słowo HOLD wyświetlane jest na wyświetlaczu. Aby wyłączyć tryb HOLD należy ponownie naciągnąć przycisk HOLD.

Moduł spoczynkowy

W celu oszczędzania baterii, wyświetlacz wyłącza się po 5 minutach od chwili ostatniego naciśnięcia przycisku. Aby ponownie włączyć wyświetlacz należy naciągnąć dowolny przycisk.

Automatyczna funkcja wyłączenia

W celu oszczędzania baterii, przyrząd wyłącza się automatycznie po 15 minutach od chwili ostatniego naciśnięcia przycisku.

Udział % w zakresie pomiędzy 4 i 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

POMIAR

1. Wyjąć zacisk z uchwytu zacisków.

Naciągnąć przycisk (1), aby włączyć przyrząd. Przed przyłożeniem zacisku do przewodu, należy zawsze naciągnąć przycisk (2), aby rozpoczęć nowy pomiar.

- Obcęgi zaciskowe chwytać wyłącznie za osłoną uchwytu.
3. Otworzyć szczelek zaciskowe i zamknąć na badanym przewodzie.

WSKAZÓWKA: Jednorazowo nie można dokonywać pomiaru więcej anizeli jednego przewodu. W przeciwnym razie mogą wystąpić błędy pomiarowe.

4. Wyświetlana jest wartość pomiaru. Wartość ujemna pokazuje, iż prąd przepływa w kierunku przeciwnym do strzałki.
5. Aby wyłączyć przyrząd, należy naciągnąć przycisk (1). Zdjąć szczelek zaciskowe z przewodu.

UWAGA! Maksymalny przekrój przewodu wynosi 6 mm. W czasie wykonywania pomiaru szczelek zaciskowe winny być całkowicie zamknięte, aby nie wystąpiły błędy pomiarowe.

UTRZYMANIE I KONSERWACJA

Używać tylko i wyłącznie wyposażenia dodatkowego Milwaukee i części zamiennej Milwaukee. Gdyby trzeba było wymienić części, które nie zostały opisane, należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu Milwaukee (patrz wykaz adresów punktów usługowych/gwarancyjnych).

Na życzenie można otrzymać rysunek widoku zespołu rozebranego. Przy zamawianiu należy podać dziesięciocyfrowy numer oraz typ elektronarzędzia umieszczony na tabliczce znamionowej. Zamówienia można dokonać albo u lokalnych przedstawicieli serwisu, albo bezpośrednio w Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SYMbole



Przed uruchomieniem elektronarzędzia zapoznać się uważnie z treścią instrukcji.



Nie wyrzucaj elektronarzędzi wraz z odpadami z gospodarstwa domowego! Zgodnie z Europejską Dyrektywą 2002/96/WE w sprawie zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego oraz dosłosowania jej do prawa krajowego, zużyte elektronarzędzia należy posortować i zutylizować w sposób przyjazny dla środowiska.



OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć porażenia prądem, przed otwarciem obudowy lub wyjęciem akumulatora wymiennego należy odłączyć kabel pomiarowy.



Masa



Izolowany za pomocą izolacji ochronnej



Klasifikacja przejściowych nadmiernych napięć, odnosząca się do napięcia nominalnego przewodu w stosunku do masy.



Nie zaciskać na NIEBEZPIECZNYCH przewodach ZNAJDUJĄCYCH SIĘ POD NAPIĘCIEM ani też nie odpinać z takich przewodów.



Prąd stary

Mérési tartomány	Felbontás	Mérési pontosság
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dcts}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dcts}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dcts}$

A pontosság a gyári kalibrálás után 1 év 18°-28 °C hőmérsékleten és 0%-85% páratartalomnál.

Max. kábelvastagság mérőfogónál	6 mm
Működési hőmérésklet	-10°C-50°C
Tárolási hőmérésklet	-40°C-60°C
Hőmérsékleti együttható	0,1 x specifikált pontosság /°C (<18 °C vagy >28 °C)
Max. működési magasság középtengerszint felett	0-2000 m
Leesés-teszt	1 m
Akkumulátor	2AA
Akku időtartama	kb. 25 h
Súly a 01/2003 EPTA-eljárás szerint	360 g

Biztonsági szabvány az EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (lakatfogós műszerekre vonatkozó előírások), IEC/EN 61010-1 2 szerint. Kiadás II. kategóriájú, 60 V feszültségnél, 2. szennyezettségi fok esetén végzett mérésekhez az EMV EN 61326-1 szerint. Tanúsítványok ...cULus, CE

FIGYELMEZTETÉSI! Olvasson el minden biztonsági útmutatást és utasításat mellékelt brosúrában találhatókat is. A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet. Kérjük a későbbi használatra gondosan örizzé meg ezeket az előírásokat.

SPECIÁLIS BIZTONSÁGI ÚTMUTATÁSOK Mérőműszer

Annak érdekében, hogy az elektromos áramütés veszélyét elkerülje, a készüléket csak 60 V feszültségű, egyenáramú, II. kat. áramkörök ellenőrzésére használja. Ne használja váltakozó áram ellenőrzésére.

Ne használja szigetelés nélküli vezetők ellenőrzésére.

A transzformátorkapcsok csúcsai úgy vannak kiképzve, hogy a vizsgálandó áramkörben ne alakuljon ki rövidzárlat. Ha a vizsgálandó készülékek szabadon lévő vezető alkatrészei vannak, akkor különös figyelmet kell fordítani arra, hogy ne okozzon rövidzárlatot.

A mérés funkciót először tesztelni kell egy ismert áramkörön. Használat előtt először minden ellenőrzést kell a mérőműszer szabályos működését. Használat előtt először minden bizonysodjon meg arról, hogy az áramkörök áramtálanítva legyenek.

Soha ne nyissa ki mérés közben az akkufedelet.

A készüléket csak a rendeltetés szerinti felhasználási céral és az előírások szerinti feltételek mellett szabad használni. Ellenkező esetben a biztonsági funkciók nem működnek, és súlyos károk keletkezhetnek a készülékben, vagy személyi sérülés történhet.

Hogy a szabadon fekvő vezetékeken végzett munkák közben az áramütés vagy ívkisülés kockázata minimális legyen, minden megfelelő személyi védeeltszerelést kell viselni.

A készülék szabályos működését használat előtt egy ismert forrásban ellenőrizze, ill. vegye figyelembe a készülékre vonatkozó útmutatásokat.

Ne használja akkufedél nélkül.


Gyűlékony gázokat tartalmazó helyiségekben tilos méréseket végezni. A mérőműszer használata szíkrákat idézhet elő, ami robbanáshoz vezethet.

Ne használja a mérőműszert, ha a műszer háza vagy az Ön keze nedves.


RENDELTELÉSSZERŰ HASZNÁLAT

A mérőműszer a következő paraméterek mérésére alkalmas: Váltóáram, egyenáram, váltófeszültség, egyenfeszültség, elektromos ellenállás, elektromos fotonosság vizsgálat, kondenzátor kapacitása, elektromos frekvencia. A készüléket csak az előzőleg megadott paraméterek mérésére szabad használni.

DISPLAY

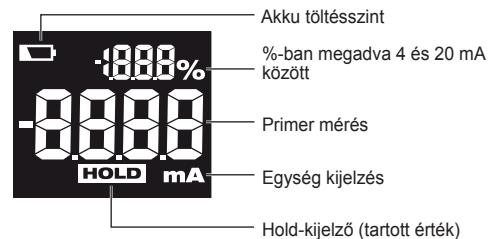

BUTTONS

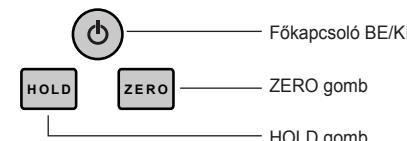

HOLD gomb

A HOLD gomb lenyomásával kimerevitődi a kijelzést. A kijelzés változatlan marad, a bemeneti érték változása esetén is. A HOLD felirat látható a kijelzőn. A HOLD üzemmódból történő kilépéshez nyomja le újra a HOLD gombot.

Nyugalmi állapot

Az elemek kímélésére a kijelző automatikusan kikapcsol 5 perccel az utolsó gombnyomás után. A kijelző újböli bekapcsolásához nyomjön le egy tetszőleges gombot.

Automatikus kikapcsolás funkció

Az elemek kímélésére a készülék automatikusan kikapcsol 15 perccel az utolsó gombnyomás után.

%-ban megadva 4 és 20 mA között

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MÉRÉS

1. Vegye ki a szorítós érintkezőt a foglalatából.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja meg a gombot. Új mérés indításához minden nyomja meg a gombot a szorítós érintkező vezetékre történő felhelyezése előtt.
3. A lakatfogó csak a markolatvédő mögött fogja meg.
4. Nyissa ki a szorítópofát és helyezze öket a vizsgálandó vezetékre.

ÚTMUTATÁS: Ne mérjen egyszerre egynél több vezetéket. Különben mérési hiba állhat elő.

5. A mért érték megjelenik. A negatív érték azt mutatja, hogy az áram a nyilal ellentétes irányban folyik.

6. A készülék kikapcsolásához nyomja meg a gombot. Oldja le a szorítópofát a vezetőről.

VIGYÁZAT! A maximális vezeték-keresztmetszet 6 mm. A szorítópofát a mérés során teljesen zárva kell tartani, hogy ne lépjön fel mérési hiba.

KARBANTARTÁS

Csak Milwaukee tartozékokat és Milwaukee pótalkatrészeket szabad használni. Az olyan elemeket, melyek cseréje nincs ismertetve, cseréltesse ki Milwaukee szervizzel (lássd Garancia/Ügyfélszolgálat címét kiadványt).

Szükség esetén a készülékek robbantott ábráját - a készülék típusa és tízjegyű azonosító száma alapján a területileg illetékes Milwaukee márkaszerviztől vagy közvetlenül a gyártótól (Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany) lehet kérni.

SZIMBÓLIUMOK



Kérjük alaposan olvassa el a tájékoztatót mielőtt a gépet használja.



A elektromos kéziszerszámokat ne dobja a háztartási szemetbe! A használt villamos és elektronikai készülékekkel szóló 2002/96/EK irányelv és annak a nemzeti jogba való általítása esetén az elhasznált elektromos kéziszerszámokat külön kell gyűjteni, és környezetbarát módon újra kell hasznosítani.



FIGYELMEZTETÉS Elektromos áramütés elkerüléséhez a készülék házának felfüggesztése vagy a csereakkru eltávolítása előtt el kell távolítani a vizsgálókábeleket.



Test



Védőszigetelt



Átmeneti túlfeszültségek osztályozása, a vezeték testhez viszonyított névleges feszültsége alapján.



Ne helyezze VESZÉLYES, FESZÜLTSÉG ALATT ÁLLÓ vezetékre, ill. ne vegye le azokról.



Egyenáram

TEHNIČNI PODATKI

Območje meritve	Ločljivos	Natančnost meritve
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dgt
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dgt
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dgt

Natančnost je specificirana za 1 leto po tovarniškem kalibriraju pri 18°-28°C in 0%-85% zračne vlažnosti.

Maks. debelina vodnika pri prikazu meritve	6 mm
Delovna temperatura	-10°C-50°C
Temperatura shranjevanja	-40°C-60°C
Temperaturni koeficient	0,1 x specificirana natančnost /°C (<18°C ali >28°C)
Maks. delovna višina nad normalno nič	0-2000 m
Drop test	1 m
Baterije	2AA
Trajanje baterije	pribl. 25 h
Teža po EPTA-proceduri 01/2003	360 g

Varnostni standard po EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (spenjalna montaža), IEC/EN 61010-1 2. Izdaja za meritve kategorije II, 60 V, stopnja onesnaženja 2, EMV EN 61326-1

Certifikacija ...cULus, CE

APOZORILO! Preberite vsa varnostna opozorila in navodila, tudi tista v priloženi brošuri. Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe. Vsa opozorila in napotila shranite, ker jih boste v prihodnje še potrebovali.

POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA Merilna naprava

V izogib nevarnosti električnega udara, uporabljati zgolj za preizkus 60 V enosmernih tokokrogov kategorije II. Ne uporabljajte za preizkus izmeničnega toka.

Ne uporabljajte za preizkus neizoliranih vodnikov.

Konice sponk transformatorja so tako oblikovane, da pri preizkušanemu tokokrogu ne pride do kratkega stika. Kadar preizkušana naprava izkazuje prostlo ležeče prevodne komponente, je potrebno biti pozoren na to, da ne povzročamo kratkih stikov.

Merilno funkcijo najprej testirajte na znanem tokokrogu. Pred uporabo zmeraj najprej preizkusite pravilno delovanje merilne naprave. Pred uporabo se zmeraj prepričajte, da so vezja odklopljena od toka.

Prekritja baterij nikdar ne odpirajte med meritvijo.

Napravo je dovoljeno uporabljati zgolj za predviden namen uporabe in pod predpisanimi pogoji. V nasprotnem primeru varnostne funkcije nimajo učinka in lahko pride do resne škode na napravi ali do poškodb oseb.

Za zmanjšanje tveganja električnega udara ali tvorbe obloka, nosite pri delu na prostlo ležečih vodilih zmeraj ustrezno osebno zaščitno opremo.

Pravilno delovanje naprave pred uporabo preizkusite na znanem viru oz. upoštevajte navodila naprave.

Ne uporabljajte brez prekritja baterij.


Meritev ne izvajajte v prostorih zlahko vnetljivimi plini. Uporaba merilne naprave lahko povzroča iskrenje, ki lahko privede do eksplozije.

Merilne naprave ne uporabljajte, kadar je ohišje ali so vaše roke vlažne.


Sebe ne ozemljite med meritvijo. Izogibajte se telesnemu stiku z ozemljenimi deli, kot so cevi, grelna telesa, pečice ali hladilniki.

Nikdar ne izvajajte meritve s pokvarjeno merilno napravo, npr. pri poškodovanem ohišju ali prostoležečih kovinskih delih na merilni napravi.

DISPLAY

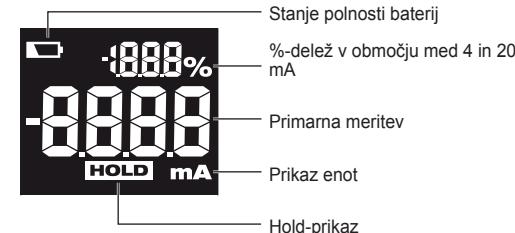

BUTTONS

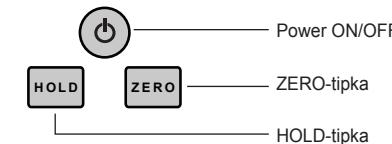

Tipka HOLD

S pritiskom tipke HOLD prikaz zamerzemo. Prikaz ostane nespremenjen tudi pri spremembji vstopne vrednosti. HOLD je prikazan na displeju. Za zapuščanje HOLD modusa pritisnite tipko HOLD ponovno.

Modus mirovanja

Displej se po 5 minutah od zadnjega pritiska tipke, zaradi ohranjanja baterij, izklopi. Za ponoven vklop displeja pritisnite poljubno tipko.

Avtomatska funkcija izklopa

Naprava se po 15 minutah od zadnjega pritiska tipke, zaradi ohranjanja baterij, avtomatsko izklopi.

%-delež v območju med 4 in 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MEJENJE

1. Vzemite sponko iz nosilca sponk.
 2. Pritisnite tipko , da napravo naredite. Pred nalenjanjem sponke na prevodnik, pritisnite zmeraj tipko , za začetek nove meritve.
 3. Klešče za spenjanje prijemajte zgolj za zaščito ročajev.
 4. Spenjalne čeljusti odprite in dajte na preizkušen vodnik.
 - OPOZORILO: Naenkrat ne merite več kot enega voda. Sicer lahko pride do napak meritve.
 5. Merilna vrednost je prikazana. Negativna vrednost prikazuje, da tok teče v nasprotno smer puščice.
 6. Pritisnite tipko , da napravo izklopite. Spenjalne čeljusti sprostite iz vodnika.
- PREVIDNO! Maksimalen prerez vodnika znaša 6 mm. Spenjalne čeljusti med meritvijo držite popolnoma zaprte, da ne pride do napak pri merjenju.

Na merilno napravo ne pritrjujte nobenih dodatnih delov in na napravi ne izvajajte nobenih sprememb. Za popravilo ali rekalibriranje, merilno napravo pošljite autorizirani Milwaukee servisni službi.

Ta naprava ni primerna za uporabo s strani oseb (vključno z otrok) z omejenimi telesnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomankljivimi izkušnjami oz. strokovnimi znanji, razen če se bodo s strani za njihovo varnost odgovorne osebe ustrezno podučili ali bodo nadzorovani. Vrn tega je otroki potreben nadzorovati, da bo zagotovljeno, da se z napravo ne bodo igrali.

POSEBNA VARNOSTNA OPOZORILA Baterije

Za brezhibno delovanje je v napravo potreben pravilno vstaviti 2-AA baterije. Ne uporabljajte nobene druge oskrbe s tokom ali napetostjo.

Baterije shranujte zmeraj izven dosega otrok.

Ne uporabljajte novih in rabljenih baterij skupaj. Ne uporabljajte skupaj baterij različnih proizvajalcev (ali različnega tipa enega proizvajalca).

Ne uporabljajte obenem baterij za polnjenje in baterij za enkratno uporabo.

Baterije vstavite ustrezno + / - simbolom.

Izrabljene baterije takoj pred pripisom ustrezno odstranite.

Pod ekstremno obremenitvijo ali ob ekstremni temperaturi iz poškodovanega izmenljivega akumulatorja lahko izteka akumulatorski tekočina. Po stiku z akumulatorsko tekočino prizadeto mesto takoj izperite z vodo in milom. Po stiku z očmi takoj najmanj 10 minut dolgo temeljito izpirajte in nemudoma obišcite zdravnik.

Kadar je površina naprave mokra, baterij ne nadomeščajte.

Za zamenjavo baterij pred odpiranjem predalčka za baterije zmeraj najprej izvlecite vse kable preizkušane naprave, da napravo odklopite iz toka.

Baterij ne zažigajte ali uničujte.

UPORABA V SKLADU Z NAMENBOSTOJ

Merilna naprava je primerna za merjenje sledečih parametrov: izmenični tok, enosmerni tok, izmenična napetost, enosmerna napetost, električni upor, preizkus električne prevodnosti, kapaciteta kondenzatorja, električna frekvencija. To napravo je dovoljeno zgolj uporabljati za meritve predhodno navedenih parametrov.

VZDRŽEVANJE

Uporabljajte samo Milwaukee pribor in Milwaukee nadomestne dele. Poskrbite, da sestavne dele, katerih zamenjava ni opisana, zamenjajo v Milwaukee servisni službi (upoštevajte brošuro Garancija/Naslovni servisni službi).

Po potrebi se lahko pri vaši servisni službi ali direktno pri Milwaukee Electric Tool naroči eksplozionska risba naprave ob navedbi tipa stroja in desmetne številke s tipske ploščice Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI



Prosimo, da pred uporabo pozorno preberete to navodilo za uporabo.



Električnega orodja ne odstranjujte s hišnimi odpadki! V skladu z Evropsko direktivo 2002/96/EC o odpadni električni in elektronski opremi in z njenim izvajanjem v nacionalni zakonodaji je treba električna orodja ob koncu njihove življenjske dobe ločeno zbirati in jih predati v postopek okolju prijaznega recikliranja.



OPOZORILO
V izogib električnemu udaru, pred odpiranjem ohišja ali odstranitvijo nadomestnih akumulatorjev, odstranimo preizkusne kable.



Masa



Zaščitno izolirano



Ne nalegajte na ali snemajte iz NEVARNIH vodnikov POD TOKOM.



Enosmerni tok

TEHNIČKI PODACI

Mjerno područje	Razlučivanje	Točnost mjerena
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dgt
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dgt
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dgt

Točnost je specificirana za 1 godinu od tvorničkog kalibriranja kod 18°-28°C i 0%-85% vlage zraka.

Max. deblijina kabla kod mjernih kliješta	6 mm
Radna temperatura	-10°C-50°C
Temperatura skladišta	-40°C-60°C
Koefficijent temperature	0,1 x specificirana točnost /°C (<18°C oder >28°C)
Max. radna visina preko normalne nule	0-2000 m
Proba pada	1 m
Baterija	2AA
Vijek trajanja baterije	cca. 25 h
Težina po EPTA-proceduri 01/2003	360 g

Sigurnosni standard po EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montaža stezaljki), IEC/EN 61010-1 2. Izlaz za mjerjenja kategorija II, 60 V, stupanj onečišćenja 2, EMV EN 61326-1

Certifikacija ...cULus, CE

A UPOZORENIE! Pročitajte sigurnosne upute i uputnice, isto i one iz priložene brošure. Ako se ne bi poštivalo napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.
Sačuvajte sve napomene o sigurnosti i upute za buduću primjenu.

SPECIJALNE SIGURNOSNE UPUTE Mjerni aparat

Zbog izbjegavanje opasnosti od električnog udara, upotrijebiti samo za provjeru od 60 V krogova istosmjerne struje kategorije II. Ne koristiti za provjeru izmjenične struje.

Ne koristiti za provjeru neizoliranih vodiča.

Vrhovi stezaljka transformatora su izrađeni tako, da strujni krug koji se provjerava ne bude spojen kratko. Ako aparat koji se provjerava pokazuje slobodne vodeće komponente, mora se posebno paziti na to, da se ne prouzroče kratki spojevi.

Mjernu funkciju najprije provjeriti na jednom poznatom strujnom krugu. Prije upotrebe uvijek najprije provjeriti pravilnu funkciju mjernog uređaja. Prije upotrebe uvijek se najprije uvjeriti, das su strujni krugovi preklopjeni na bezstrujno.

Poklopac baterije za vrijeme mjerjenja nikada ne otvarati.

Aparat se smije koristiti samo u predviđene svrhe i pod pravilnim uvjetima. Inače su sigurnosne funkcije nedjelotvorne i može doći do dalekosežnih oštećenja na aparatu ili do povređivanja osoba.

Da bi se rizik jednog električnog udara ili lučnog izbjeganja prilikom rada na slobodno ležecim vodičima minimirao, uvijek nositi osobnu zaštitnu opremu.

Pravilnu funkciju aparata prije upotrebe provjeriti na jednom poznatom izvoru odn. Poštivati upute o apарату.

Ne upotrebljavati bez poklopca baterije.


Mjerjenja ne izvoditi u prostorijama sa lako zapaljivim plinovima. Mjerjenja ne izvoditi u prostorijama sa lako zapaljivim plinovima. Upotreba mjernog aparatova može proizvesti iskre, što može dovesti do eksplozije.

Mjerni aparat ne koristiti, ako je kućište ili Vaša ruka vlažna.

Sebe osobno nemojte izmisliti za vrijeme jednog mjerjenja. Izbjegavajte kontakt tijela sa uzemljenim dijelovima kao što su cijevi, grijalice, štednjak ili hladnjaci.


Nikada ne izvoditi mjerjenja sa defektivnim mjernim aparatom, npr. kod oštećenog kućišta ili slobodno ležecih metalnih dijelova na mjernom aparatu.

DISPLAY

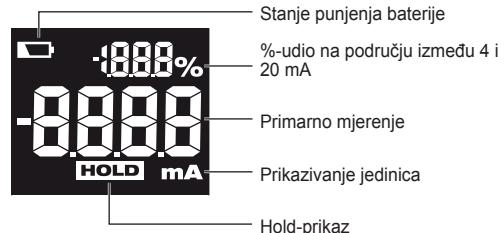

Stanje punjenja baterije
%-udio na području između 4 i 20 mA
Primarno mjerjenje
Prikazivanje jedinica
Hold-prikaz

BUTTONS

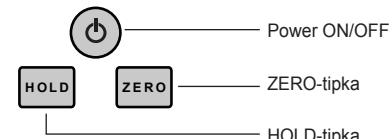

Power ON/OFF
ZERO-tipka
HOLD-tipka

HOLD-Tipka

Pritiskom tipke HOLD se prikaz trajno zadržava. Prikaz ostaje nepromijenjen i kod promjene ulazne vrijednosti. HOLD će biti prikazan na displayu. Tipku HOLD ponovno pritisnuti, da bi se napustio HOLD modus.

Modus mirovanja

Display se poslije 5 minuta nakon zadnjeg pritiskanja tipke isključuje, da bi se tako štedjele baterije. Pritisnuti bilo koju tipku kako bi se Display ponovno uključio.

Automatska funkcija isključivanja

Uredaj se isključuje automatski 15 minuta nakon posljednjeg pritiskanja tipke, da bi se štedjele baterije.

%-udio na području između 4 i 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MJERITI

1. Stezaljku izvaditi iz držača stezaljke.
 2. Pritisnuti tipku za uključenje aparata. Prije postavljanja stezaljke na vodič, uvijek pritisnuti tipku , da bi se startalo novo mjerjenje.
 3. Stezne kliješta hvatali samo iza zaštite drške.
 4. Stezne čeljusti otvoriti i postaviti na vodič koji se provjerava. UPUTA: Nikada ne mjeriti odjednom više od jednog voda. Inače može doći do greške mjerjenja.
 5. Mjerna vrijednost će biti prikazana. Jedna negativna vrijednost znači, da struja teče suprotno smjeru strelice.
 6. Pritisnuti tipku , da bi se aparat isključio. Stezne čeljusti odvojiti od vodiča.
- OPREZ! Maksimalni presjek vodiča iznosi 6 mm. Stezne čeljusti za vrijeme mjerjenja držati potpuno zatvorenim, da ne bi došlo do pogreške mjerjenja.

ODRŽAVANJE

Primjeniti samo Milwaukee opremu i Milwaukee rezervne dijelove. Sastavne dijelove, čija zamjena nije opisana, dati zamjeniti kod jedne od Milwaukee servisnih službi (poštivati brošuru Garancija/Adrese servisa).

Po potrebi se može zatražiti crtež eksplozije aparata uz davanje podataka o tipu stroja i desetoznamenkastog broja na pločici snage kod Vaše servisne službe ili direktno kod Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLI



Molimo da pažljivo pročitate uputu o upotrebi prije puštanja u rad.



Električne alate ne odlazite u kućne otpatke! Prema Europskoj direktivi 2002/96/EC o starim električnim i elektroničkim strojevima i preuzimanju u nacionalno pravo moraju se istrošeni električni alati sakupljati odvojeno i odvesti u pogon za reciklažu.



UPOZORENJE
Da bi se izbjegao električni udar, prije otvaranja kućišta ili odstranjuvanja izmjenjivog akumulatora / baterije odstraniti mjerne kablove.

Masa



Zaštitno izoliran



Ne postavljati na OPASNE VODIČE POD NAPONOM ili sa ovih skidati.

— — —

Istosmjerna struja

TEHNISKIE DATI

Amplitūda	Atšifrējums	Mērījuma precizitāte
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dgt
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dgt
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dgt

Precizitāte ir vienu gadu pēc kalibrēšanas 18°-28°C temperatūrā un 0%-85% gaisa mitrumā.

Maksimālais kabeļa izmērs knaiblēs	6 mm
Darba temperatūra	-10°C-50°C
Glabāšanas temperatūra	-40°C-60°C
Temperatūras koeficients	0,1 x noteikta precizitāte /°C (<18°C vai >28°C)
Maksimālais augstums, kādā var strādāt	0-2000 m
Dinamiskā pārbaude	1 m
Akumulators	2AA
Baterijas dzīvums	apt. 25 h
Svars atbilstoši EPTA -Procedure 01/2003	360 g

Drošības standarti atbilst EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (klemju montāža), IEC/EN 61010-1 2. II kategorijas izejas mērījumi, 60 V, Piesārņotā kategorija 2, EMV EN 61326-1

Sertifikāti ...cULus, CE

⚠ UZMANĪBU! Izlasiet visu drošības instrukciju un lietošanas pamācību klāt pievienotajā bukletā. Šeit sniegtos drošības noteikumus un norādījumus neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai no piņiem savainojumam.
Pēc izlašanas uzglabājiet šos noteikumus turpmākai izmantošanai.

Drošības instrukcija, mērītāji

Lai izvairītos no bīstamības sanemt elektriskās strāvas triecienu, izmantot iekārtu tikai II kategorijas 60 V līdzstrāvas loku pārbaudei. Iekārtā nav piemērīta maiņstrāvas pārbauzu veikšanai.

Neizmanto mērījumu veikšanai uz neizolētām elektrību vadošām detalām.

Transformatora klemmu galī ir izstrādāti tā, lai veicot strāvas plūsmu tajā netiktu izraisīts issavienojums. Tomēr, ja pārbaudāmajā iekārtā ir neizolētā strāvu vadoši elementi, tad ir ipaši jāpiesargās, lai netiktu izraisīts issavienojums.

Vispirms pārbaudīt mērīšanas funkciju uz jau zināma strāvas plūsmas loka. Vienmēr pirms mērījumu uzsākšanas pārbaudīt, vai mērītāji ir darba kārtībā. Pirms darbu uzsākšanas vienmēr pārliecīnāties, vai elektriskā kēde neatrodas zem sprieguma.

Mērījumu veikšanas laikā nekad nenonemt bateriju nodalījuma vāciņu.

Ierīci drīkst izmantot tikai tai paredzētajam nolūkam un ievērojot visus noteiktos apstākļus. Pretējā gadījumā drošības funkcija nedarbojas, un iekārtai var tikt radīti nopietni bojājumi un var tikt savainoti arī cilvēki.

Lai samazinātu iespēju darba laikā saņemt strāvas triecienu vai izlādi zemē, vienmēr ir jāliejo pieņēroti individuālie aizsardzības līdzekļi.

Pirms lietošanas pārbaudīt uz kāda zināma avota, vai iekārtā darbojas pareizi, kā arī jāņem vērā ierīces lietošanas norādes.

Nelietot ierīci bez bateriju nodalījuma vāciņa!


Nevekt mērījumus telpās, kur iespējama viegli uzslejmojošas gāzes klātbūne. Darbojoties mērītājiem var rasties dzirkstele, kurā rezultātās var notikt sprādziens.

Nelietot mērītāji, ja ir mitra virsma vai rokas.

Neiezemēt sevi, kamēr tiek veikts mērījums. Novērst ķermēja kontaktu ar iezemētām līetām, piemēram, caurulēm, radiatoriem, plītīm un ledusskapjiem.


frekvenci. Šis instruments var tikt izmantots tikai iepriekš norādīto mērījumu veikšanai.

DISPLAY

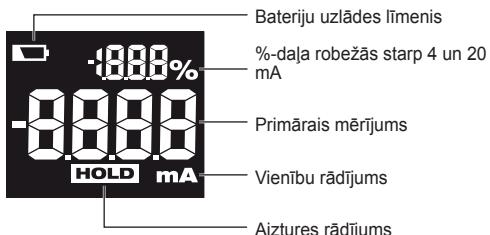

Bateriju uzlādes līmenis
%-daļa robežas starp 4 un 20 mA
Primārais mērījums
Vienību rādījums
Aiztures rādījums

BUTTONS

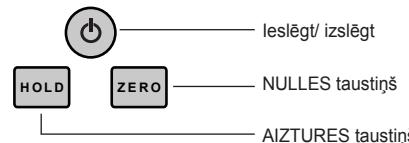

leslēgt/ izslēgt
NULLES taustiņš
AIZTURES taustiņš

HOLD taustiņš

Nospiediet HOLD taustiņu, lai apturētu mērījumu. Mērījums tiks apturēts neskaitoties attiecīgajām izmaiņām ievadē. HOLD uzrādīs līdz ar mērījumu. Lai pārtrauktu HOLD režīmu, nospiediet vēlreiz HOLD taustiņu.

Miega režīms

Displejs tiks atslēgts 5 minūtes pēc pēdējās, ar taustiņu veiktās darbības, lai ietaupītu elektroenerģiju. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai atsāktu displeja darbību.

Automātiskā izslēgšanās

Mērītājs pilnībā izslēgsies 15 minūtes pēc pēdējās ar taustiņu veiktās darbības, lai ietaupītu elektroenerģiju.

4 līdz 20 miliampēru procentuālais diapazons

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MĒRĪŠANA

1. Izņemt no klemju turētāja klemmes.

Lai izslēgtu, nospiezt taustiņu . Pirms klemmes pielikšanas strāvu vadošajai detalai, vienmēr nospiezt taustiņu . Tādējādi tiek uzsākts jauns mērījums.

2. Klemmei drīkst pieskarties tikai aiz roktura aizsarga.

3. Atvērt klemmes spilēs un uzlikt uz strāvu vadošās detalas. NORĀDE: Vienlaicīgi drīkst mērīt tikai vienu strāvu vadītāju. Pretējā gadījumā rādījumi nebūs precīzi.

4. Tieka parādīts mērījuma rezultāts. Ja vērtība ir negatīva, tad strāva plūst pretēji bultiņas norādītajam virzienam.

5. Lai ierīci izslēgtu, nospiezt taustiņu . Atvienot klemmes spilēs no strāvas vadītāja.

UZMANĪBU! Maksimālais vadītāja diametrs drīkst būt 6 mm. Mērījumu veikšanas laikā klemmu spīlēm ir jābūt pilnībā noslēgtām, lai neraastos kļūdains mērījums.

APKOPE

Izmantojiet tikai firmu Milwaukee piederumus un firmas Milwaukee rezerves daļas. Lieciet nomainīt daļas, kuru nomaīna nav aprakstīta, kādā no firmu Milwaukee klientu apkalošanas servisiem. (Skat. brošūru „Garantija/klientu apkalošanas serviss“.)

Ja nepieciešams, klientu apkalošanas servisā vai tieši pie firmas Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-17364 Winnenden, Germany, var pieprasīt instrumenta eksplorāciju zīmējumu, šim nolūkam jāuzrāda mašīnas tips un desmitvietīgais numurs, kas norādīts uz jaudas paneļa.

SIMBOLI



Pirms sākt lietot instrumentu, lūdzu, izlasiet lietošanas pamācību.



Neizmetiet elektroiekartas sadzives atkritumus! Saskaņa ar Eiropas Direktīvu 2002/96/EK par lietotajam elektroiekartam, elektronikas iekartam un tas iekļaušanu valsts likumdošana lietas elektroiekartas ir jasavac atsevišķi un janogada otreižejai parstrādei videi draudzīga veida.



UZMANĪBU! Lai izvairītos no elektrošoka, pirms iekārtas atvēšanas vai bateriju izņemšanas, atvienojiet kontroles vadus.



Zemējums



Dubultā izolācija



Pārejoša pārsprieguma klasifikācija, balstoties uz tīkla nominālā sprieguma attiecību pret masu.



Nepievienot vai nenonemt ierīci no BĒSTAMIEM STRĀVU VADOŠIEM vadītājiem.



Līdzstrāva

NOTEIKUMIEM ATBILSTOŠS IZMANTOJUMS

Mērītāji var tikt izmantoti sekojošiem mērījumiem: maiņstrāvas plūsmai, līdzstrāvas plūsmai, maiņstrāvas voltāzai, līdzstrāvas voltāzai, pretestībai, nepārtrauktībai, jaudai,

TECHNINIAI DUOMENYS

Matavimo diapazonas	Pradžia	Matavimo tikslumas
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

Tikslumas garantuojamas 1 metus po gamyklino kalibravimo esant 18–28 °C temperatūrai ir 0–85 % oro drėgnumui.

Maksimalus laido storis, matujant matavimo replēmis	6 mm
Darbinė temperatūra	-10°C-50°C
Sandėlio temperatūra	-40°C-60°C
Temperatūros koeficientas	0,1 x specifikuotas tikslumas / °C (<18 °C arba >28 °C)
Maksimalus darbo aukštis	0-2000 m
Prietaiso kritimo bandymas	1 m
Baterija	2AA
Akumulatorius veikimo trukmė	apie 25 h
Prietaiso svoris ivertintas pagal EPTA 2003/01 tyrimų metodiką	360 g

Saugumo standartas pagal EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (gnybtų montavimas), IEC/EN 61010-1, 2-as II kategorijos matavimų leidimas, 60 V, 2 užterštumo laipsnis, EMV EN 61326-1

Sertifikavimai ...cULus, CE

⚠ DĖMESIO! Perskaitykite visas saugumo pastabas ir nurodymus, esančius priedėtoje brošūroje. Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir/arba galite sunkiai susizaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Išsaugokite šias saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir atėityje galėtumėte jais pasinaudoti.

Matavimo prietaiso SAUGUMO INSTRUKCIJOS

Siekiant išvengti elektros smūgio pavojaus naudokite tik II kategorijos 60 V nuolatinės srovės tikrinimui. Netikrinkite kintamosioms srovėms.

Netikrinkite neizoliuotų laidų.

Transformatoriaus gnybtų galiuakai yra sukonstruoti taip, kad nebūtų trumpojo tikrinamos elektros grandinės jungimo. Jeigu tikrinamas prietaisas nurodo laisvus laidžius komponentus, būtina atkrepti dėmesį, kad nesukeltumėte trumpųjų junginių.

Matavimo funkciją visu pirma išbandykite ant žinomos elektros grandinės. Prieš naudojimą visu pirmą patirkinkite, ar tinkamai veikia matavimo prietaisais. Prieš naudojimą visada įsitikinkite, kad iš grandinės išjungta elektra.

Matavimo metu niekada neatidarykite baterijų dangtelio.

Prietaisą galima naudoti tik numatytais tikslais ir laikantis nustatytų sąlygų. Kitu atveju saugumo funkcijos neveikia ir galimi sunkūs prietaiso pažeidimai arba asmenų sužalojimai.

Siekiant sumažinti elektros smūgio arba iškrovos darbo metu riziką, visada dėvėkite tinkamas asmenines apsaugos priemones.

Prieš naudojimą su žinomu šaltiniu išbandykite tinkamą prietaiso veikimą arba laikykite nurodymų dėl prietaiso.

Būtinai naudokite baterijų dangtelį.


Neatlikti matavimų patalpose su lengvai užsidegančiomis dujomis. Matavimo prietaiso naudojimo metu gali kilti kibirkštys, kurios gali sukelti sprogimą.

Nenaudoti matavimo prietaiso, jei korpusas arba jūsų ranka yra drėgnai.


Matavimo metu nebūkite jėzeminti. Venkite kūno kontakto su jėzemintinis dalimis, tokiomis kaip vamzdžiai, radiatoriai, viryklių ar šaldytuvas.

Niekada neatlikite matavimų su sugedusių matavimo prietaisu, jei matavimo prietaiso korpusas yra pažeistas arba jei nuo matavimo prietaiso yra atsiškyruusi metalinių dalių.

DISPLAY

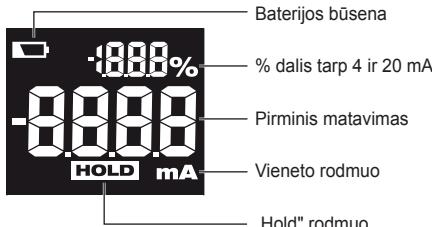

BUTTONS

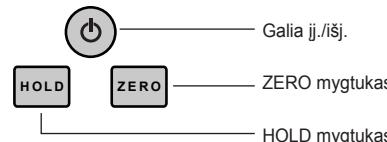

HOLD mygtukas

Nuspaudus HOLD mygtuką sustabdomas rodmuo. Rodmuo išeilė nepakitus net ir pasikeitus gaunamai vertei. HOLD rodomas ekrane. Norėdami išeiti iš HOLD režimo dar kartą nuspauskite HOLD mygtuką.

Ramybės režimas

Praėjus 5 minutėms po paskutinio mygtuko nuspaudimo, prietaisas automatiškai išsijungia, kad būtų tausojamos baterijos. Nuspauskite bet koki mygtuką, jeigu norite vėl įjungti ekraną.

Automatinio išjungimo funkcija

Praėjus 15 minučių po paskutinio mygtuko nuspaudimo, prietaisas automatiškai išsijungia, kad būtų tausojamos baterijos.

% dalis tarp 4 ir 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MATAVIMAS

1. Iš gnybtų laikiklio išsimkite gnybtus.
 2. Norėdami įjungti prietaisą nuspauskite mygtuką . Prieš uždėdami gnybtus arba laidų visada nuspauskite mygtuką , kad pradėtumėte naują matavimą.
 3. Gnybtų žnyplės suimkite tik už apsauginių rankenelių.
 4. Atidarykite gnybtų spaustuvus ir uždékite ant tikrinamų laidų.
NURODYMAS: vienu metu nematuokite daugiau negu vieno laidą. Kitu atveju galimos matavimo klaidos.
 5. Rodoma matavimo vertė. Neigiamo vertė parodo, kad srovė teka ne rodyklės kryptimi.
 6. Norėdami išjungti prietaisą nuspauskite mygtuką . Nuo laido nuimkite gnybtų spaustuvus.
- ATSARGIAI! Didžiausias laido skersmuo yra 6 mm. Matavimo metu kruopščiai prijunkite gnybtų spaustuvus, kad nebūtų matavimo klaidų.

TECHNINIS APTRNAVIMAS

Naudokite tik „Milwaukee“ priedus ir „Milwaukee“ atsargines dalis, kurių keitimas neaprasytas, leidžiamas keisti tik „Milwaukee“ klientų aptarnavimo skyriams (žr. garantiją/klientų aptarnavimo skyrių adresus brošūroje).

Jei reikia, nurodant įrenginio tipą bei specifikacijų lentelėje esančį dešimtženklių numerį, iš klientų aptarnavimo skyrius arba tiesiai iš Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany, galima užsisakyti prietaiso surinkimo brėžinius.

SIMBOLIAI



Prieš pradēdami dirbti su prietaisu, atidžiai perskaitykite jo naudojimo instrukciją.



Neišmeskite elektros iengimų i buitinius šiukslynus! Pagal ES Direktyva 2002/96/EB del naudoto iengimui, elektros iengimui ir ju itraukimo į valstybiinius istatymus naudotus iengimus butina surinkti atskirai ir nugabenti antriniu žaliau perdribimui aplinkai nekenksmingu būdu.



ISPĖJIMAS
Prięs atidarydami korpusą arba išimdami pakaitinį akumuliatorijų / bateriją, pašalinkite tikrinimą laidus, kad išvengtumėte elektros smūgio.



Jėzeminimas



Dviguba izoliacija



Laikinų viršrovių klasifikacija, remiantis nominaliai laidų įtampa.



Nedėti ant PAVOJINGŲ ELEKTRAI LAIDŽIŲ laidų arba nuo jų nuimti.



Nuolatinė srovė

TEHNILISED ANDMED

Amplituud	Dešifreering	Mõõtmise täpsus
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dgt
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dgt
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dgt

Täpsus kestab ühe aasta pärast kalibreerimist 18°-28°C temperatuuril ja 0%-85% õhuniiskusel.

Maksimaalne kaabli mõõt haarsatsil.	6 mm
Töötemperatuur	-10°C-50°C
Hoida temperatuuril:	-40°C-60°C
Temperatuuri koefitsient	0,1 x määratud täpsus /°C (<18°C või >28°C)
Maksimaalne töötamiskorgus	0-2000 m
Kukkumiskatse	1 m
Aku	2AA
Aku kasutuskestus	ca 25 h
Kaal vastavalt EPTA-protseduurile 01/2003	360 g

Ohutusstandard vastavalt EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (klemm-montaaž), IEC/EN 61010-1 2. väljaanne kategooria II mõõtmisteks, 60 V, määrdumisaste 2, EMV EN 61326-1

Sertifikaatid ...cULus, CE

⚠ TÄHELEPANU! Lugege kõik ohutusnõuanded ja juhendid läbi, ka juures olevast brošüüris. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärgeks võib olla elektrilöök, tulekahju ja/või rasked vigastused.
Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutamiseks hoolikalt alles.

OHUTUSJUHEND, MÕÖTMISE SEADE

Vältimaks elektrilöögi ohtu, kasutage ainult kat II 60 V alalisvooluahelate kontrollimiseks. Ärge kasutage vahelduvvoolu kontrollimiseks.

Ärge kasutage isoleerimata juhtide kontrollimiseks.

Transformatoriklemmidest otsad on teostatud nii, et ei lühistata kontrollitavat vooluahelat. Kui kontrollitaval seadmel esineb katmata voolu juhtivaid komponente, siis tuleb siiski lühiste vältimisele erilist tähelepanu pöörata.

Testige mõõtefunktsooni esmalt tundt vooluahelal. Kontrollige enne kasutamist alati mõõtseadme nõuetekohast talitlust. Veenduge alati enne kasutamist, et vooluahelad on vooluvabaks lülitatud.

Ärge avage mõõtmise ajal kunagi patareilaaka katet.

Seadet tohib kasutada üksnes ettenähtud kasutuseesmärgil ja eeskirjadele vastavatel tingimustel. Vastasel juhul on ohutusfunktsoonid toimetud ja seade võib raskesti kahjustada või inimesed vigastada saada.

Minimeerimaks õhuliiniide kallal töötamisel elektrilöögil või kaarlahenduse riski, kannake alati isiklikku kaitsevarustust.

Kontrollige enne kasutamist tuntud allikal seadme nõuetekohast talitlust ja järgige seadmega seonduvaid juhiseid. Vältige kasutamist ilma patareilaaka katteta.

Mitte teostaada mõõtmist ruumides, kus on võimalik kergelt sütivita gaasi juuresolek. Mõõtmisseadmel töötades võib tekkida säde, mis võib põhjustada plahvatus.

Ära kasuta seadet kui pind või käed on niisked.

Ära maandu ennast mõõtmise teostamise ajal. Välvi kehakontakti maandatud asjadega, näiteks torude, radiaatorite, ahjudate ja külmkappidega.

Mõõtmiste teostamine on keelatud kahjustatud seadmega, näiteks siis kui on kahjustatud seadme pind vai metalli sisaldavad detailid mõõtmisseadme juures.

Mitte ühendada lisadetaile mõõtmisseadmele ega teostada mõõtmisseadmel mingeid parandusi. Parandamiseks või

korduvaks kalibreerimiseks, saada seade volitatud Milwaukee kliendihoolduskeskusle. Antud seade pole mõeldud kasutamiseks füüsiliste, tundlikkusega vaimupuuete ega kogemuste ja teadmisteta isikute (kaasaarvatud laste) poolt, kui neil puudub järelevalve ja nende ohutuse eest vastutav isik pole neid seadme kasutamise osas juhendanud. Lapsi tuleb kontrollida, et olla kindel, et nad seadmega ei mängiks.

OHUTUSJUHEND Patareid

Töötetaga töö tagamiseks tuleb seadmesse õigesti paigaldada 2 AA-patereid. Ärge kasutage muid pingi- või vooluallikaid.

Hoidke patareisid alati laste käeulatusest eemal.

Ärge kasutage uusi ja kasutatud patareisid koos. Ärge kasutage erinevate tootjate (või ühe tootja erinevat tüüpi) patareisid koos.

Ärge pange seadmesse üheaegselt laetavaid ja mittelaetavaid patareisid.

Pange patareid seadmesse vastavalt + / - sümboleitele.

Utiliseerge kasutatud patareid kohe vastavalt eeskirjadele.

Äärmuslikul koormusel või äärmuslikul temperatuuril võib kahjustatud vahetavast akust akudevadelik välja voolata. Akudevadelikuga kokkupututuse korral peske kohe vee ja seebiga. Silma sattumise korral loputage kiiresti põhjalikult vähemalt 10 minutit ning pöörduge viivitamatult arsti poole.

Ärge vahetage patareisid, kui instrumendi pealispind on märg.


Tömmake enne patareide vahetamiseks patareilaaka avamist alati esmalt kõik kontrollitava seadme kaablid välja ja lülitage seade vooluvabaks+.

Ärge pöletage ega hävitage patareisid.


KASUTAMINE VASTAVALT OTSTARBELE

Mõõtmisseadet võib kasutada järgnevate mõõtmiste teostamiseks: vahelduv- ja alalisvoolu mõõtmiseks, vahelduv- ja alalisvoolu voltaga mõõtmiseks, takistuse, jätkuvuse, võimsuse sageduse. Antud seadet saab kasutada ainult erinevalt mainitud mõõtmiste teostamiseks.

DISPLAY

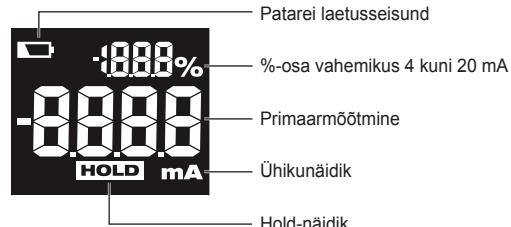

BUTTONS

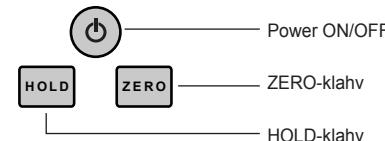

HOLD-klahv

HOLD-klahvi vajutamisega näit külmutatakse. Näit jääb muutumatuks ja lähetävärtuse muutumisel. HOLD näidatatakse displeil. Vajutage uuesti HOLD-klahvi, et HOLD-moodusest lahkuda.

Puhke-moodus

Displei lülitub patareide säästmiseks 5 minutit pärast viimast kahlivajutust välja. Vajutage suvalist klahvi, et displei jälle siiske lülitatakse.

Automaatne väljalülitusfunktsioon

Seade lülitub patareide säästmiseks 15 minutit pärast viimast kahlivajutust automaatselt välja.

%-osa vahemikus 4 kuni 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

MÕÖTMINE

- Võtke klemm klemmihoidikust välja.
 - Vajutage seadme sisselülitamiseks klahvi . Vajutage enne klemmi panemist juhi peale alati klahvi , et uus mõõtmine käivitada.
 - Haarake klemmtangidest kinni ainult käepidemekaitsme tagant.
 - Avage klemmilöuad ja pange kontrollitava juhi peale. JUHIS: Ärge mõõtke korraga rohkem kui ühte juhet. Vastasel juhul võivad mõõtevead tekki.
 - Näidataks mõõteväärust. Negatiivne väärthus näitab, et vool voolab vastu noole suunda.
 - Vajutage seadme väljalülitamiseks klahvi . Vabastage klemmilöuad juhi küljest.
- ETTEVAATUST! Juhtme maksimaalne ristlõige on 6 mm. Hoidke klemmilöuad mõõtmise ajal täielikult suletud, et ei tekiks mõõtevigud.

HOOLDUS

Kasutage ainult Milwaukee tarvikuid ja Milwaukee tagavaraosi. Detailid, mille väljavahetamist pole kirjeldatud, laske välja vahetada Milwaukee klienditeeninduspunkti (vaadake brošüüriga garantii / klienditeeninduste aadressid).

Vajaduse korral võite tellida seadme läbilöikejoonise, näidates ära masina tüübri ja andmesidil oleva kümnekohalise numbriga. Selleks pöörduge klienditeeninduspunkti või otse: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SÜMBOOLID



Palun lugege enne käkulaskmist kasutamisjuhend hoolikalt läbi.



Ärge käidenge kasutuskõlbmatuks muutunud elektrilisi tööristu koos olmejäätmeteega! Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivil 2002/96/EÜ elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmete kohta ning direktiivi nõuetele kohaldamisele liikmesriikides tuleb asutuskõlbmatuks muutunud elektrilised tööriistad koguda eraldi ja keskkonnasäästlikult korduskasutada või ringlusse võtta.



ETTEVAATUST! Elektrilöök välitmiseks enne seadme avamist või patareide väljastamist eemalda kontrolljuhtmeid.



Maandus



Topeltisolatsioon



Ajutiste ülepingete klassifikatsioon, mis baseerub juhi nimipinge suhtele massiga.



Ärge pange OHTLIKU VOOLU JUHTIVATE juhtide peale ega võtke neilt ära.



Alalisvool

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон измерения	Разрешение	Точность
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dcts}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dcts}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dcts}$

Точность указана из расчета на 1 год после заводской калибровки при диапазоне рабочих температур от 18°C до 28°C и относительной влажности от 0 % до 85 %.

Максимальное сечение проводника для токоизм. клещей

6 мм

Рабочая температура

-10°C-50°C

Температура хранения

-40°C-60°C

Температурный коэффициент

0,1 x указанная точность /°C (<18°C или >28°C)

0-2000 м

Максимальная высота уровня моря

1 м

Испытание падением

2AA

Батария

25 h

Время работы батареи

360 г

Вес согласно процедуре EPTA 01/2003

Стандарт безопасности по EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (монтаж клемм), IEC/EN 61010-1 2. Выпуск для измерений категории II, 60 В, степень загрязнения 2, ЭМС EN 61326-1

Сертификаты ...cULus, CE

ВНИМАНИЕ! Ознакомьтесь со всеми указаниями по безопасности и инструкциями, в том числе с инструкциями, содержащимися в прилагающейся брошюре. Упущения, допущенные при соблюдении указаний и инструкций по технике безопасности, могут стать причиной электрического поражения, пожара и тяжелых травм.
Сохраняйте эти инструкции и указания для будущего использования.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Измерительный прибор

Во избежание поражения электрическим током используйте только для проверки контуров постоянного тока 60 В категории II. Не использовать для проверки переменного тока.

Не использовать для проверки проводников без изоляции.

Концы клемм трансформатора выполнены таким образом, чтобы подлежащие проверке контур не был короткозамкнутым. Однако, если в подлежащем проверке приборе имеются открытые проводящие компоненты, то следует особенно следить за тем, чтобы не создавать короткое замыкание.

Сначала проверьте функцию измерения на известном вам контуре. Перед использованием всегда сначала проверяйте надлежащее функционирование измерительного прибора. Перед применением следует всегда сначала проверять, чтобы контуры были обесточены.

Никогда не открывайте крышку батарейного отсека во время измерения.

Прибор подлежит применению только в соответствии с предусмотренным назначением и при надлежащих условиях. Иначе защитные функции перестанут действовать, и могут иметь место серьезные повреждения прибора или травмирование людей.

Для сведения к минимуму риска поражения током или дугового разряда при работе на открытых проводниках всегда носите подходящие защитные средства.

Перед применением проверяйте надлежащую работу прибора на известном источнике и выполняйте указания прибора.

Не используйте без крышки батарейного отсека.

Не проводите измерения в помещениях с легковоспламеняющейся атмосферой. Использование прибора может вызвать искрение, которое может привести к взрыву.

Никогда не используйте прибор, если его поверхность или руки влажные.

Не заземляйте себя во время проведения измерений. Избегайте контакта тела с заземленными предметами, такими как трубы, батареи отопления, кухонные плиты или холодильники.

Не производите измерения при наличии неисправностей прибора, таких как повреждение корпуса или открытые металлические элементы.

Не устанавливайте дополнительные детали и не производите каких-либо модификаций измерительного прибора. Для ремонта или повторной калибровки обратитесь на авторизованную сервисную станцию Milwaukee.

Данный прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также в случае недостатка опыта и/или знаний, за исключением случаев, когда они получили от людей, отвечающих за их безопасность, указания по пользованию устройством или находятся под контролем этих лиц. Кроме того, необходимо следить за тем, чтобы дети не играли с прибором.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ Аккумуляторы

Для бесперебойной эксплуатации необходимо вставить 2 батарейки AA в прибор. Не пользуйтесь другими видами питания.

Батарейки следует всегда хранить в местах, не доступных для детей.

Не вставляйте новые и бывшие в употреблении батарейки. Не вставляйте вместе батарейки различных изготовителей (или различных типов одного изготовителя).

Не вставляйте вместе аккумуляторные и не заряжаемые батарейки.

Вставляйте батарейки в соответствии с символами + / -.

Использованные батарейки немедленно утилизируйте.

Аккумуляторная батарея может быть повреждена и дать течь под воздействием чрезмерных температур или повышенной нагрузки. В случае контакта с аккумуляторной кислотой немедленно промойте место контакта мылом и водой. В случае попадания кислоты в глаза промывайте глаза в течение 10 минут и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Не заменяйте батарею, если поверхность инструмента влажная.

Перед открытием батарейного отсека для замены батарей всегда сначала отсоедините все провода проверяемого прибора и отключайте прибор.

Батареи не выбрасывать и не разламывать.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


Измерительный прибор подходит для измерения следующих параметров: переменный ток, постоянный ток, переменное напряжение, постоянное напряжение, электрическое сопротивление, проверка отсутствия разрывов в электрической цепи, емкость конденсатора, частота электрического тока. Данный прибор разрешается использовать только для измерения указанных параметров.

DISPLAY



Состояние заряда батареи
% доля в диапазоне от 4 до 20 mA
Первичное измерение
Индикация единицы измерения
Индикация режима паузы ("Hold")

BUTTONS

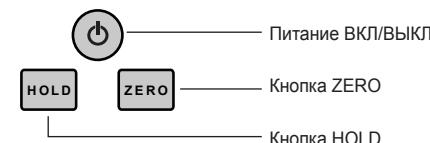

Кнопка HOLD

При нажатии кнопки HOLD индикация останавливается. Индикация остается без изменения даже при изменении входной величины. На дисплее отображается HOLD. Чтобы выйти из режима HOLD, необходимо повторно нажать кнопку HOLD.

Режим сна

Для экономии заряда батареи дисплей отключается через 5 минут после последнего нажатия кнопки. Чтобы активировать дисплей, необходимо нажать любую кнопку.

Функция автоматического выключения

Для экономии заряда батареи прибор автоматически выключается через 15 минут после последнего нажатия кнопки.

% доля в диапазоне от 4 до 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

ИЗМЕРЕНИЕ

1. Извлечь клемму из держателя.

Нажать кнопку , чтобы включить прибор. Перед приложением клеммы к проводнику всегда нажмите кнопку , чтобы запустить новое измерение.

2. Беритесь за щипцы клеммы только за пределами защитных выступов.

3. Раскрыть зажимную колодку и приложить к подлежащему проверке проводнику.

УКАЗАНИЕ: Не измеряйте больше одного проводника одновременно. Иначе могут возникнуть ошибки измерения.

4. Отображается значение измерения. Отрицательное значение указывает на то, что ток течет в направлении, обратном стрелке.

5. Нажать кнопку , чтобы выключить прибор. Отсоединить зажимную колодку от проводника.

ОСТОРОЖНО! Максимальный диаметр провода в сечении составляет 6 мм. Держите зажимную колодку во время измерения полностью замкнутой во избежание ошибок измерения.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пользуйтесь аксессуарами и запасными частями Milwaukee. В случае возникновения необходимости в замене, которая не была описана, обращайтесь в один из сервисных центров по обслуживанию электроинструментов Milwaukee (см. список сервисных организаций).

При необходимости может быть заказан чертеж инструмента с трехмерным изображением деталей. Пожалуйста, укажите десятизначный номер и тип инструмента и закажите чертеж у Ваших местных агентов или непосредственно у Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

СИМВОЛЫ



Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по использованию перед началом любых операций с инструментом.



Не выбрасывайте электроинструмент с бытовыми отходами! Согласно Европейской директиве 2002/96/EC по отходам от электрического и электронного оборудования и соответствующим нормам национального права вышедшие из употребления электроинструменты подлежат сбору отдельно для экологически безопасной утилизации.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чтобы предотвратить удар электрическим током, перед открыванием корпуса или удалением сменной аккумуляторной батареи убрать контрольный кабель.



Заземление



Защитная изоляция



Cat II
Классификация временных скачков напряжения на основе номинального напряжения провода по отношению к земле.



Не прикладывать к ОПАСНЫМ ТОКОПРОВОДЯЩИМ проводам и не снимать с них.



Постоянный ток



Соответствие техническому регламенту



Національний знак відповідності України

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Диапазон на измерване	Разделителна способност	Точност на измерване
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dcts}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dcts}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dcts}$

Точността е специфицирана за 1 година съгласно фабричното калибиране при 18°-28°C и влажност на въздуха 0%-85%.

Максимална дебелина на кабела при клемите за измерване	6 mm
Работна температура	-10°C-50°C
Температура на съхранение	-40°C-60°C
Температурен коефициент	0,1 x специфицирана точност /°C (<18°C или >28°C)
Максимална работна височина над нормалната нула	0-2000 m
Опит с падане	1 m
Батерия	2AA
Продължителност на работа на батерията	прибл. 25 h
Тегло съгласно процедура EPTA 01/2003	360 g

Стандарт за безопасност съгласно EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (монтаж на клемите), IEC/EN 61010-1 2. Данни за измервания от категория II, 60 V, степен на замърсяване 2, EMV EN 61326-1

Сертификати ...cULus, CE

ВНИМАНИЕ! Прочетете указанията за безопасност и съветите в приложената брошура. Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.
Съхранявайте тези указания на сигурно място.

СПЕЦИАЛНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ Измервателен уред

За да се избегне опасността от токов удар, да се използва само за проверка на 60-волтови токови вериги с постоянен ток от категория II. Да не се използва за проверка на променлив ток.

Да не се използва за проверка на неизолирани проводници.

Върховете на клемите на трансформатора са изпълнени така, че проверяваната токова верига не може да даде на късо.

Когато проверяваният уред има отворiti проводникови елементи, внимавайте да не предизвикате късо съединение.

Първо тествайте функцията за измерване върху позната токова верига. Преди употреба винаги проверявайте, дали измервателният уред функционира безупрочно. Преди употреба винаги се уверявайте, че веригите са без ток.

Никога не отваряйте капака на батерията по време на измерване.

Уредът следва да се използва само за предвидената цел и при условия съгласно разпоредбите. В противен случай функциите за безопасност са недействителни и може да се стигне до тежки повреди на уреда или до нараняване на обслужващите лица.

За да минимизирате риска от токов удар или дъгов разряд при работа в близост до неизолирани проводници, винаги носете подходящо лично предизвикано оборудване.

Преди употреба проверете правилното функциониране на уреда върху познат източник, респективно спазвайте указанията за уреда.

Не използвайте без поставен капак на батерията.

Не извършвайте измервания в помещения с лесно запалими газове. Използването на измервателния уред може да предизвика образуване на искра, което да доведе до експлозия.


Не използвайте измервателния уред, ако корпусът му или ръката Ви са влажни.

Не извършвайте сами заземяване по време на измерване. Избягвайте контакт със заземени части като тръби, радиатори, печки или хладилници.


ИЗПОЛЗВАНЕ ПО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Измервателният уред е подходящ за измерване на следните параметри: променлив ток, постоянен ток, променливо напрежение, постоянно напрежение, електрическо съпротивление, проверка за електропроводимост, капацитет на кондензатора, електрическа честота. Този уред следва да се използва за измерване само на горепосочените параметри.

DISPLAY

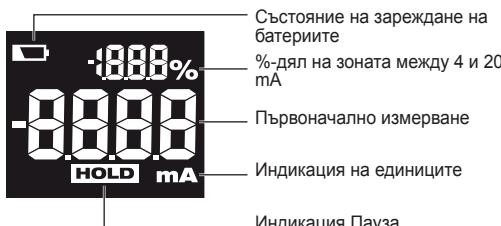

BUTTONS

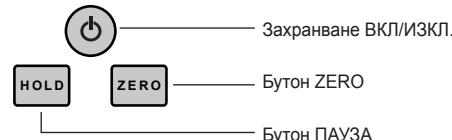

Бутон HOLD

Посредством натискане на бутон HOLD индикацията "замръзва". Индикацията остава без промяна дори и при променяне на входящата стойност. На дисплея се показва HOLD. Натиснете повторно бутона HOLD, за да излезете от режим HOLD.

Режим Покой

Дисплеят се изключва 5 минути след последното натискане на бутон, с цел запазване на батерийте. Натиснете произволен бутон, за да включите отново дисплея.

Функция автоматично изключване

Уредът се изключва автоматично 15 минути след последното натискане на бутон, с цел запазване на батерийте.

%-дял в диапазона между 4 и 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

ИЗМЕРВАНЕ

1. Извадете клемата от поставката за клеми.

Натиснете бутона за да включите уреда. Преди поставяне на клемата върху проводника винаги натиснете бутона , за да стартирате измерването.

2. Хващайте клещите само за изолираната част.

3. Отворете чепестите на клемата и ги поставете върху проверявания проводник.

УКАЗАНИЕ Не измервайте повече от един проводник наведнъкъ. В противен случай могат да възникнат грешки при измерването.

4. Измерната стойност бива показвана. Отрицателната стойност показва, че токът тече обратно на посоката на стрелката.

5. Натиснете бутона , за да изключите уреда. Махнете клемите от проводника.

ВНИМАНИЕ! Максималното сечение на проводника е 6 mm. По време на измерването дръжте челистите на клемите напълно затворени, за да не възникнат грешки при измерването.

ПОДДРЪЖКА

Да се използват само аксесоари на Milwaukee и резервни части на Milwaukee. Елементи, чията подмяна не е описана, да се дадат за подмяна в сервиз на Milwaukee (вижте брошурата „Гаранция и адреси на сервиси“).

При необходимост можете да поискате за уреда от Вашия сервис или директно от Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany, чертеж за в случаи на експлозия, като посочите типа на машината и десетцифрен номер върху заводската табелка.

СИМВОЛИ



Преди пускане на уреда в действие моля прочетете внимателно инструкцията за използване.



Не изхвърляйте електроинструменти при битовите отпадъци! Съобразно Европейска директива 2002/96/EO за стари електрически и електронни уреди и нейното реализиране в националното законодателство изхабените електроинструменти трябва да се събират отделно и да се предават в пункт за екологичнообразно рециклиране.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да избегнете електрически удар, преди отваряне на корпуса или смяна на сменящата се батерия, махнете кабела за проверка.



Маса



Предпазна изолация



Класификация на временни свръхнапрежения, базирана на номиналното напрежение на проводника в съотношение с масата.



Не поставяйте върху или не отделяйте от ОПАСНИ, ТОКОПРОВОДИМИ проводници.



Постоянен ток

DATE TEHNICE

Domeniul de măsurare	Rezoluția	Acuratețea
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dcts}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dcts}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dcts}$

Acuratețea este specificată pentru 1 an de la calibrarea din fabrică la 18°-28°C și umiditate relativă a aerului de 0%-85%.

Grosimea max. a cablului la cleștele de măsurare	6 mm
Temperatura de lucru	-10°C-50°C
Temperatura de depozitare	-40°C-60°C
Coeficient de temperatură	0,1 x acuratețea specificată /°C (<18°C sau >28°C)
Altitudinea max. de lucru	0-2000 m
Test de cădere	1 m
Baterie	2AA
Durata bateriei	aprox 25 h
Greutatea conform „EPTA procedure 01/2003”	360 g

Standard de siguranță conform EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (montaj cu borne), IEC/EN 61010-1 ediția a 2-a pentru măsurători de categoria II, 60 V, grad de poluare 2, compatibilitatea electromagnetică EN 61326-1

Certificări ...cULus, CE

AVERTISMENT! Citiți toate avizele de siguranță și indicațiile, chiar și cele din borșura alăturată.
Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răniri grave.
Păstrați toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile în vederea utilizărilor viitoare.

INSTRUCTIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ

Aparatul de măsurare

Pentru evitarea pericolului de electrocutare, se folosește doar pentru verificarea circuitelor de curent continuu de 60 V de categoria II. A nu se folosi pentru verificarea currentului alternativ.

A nu se folosi pentru verificarea conductorilor neizolați.

Vârfurile clemei transformatorului sunt astfel concepute, încât circuitul electric ce trebuie verificat să nu fie scurtcircuitat. Dacă aparatul ce se verifică prezintă componente conductoare libere, trebuie acordată o atenție deosebită să nu se producă scurtcircuitu.

Funcția de măsurare se testează mai întâi pe un circuit electric cunoscut. Înainte de utilizare se verifică mai întâi funcționarea corespunzătoare a aparatului de măsurare.

Înainte de utilizare asigurați-vă că circuitele nu au curent.

Capacul bateriilor nu se deschide niciodată în timpul măsurătorii.

Este permisă folosirea aparatului doar în scopul pentru care a fost prevăzut și cu respectarea condițiilor prescrise. În caz contrar, funcțiile de siguranță sunt inactive și pot surveni daune grave la aparat sau vătămări de persoane.

Pentru a reduce la minim riscul unei electrocutări sau a unei descărcări în arc în timpul lucrului la conductori liberi, se va purta întotdeauna echipament adecvat de protecție personală.

Înainte de utilizare se verifică funcționarea corespunzătoare a aparatului pe o sursă cunoscută, respectiv se respectă instrucțiunile de la aparat.

A nu se utiliza fără capacul de la baterii.

Nu se efectuează măsurători în încăperi cu gaze ușor inflamabile. Utilizarea aparatului de măsurare poate produce scânteie, ceea ce ar putea cauza o explozie.

Nu se folosește aparatul de măsurare dacă mâna dvs. sau carcasa sunt umede.

Nu vă pământați pe dvs. însivă în timpul măsurării. Evitați contactul corpului cu obiecte pământate precum țevi, radiatoare, cuptoare sau frigidere.

Nu se vor efectua niciodată măsurători cu un aparat de măsurare defect, de ex. cu carcasa deteriorată sau cu părți metalice expuse liber de aparat.

Nu se montează piese suplimentare pe aparatul de măsurare și nici nu se întreprind modificări asupra aparatului. Pentru reparări sau recalibrare, aparatul trebuie trimis la un serviciu pentru clienti autorizat de Milwaukee.

Acest aparat nu este indicat pentru a fi folosit de persoane (inclusiv de copii) cu capacitați fizice, senzoriale și mentale reduse sau care nu au experiență și nu au suficiente cunoștințe de specialitate, decât dacă sunt supravegheate de o persoană responsabilă pentru securitatea lor sau dacă au fost instruiți corespunzător de acesta. Copiii trebuie de asemenea supravegheați pentru a fi siguri că nu se joacă cu aparatul.

INSTRUCTIUNI SPECIALE DE SIGURANȚĂ Baterii

Pentru o funcționare perfectă trebuie introduce corect în aparat 2 baterii AA. Nu se vor folosi alte alimentări de curent sau surse de tensiuni.

Bateriile nu se lasă niciodată la îndemâna copiilor.

Nu se introduc împreună baterii noi cu baterii uzate. Nu se introduc împreună baterii de la producători diferiți (sau de tipuri diferite).

Nu se folosesc simultan baterii reîncărcabile cu baterii nereîncărcabile.

Bateriile se introduc conform simbolurilor + / -.

Bateriile uzate se îndepărtează imediat ca deșeu respectând normele.

Acidul se poate scurge din acumulatorii deteriorați la încărcături sau temperaturi extreme. În caz de contact cu acidul din acumulator, spălați imediat cu apă și săpun. În caz de contact cu ochii, clătiți cu atenție timp de cel puțin 10 minute și apelați imediat la îngrijire medicală.

Bateriile nu se înlocuiesc dacă suprafața instrumentului este udă.


Înainte de deschiderea compartimentului de baterii pentru înlocuirea acestora se scoate întotdeauna mai întâi toate cablurile aparatului de verificat și se decuplează aparatul de la alimentarea electrică.

A nu se arde sau distrugă bateriile.

CONDITII DE UTILIZARE SPECIFICE

Aparatul de măsurare se pretează la măsurarea următorilor parametri: curent alternativ, curent continuu, tensiune alternativă, tensiune continuă, rezistență electrică, verificarea continuității electrice, capacitatea unui condensator, frecvență electrică. Utilizarea acestui aparat este permisă numai pentru măsurarea parametrilor menționați mai sus.

DISPLAY

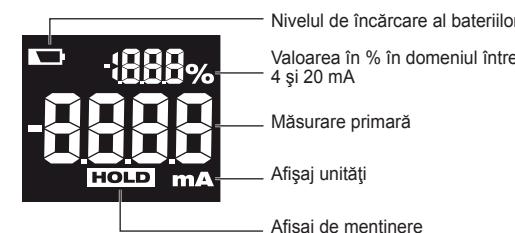

5. Se afișează valoarea de măsurare. O valoare negativă indică faptul că curentul curge în sens invers direcției săgeții.

6. Apăsați tasta (O) pentru a opri aparatul. Desfaceți fâlcile clemei de pe conductor.

ATENȚIE! Secțiunea maximă a conductorului este de 6 mm. Fâlcile se închid complet în timpul măsurătorii pentru a nu apărea erori de măsurare.

INTREȚINERE

Utilizați numai accesorii și piese de schimb Milwaukee. Dacă unele din componente care nu au fost descrise trebuie înlocuite, vă rugăm contactați unul din agentii de service Milwaukee (vezi lista noastră pentru service / garanție).

Dacă este necesară, se poate comanda o imagine descompusă a sculei. Vă rugăm menționați numărul art. Precum și tipul mașinii tipărit pe etichetă și comandați desenul la agentii de service locali sau direct la Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

SIMBOLURI



Va rugăci să citiți cu atenție instrucțiunile înainte de pornirea mașinii.



Nu aruncați sculele electrice în gunoiul menajer! Conform directivei europene nr. 2002/96/EC referitor la apărături electrice și electronice uzate precum și la transpunerea acesteia în drept național, sculele electrice trebuie colectate separat și introduse într-un circuit de reciclare ecologică.



AVERTIZARE
Pentru a se evita electrocutarea, trebuie scoase cablurile de verificare înainte de deschiderea carcasei sau îndepărterea bateriilor.



Masă



Cu izolație de protecție



Cat II
Clasificarea de supratensiuni temporare pe baza tensiunii nominale a conductorului în raport cu masa.



Nu se pune pe conductori ce CONDUC CURENTUL ELECTRIC ȘI PREZINTĂ PERICOL și nici nu se ia de pe aceștia.



Curent continuu

MĂSURARE

1. Îndepărtarea clemei din suportul acestia.
2. Se apasă tasta (O) pentru a porni aparatul. Înainte de a pune clema pe conductor apăsați întotdeauna tasta (HOLD) pentru a porni o măsurătoare nouă.
3. Cleștele clemei se prind doar de după protecția mânerelor.
4. Se deschid fâlcile clemei și se pun pe conductorul de verificat.

INDICAȚIE: Nu se măsoară mai mult de un singur conductor. În caz contrar pot să apară erori de măsurare.

ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ

Мерно подрачје	Резолуција	Мерна точност
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 10 \text{ dgt}$
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	$\pm 0.2\% \pm 5 \text{ dgt}$
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	$\pm 1.0\% \pm 5 \text{ dgt}$

Точноста е специфицирана за 1 година по фабричката калибрација при температура 18°-28°C и влажност 0%-85%.

Макс. дебелина на кабел кај мерна клешта	6 mm
Работна температура	-10°C-50°C
Температура на чување	-40°C-60°C
Температурен коefициент	0,1 x специфицирана точност /°C (<18°C или >28°C)
Макс. Работна висина над Нормална нула	0-2000 m
Тест на паѓање	1 m
Батерија	2AA
Век на батеријата	околу 25 h
Тежина според ЕПТА-процедурата 01/2003	360 g

Безбедносен стандард според EN 61010-1, UL 61010-1, IEC 61010-2-32 (Монтажа на стегачите), IEC/EN 61010-1 2. едиција за мерења од категоријата II, 60 V, степен на нечистотија 2, EMV EN 61326-1

Цертификати ...cULus, CE

ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ! Прочитайте ги сите безбедносни упатства и инструкции. Заборавање на почитувањето на безбедносните упатства и инструкции можат да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.
Сочувјте ги сите безбедносни упатства и инструкции за во иднина.

СПЕЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА

Мерен апарат

За да се избегне опасноста од струен удар, да се употребува само за проверка на кола со иста струја од 60 V на кат. II. Да не се употребува за проверка на наизменична струја.

Да не се употребува за проверка на неизолирани кондуктори. Вровите на трансформаторските стегачи се дизајнирано со намената, струјното коло кое што треба да се провери да не доживее краток спој. Ако апаратот кој што треба да се провери покажува експонирани кондуктивни компоненти, треба особено да се внимава на минимирање на можноста од кратки споеви.

Мерната функција најпрво да се истестира на познато струјно коло. Пред употребата секогаш најпрво да се провери исправната функција на мерниот апарат. Пред употребата најпрво осигурујте се дека струјните кола се исклучени од струја.

Никогаш не го отворајте кукиштето на батериите за време на мерењето.

Апаратот смее да се употребува само за предвидената намена и во склад со пропишаните услови. Во спротивно безбедносните функции не делуваат и може да дојде до тешки отштетувања на самият апарат или до повреда на лица.

За да се минимизира ризикот од струен удар или пражнење на електричен лак за време на работењето со експонираните водови, секогаш да се носи соодветна лична заштитна опрема. Уредната функција на апаратот пред употреба да се провери на познат извор односно да се обрати внимание на напомените за апаратот.

Да не се употребува ако поклопецот на батериите е отстранет. Не вршете мерења во простории со лесно запаливи гасови. Употребата на мерниот апарат може да предизвика искри, што може да доведе до експлозија.

Не го употребувајте мерниот апарат доколку кукиштето или Вашата рака е влажна.

Не се заземувајте за време на мерењето. Избегнувајте контакт на телото со заземени делови како што се цевки, грејни тела, печки или фрижидери.


СПЕЦИФИЦИРАНИ УСЛОВИ НА УПОТРЕБА

Овој апарат е погоден за мерење на следните параметри: наизменична струја, еднонасочна струја, наизменичен напон, еднонасочен напон, електричен отпор, контрола на електричен проток, капацитет на кондензатор, електрична фреквенција. Овој апарат смее да се употребува само за мерење на претходно наведените параметри.

DISPLAY



BUTTONS

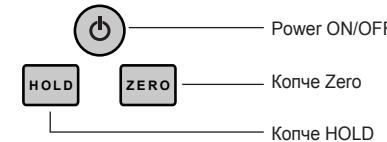

Копче HOLD

Со притиснување на копчето HOLD се замрзнува индикацијата. Индикацијата останува непроменета и во услови на измена на влезната вредност. HOLD се прикажува во дисплејот. Копчето HOLD притиснете го повторно за да го напуштите модусот на HOLD.

Модус на мирување

Дисплејот се исклучува автоматски 5 минути после последното притиснување на некое копче со цел да се штедат батериите. Притиснете произволно копче за да го вклучите повторно дисплејот.

Автоматска функција на исклучување

Апаратот се исклучува после 15 минути по последното притиснување на некое копче за да се штедат батериите.

%-дел во подрачјето меѓу 4 и 20 mA

22 mA.....	110%
20 mA.....	100%
16 mA.....	75%
12 mA.....	50%
8 mA.....	25%
4 mA.....	0%
0 mA.....	-25%

МЕРЕЊЕ

1. Извадете го стегачот од држачот на стегачи.

Притиснете го копчето за да го вклучите апаратот.

Пред ставање на стегачот околу кондукторот секогаш да се притисне копчето за да се почне со ново мерење.

2. Клештата за стегаче да се фала исклучиво од задната страна на заштитата за фалање.

3. Деловите за стегаче да се отворат и да се постават околу кондукторот за тестирање.

НАПОМЕНА: Да не се мери повеќе од еден вод во исто време. Во спротивно може да дојде до грешки при мерењето.

4. Се прикажува вредноста за мерење. Негативна вредност покажува дека струјата тече наспроти правецот на стрелките.

5. Да се притисне копчето за апаратот да се исклучи. Тргнете ги деловите за стегаче од кондукторот.

ВНИМАНИЕ! Максималниот пресек на кондукторот изнесува 6 mm. Деловите за стегаче за време на мерењето во целост држете ги затворени за да не дојде до грешки при мерењето.

ОДРЖУВАЊЕ

Користете само Milwaukee додатоци и резервни делови. Доколку некои од компонентите кои не се описаны треба да бидат заменети, Ве молиме контактирајте ги сервисните агенти на Milwaukee (консултирајте ја листата на адреси).

Доколку е потребно можно е да биде набавен детален приказ на алатот. Ве молиме наведете го бројот на артиклот како и типот на машина кој е отпечатен на етикетата и порачајте ја скрипта кај локалниот застапник или директно кај: Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany.

СИМБОЛИ



Ве молиме пред да ја стартувате машината обрнете внимание на упатствата за употреба.



Не ги фрлјајте електричните апарати заедно со другиот домашен отпад! Европска регулатива 2002/96/ЕС за одлагање на електрична и електронска опрема и се применува согласно националните закони. Електричните апарати кои го достигнате крајот на својот животен век мора да бидат одвоено собрани и вратени во соодветна рециклирка установа.



ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Со цел за избегнување електричен удар, пред отворање на кукиштето или отстранување на батеријата отстранете ги контролните кабли.



Маса



Заштитна изолација



Класифирање на привремените преку-напони, врз основа на номиналниот напон на водот во однос на масата.



Да не се аплицира на кондуктори ОПАСНИ ПО ЖИВОТ НИЗ КОИ ТЕЧЕ СТРУЈА ниту пак да се отстрани од таквите.



Истосмерна струја

测量范围	分辨率	测量精度
0.00 mA - 3.99 mA	0.01 mA	±0.2% ± 10 dcts
4.00 mA - 21.49 mA	0.01 mA	±0.2% ± 5 dcts
21.5 mA - 99.9 mA	0.1 mA	±1.0% ± 5 dcts

精度符合工厂校准后一年在18°-28°C 和0%-85% 空气湿度情况下。

在测量钳的最大电缆直径	6 mm
工作温度	-10°C-50°C
储存温度	-40°C-60°C
温度系数	0.1 x 指定精度/C (<18°C 或>28°C)
平均海平面上的最大工作高度	0-2000 m
摔落测试	1 m
电池	2AA
电池寿命	约 25 h
重量符合EPTA – Procedure01/2003	360 g

按EN 61010-1、UL 61010-1、IEC 61010-2-32（夹子安装）、IEC/EN 61010-1 2.等级II测量输出、60 V、污染度2、EMV EM 61326-1的安全标准

证书 ...cULus, CE

△ 注意！务必仔细阅读所有安全说明和安全指示（应注意阅读附上的小册子）。如未确实遵循警告提示和指示，可能导致电击、火灾并且/或其他的严重伤害。
妥善保存所有的警告提示和指示，以便日后查阅。

关于测量仪表的特殊安全指示

为避免电击，只能使用以检查等级II 60V 直流电路。务必不使用它以检查交流。

务必不使用它以检查无绝缘电线。

变压器夹子尖端的设计不允许要检查电路短路。但如果要检查的机器上有外露带电部件，应特别注意到不要产生短路。

首先应测试测量功能在一个已知的电路上。每次使用前应检查测量仪的正确工作。进行工作前应确保电路不接通不带电。

在任何情况下不得进行测量时打开电池盖子。

只得按确定使用目标和在符合规定条件下使用机器。否则，安全功能失效并导致机器上严重损坏或人员受伤。

在外露电线进行工作时，应穿上合适个人防护服以避免电击危险或电弧爆炸。

进行工作前应在已知电源上检查机器并注意道机器说明。

电池盖子取出时不得使用机器。

务必不进行测量于含易燃气体的房间。使用测量仪表会发出火花并造成爆炸。

外壳或手潮湿时，请勿用测量仪表。

测量时，务必不要把自己接地。应避免与管道、散热器、炉灶或冰箱的直接接触。

绝对不要使用有损坏外壳或有裸露金属部件等故障仪器进行测量。

不应在测量仪器上安装附加部件或改装测量仪器。为修理或重新校准测量仪器，必须把仪器送给授权密尔瓦基顾客服务中心。

除非负责安全或给予本机器操作指示的人员在场，身体，感觉或精神机能障碍者或缺乏经验和/或缺乏专业知识的人员（包括小孩）不得使用本机器。此外，应照看小孩以确保小孩不能玩弄本机器。

关于蓄电池的特殊安全指示

为保证良好工作，得正确地装入3/AA型电池。不能使用其他电压源或供电设备。

经常把电池放在小孩不能接触到的地方。

不要把新旧电池混用。不要把不同制造商的(或同一制造商的不同类型的)电池混用。

不要同时装入可再充电电池和不可再充电电池。

按照+/-标志正确装入电池。

请正确回收用完的电池。

在过度超荷或极端的温度下，可能从损坏的蓄电池中流出液体。如果触摸了此液体，必须马上使用肥皂和大量清水冲洗。如果此类液体侵入眼睛，马上用清水彻底清洗眼睛（至少冲洗 10 分钟），接着即刻就医治疗。

表面潮湿时，不得更换电池。


插入要检查机器所有的电线并关闭机器电源后，才能打开电池壳以更换电池。

不得焚烧或损坏电池。


正确地使用机器

本测量仪器适用于测量下列参数：交流、直流、交流电压、直流电压、电阻、电气导通性测试、电容器电容、电气频率。本仪器只能使用于测量上述参数。

DISPLAY

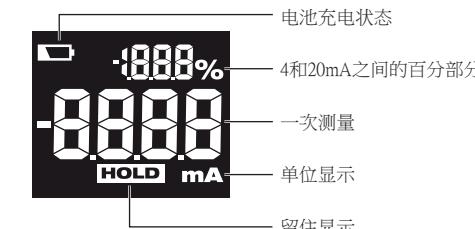

BUTTONS

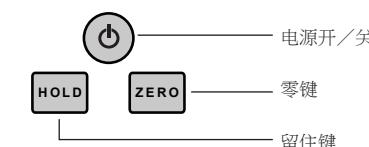

保留键

通过按保留键可以冷冻显示。输入值变更时，显示仍然不变化。显示器内“保留”将被显示。为离开保留模式，应重新按保留键。

休眠模式

最后一次按键后5分钟后，显示器将自动关闭以延长电池寿命。为重新接通显示器，可以按任意按键。

自动关闭功能

最后一次按键后15分钟后，机器将自动关闭以延长电池寿命。

百分部分在4和20mA之间。

22 mA.....110%

20 mA.....100%

16 mA.....75%

12 mA.....50%

8 mA.....25%

4 mA.....0%

0 mA.....-25%

测量

1. 从支架取出夹子。

2. 为接通机器，应按 (①) 键。把夹子放置在电线上前，应按 (②) 键以进行重新测量。

3. 应把手指放在夹子的手指保护之后。

4. 打开夹子并放置在要检查的电线上。

指示：每次只能测量一个电线，否则会发生测量错误。

5. 测量值被显示。负值表示跟箭头方向相反的电流。

6. 按 (③) 键以关闭机器。把夹子从电线释放。

小心！最大电线直径为6毫米。为避免测量错误，进行测量时应确保夹子的紧闭状态。

维修

只能使用 Milwaukee 的配件和 Milwaukee 的零件。缺少检修说明的机件如果损坏了，必须交给 Milwaukee 的顾客服务中心更换（参考手册“保证书 / 顾客服务中心地址”）。

如果需要机器的分解图，可以向您的顾客服务中心或直接向 Milwaukee Electric Tool, Max-Eyth-Straße 10, D-71364 Winnenden, Germany。索件时必须提供以下资料：机型和机器铭牌上的十位数号码。

符号



使用本机器之前请详细阅读使用说明书。



不可以把损坏的电动工具丢弃在家庭垃圾中！根据被欧盟各国引用的有关旧电子机器的欧洲法规2002/96/EC，必须另外收集旧电子机器，并以符合环保规定的方式回收再利用。



警告
为避免触电，请在拆开仪器或更换电池前先拔掉测试导线。



接地



保护绝缘



根据电线公称电压与地线之间的关系的暂态过电压分类。



务必不放置在带危险电流电线上或从它取出。



直流

Copyright 2013

Techtronic Industries GmbH
Max-Eyth-Straße 10
71364 Winnenden
Germany

+49 (0) 7195-12-0

