Service

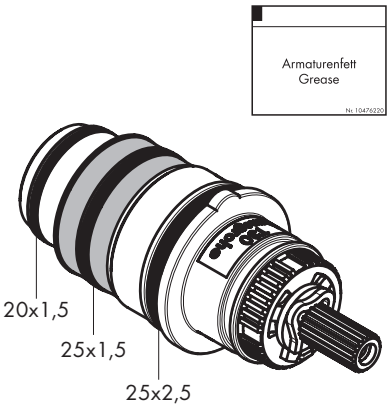

98282000

hansgrohe

Srpski

Opis simbola

Podešavanje
Nakon instalacije potrebno je ispitati izlaznu temperaturu termostata. Korekcija je neophodna, ako izmerena temperatura odstupa od temperature koja je nameštena na termostatu.

max. ≈ 42 °C **Safety funkcija**
Zahvaljujući Safety funkciji, može se podesiti željena maksimalna temperatura, npr. maks. 42° C.

Rukovanje
Kako bi se olakšala prohodnost i produžio vek trajanja regulacione jedinice, potrebno je s vremena na vreme podesiti termostat na položaje za maksimalno toplu i maksimalno hladnu vode.

Montaža (vidi stranu 10)

Norsk

Symbolbeskrivelse

Justering
Etter avsluttet montering skal termostatens utløpstemperatur kontrolleres. Det er nødvendig med korrektur når temperaturen målt ved uttaksstedet avviker fra temperaturen som er innstilt på termostaten.

max. ≈ 42 °C **Safety Function**
Takket være egenskapen "Safety Function" kan det forhåndsinnstilles en ønsket maks. termperatur, f.eks. 42 °C.

Betjening
For å holde regulerings-enheten bevegelig, skal termostaten stilles fra tid til annen på helt varmt og helt kaldt.

Montasje (se side 10)

БЪЛГАРСКИ

Описание на символите

Юстиране
След извършен монтаж трябва да се провери температурата на накрайника на термостата. Ако измерената температура на мястото на водовземане се различава от настроената на термостата температура, е необходима корекция.

max. ≈ 42 °C **Safety Function** (Функция за безопасност)
Благодарение на Safety Function (функция за безопасност) желаната максимална температура може да се настрои предварително напр. на макс. 42 °C.

Обслужване
За да се гарантира лекоподвижността на регулиращото звено, от време на време термостатът трябва да се поставя на максимално топло и на максимално студено.

Монтаж (вижте стр. 10)

Shqip

Përshkrimi i simbolit

Justimi
Pas montimit duhet kontrolluar temperatura në dalje e termostatit. Korrigjimet janë të nevojshme, nëse temperatura e matur në pikën e rrjedhjes së ujit nuk është e njëjtë me temperaturën e përcaktuar në termostat.

max. ≈ 42 °C **Funksionet e sigurisë**
Falë Safety Function mund të përcaktohet temperatura maksimale e dëshiruar, p.sh. 42 °C.

Përdorimi
Për të lehtësuar përdorimin e njësisë rregulluese, termostati do të duhej çuar herë pas here nga shumë i ngrohtë në shumë të ftohtë.

Montimi (shih faqen 10)

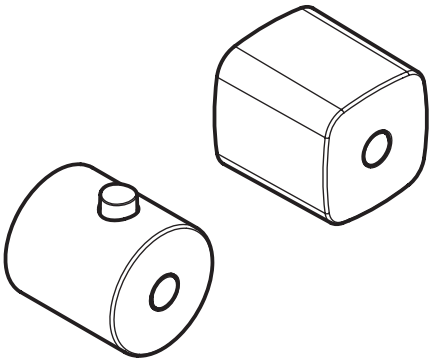

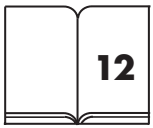
12

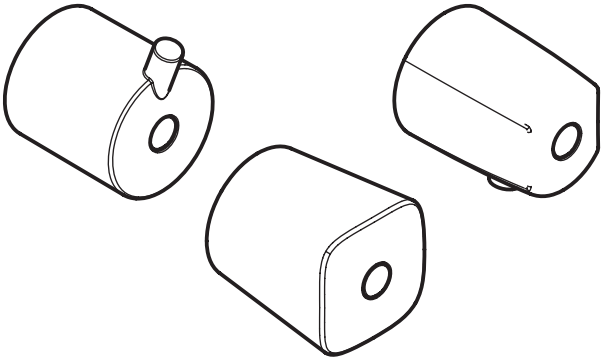

14

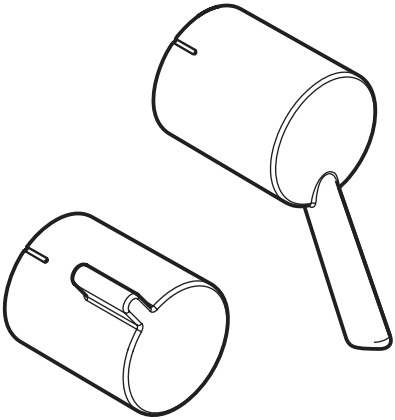

16

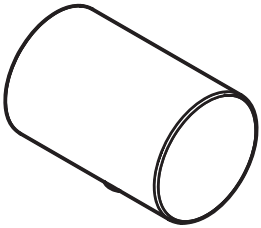

18

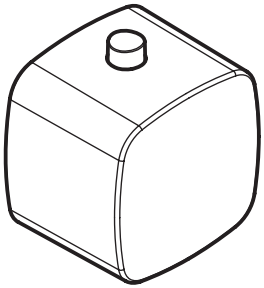

20

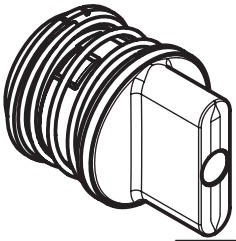

24

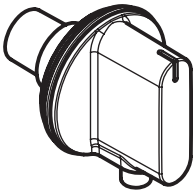

28

32

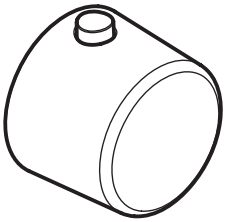

36

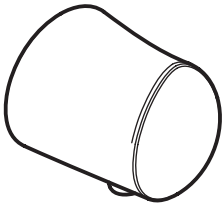

39

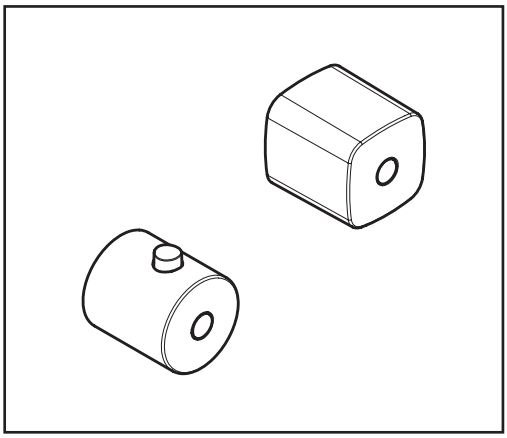

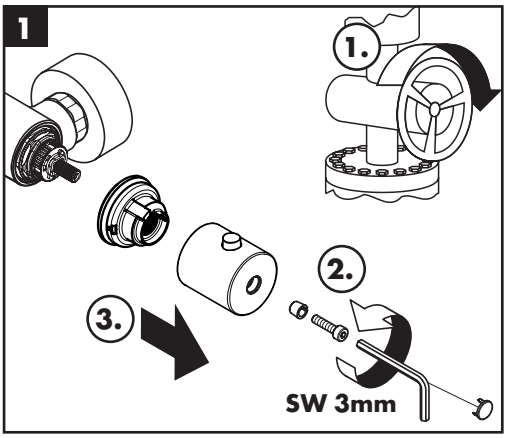
1
1.
2.
3.
SW 3mm

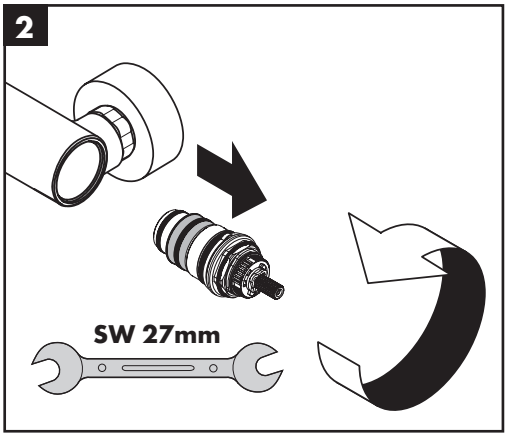
2
SW 27mm

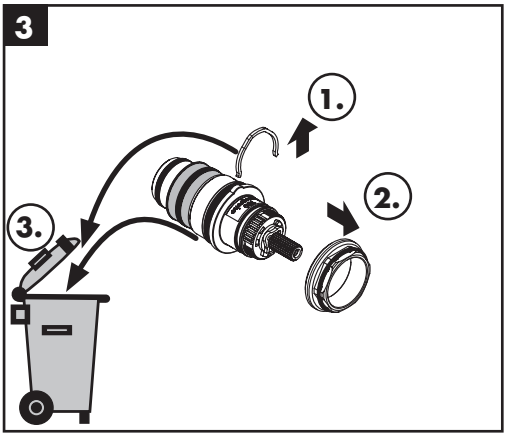
3
1.
2.
3.

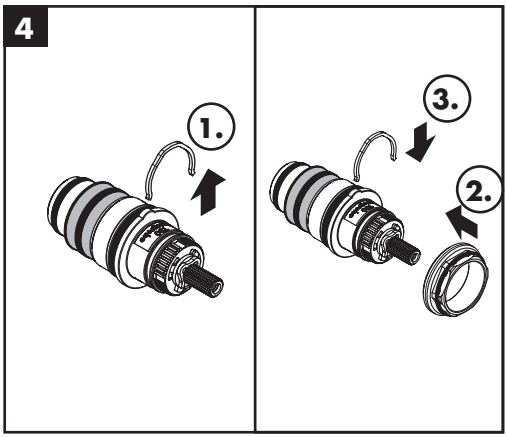
4
1.
3.
2.

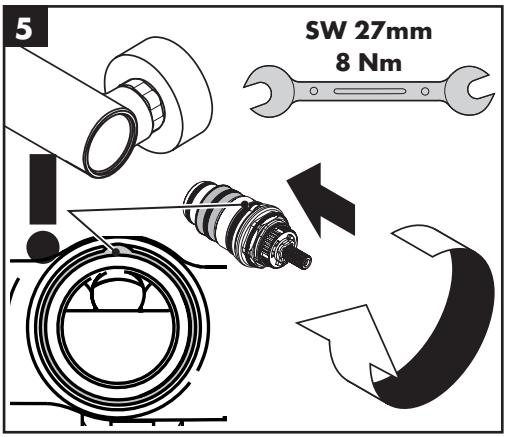
5
SW 27mm
8 Nm

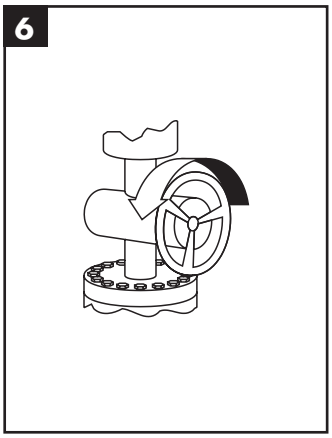
6

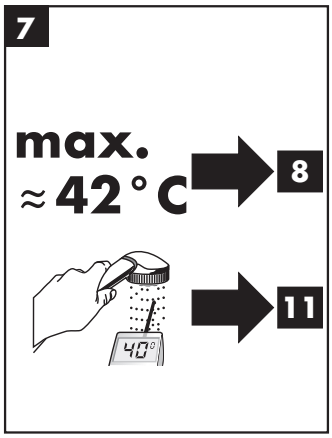
7
max.
≈ 42 °C
8
11

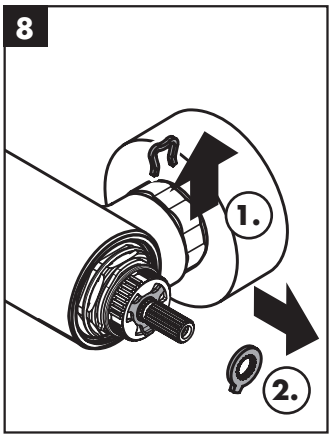
8
1.
2.

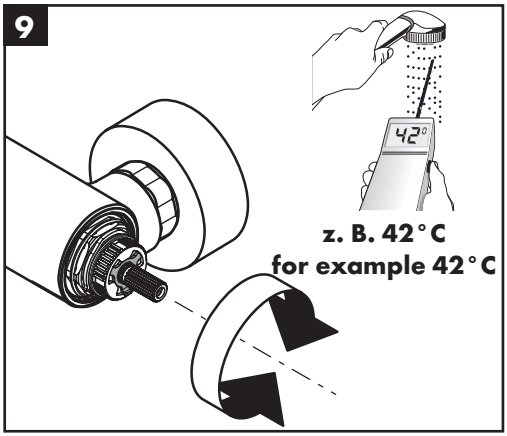
9
z. B. 42 °C
for example 42 °C

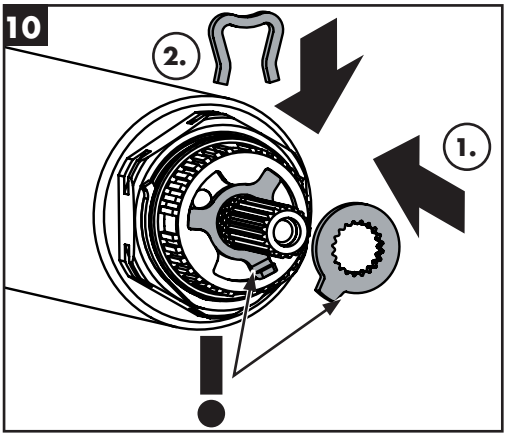
10
2.
1.

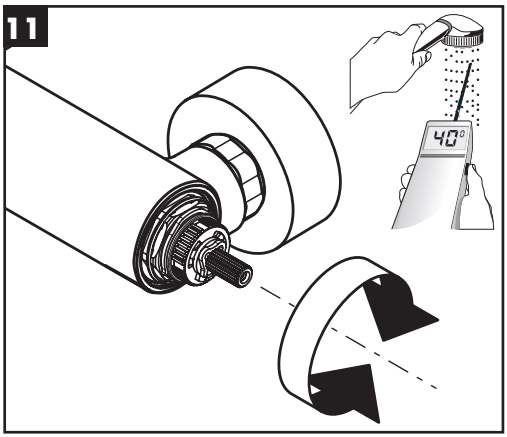
11

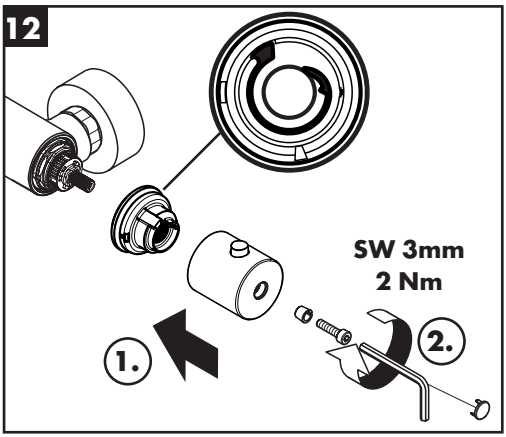
12
SW 3mm
2 Nm
1.
2.

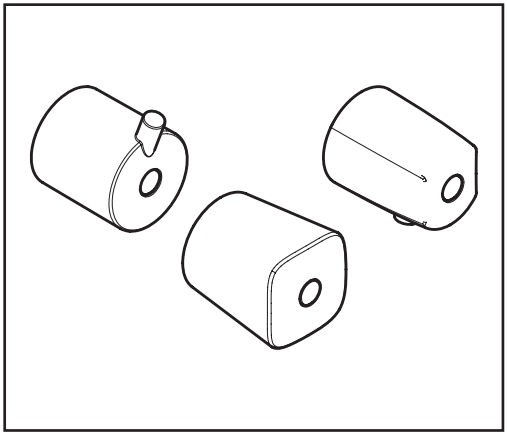

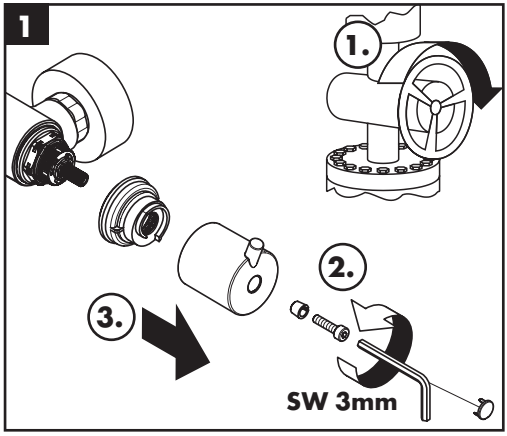
1
1.
2.
3.
SW 3mm

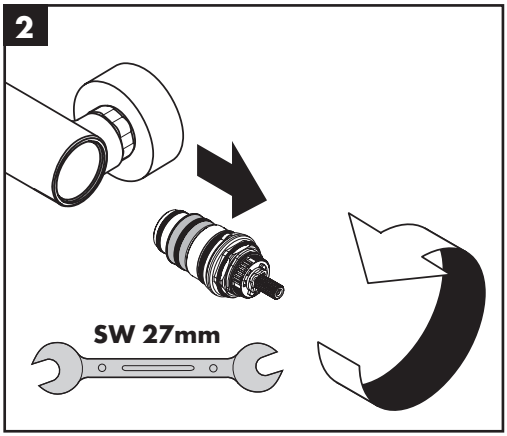
2
SW 27mm

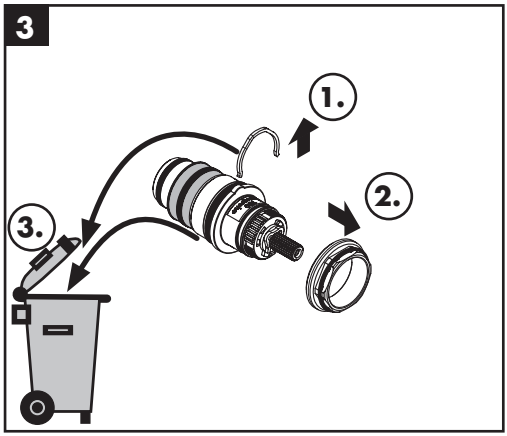
3
1.
2.
3.

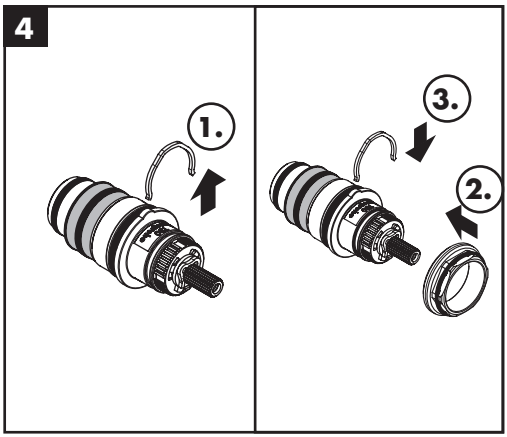
4
1.
3.
2.

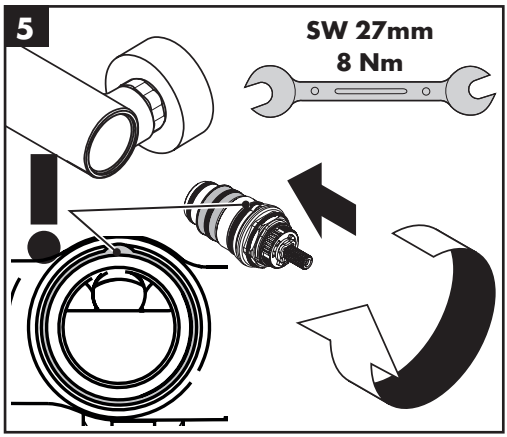
5
SW 27mm
8 Nm

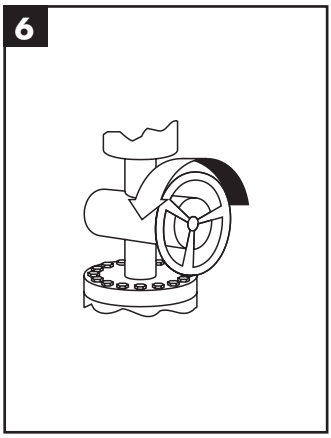
6

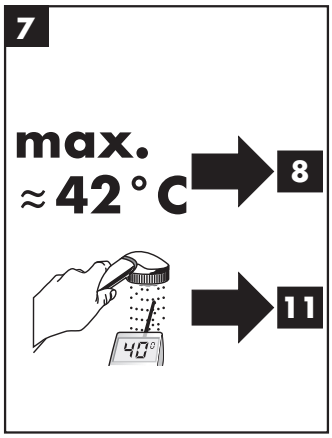
7
max.
≈ 42 °C
8
11

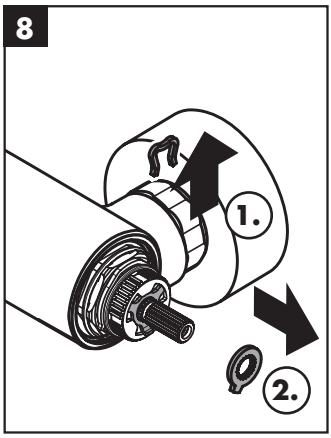
8
1.
2.

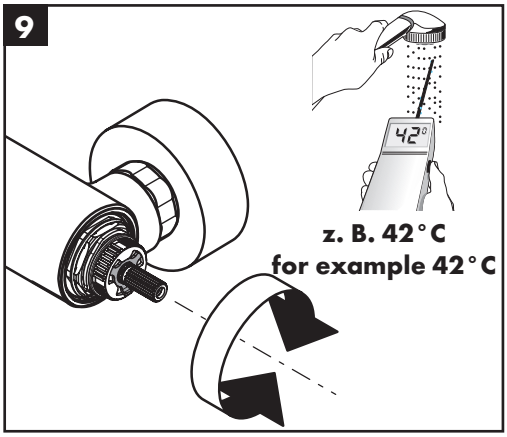
9
z. B. 42 °C
for example 42 °C

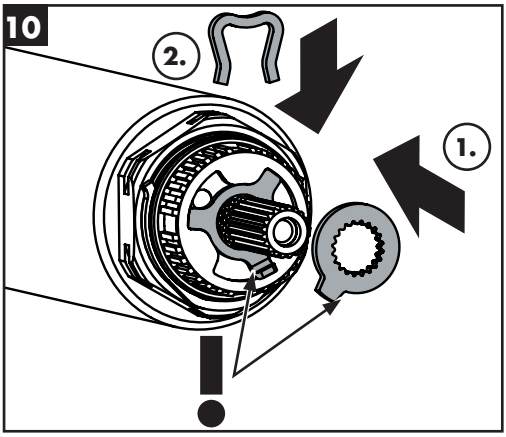
10
2.
1.

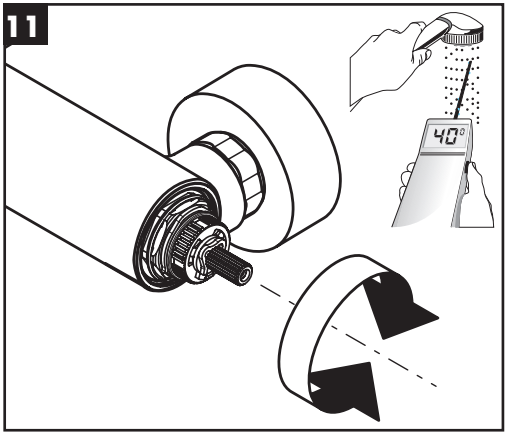
11

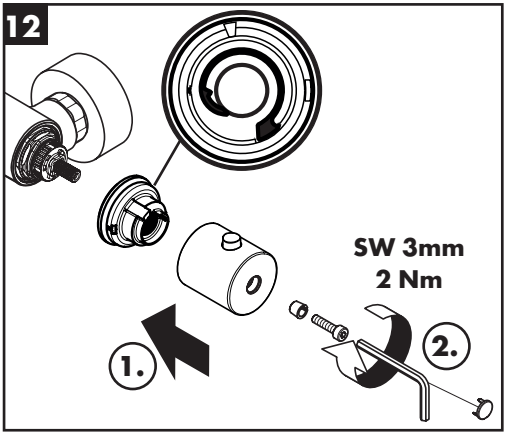
12
SW 3mm
2 Nm
1.
2.

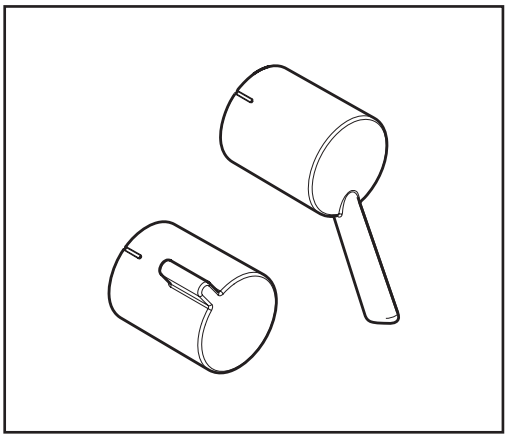

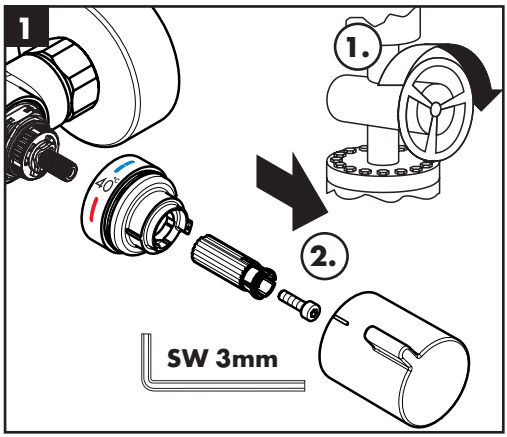
1
1.
2.
SW 3mm

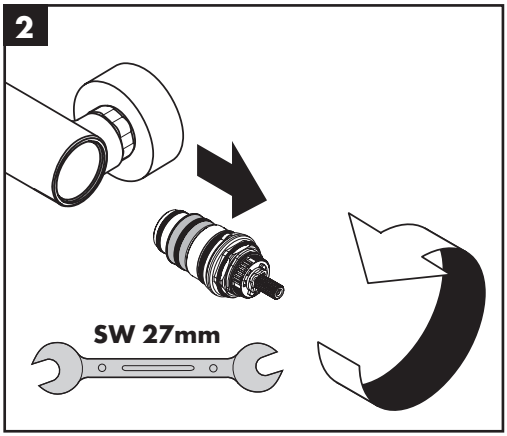
2
SW 27mm

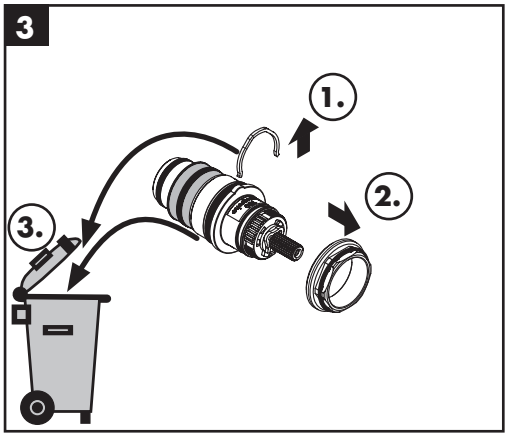
3
1.
2.
3.

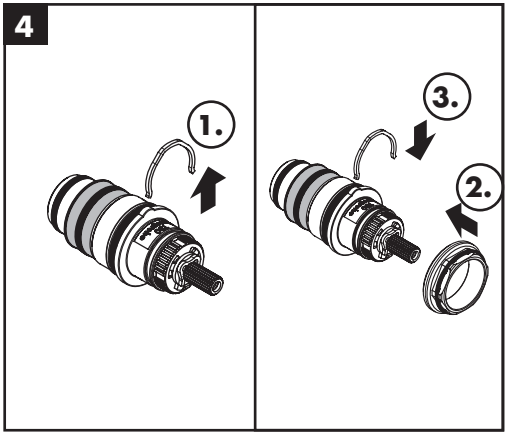
4
1.
3.
2.

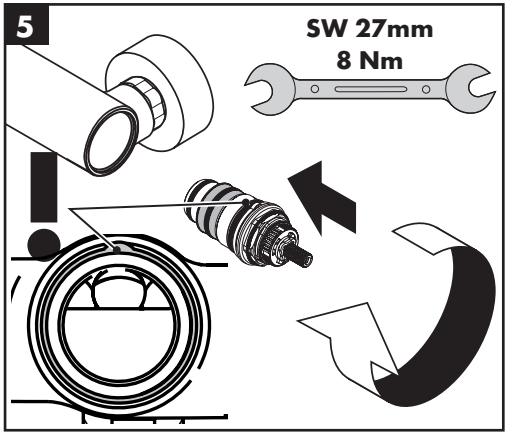
5
SW 27mm
8 Nm

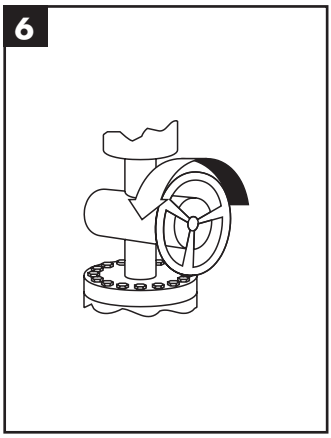
6

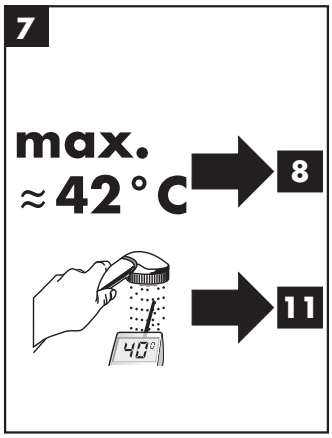
7
max.
≈ 42 °C
8
11

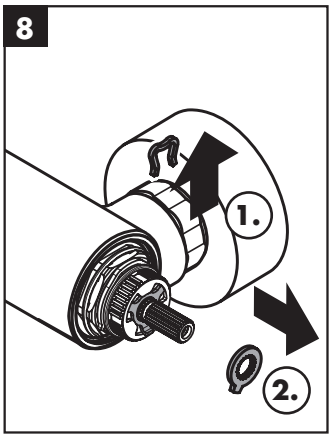
8
1.
2.

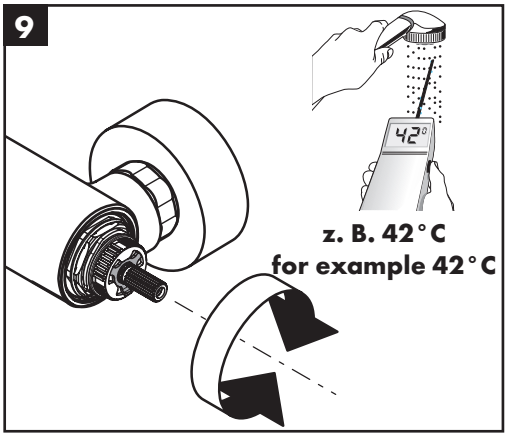
9
z. B. 42 °C
for example 42 °C

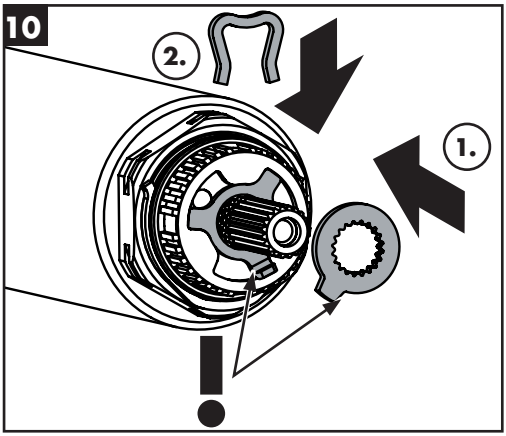
10
2.
1.

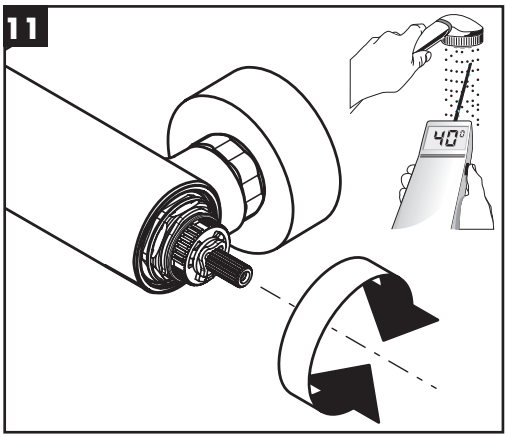
11

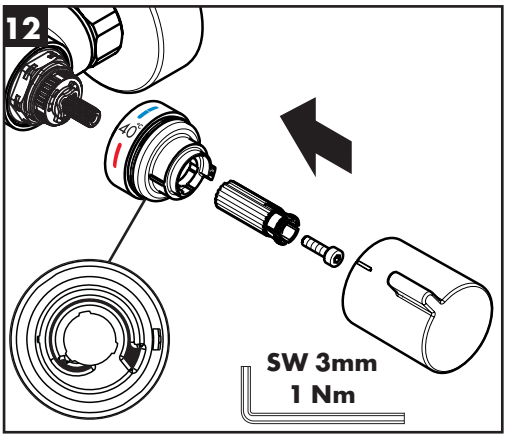
12
SW 3mm
1 Nm

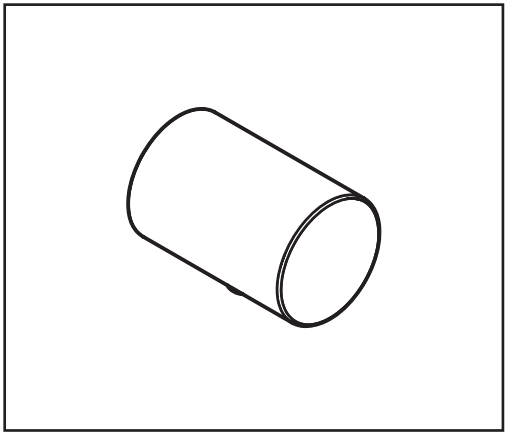

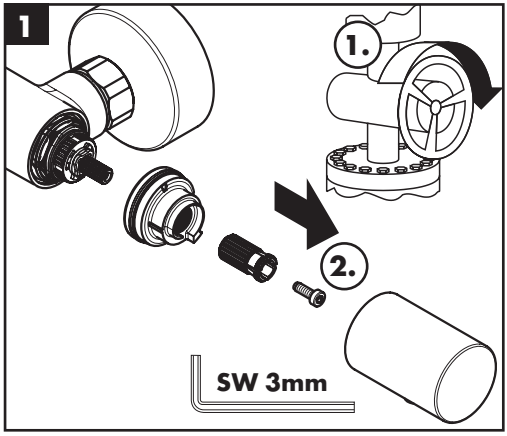
1
1.
2.
SW 3mm

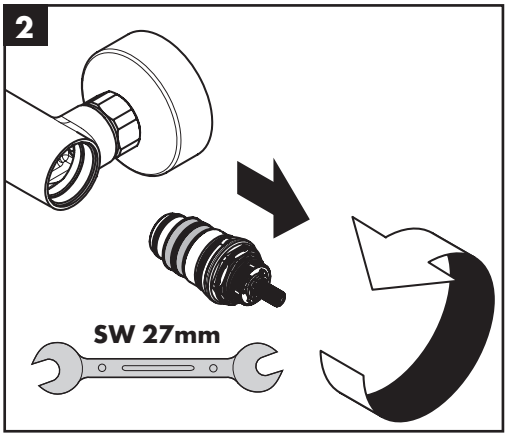
2
SW 27mm

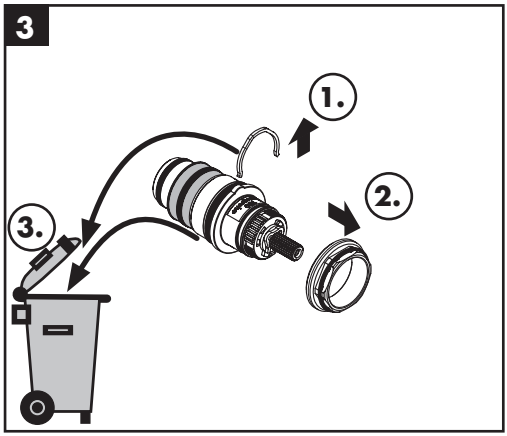
3
1.
2.
3.

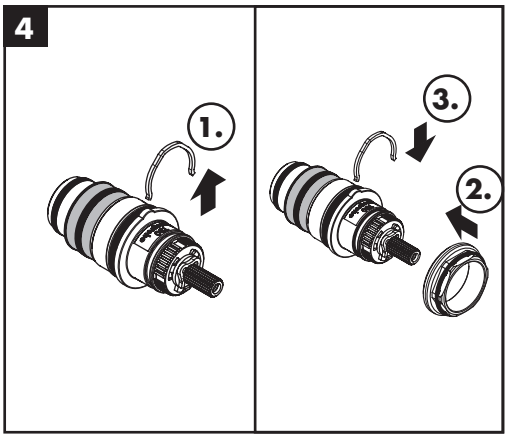
4
1.
3.
2.

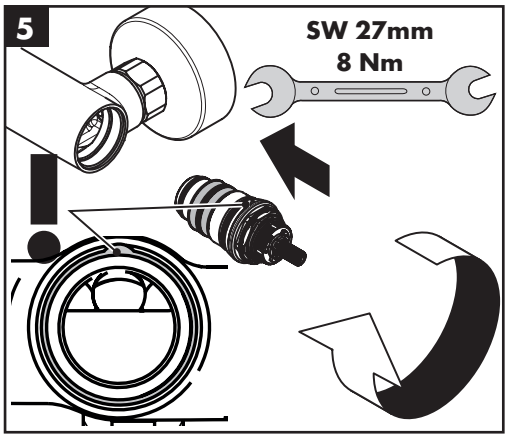
5
SW 27mm
8 Nm

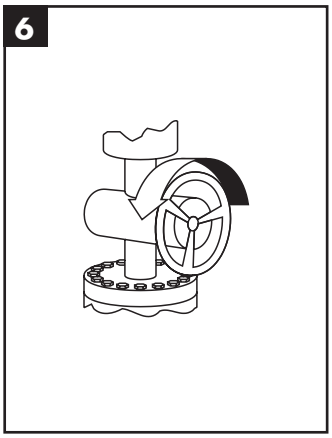
6

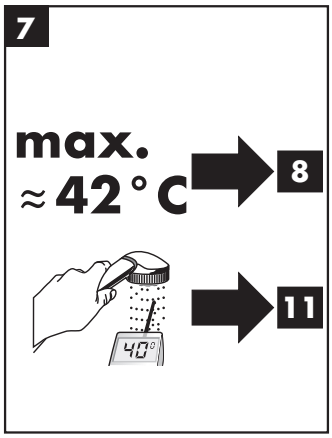
7
max.
≈ 42 °C
8
11

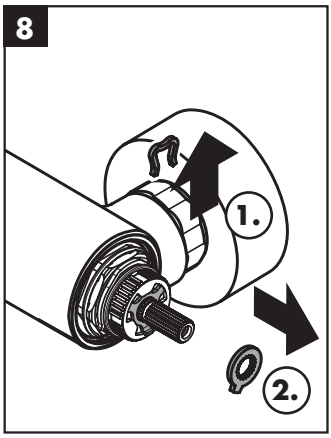
8
1.
2.

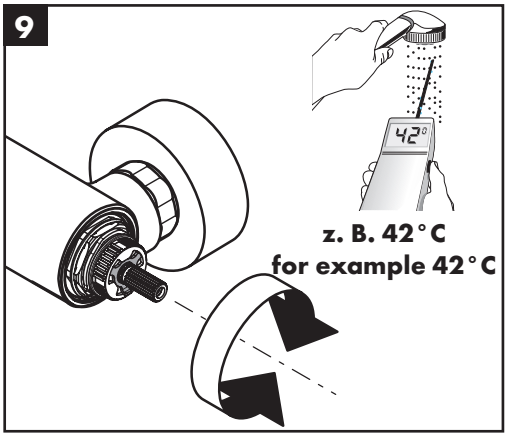
9
z. B. 42 °C
for example 42 °C

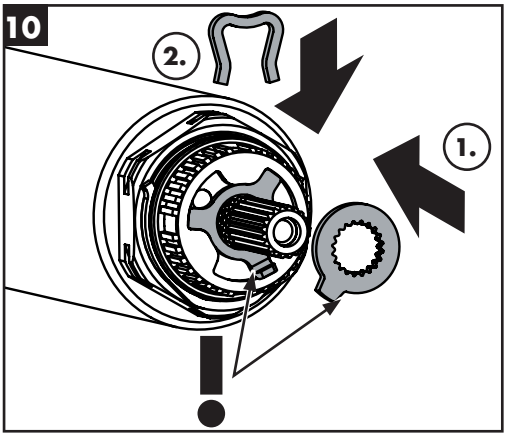
10
2.
1.

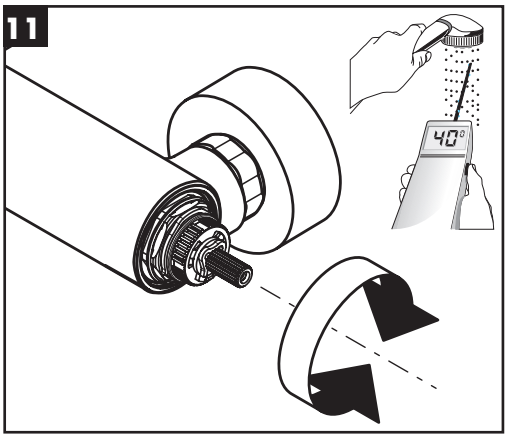
11

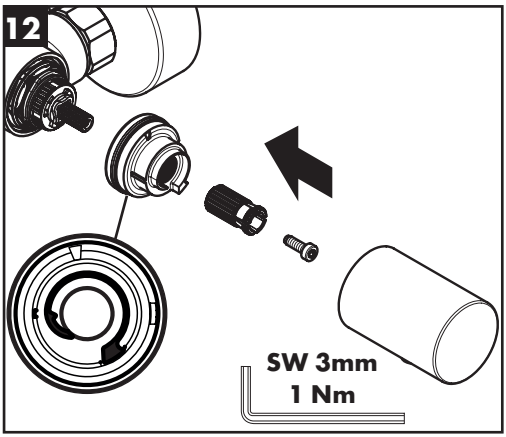
12
SW 3mm
1 Nm

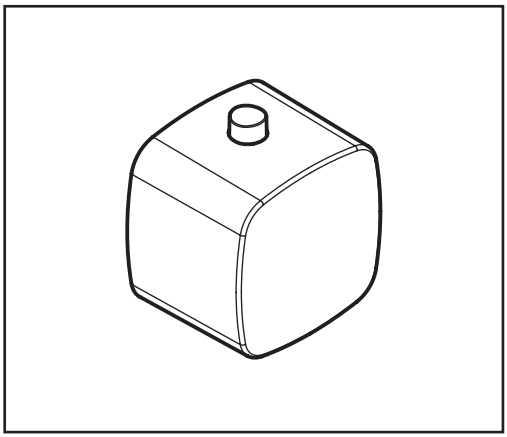

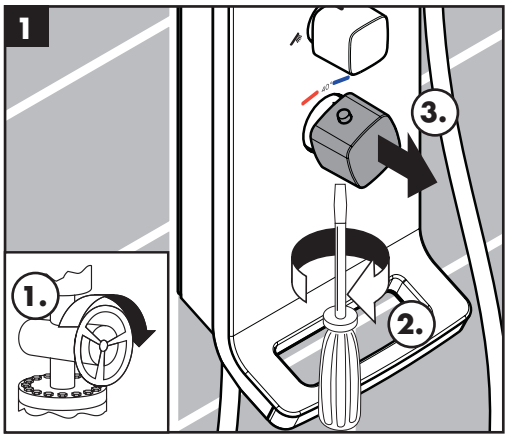
1
1.
2.
3.

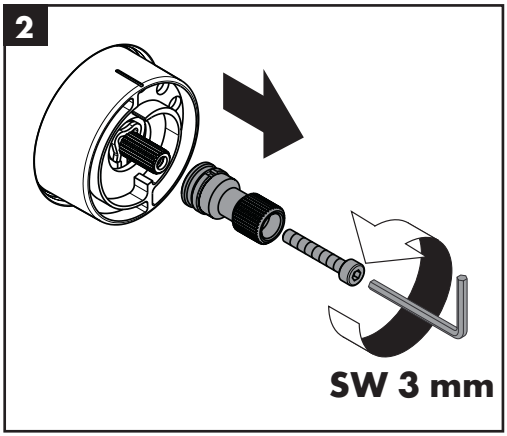
2
SW 3 mm

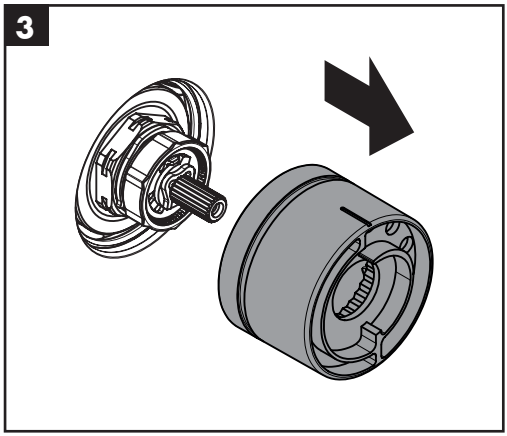
3

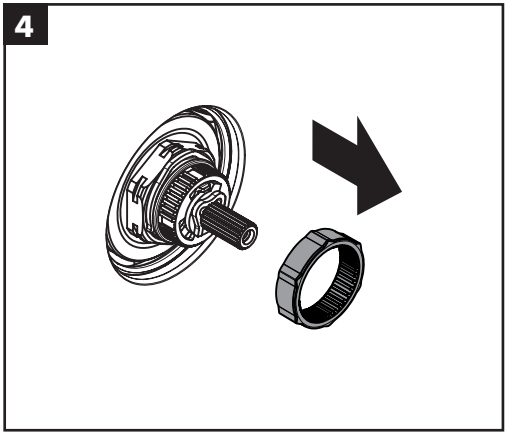
4

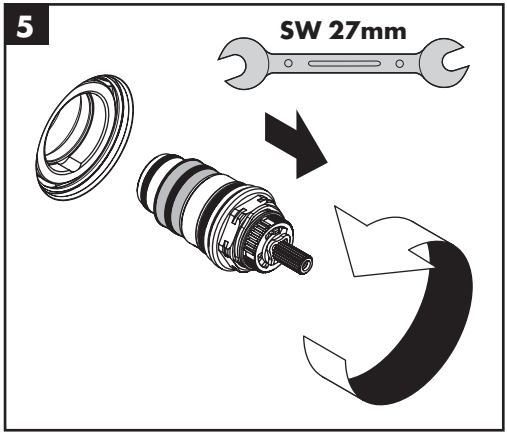
5
SW 27mm

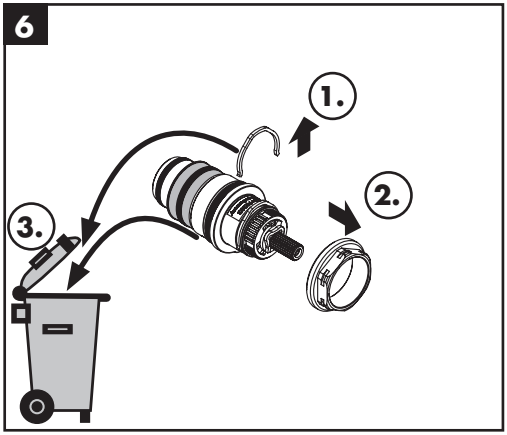
6
1.
2.
3.

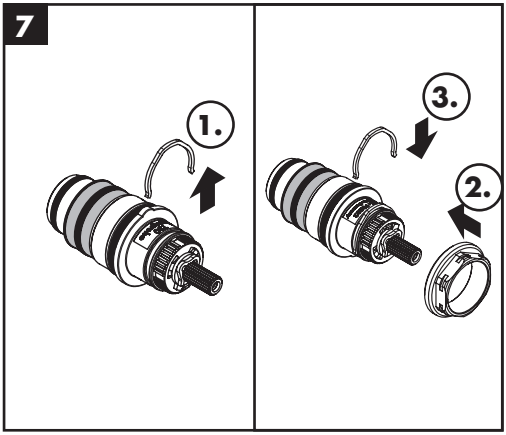
7
1.
3.
2.

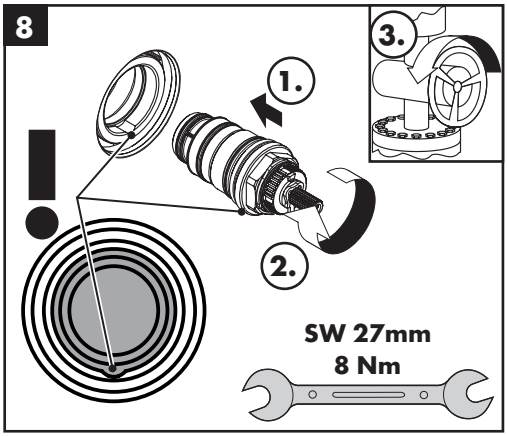
8
3.
1.
2.
SW 27mm
8 Nm

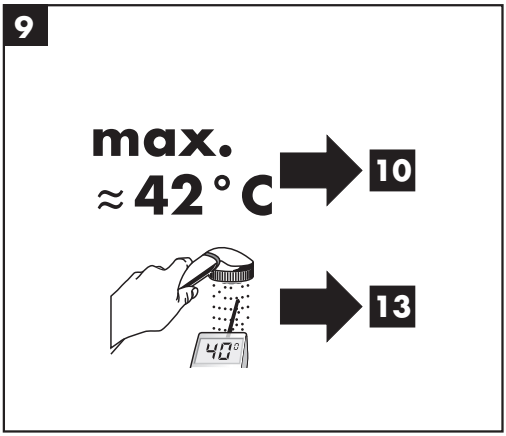
9
max.
≈ 42 °C
10
13

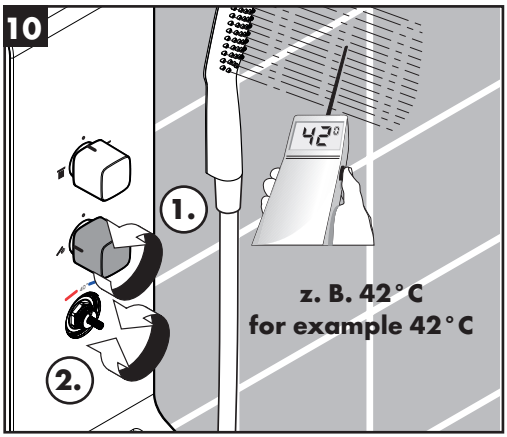
10
1.
2.
z. B. 42 °C
for example 42 °C

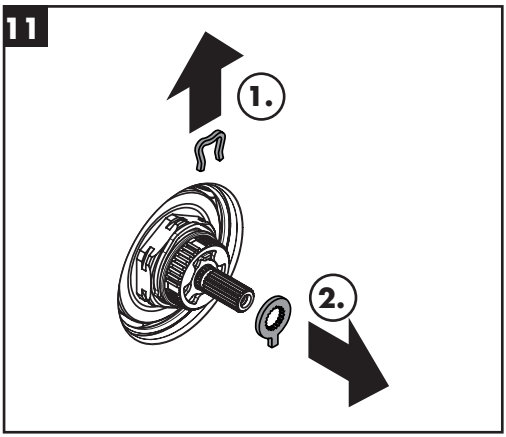
11
1.
2.

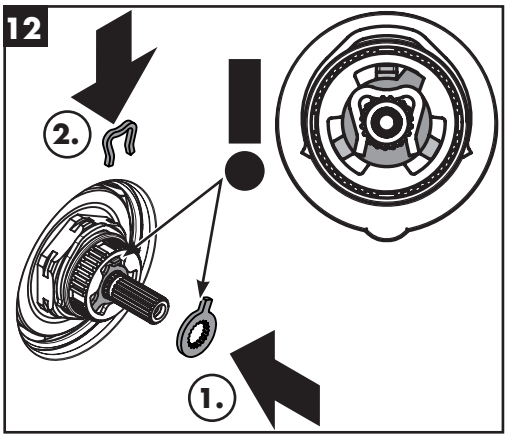
12
2.
1.

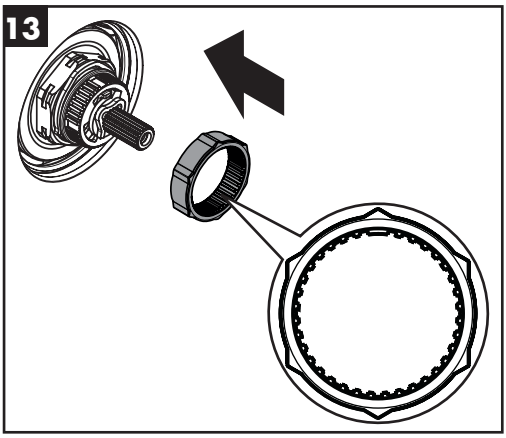
13

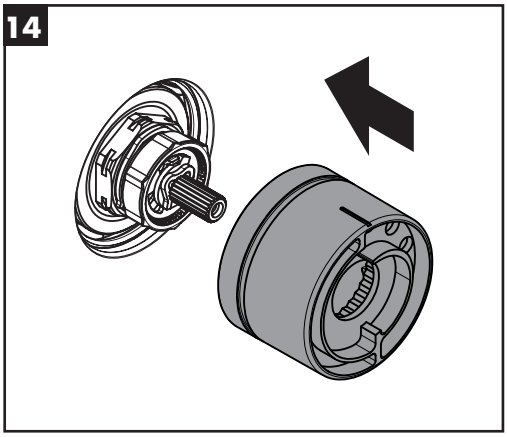
14

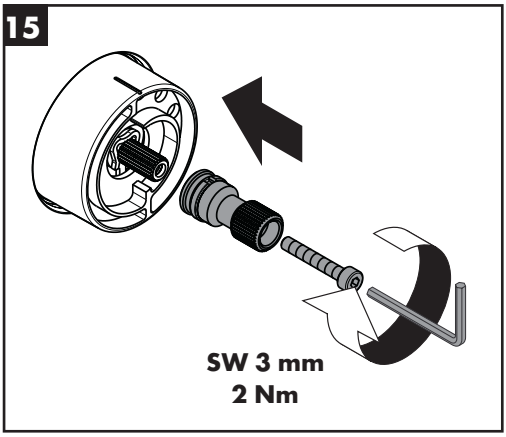
15
SW 3 mm
2 Nm

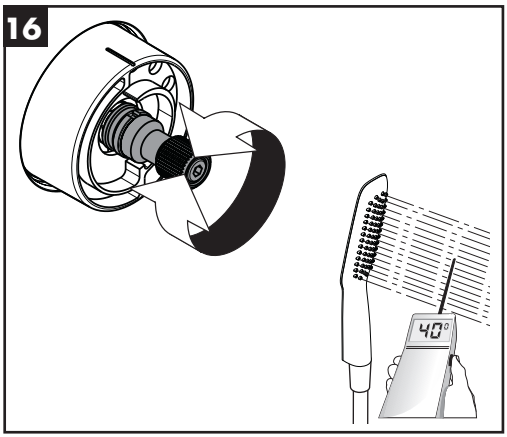
16
40°

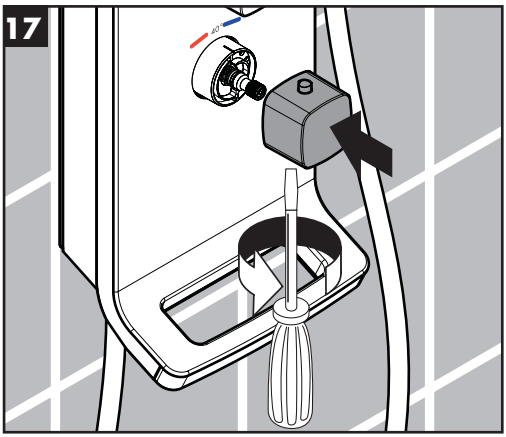
17

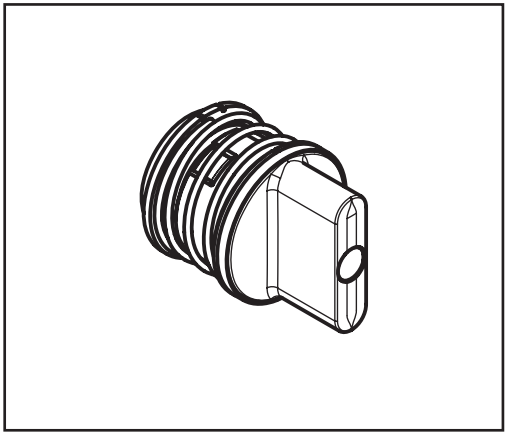

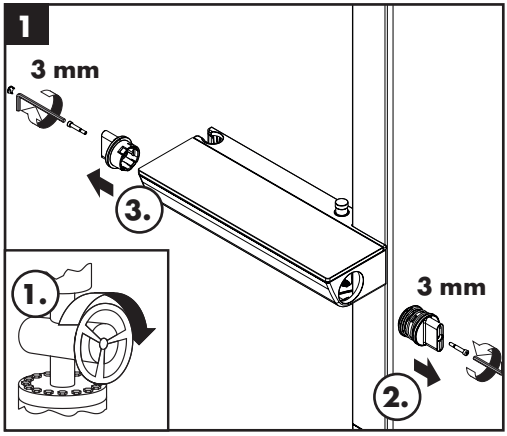
1
3 mm
3.
1.
3 mm
2.

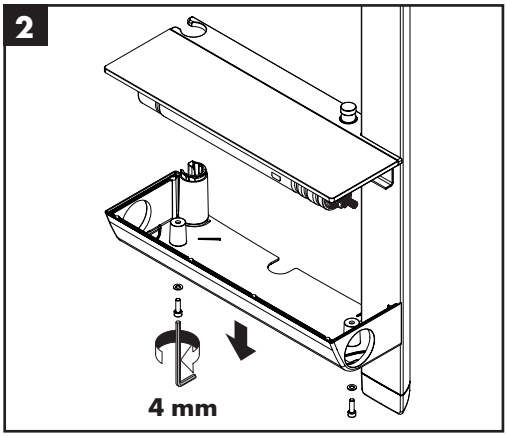
2
4 mm

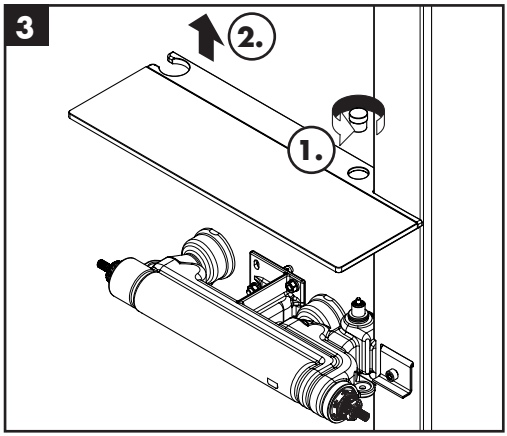
3
2.
1.

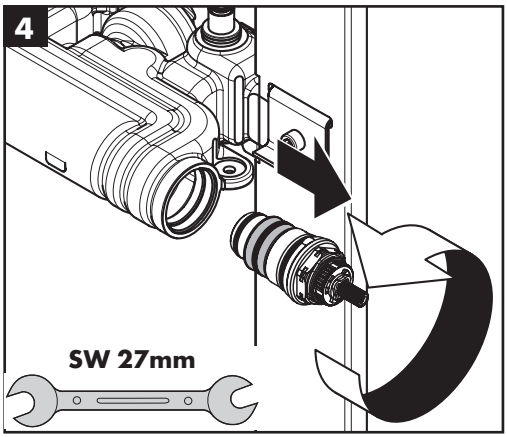
4
SW 27mm

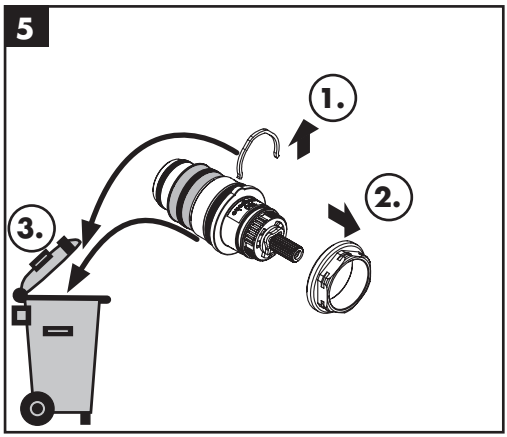
5
1.
2.
3.

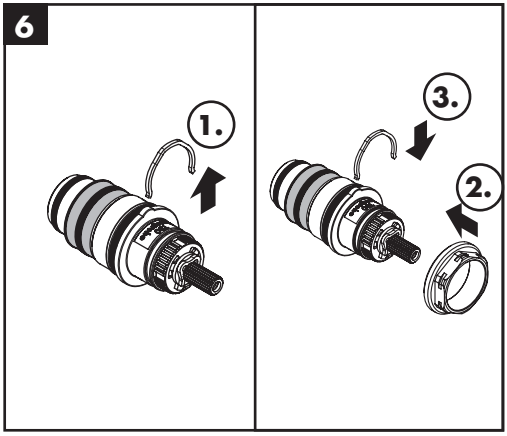
6
1.
3.
2.

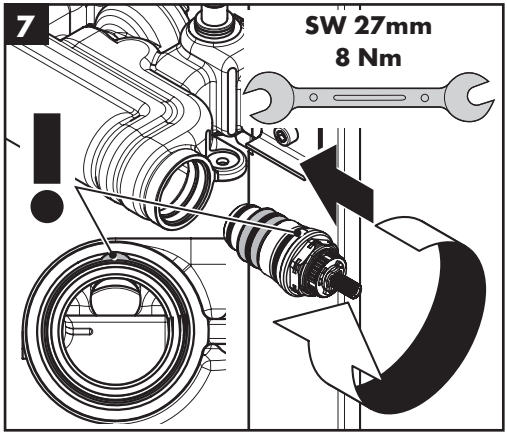
7
SW 27mm
8 Nm

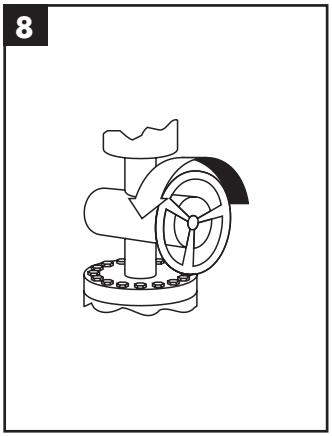
8

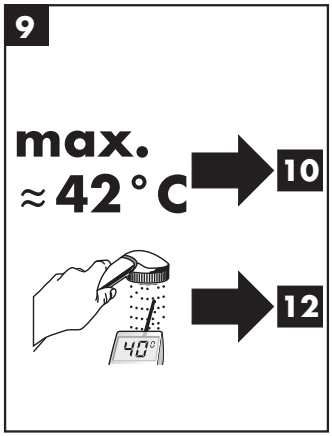
9
max.
≈ 42 °C
10
12

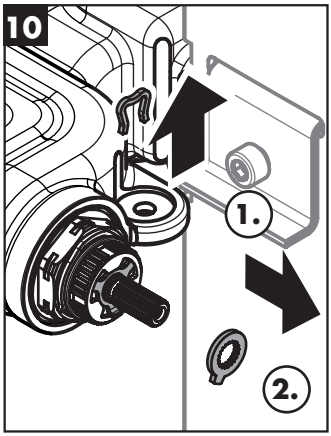
10
1.
2.

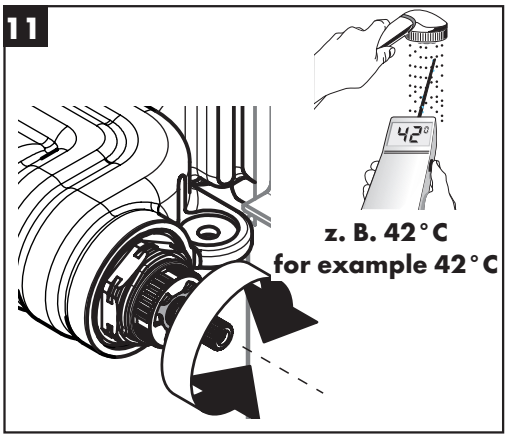
11
z. B. 42 °C
for example 42 °C

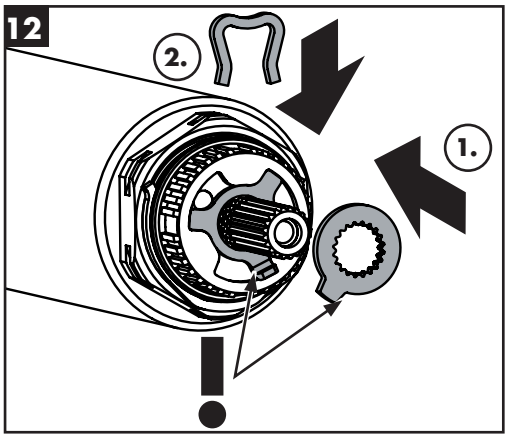
12
2.
1.

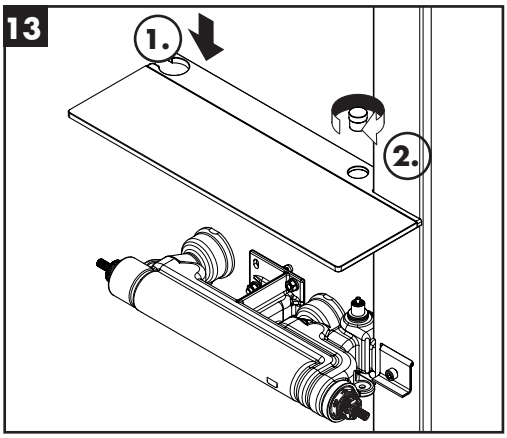
13
1.
2.

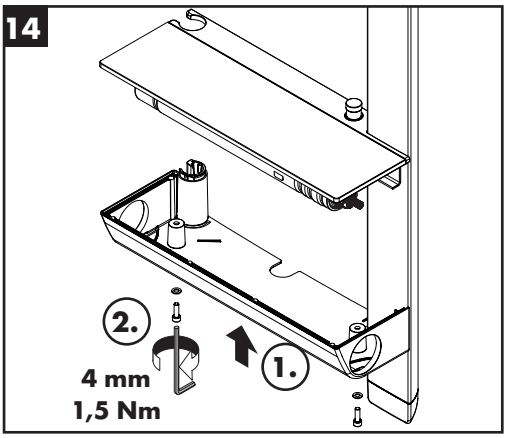
14
2.
4 mm
1,5 Nm
1.

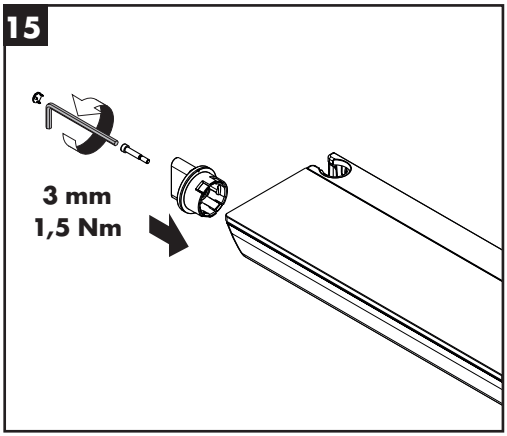
15
3 mm
1,5 Nm

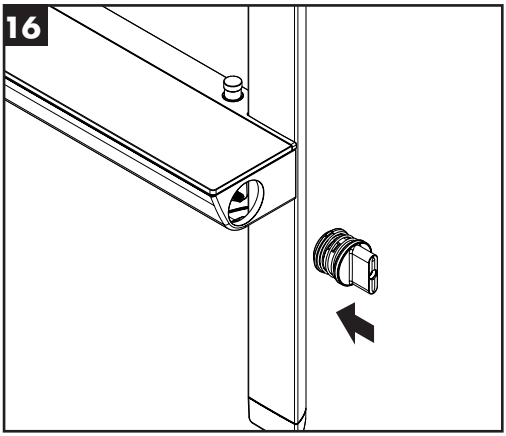
16

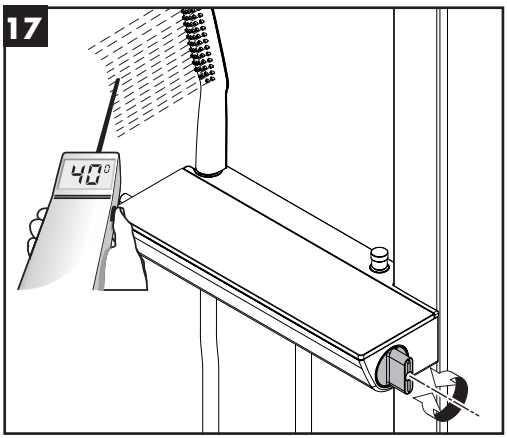
17
40°

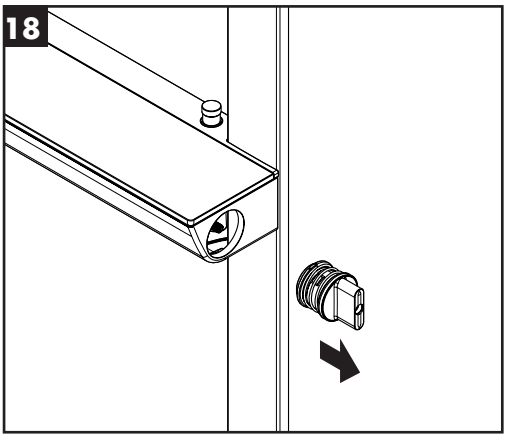
18

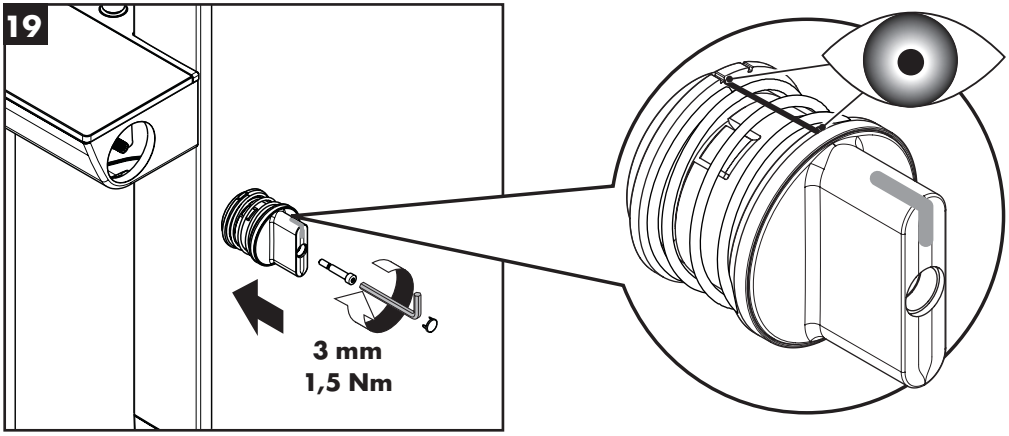
19
3 mm
1,5 Nm

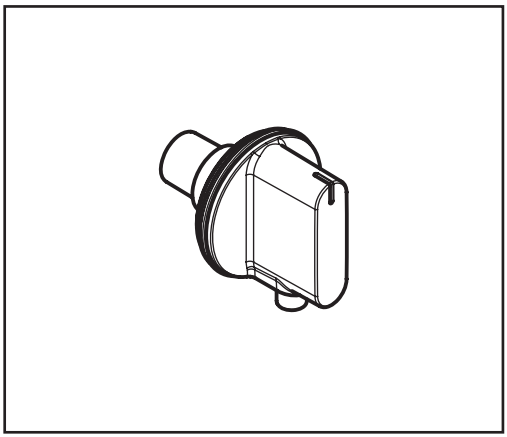

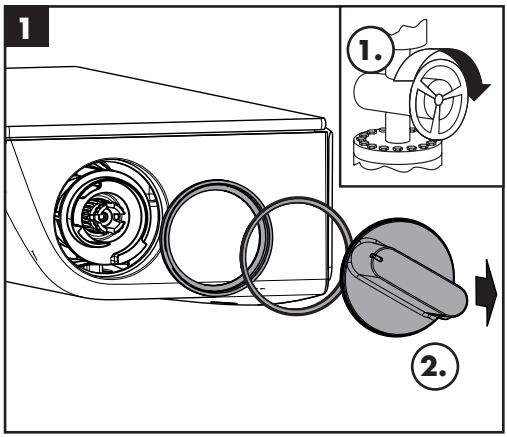
1
1.
2.

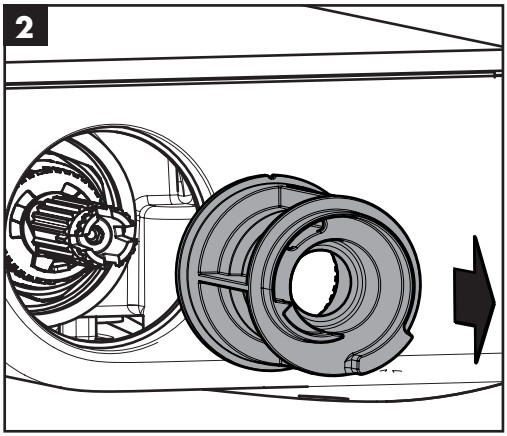
2

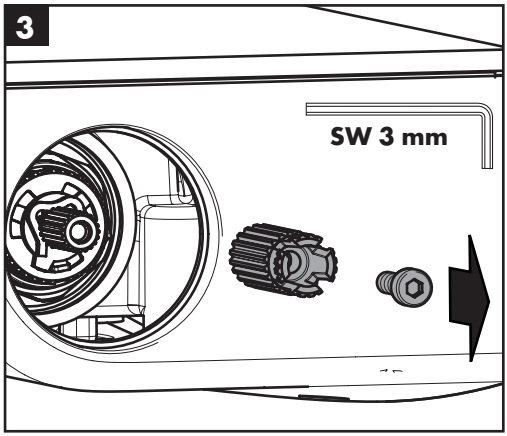
3
SW 3 mm

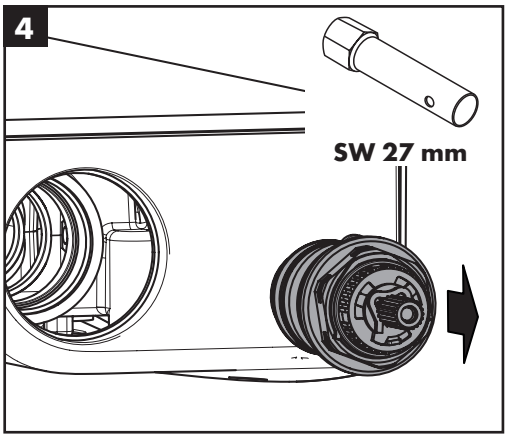
4
SW 27 mm

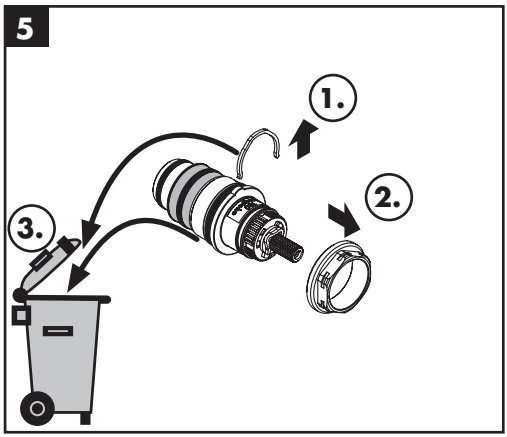
5
1.
2.
3.

6

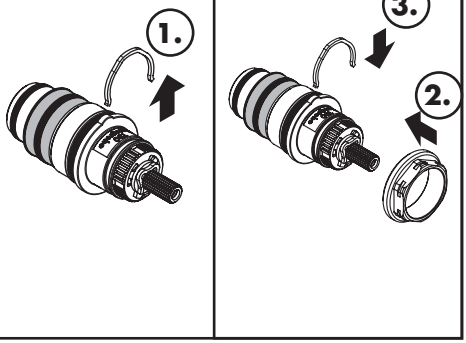

7

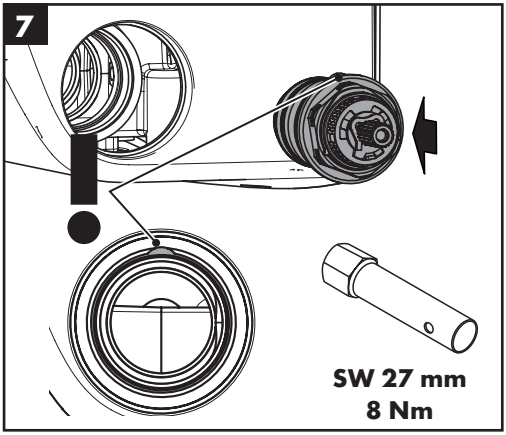

8

max.
≈ 42 °C → 9

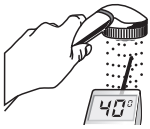

→ 19

9

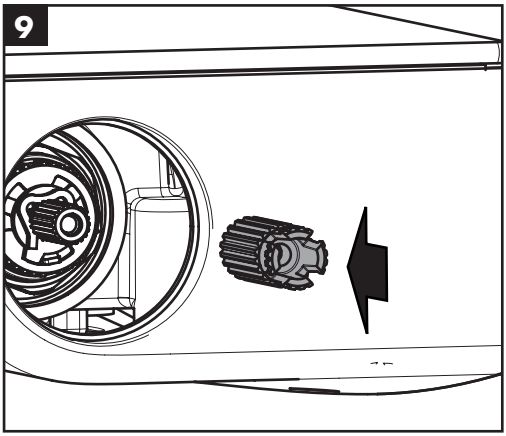

10

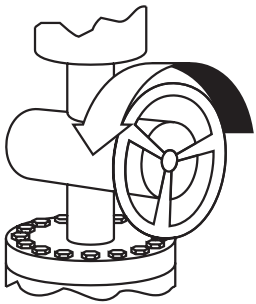

11

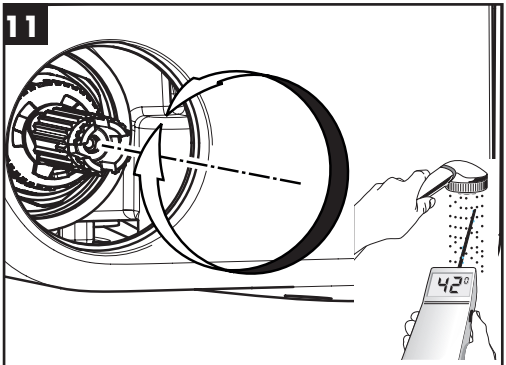

z. B. 42 °C
for example 42 °C

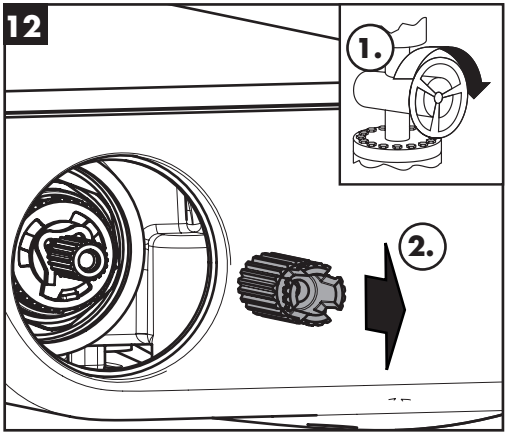
12
1.
2.

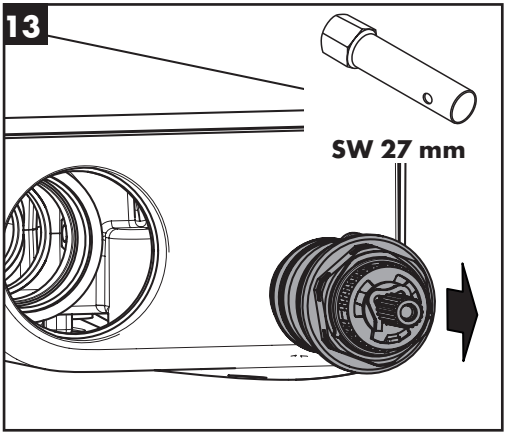
13
SW 27 mm

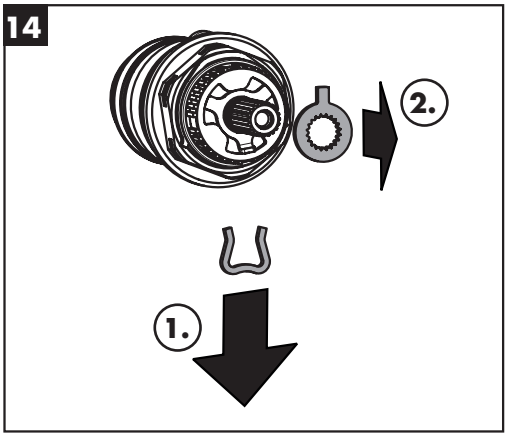
14
2.
1.

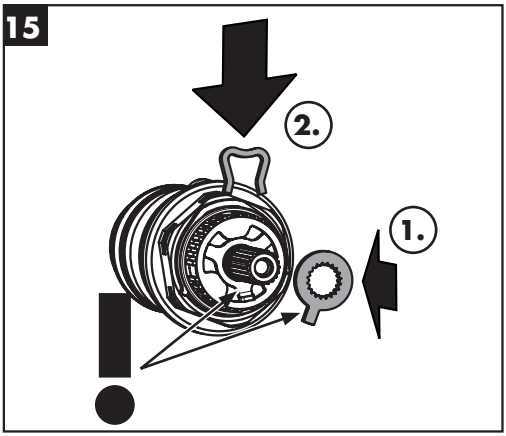
15
2.
1.

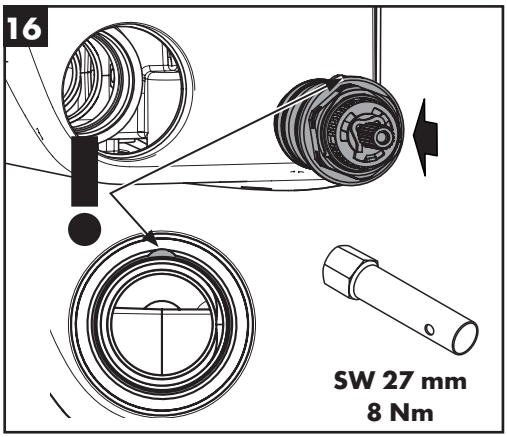
16
SW 27 mm
8 Nm

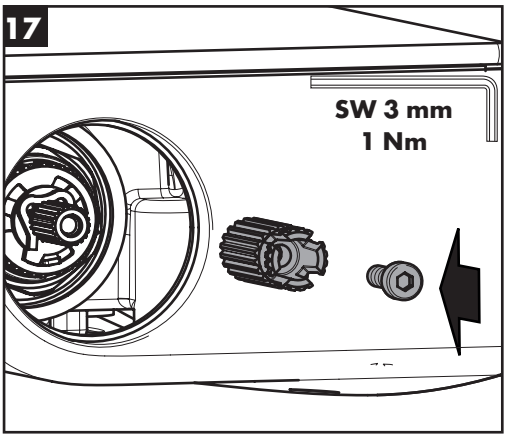
17
SW 3 mm
1 Nm

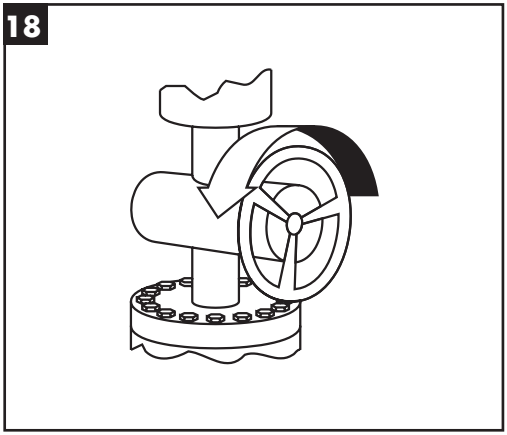
18

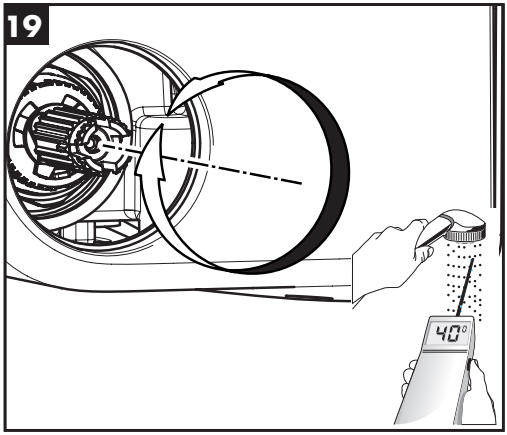
19
40°

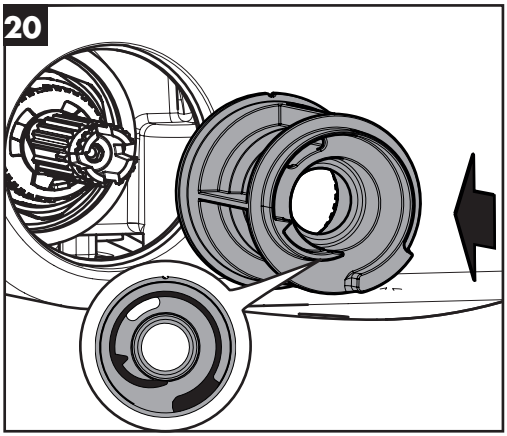
20

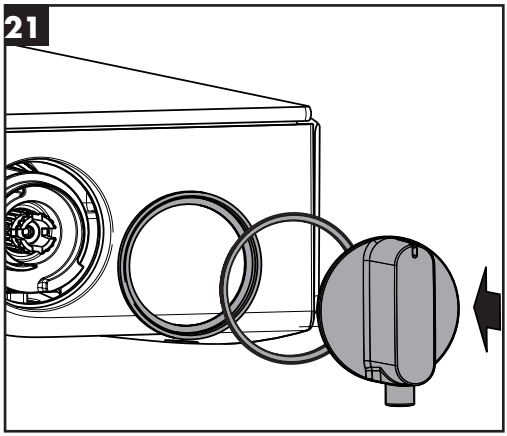
21

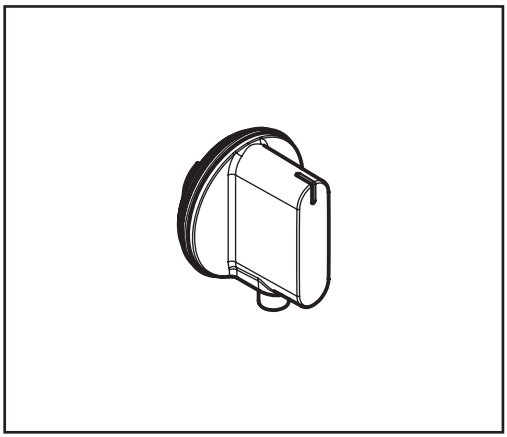

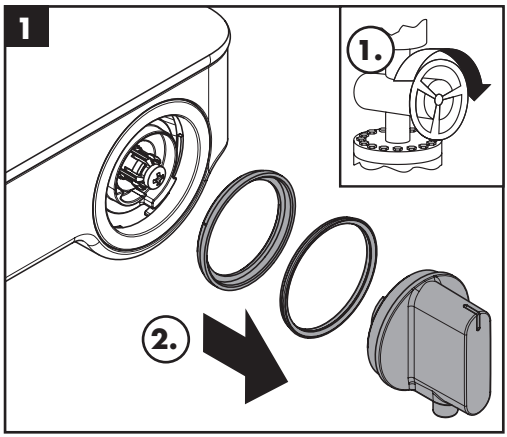
1
1.
2.

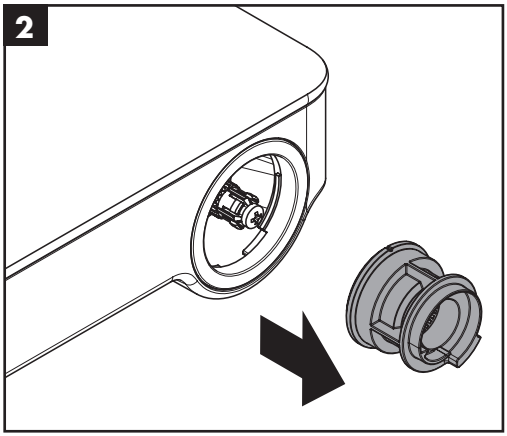
2

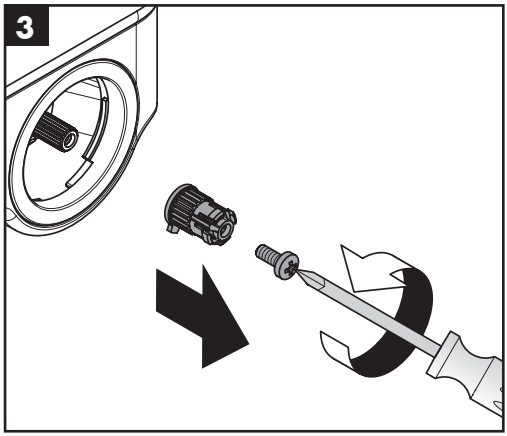
3

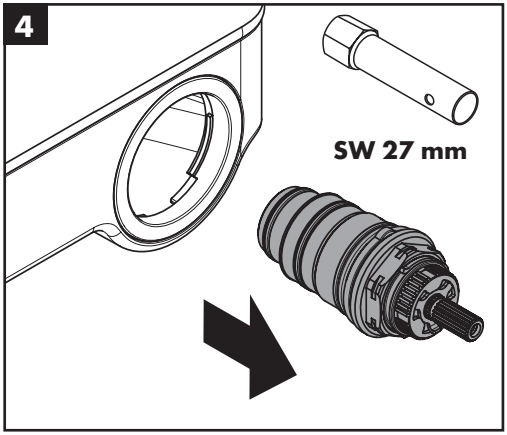
4
SW 27 mm

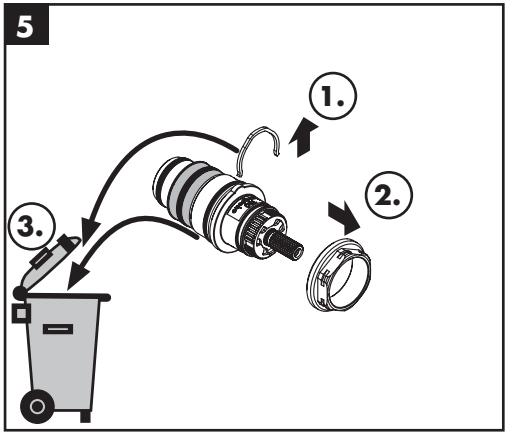
5
1.
2.
3.

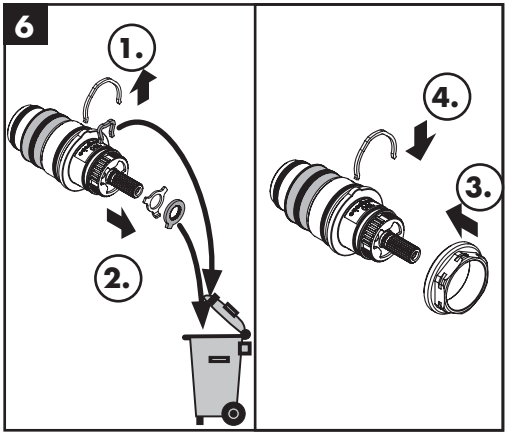
6
1.
2.
4.
3.

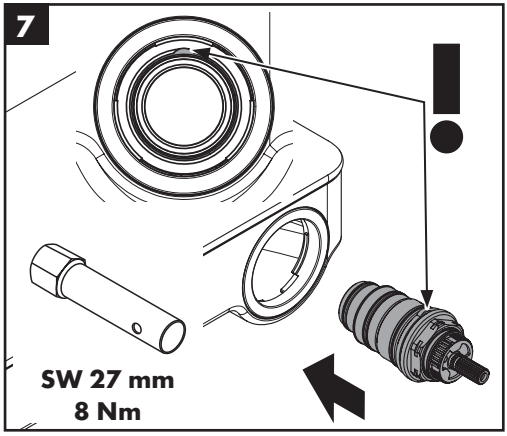
7
SW 27 mm
8 Nm

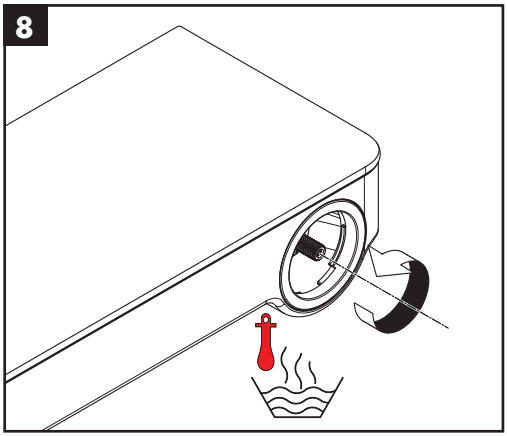
8

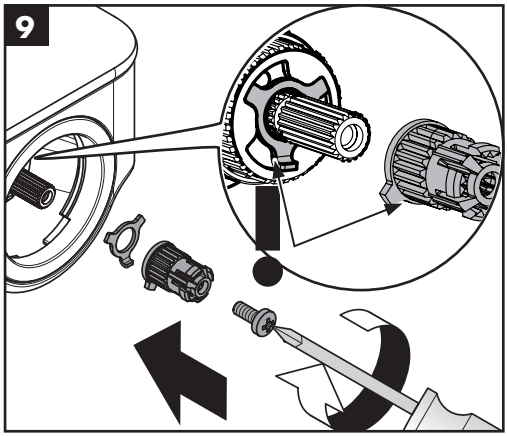
9

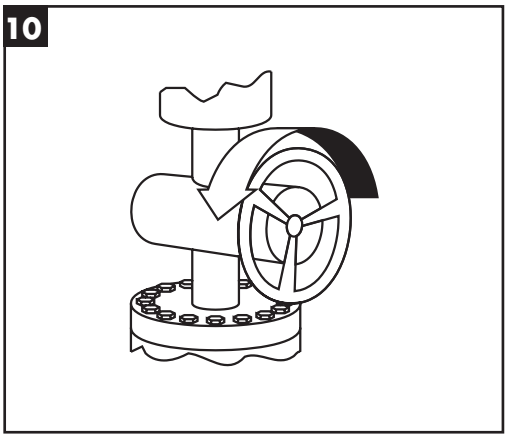
10

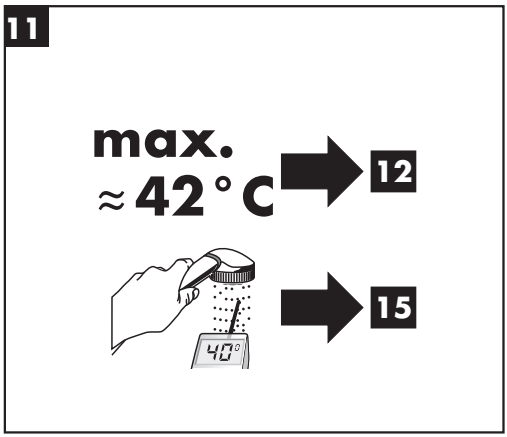
11
max.
≈ 42 °C
12
40°
15

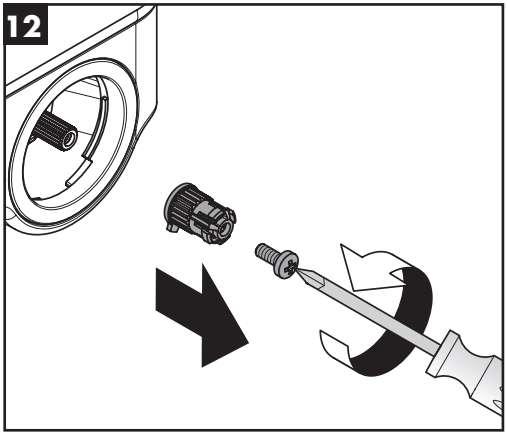
12

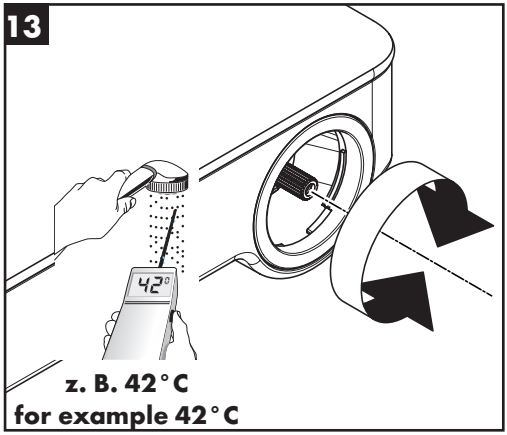
13
42°
z. B. 42 °C
for example 42 °C

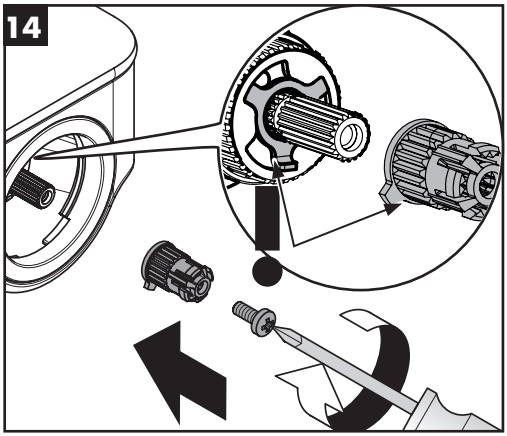
14

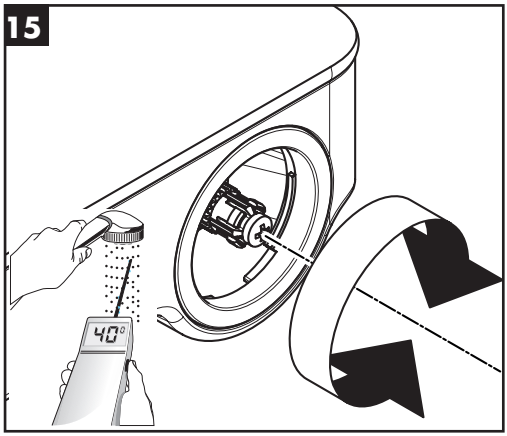
15
40°

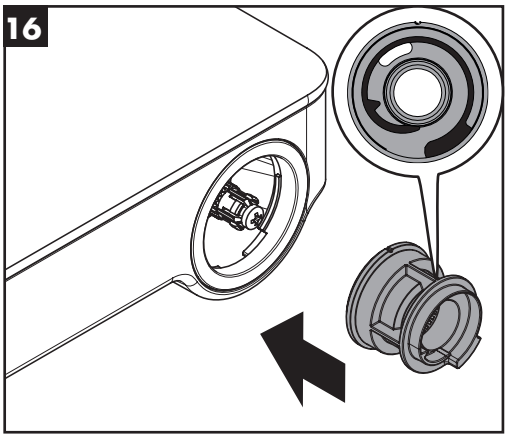
16

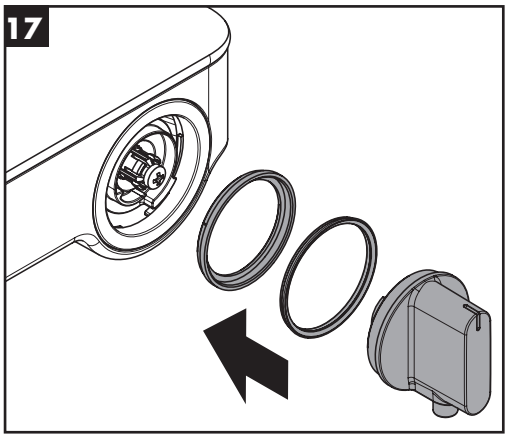
17

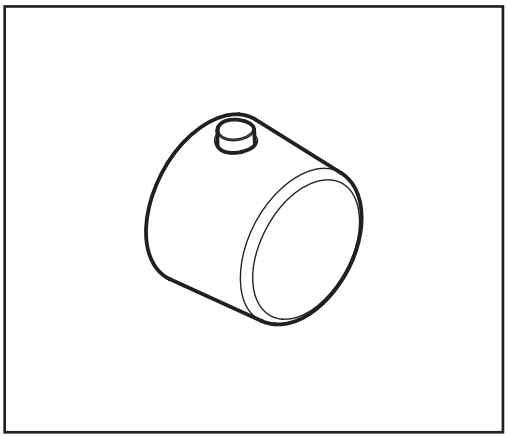

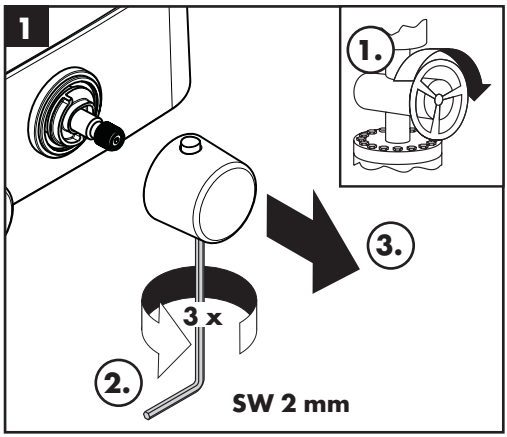
1
1.
3.
3 x
2.
SW 2 mm

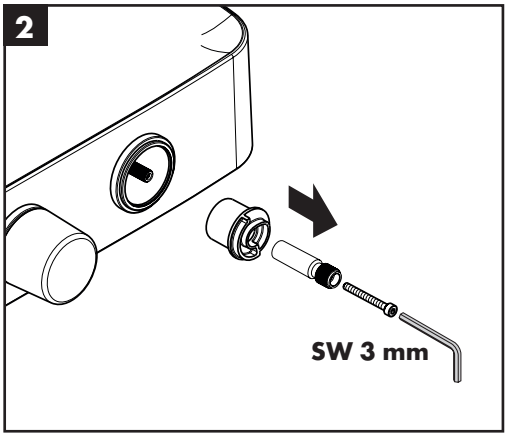
2
SW 3 mm

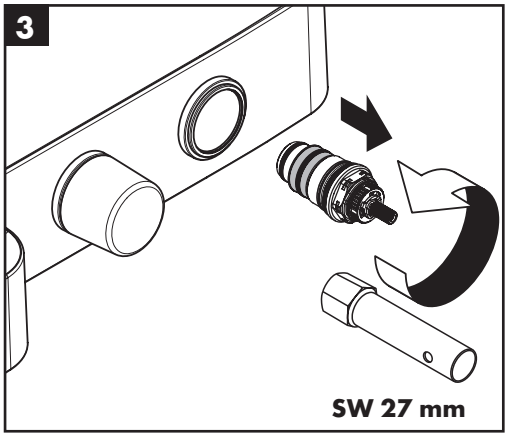
3
SW 27 mm

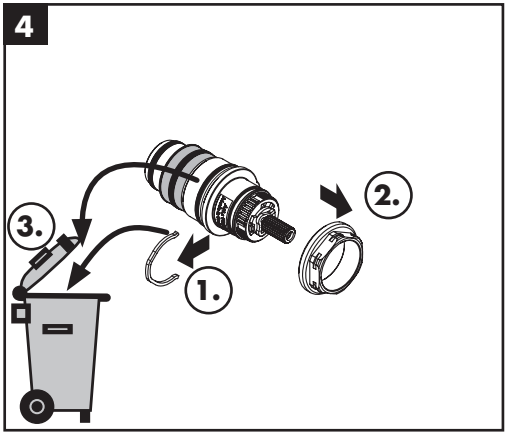
4
3.
2.
1.

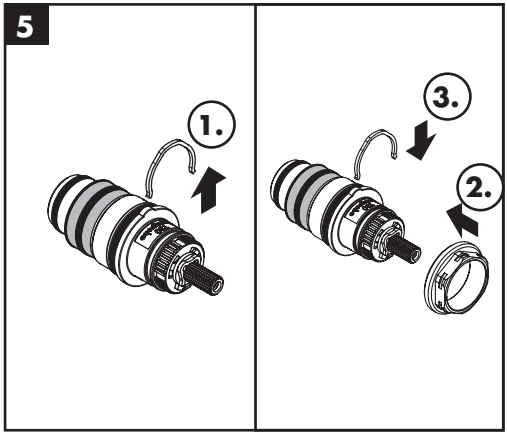
5
1.
3.
2.

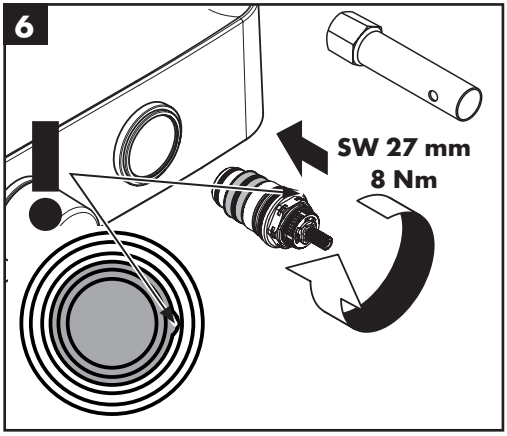
6
SW 27 mm
8 Nm

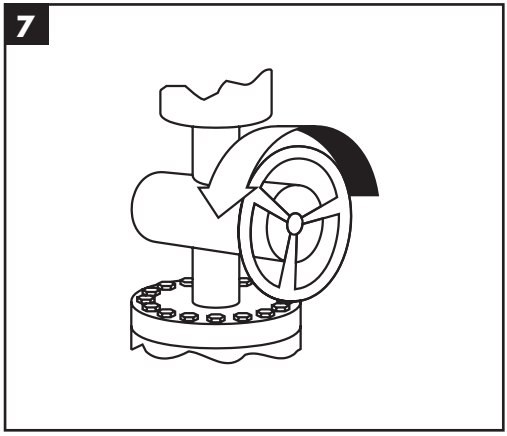
7

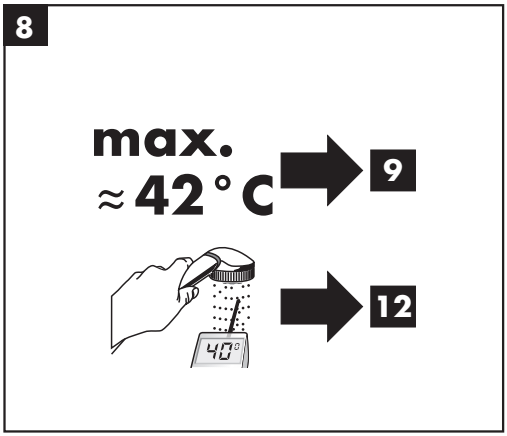
8
max.
≈ 42 °C
9
12

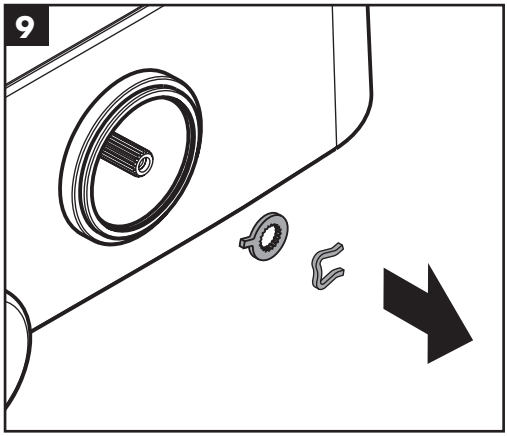
9

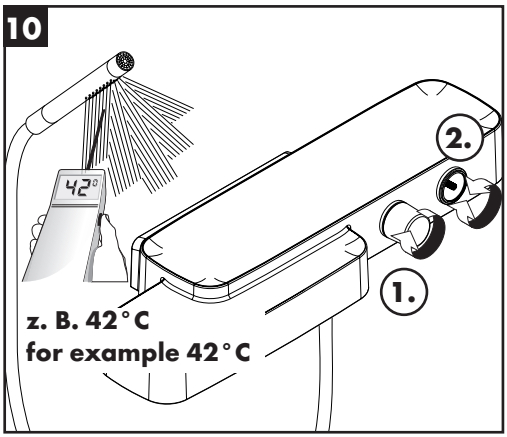
10
2.
1.
z. B. 42 °C
for example 42 °C

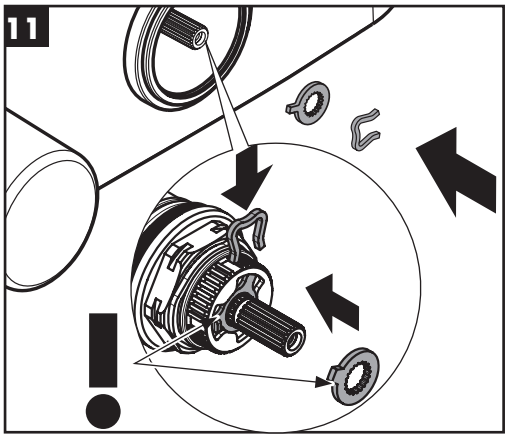
11

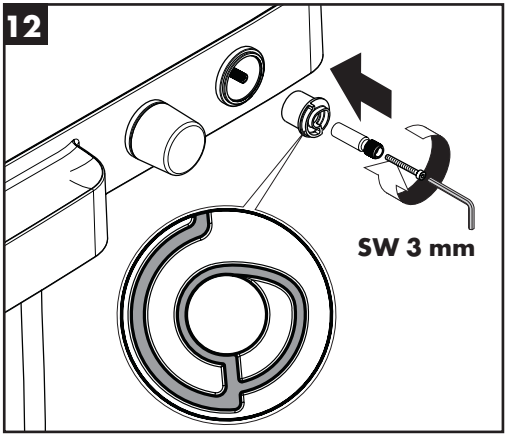
12
SW 3 mm

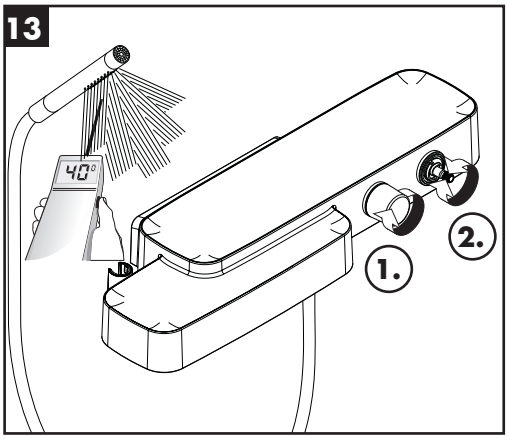
13
40°
1.
2.

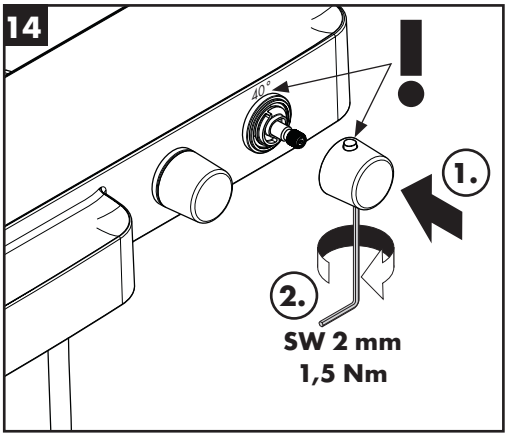
14
40°
1.
2.
SW 2 mm
1,5 Nm

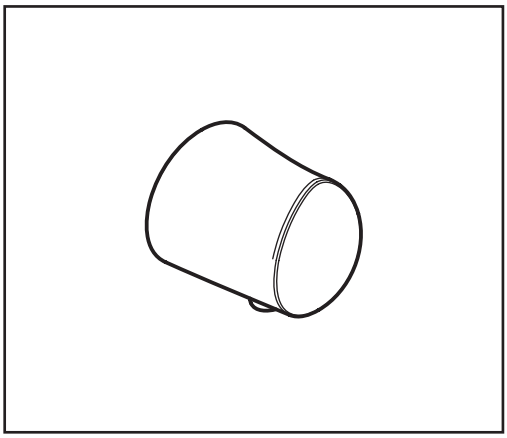

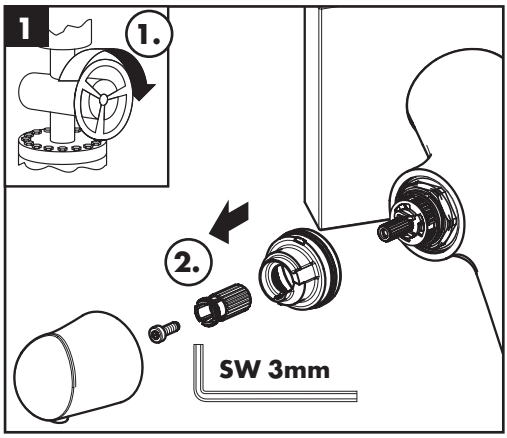
1
1.
2.
SW 3mm

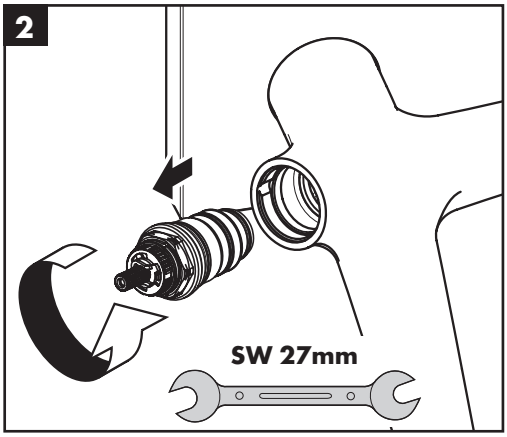
2
SW 27mm

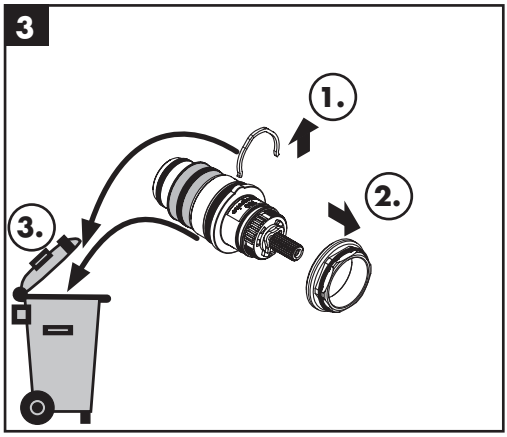
3
1.
2.
3.

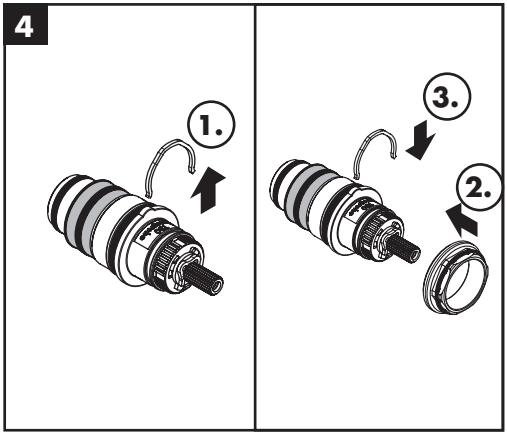
4
1.
3.
2.

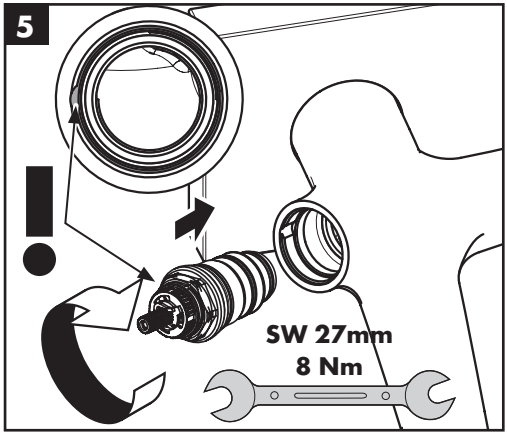
5
SW 27mm
8 Nm

6

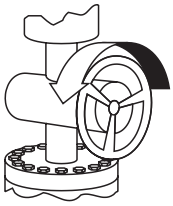

7

max.
≈ 42 °C → **8**

→ **11**

8

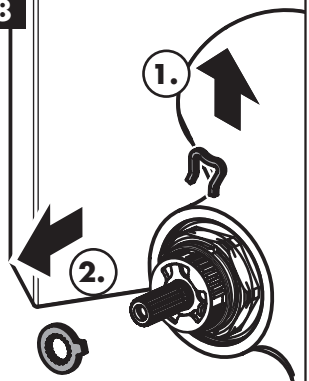

9

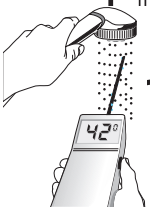

z. B. 42 °C
for example 42 °C

10

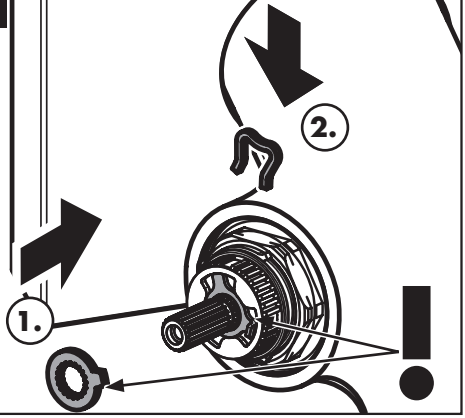

11

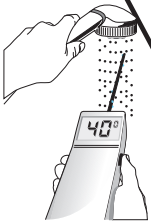

12

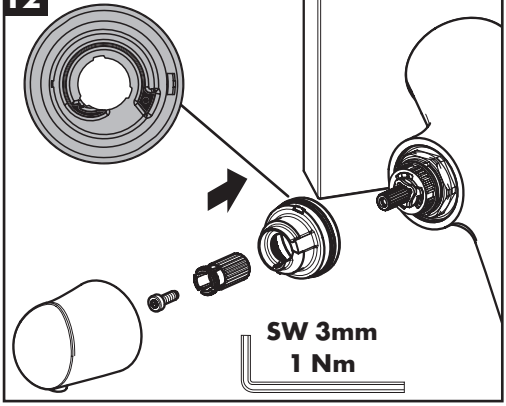

Hansgrohe · Auestraße 5 – 9 · D-77761 Schiltach · Telefon +49 (0) 78 36/51-1282 · Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

10/2015
9.04751.03