

**Robert Bosch GmbH**

Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen  
GERMANY

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

**1 609 92A 0PW** (2014.10) T / 129 EURO



1 609 92A 0PW





## GCR 180 Professional




<b>de</b> Originalbetriebsanleitung	<b>pl</b> Instrukcja oryginalna	<b>sr</b> Originalno uputstvo za rad
<b>en</b> Original instructions	<b>cs</b> Původní návod k používání	<b>sl</b> Izvirna navodila
<b>fr</b> Notice originale	<b>sk</b> Pôvodný návod na použitie	<b>hr</b> Originalne upute za rad
<b>es</b> Manual original	<b>hu</b> Eredeti használati utasítás	<b>et</b> Algupärane kasutusjuhend
<b>pt</b> Manual original	<b>ru</b> Оригинальное руководство по эксплуатации	<b>lv</b> Instrukcijas oriģinālvalodā
<b>it</b> Istruzioni originali	<b>uk</b> Оригінальна інструкція з експлуатації	<b>lt</b> Originali instrukcija
<b>nl</b> Oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	<b>kk</b> Пайдалану нұсқаулығының түпнұсқасы	<b>ar</b> تعليمات التشغيل الأصلية
<b>da</b> Original brugsanvisning	<b>ro</b> Instrucțiunile originale	<b>fa</b> دفترچه راهنمای اصلی
<b>sv</b> Bruksanvisning i original	<b>bg</b> Оригинална инструкция	
<b>no</b> Original driftsinstruks	<b>mk</b> Оригинално упатство за работа	
<b>fi</b> Alkuperäiset ohjeet		
<b>el</b> Πρωτότυπο οδηγιών χρήσης		
<b>tr</b> Orijinal işletme talimatı		







Deutsch.....	Seite	6
English .....	Page	10
Français .....	Page	14
Español .....	Página	18
Português .....	Página	22
Italiano .....	Pagina	26
Nederlands .....	Pagina	30
Dansk .....	Side	34
Svenska .....	Sida	38
Norsk.....	Side	41
Suomi .....	Sivu	45
Ελληνικά .....	Σελίδα	48
Türkçe.....	Sayfa	52
Polski .....	Strona	57
Česky .....	Strana	61
Slovensky .....	Strana	64
Magyar .....	Oldal	68
Русский .....	Страница	72
Українська .....	Сторінка	77
Қазақша .....	Бет	82
Română.....	Pagina	86
Български .....	Страница	90
Македонски .....	Страна	94
Srpski .....	Strana	98
Slovensko .....	Stran	102
Hrvatski.....	Stranica	105
Eesti .....	Lehekülg	109
Latviešu .....	Lappuse	113
Lietuviškai .....	Puslapis	117
عربي .....	صفحة	121
فارسی .....	صفحه	125



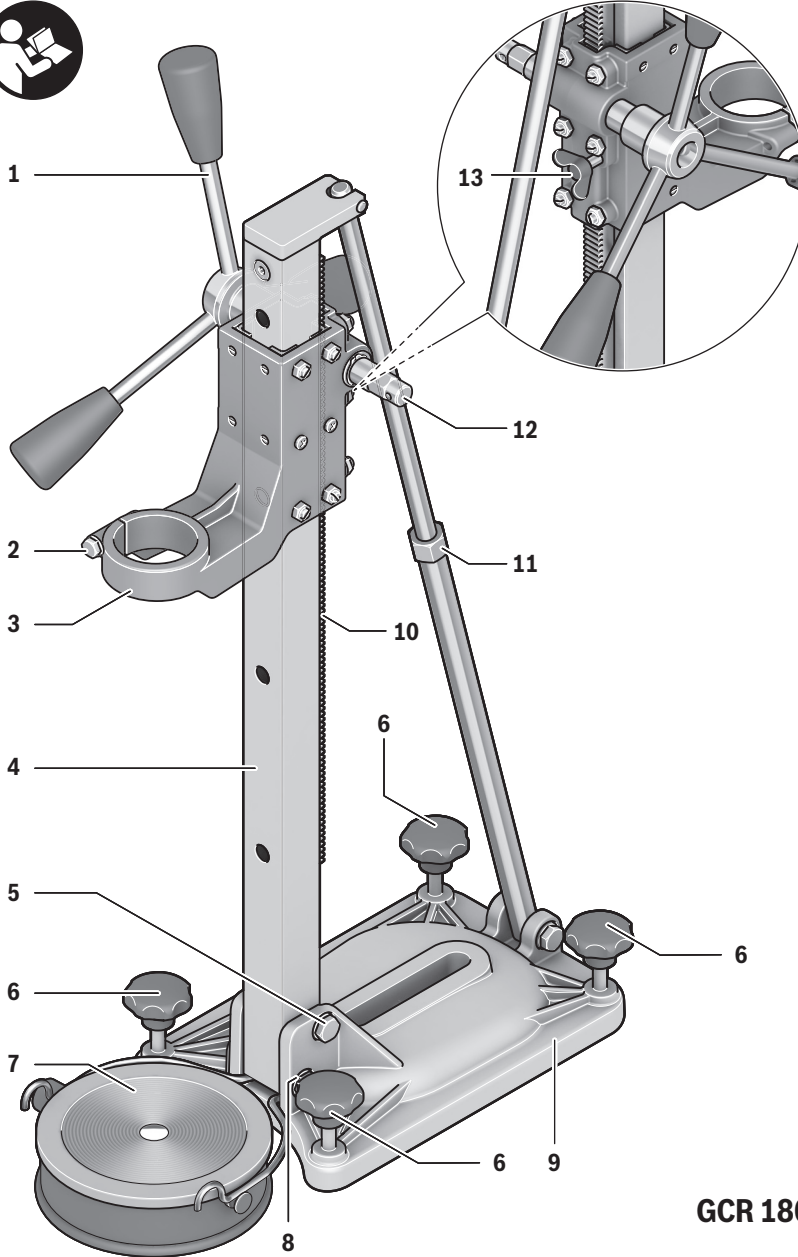

**GCR 180**



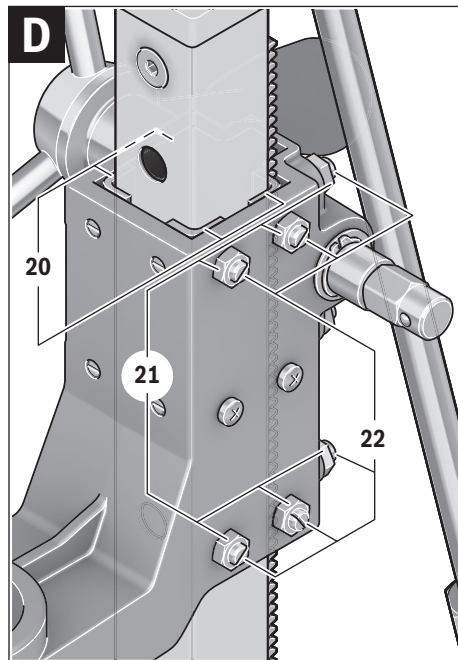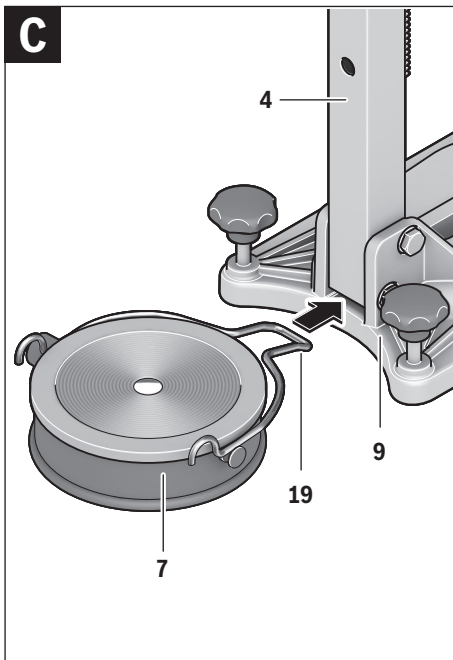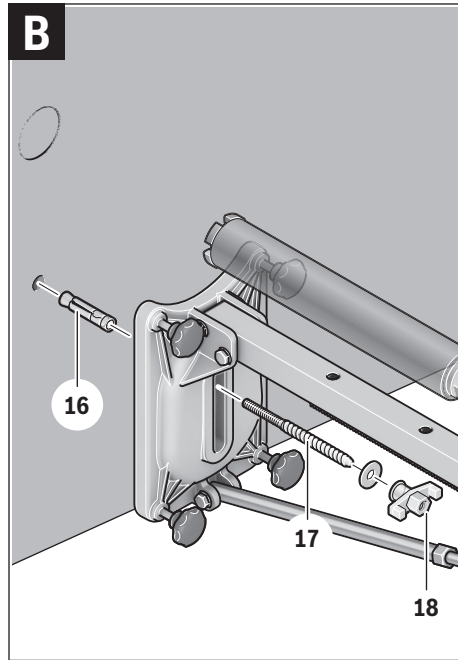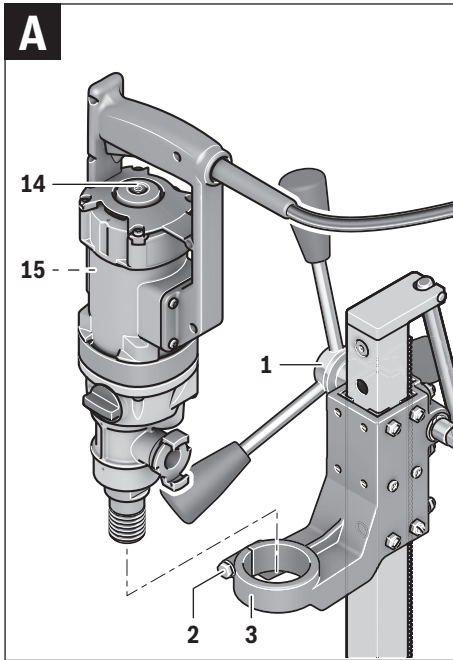

## Deutsch

### Sicherheitshinweise


**⚠ WARNUNG** Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen, die mit dem Bohrständ-  
der oder der Bohrmaschine geliefert wurden. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

**Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.**

- ▶ **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen oder Zubehörteile wechseln.** Unbeabsichtigter Start von Bohrmaschinen ist die Ursache einiger Unfälle.
- ▶ **Bauen Sie vor der Montage der Bohrmaschine den Bohrständler richtig auf.** Richtiger Zusammenbau ist wichtig, um die einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
- ▶ **Befestigen Sie die Bohrmaschine sicher am Bohrständler, bevor Sie sie benutzen.** Ein Verrutschen der Bohrmaschine im Bohrständler kann zum Verlust der Kontrolle führen.
- ▶ **Befestigen Sie den Bohrständler auf einer festen, ebenen Fläche.** Wenn der Bohrständler verrutschen oder wackeln kann, kann die Bohrmaschine nicht gleichmäßig und sicher geführt werden.
- ▶ **Halten Sie das Anschlusskabel der Bohrmaschine fern vom Arbeitsbereich.** Beschädigte oder verwickelte Kabel erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Pflegen Sie den Bohrständler mit Sorgfalt. Kontrollieren Sie, ob bewegliche Geräteteile einwandfrei funktionieren und nicht klemmen, ob Teile gebrochen oder so beschädigt sind, dass die Funktion des Bohrständlers beeinträchtigt ist. Lassen Sie beschädigte Teile vor dem Einsatz des Bohrständlers reparieren.** Viele Unfälle haben ihre Ursache in schlecht gewarteten Geräten.
- ▶ **Lassen Sie den Bohrständler nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Damit wird sichergestellt, dass die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
- ▶ **Die Sicherheits- und Arbeitshinweise für die eingesetzte Bohrmaschine sowie für die verwendeten Einsatzwerkzeuge und Zubehör sind strikt zu beachten!**
- ▶ **Überlasten Sie den Bohrständler nicht und verwenden Sie ihn nicht als Leiter oder Gerüst.** Überlastung oder Stehen auf dem Bohrständler kann dazu führen, dass sich der Schwerpunkt des Bohrständlers nach oben verlagert und er umkippt.
- ▶ **Halten Sie Ihren Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet.** Unordnung oder unbeleuchtete Arbeitsbereiche können zu Unfällen führen.
- ▶ **Entfernen Sie Einstellwerkzeuge oder Schraubenschlüssel, bevor Sie das Gerät einschalten.** Ein Werkzeug oder Schlüssel, der sich in einem drehenden Geräteteil befindet, kann zu Verletzungen führen.
- ▶ **Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung. Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten Sie jederzeit**

**das Gleichgewicht.** Dadurch können Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

- ▶ **Bewahren Sie unbenutzte Bohrständler außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Lassen Sie Personen das Gerät nicht benutzen, die mit diesem nicht vertraut sind oder diese Anweisungen nicht gelesen haben.** Geräte sind gefährlich, wenn sie von unerfahrenen Personen benutzt werden.
- ▶ **Sichern Sie vor allen Arbeiten an Bohrständler oder Bohrmaschine, in Arbeitspausen sowie bei Nichtgebrauch den Bohrständler durch Festdrehen der Feststellbremse 13 gegen unbeabsichtigtes Bewegen.**
- ▶ **Das Elektrowerkzeug darf nur an Stromnetzen mit Schutzleiter und ausreichender Dimensionierung betrieben werden.**
- ▶ **Befestigen Sie den Bohrständler stets mittels Dübel oder Vakuum (Zubehör), um unbeabsichtigtes Umkippen des Bohrständlers bei eingesetzter Diamantbohrmaschine und Bohrkronen zu verhindern.**

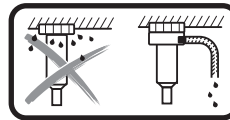

**Beim Überkopf-Nassbohren muss das austretende Wasser aufgefangen werden.** Setzen Sie dazu das Elektrowerkzeug in einen Bohrständler ein und

montieren Sie einen Wassersammelring (siehe „Montage des Wassersammelrings“, Seite 8).

- ▶ **Achten Sie darauf, dass wasserführende Schläuche, Verbindungsteile sowie der Wassersammelring (Zubehör) in einwandfreiem Zustand sind. Wechseln Sie beschädigte oder verschlissene Teile vor dem nächsten Gebrauch.** Der Austritt von Wasser aus Teilen des Elektrowerkzeugs erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.
- ▶ **Halten Sie gültige nationale und internationale Normen ein.**

### Produkt- und Leistungsbeschreibung



**Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen.** Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bitte klappen Sie die Aufklappseite mit der Darstellung des Bohrständlers auf, und lassen Sie diese Seite aufgeklappt, während Sie die Betriebsanleitung lesen.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der Diamantbohrständler ist zur Aufnahme der Bosch-Diamantbohrmaschine GDB 180 WE bestimmt. Andere Geräte dürfen nicht eingesetzt werden.

Der Diamantbohrständler kann mithilfe eines Dübels am Boden oder an der Wand angebracht sowie über Kopf befestigt werden.

Der Diamantbohrständler kann mithilfe von Vakuum (Zubehör) am Boden oder (mit einer zusätzlichen Sicherung) an der Wand angebracht werden. Eine Befestigung über Kopf ist nicht zulässig.

## Abgebildete Komponenten

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Bohrständers auf der Grafikkseite.

- 1 Drehkreuz
- 2 Schraube an der Geräteaufnahme
- 3 Geräteaufnahme
- 4 Bohrsäule
- 5 Obere Schraube der Bohrwinkel-Verstellung
- 6 Nivellierschraube
- 7 Wassersammelring\*
- 8 Untere Schraube der Bohrwinkel-Verstellung
- 9 Bodenplatte
- 10 Zahnstange
- 11 Spannmutter der Bohrwinkel-Verstellung
- 12 Vorschubritzel
- 13 Feststellbremse
- 14 Libelle für senkrecht ausrichten (GDB 180 WE)
- 15 Libelle für waagrecht ausrichten (GDB 180 WE)
- 16 Mauerwerksdübel/Betondübel\*
- 17 Schnellspannspindel\*
- 18 Flügelmutter\*
- 19 Spannfeder des Wassersammelrings\*
- 20 Gleitführungen
- 21 Sechskantmutter der Gleitführungen (10 Stück)
- 22 Gewindestift der Gleitführungen (10 Stück)

\*Abgebildetes oder beschriebenes Zubehör gehört nicht zum Standard-Lieferumfang. Das vollständige Zubehör finden Sie in unserem Zubehörprogramm.

## Technische Daten


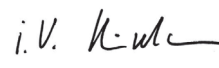
Diamantbohrständler		GCR 180
Sachnummer		3 601 A90 100
Maße		
- Höhe	mm	767
- Breite	mm	205
- Tiefe	mm	423,5
Durchmesser Geräteaufnahme	mm	60
Maße Bohrkronen max.		
- Durchmesser	mm	180
- Durchmesser mit Wassersammelring	mm	132
- Länge	mm	530
Bohrhub max.	mm	514
Arbeitslänge max.	mm	455
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

## Konformitätserklärung

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass das unter „Technische Daten“ beschriebene Produkt allen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2006/42/EG einschließlich ihrer Änderungen entspricht.

Technische Unterlagen (2006/42/EG) bei:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*PPA*  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montage

### Bohrständler montieren

#### Bohrsäule aufrichten

Bringen Sie die Bohrsäule **4** in die senkrechte Position. Setzen Sie die untere Schraube **8** ein (siehe Abbildung auf der Grafikkseite). Ziehen Sie die untere Schraube **8** und die obere Schraube **5** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 17 mm) fest. Ziehen Sie die Spannmutter **11** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 24 mm) fest.

#### Drehkreuz

Schrauben Sie die drei Griffstangen des Drehkreuzes **1** bis zum Anschlag in die Mittelnabe des Drehkreuzes.

Das Drehkreuz **1** dient als Vorschubkurbel beim Bohren.

Zum Bohren schieben Sie das Drehkreuz je nach Bedarf links oder rechts bis zum Anschlag auf das Vorschubritzel **12**. Zum Abnehmen des Drehkreuzes ziehen Sie dieses kräftig ab.

#### Vorschubarretierung mit Feststellbremse

Schrauben Sie vor der ersten Inbetriebnahme die Feststellbremse **13** in die freie Gewindebohrung unterhalb des Vorschubritzels **12** ein.

Arretieren Sie für alle Arbeiten am Bohrständler, in Arbeitspausen sowie bei Nichtgebrauch den Vorschub. Drehen Sie dafür die Feststellbremse **13** an.

Lösen Sie zum Bohren die Feststellbremse **13** so weit, dass sich das Drehkreuz **1** leicht bewegen lässt. Halten Sie dabei das Drehkreuz fest, um ein unkontrolliertes Herabgleiten der Bohrmaschine zu verhindern.

#### Diamantbohrmaschine einsetzen (siehe Bild A)

Entfernen Sie den Zusatzgriff Ihrer Bohrmaschine (siehe Betriebsanleitung der Bohrmaschine).

Achten Sie darauf, dass die Feststellbremse **13** angezogen ist.

Lösen Sie die Schraube **2** an der Geräteaufnahme mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 13 mm). Setzen Sie die Bohrmaschine mit dem Spannhals von oben bis zum Anschlag in die Geräteaufnahme **3** ein.

Drehen Sie die Bohrmaschine in der Geräteaufnahme so, dass alle Schalter gut erreichbar sind und der Anschluss der Staubabsaugung/Wasserkühlung an der Bohrmaschine den Bohrvorgang nicht behindert. Ziehen Sie die Schraube **2** mit dem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 13 mm) an.

## 8 | Deutsch

Schieben Sie das Drehkreuz **1** für den Bohrvorgang rechts oder links auf das Vorschubritzel **12**.

► **Kontrollieren Sie den festen Sitz der Bohrmaschine in der Geräteaufnahme.**

Gehen Sie beim Entnehmen der Bohrmaschine aus dem Bohrständer in umgekehrter Reihenfolge vor.

### Bohrständer befestigen

**Hinweis:** Befestigen Sie den Bohrständer spielfrei. So vermeiden Sie ein Verkleben der Bohrkronen und damit Segmentabriss.

Befestigen Sie je nach Art und Beschaffenheit des Untergrundes den Bohrständer mit Dübel oder Vakuum am geplanten Bohrloch.

#### Bohrständer vor der Befestigung positionieren

Zeichnen Sie die gewünschte Bohrlochmitte am Untergrund an. Markieren Sie die Außenmaße der Bohrkronen, mit der Sie bohren wollen, mit der Bohrlochmitte als Zentrum.

Befestigen Sie den Bohrständer (mit eingesetzter Bohrmaschine) mit Dübel oder Vakuum so, dass die montierte Bohrkronen mit den angezeichneten Maßen deckungsgleich ist.

#### Befestigung mit Dübel (siehe Bild B)

Bohren Sie für die Befestigung des Bohrständers mit Dübel (Zubehör) in Mauerwerk oder Beton ein separates Befestigungsloch.

#### Abstand Dübelloch – Mitte des geplanten Bohrlochs

optimal	210 mm
möglich	200 – 300 mm

Für das Dübelloch gelten folgende Maße:

	Durchmesser	Tiefe
Mauerwerk	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Setzen Sie einen Betondübel mit Spreizkeil bzw. einen Mauerwerksdübel **16** ein. Schrauben Sie die Schnellspannspindel **17** in den Dübel.

Setzen Sie den Bohrständer sowie eine Unterlegscheibe auf und schrauben Sie sie mit der Flügelmutter **18** an. Ziehen Sie die Flügelmutter nach der Nivellierung (siehe „Nivellieren“) mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 27 mm) fest.

#### Befestigung mit Vakuum (Zubehör)

Für die Befestigung des Bohrständers mit Vakuum benötigen Sie eine handelsübliche Vakuumpumpe und ein Bosch-Vakuumsset (Zubehör).

Die Vakuumpumpe muss folgende Mindestanforderungen erfüllen:

Volumenstrom:	6 m <sup>3</sup> /h
Vakuum mindestens:	80 % (–800 mbar)

Für die Befestigung mit Vakuum muss der Untergrund glatt und eben sein. Der Einsatz auf Putz oder Mauerwerk ist nicht gestattet.

Setzen Sie, nachdem die Vakuumverbindung hergestellt ist, die Nivellierschrauben **6** leicht auf den Untergrund auf, damit der

Bohrständer starr sitzt und der Dichtring leicht entspannt. Ansonsten sitzt der Bohrständer sehr weich auf dem Dichtring.

Für den Anschluss von Vakuumpumpe und Bosch-Vakuumsset lesen und befolgen Sie deren Betriebsanleitungen.

► **Die Sicherheits- und Arbeitshinweise für Vakuumpumpe und Vakuumsset sind strikt zu beachten!**

#### Nivellieren (nicht bei Befestigung mit Vakuum)

Drehen Sie die Nivellierschrauben **6** einzeln so weit ein bzw. heraus, bis die Libelle **14** an der Bohrmaschine (bei senkrechter Montage) bzw. die Libelle **15** an der Bohrmaschine (bei waagrechter Montage) exakt ausgerichtet ist.

Fixieren Sie nun den Bohrständer fest mit Dübelbefestigung.

## Betrieb

► **Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie Geräteeinstellungen vornehmen oder Zubehörteile wechseln.** Unbeabsichtigter Start von Bohrmaschinen ist die Ursache einiger Unfälle.

► **Ziehen Sie nach jeder Verstellung am Bohrständer alle Schrauben wieder fest.**

#### Bohrwinkel ändern

Lösen Sie die untere Schraube **8** der Bohrwinkel-Verstellung mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 17 mm) und nehmen Sie sie ab.

Lösen Sie die obere Schraube **5** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 17 mm).

Lösen Sie die Spannmutter **11** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 24 mm). Stellen Sie den Bohrständer auf den gewünschten Bohrwinkel.

Ziehen Sie die Spannmutter **11** mit dem Gabelschlüssel wieder fest an. Ziehen Sie die obere Schraube **5** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 17 mm) fest.

► **Der Bohrständer darf erst eingesetzt werden, wenn Spannmutter **11** und Schraube **5** der Winkelverstellung wieder festgezogen sind.**

Nach dem Bohren bringen Sie die Bohrsäule **4** in umgekehrter Reihenfolge wieder in die senkrechte Position (Bohrwinkel von 0°). Dazu müssen Sie die untere Schraube **8** wieder einsetzen und mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 17 mm) festziehen.

#### Wasserabsaugung

Um das beim Nassbohren aus der Bohrung austretende Wasser aufzufangen, benötigen Sie einen Wassersammelring und einen Nass-/Trockensauger (beide Zubehör).

Der Wassersammelring (siehe „Zubehör“, Seite 9) ist für die Verwendung mit dem Diamantbohrständer GCR 180 und der Diamantbohrmaschine GDB 180 WE vorgesehen.

#### Montage des Wassersammelrings (siehe Bild C)

Schneiden Sie eine Öffnung für den gewünschten Bohrdurchmesser in den Dichtungsdeckel.

Schieben Sie die Spannfeder **19** bis zum Anschlag in den Spalt zwischen Bodenplatte **9** und Bohrsäule **4**. Achten Sie darauf, dass der abgewinkelte Teil der Spannfeder nach unten zeigt.



Bringen Sie den Wassersammelring in Position und legen Sie die Spannfeder auf die Auflagepunkte am Wassersammelring. (Die Laschen an den Enden der Spannfeder dienen zum Ziehen der Spannfeder nach oben.)

Durch die Spannkraft der Feder wird der Wassersammelring mit seiner Dichtung auf den Untergrund gedrückt und verhindert zusammen mit dem Vakuum des Nass-/Trockensaugers den Wasseraustritt.

### Arbeitshinweise

#### ► Beachten Sie zum Bohren die Betriebsanleitung Ihrer Diamantbohrmaschine.

Lösen Sie zum Bohren die Feststellbremse **13** so weit, dass sich das Drehkreuz **1** leicht bewegen lässt. Halten Sie dabei das Drehkreuz fest, um ein unkontrolliertes Herabgleiten der Bohrmaschine zu verhindern.

Drehen Sie mit dem Drehkreuz **1** die Bohrmaschine bis zur gewünschten Bohrtiefe herunter.

Drehen Sie danach zurück, bis die Bohrkronen vollständig sichtbar ist.

Um die maximal mögliche Arbeitslänge zu erreichen, müssen Sie den Bohrkern entfernen, sobald er die Bohrkronen komplett ausfüllt. Führen Sie dann die Bohrkronen erneut in das Bohrloch ein und bohren Sie bis zur Maximaltiefe.

## Wartung und Service

### Wartung und Reinigung

Halten Sie die Zahnstange **10** und die Führungsflächen der Bohrsäule **4** stets sauber.

#### Gleitführungen nachjustieren (siehe Bild D)

Im Laufe der Zeit können die Gleitführungen **20** verschleifen und es tritt Spiel zwischen den Gleitführungen und der Bohrsäule auf. Um dieses Spiel zu beseitigen, müssen Sie die Gleitführungen nachjustieren.

Lösen Sie alle zehn Sechskantmutter **21** mit einem Gabelschlüssel (Schlüsselweite 13 mm).

Ziehen Sie anschließend die Gewindestifte **22** gleichmäßig an, bis das Spiel minimiert ist.

Ziehen Sie alle zehn Sechskantmutter **21** wieder fest.

Ein Wechsel der Gleitführungen ist erst dann erforderlich, wenn die Gleitschicht (rote Farbe) verschliffen ist. Das ist dann der Fall, wenn die rote Farbe verschwunden ist und das Trägermaterial zum Vorschein kommt. Es wird empfohlen, den Wechsel von einer autorisierten Kundendienststelle für Bosch-Elektrowerkzeuge durchführen zu lassen.

### Zubehör

Wassersammelring (GCR 180) .....	2 608 550 621
Dichtungsdeckel für Wassersammelring (GCR 180) .....	2 608 550 624
Befestigungsset:	
– für Beton .....	2 608 002 000
– für Mauerwerk .....	2 607 000 745
Dübelset für Beton .....	2 608 002 001

Vakuumsset .....	2 608 550 623
Dichtungsgummi für Vakuumsset (GCR 180) .....	2 608 550 625
Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC	
Nass-/Trockensauger GAS 55 M AFC	

### Kundendienst und Anwendungsberatung

Der Kundendienst beantwortet Ihre Fragen zu Reparatur und Wartung Ihres Produkts sowie zu Ersatzteilen. Explosionszeichnungen und Informationen zu Ersatzteilen finden Sie auch unter:

#### www.bosch-pt.com

Das Bosch-Anwendungsberatungs-Team hilft Ihnen gerne bei Fragen zu unseren Produkten und deren Zubehör.

Geben Sie bei allen Rückfragen und Ersatzteilbestellungen bitte unbedingt die 10-stellige Sachnummer laut Typenschild des Bohrständers an.

**www.powertool-portal.de**, das Internetportal für Handwerker und Heimwerker.

#### Deutschland

Robert Bosch GmbH  
Servicezentrum Elektrowerkzeuge  
Zur Luhne 2  
37589 Kalefeld – Willershausen  
Unter [www.bosch-pt.de](http://www.bosch-pt.de) können Sie online Ersatzteile bestellen oder Reparaturen anmelden.  
Kundendienst: Tel.: (0711) 40040480  
Fax: (0711) 40040481  
E-Mail: [Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com](mailto:Servicezentrum.Elektrowerkzeuge@de.bosch.com)  
Anwendungsberatung: Tel.: (0711) 40040480  
Fax: (0711) 40040482  
E-Mail: [Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com](mailto:Anwendungsberatung.pt@de.bosch.com)

#### Österreich

Unter [www.bosch-pt.at](http://www.bosch-pt.at) können Sie online Ersatzteile bestellen.  
Tel.: (01) 797222010  
Fax: (01) 797222011  
E-Mail: [service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com](mailto:service.elektrowerkzeuge@at.bosch.com)

#### Schweiz

Unter [www.bosch-pt.com/ch/de](http://www.bosch-pt.com/ch/de) können Sie online Ersatzteile bestellen.  
Tel.: (044) 8471511  
Fax: (044) 8471551  
E-Mail: [AfterSales.Service@de.bosch.com](mailto:AfterSales.Service@de.bosch.com)

#### Luxemburg

Tel.: +32 2 588 0589  
Fax: +32 2 588 0595  
E-Mail: [outillage.gereedschap@be.bosch.com](mailto:outillage.gereedschap@be.bosch.com)

Weitere Informationen zum Diamantbohren finden Sie unter **www.bosch-diamond.com**.

### Entsorgung

Bohrständler, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

### Änderungen vorbehalten.

## English


### Safety Notes

**⚠ WARNING** Read all safety warnings and instructions that were provided with the drill stand or the drill. Failure to follow the safety warnings and the instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all safety warnings and instructions for future reference.

- ▶ **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments or changing accessories.** Starting drills accidentally is the cause of some accidents.
- ▶ **Assemble the drill stand properly before mounting the drill.** The correct assembly is important in order to ensure proper function.
- ▶ **Before using, fasten the drill securely to the drill stand.** An unsecured drill in the drill stand can lead to loss of control.
- ▶ **Fasten the drill stand on a firm and level surface.** When the drill stand can slip away or wobble, then the drill cannot be guided uniformly and securely.
- ▶ **Keep the connection cable of the drill away from the working area.** Damaged or entangled cables increase the risk of an electric shock.
- ▶ **Maintain the drill stand with care. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the function of the drill stand. Have damaged parts repaired before using the drill stand.** Many accidents are caused by poorly maintained devices.
- ▶ **Have your drill stand serviced/repaired only by a qualified repair person using original replacement parts.** This will ensure that the safety of the device is maintained.
- ▶ **The safety warnings and working instructions for the drill as well as for the drilling tools and accessories being used are to be strictly observed!**
- ▶ **Do not overload the drill stand and do not use it as a ladder or scaffold.** Overloading or standing on the drill stand can raise the drill stand's centre of gravity and cause it to tip over.
- ▶ **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- ▶ **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
- ▶ **Avoid abnormal body posture. Provide for a secure stance and keep your balance at all times.** In this manner, you can control the power tool better in unexpected situations.
- ▶ **Store idle drill stands out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the device or these instructions to operate the device.** Drill stands are dangerous in the hands of untrained users.

- ▶ **Before any work on the drill stand or drill, during work breaks and when not in use, secure the drill stand against unintentional moving by tightening the parking brake 13.**
- ▶ **The power tool may only be operated on a mains supply with protective conductor and adequate dimensioning.**
- ▶ **Always fasten the drill stand using anchors or vacuum (accessory) to prevent accidental tipping of the drill stand with inserted diamond drill and core bit.**



**When wet drilling overhead, the escaping water must be collected.** To do this, insert the power tool into a drill stand and mount a water collecting ring (see "Mounting the Water Collection Ring", page 12).

- ▶ **Ensure that water-carrying hoses, connectors and the water collection ring (accessory) are in immaculate condition. Replace damaged or worn parts before the next use.** Water escaping from parts of the power tool will increase the risk of electric shock.
- ▶ **Observe valid national and international standards.**

### Product Description and Specifications



**Read all safety warnings and all instructions.** Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

While reading the operating instructions, unfold the fold-out page with the illustration of the drill stand and leave it open.

#### Intended Use

The drill stand for diamond drills is intended for mounting Bosch diamond drills GDB 180 WE. Other devices may not be used.

Using an anchor, the drill stand for diamond drills can be fastened to the floor, wall and overhead.

The drill stand for diamond drills can be attached to the floor by means of vacuum (accessory) or (with an additional safeguard) against the wall. Attaching overhead is not permitted.

#### Product Features

The numbering of the illustrated product features refers to the representation of the drill stand on the graphics page.

- 1 Star handle
- 2 Screw for drill fixture
- 3 Drill fixture
- 4 Drilling column
- 5 Upper screw of drilling-angle adjustment
- 6 Levelling screw
- 7 Water collection ring\*

- 8 Lower screw of drilling-angle adjustment
- 9 Bottom plate
- 10 Rack
- 11 Clamping nut of drilling-angle adjustment
- 12 Feed pinion
- 13 Parking brake
- 14 Spirit level for vertical alignment (GDB 180 WE)
- 15 Spirit level for horizontal alignment (GDB 180 WE)
- 16 Brickwork anchor/concrete anchor\*
- 17 Quick-clamping spindle\*
- 18 Wing nut\*
- 19 Tension spring of water collection ring\*
- 20 Sliding guides
- 21 Hex nut of sliding guides (10 pcs)
- 22 Threaded pin of sliding guides (10 pcs)

\*Accessories shown or described are not part of the standard delivery scope of the product. A complete overview of accessories can be found in our accessories program.

### Technical Data

Drill stand for diamond drills		GCR 180
Article number		3 601 A90 100
Dimensions		
– Height	mm	767
– Width	mm	205
– Depth	mm	423.5
Diameter of drill fixture	mm	60
Dimensions of core bit, max.		
– Diameter	mm	180
– Diameter with water collection ring	mm	132
– Length	mm	530
Drill stroke, max.	mm	514
Working length, max.	mm	455
Weight according to EPTA-Procedure 01/2003	kg	9.5


### Declaration of Conformity

We declare under our sole responsibility that the product described under "Technical Data" complies with all applicable provisions of the directive 2006/42/EC including its amendments.

Technical file (2006/42/EC) at:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*ppa.*  
 *i.v. K. W.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Assembly

### Mounting the Drill Stand

#### Erecting the Drilling Column

Put the drilling column **4** in a vertical position. Insert the lower screw **8** (see illustration on the graphics page). Tighten the lower screw **8** and the upper screw **5** using an open-end spanner (size 17 mm). Tighten the clamping nut **11** using an open-end spanner (size 24 mm).

#### Star Handle

Screw the three handle bars of the star handle **1** all the way into the central hub of the star handle.

The star handle **1** serves as the feed crank during drilling.

To drill, slide the star handle left or right, as required, all the way onto the feed pinion **12**. Pull the star handle off firmly to remove it.

#### Feed Lock with Parking Brake

Before first-time use, screw the parking brake **13** into the free threaded hole underneath the feed pinion **12**.

Lock the feed when performing any work on the drill stand, during work breaks and when not using the drill stand. To do so, turn on the parking brake **13**.

To drill, loosen the parking brake **13** until the star handle **1** is easy to move. When doing so, hold the star handle in place in order to prevent the drill from sliding down in an uncontrolled manner.

### Mounting the Diamond Drill (see figure A)

Remove the auxiliary handle of your drill (see operating instructions of the drill).

Ensure that the parking brake **13** is on.

Loosen the screw **2** on the drill fixture using an open-end spanner (size 13 mm). Insert the drill with the collar from above all the way into the drill fixture **3**.

Turn the drill in the drill fixture so that all switches are easy to reach and the dust extraction/water cooling connection on the drill does not interfere with drilling. Tighten the screw **2** using the open-end spanner (size 13 mm).

Slide the star handle **1** right or left onto the feed pinion **12** in order to drill.

#### ► Check the tight seating of the drill in the drill fixture.

To remove the drill from the drill stand, complete the steps in reverse order.

### Fastening the Drill Stand

**Note:** Fasten the drill stand free from play to prevent jamming of the core bit and the tearing out of segments.

Depending on the type and condition of the surface, fasten the drill stand at the planned bore hole using anchors or vacuum.

#### Positioning the Drill Stand before Fastening

Mark the centre of the bore hole you want to drill on the surface. Mark the outer dimensions of the core bit you want to drill with, using the centre of the bore hole as the centre of the bit.

## 12 | English

Fasten the drill stand (with drill inserted) using anchors or vacuum so that the mounted core bit is aligned with the marked dimensions.

### Fastening with Anchor (see figure B)

For fastening of the drill stand to brickwork or concrete with anchor (accessory), drill a separate anchor hole.

#### Clearance from anchor hole – centre of the intended bore hole

optimal	210 mm
possible	200 – 300 mm

The following dimensions apply for the anchor hole:

	Diameter	Depth
Brickwork	20 mm	85 mm
Concrete	16 mm	50 mm

Insert a concrete hammer-drive anchor or a brickwork anchor **16**. Screw the quick-clamping spindle **17** into the anchor.

Position the drill stand, attach a washer, and then screw together with the wing nut **18**. After levelling (see “Levelling”), tighten the wing nut using an open-end spanner, size 27 mm.

### Fastening with Vacuum (Accessory)

To fasten the drill stand with vacuum, you require a conventional vacuum pump and a Bosch vacuum set (accessory).

The vacuum pump must meet the following minimum requirements:

Volume flow:	6 m <sup>3</sup> /h
Vacuum at least:	80 % (~ 800 mbar)

The surface must be smooth and flat in order to fasten with vacuum. Use on plaster or brickwork is not permitted.

Once the vacuum connection has been established, apply the levelling screws **6** lightly to the surface so that the drill stand is in a rigid position and the sealing ring relaxes slightly. Otherwise the drill stand will sit very softly on the sealing ring.

Read and observe the operating instructions of the vacuum pump and Bosch vacuum set in order to connect them.

► **The safety and operating instructions for the vacuum pump and vacuum set are to be strictly observed!**

### Levelling (does not apply for fastening with vacuum)

Turn the levelling screws **6** in or out individually until the spirit level **14** on the drill (when mounting vertically) or the spirit level **15** on the drill (when mounting horizontally) is precisely aligned.

Now fix the drill stand firmly using anchor attachment.

## Operation

- **Disconnect the plug from the power source before making any adjustments or changing accessories.** Starting drills accidentally is the cause of some accidents.
- **After each adjustment on the drill stand, firmly retighten all screws.**

## Drilling-angle Adjustment

Loosen the lower screw **8** of the drilling-angle adjustment using an open-end spanner (size 17 mm) and take it off.

Loosen the upper screw **5** using an open-end spanner (size 17 mm).

Loosen the clamping nut **11** using an open-end spanner (size 24 mm). Set the drill stand to the required drilling angle.

Retighten the clamping nut **11** using the open-end spanner. Tighten the upper screw **5** using an open-end spanner (size 17 mm).

► **The drill stand must not be inserted until the clamping nut **11** and screw **5** of the angle adjustment have been retightened.**

After drilling, put the drilling column **4** back in the vertical position in reverse order (drilling angle of 0°). To do so, you have to insert the lower screw **8** again and tighten it using an open-end spanner (size 17 mm).

## Water Extraction

You require a water collection ring and a wet/dry vacuum cleaner (both accessories) to collect the water escaping from the bore hole during wet drilling.

The water collection ring (see “Accessories”, page 13) is intended for use with the drill stand for diamond drills GCR 180 and the diamond drill GDB 180 WE.

### Mounting the Water Collection Ring (see figure C)

Cut an opening for the required drilling diameter in the sealing lid.

Slide the tension spring **19** all the way into the gap between the bottom plate **9** and the drilling column **4**. Ensure that the angled part of the tension spring faces downwards.

Bring the water collection ring into position and place the tension spring on the contact points on the water collection ring. (The lugs on the ends of the tension spring are used to pull the tension spring upwards.)

The tensioning force of the spring will press the water collection ring with its seal onto the surface and together with the vacuum of the wet/dry vacuum cleaner will prevent water from escaping.

## Working Advice

► **For drilling, observe the operating instructions of your diamond drill.**

To drill, loosen the parking brake **13** until the star handle **1** is easy to move. When doing so, hold the star handle in place in order to prevent the drill from sliding down in an uncontrolled manner.

Use the star handle **1** to turn the drill down to the required drilling depth.

Then, turn the crank back until the core bit is completely visible.

To achieve the maximum possible working length, you have to remove the drill core as soon as it completely fills the core bit. Then feed the core bit back into the bore hole and drill to the maximum depth.

## Maintenance and Service

### Maintenance and Cleaning

Always keep the rack **10** and the guide surfaces of the der drilling column **4** clean.

#### Readjusting the Sliding Guides (see figure D)

Over time the sliding guides **20** can wear down, resulting in play between the sliding guides and the drilling column. To eliminate this play, you have to readjust the sliding guides.

Loosen all ten hex nuts **21** using an open-end spanner (size 13 mm).

Then tighten the threaded pins **22** evenly until the play is minimised.

Retighten all ten hex nuts **21**.

The sliding guides do not need to be replaced until the sliding layer (red colour) is worn down. This is the case when the red colour has disappeared and the backing material is revealed. We recommend having the replacement done by an authorised customer service agent for Bosch power tools.

### Accessories

Water collection ring (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Sealing lid for water collection ring (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Fastening set:	
– for concrete . . . . .	2 608 002 000
– for brickwork . . . . .	2 607 000 745
Anchor set for concrete . . . . .	2 608 002 001
Vacuum set . . . . .	2 608 550 623
Rubber seal for vacuum set (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Wet/dry vacuum cleaner GAS 35 M AFC	
Wet/dry vacuum cleaner GAS 55 M AFC	

### After-sales Service and Application Service

Our after-sales service responds to your questions concerning maintenance and repair of your product as well as spare parts. Exploded views and information on spare parts can also be found under:

#### [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Bosch's application service team will gladly answer questions concerning our products and their accessories.

In all correspondence and spare parts orders, please always include the 10-digit article number given on the nameplate of the drill stand.

#### Great Britain

Robert Bosch Ltd. (B.S.C.)  
P.O. Box 98  
Broadwater Park  
North Orbital Road  
Denham  
Uxbridge  
UB 9 5HJ

At [www.bosch-pt.co.uk](http://www.bosch-pt.co.uk) you can order spare parts or arrange the collection of a product in need of servicing or repair.  
Tel. Service: (0344) 7360109  
E-Mail: [bschservicecentre@bosch.com](mailto:bschservicecentre@bosch.com)

#### Ireland

Origo Ltd.  
Unit 23 Magna Drive  
Magna Business Park  
City West  
Dublin 24  
Tel. Service: (01) 4666700  
Fax: (01) 4666888

#### Australia, New Zealand and Pacific Islands

Robert Bosch Australia Pty. Ltd.  
Power Tools  
Locked Bag 66  
Clayton South VIC 3169  
Customer Contact Center  
Inside Australia:  
Phone: (01300) 307044  
Fax: (01300) 307045  
Inside New Zealand:  
Phone: (0800) 543353  
Fax: (0800) 428570  
Outside AU and NZ:  
Phone: +61 3 95415555  
[www.bosch.com.au](http://www.bosch.com.au)

#### Republic of South Africa

##### Customer service

Hotline: (011) 6519600

##### Gauteng – BSC Service Centre

35 Roper Street, New Centre  
Johannesburg  
Tel.: (011) 4939375  
Fax: (011) 4930126  
E-Mail: [bsctools@icon.co.za](mailto:bsctools@icon.co.za)

##### KZN – BSC Service Centre

Unit E, Almar Centre  
143 Crompton Street  
Pinetown  
Tel.: (031) 7012120  
Fax: (031) 7012446  
E-Mail: [bsc.dur@za.bosch.com](mailto:bsc.dur@za.bosch.com)

##### Western Cape – BSC Service Centre

Democracy Way, Prosperity Park  
Milnerton  
Tel.: (021) 5512577  
Fax: (021) 5513223  
E-Mail: [bsc@zsd.co.za](mailto:bsc@zsd.co.za)

##### Bosch Headquarters

Midrand, Gauteng  
Tel.: (011) 6519600  
Fax: (011) 6519880  
E-Mail: [rbsa-hq.pts@za.bosch.com](mailto:rbsa-hq.pts@za.bosch.com)

Further informations on diamond drilling can be found under [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

### Disposal

The drill stand, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recycling.

**Subject to change without notice.**

## Français


### Avertissements de sécurité

**AVERTISSEMENT** Lire la totalité des consignes de sécurité et des instructions fournies avec le support de perçage et la perceuse. Le non-respect des consignes de sécurité et des instructions peut entraîner une décharge électrique, un incendie et/ou de graves blessures.

Conserver les consignes de sécurité et instructions pour une consultation ultérieure.

- ▶ **Retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages sur l'appareil ou de changer les accessoires.** Une mise en route involontaire est une cause courante d'accident.
- ▶ **Montez d'abord correctement le support de perçage avant de commencer le montage de la perceuse.** Un assemblage correct est essentiel pour le bon fonctionnement de l'ensemble.
- ▶ **Fixez correctement la perceuse au support de perçage avant de commencer à l'utiliser.** Si la perceuse se met à glisser dans le support, vous risquez de perdre le contrôle de la perceuse.
- ▶ **Fixer le support de perçage sur une surface stable et plane.** Si le support de perçage peut glisser ou vaciller, la perceuse ne peut pas être guidée de manière régulière et sûre.
- ▶ **Maintenez le câble de raccordement de la perceuse en dehors de la zone de travail.** Des câbles endommagés ou enroulés augmentent le risque de décharge électrique.
- ▶ **Prendre soin du support de perçage.** S'assurer que les parties mobiles fonctionnent correctement, qu'elles ne sont pas coincées, et contrôler si des pièces sont cassées ou endommagées de sorte à entraver le bon fonctionnement du support de perçage. Faire réparer les parties endommagées avant d'utiliser le support de perçage. De nombreux accidents sont dus à des appareils mal entretenus.
- ▶ **Ne faire réparer le support de perçage que par un personnel qualifié et seulement avec des pièces de rechange d'origine.** Ceci permet d'assurer la sécurité de l'appareil.
- ▶ **Tenir strictement compte des consignes de sécurité et des instructions de travail de la perceuse mise en place ainsi que des outils et accessoires utilisés !**
- ▶ **Ne pas surcharger le support de perçage et ne pas l'utiliser en tant qu'échelle ou échafaudage.** Le fait de surcharger le support de perçage ou de se placer dessus peut avoir pour conséquence que le centre de gravité du support de perçage se déplace vers le haut et qu'il se renverse.
- ▶ **Conserver la zone de travail propre et bien éclairée.** Les zones en désordre ou sombres sont propices aux accidents.
- ▶ **Enlever tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l'appareil en fonctionnement.** Une clé ou un outil se trouvant sur une partie en rotation peut causer des blessures.

- ▶ **Éviter les positions anormales. Veiller à toujours garder une position stable et à être en équilibre.** Ceci vous permet de mieux contrôler l'outil électroportatif dans des situations inattendues.
- ▶ **Garder les supports de perçage non utilisés hors de portée des enfants. Ne pas permettre l'utilisation de l'appareil à des personnes qui ne se sont pas familiarisées avec celui-ci ou qui n'ont pas lu ces instructions.** Les appareils sont dangereux lorsqu'ils sont utilisés par des personnes non initiées.
- ▶ **Avant tout travail sur le support de perçage ou la perceuse, au cours des pauses de travail ainsi que lors des périodes de non-utilisation, sécurisez le support de perçage contre tout mouvement involontaire en tournant fermement le blocage de sécurité 13.**
- ▶ **L'outil électroportatif ne peut être utilisé que s'il est raccordé à un réseau électrique avec terre et ayant des sections de câble appropriées.**
- ▶ **Fixez toujours le support de forage avec une cheville ou un kit de dépression (accessoires) afin de prévenir tout basculement accidentel du support de forage lors de l'utilisation d'un appareil de forage diamant muni d'une couronne de forage.**

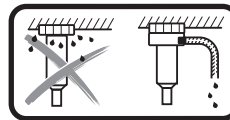

Lors des travaux de forage à eau au-dessus de la tête, l'eau qui s'écoule doit être recueillie. À cet effet, montez l'outil électroportatif dans un support de forage et

mettez en place un collecteur d'eau (voir « Montage du collecteur d'eau », page 17).

- ▶ **Veillez à ce que les tuyaux d'eau, les pièces de raccordement ainsi que le collecteur d'eau (accessoire) se trouvent en parfait état. Remplacez les pièces endommagées ou usées avant toute réutilisation.** L'écoulement d'eau des pièces de l'outil électroportatif accroît le risque de choc électrique.
- ▶ **Respecter les normes nationales et internationales en vigueur.**

### Description et performances du produit



Il est impératif de lire toutes les consignes de sécurité et toutes les instructions. Le non-respect des avertissements et instructions indiqués ci-après peut conduire à une électrocution, un incendie et/ou de graves blessures.

Dépliez le volet sur lequel le support de perçage est représenté de manière graphique. Laissez le volet déplié pendant la lecture de la présente notice d'utilisation.

#### Utilisation conforme

Le support de perçage diamant est conçu pour recevoir la foreuse diamant Bosch GDB 180 WE. Il ne faut pas installer d'autres appareils.

Le support de forage diamant peut être fixé au sol ou au mur ou encore au plafond au moyen d'une cheville.

Le support de forage diamant peut être immobilisé au sol par un kit de dépression (accessoire) ou au mur (avec une fixation de sécurité supplémentaire). Une fixation au plafond n'est pas autorisée.

### Éléments de l'appareil

La numérotation des éléments de l'appareil se réfère à la représentation du support de perçage sur la page graphique.

- 1 Manivelle à croisillon
- 2 Vis pour le logement de l'appareil
- 3 Fixation
- 4 Colonne
- 5 Vis supérieure du réglage d'angle de forage
- 6 Vis de nivellement
- 7 Collecteur d'eau\*
- 8 Vis inférieure du réglage d'angle de forage
- 9 Plaque de base
- 10 Crémaillère
- 11 Écrou de serrage du réglage d'angle de forage
- 12 Pignon d'avance
- 13 Blocage de sécurité
- 14 Bulle d'air pour orientation verticale (GDB 180 WE)
- 15 Bulle d'air pour orientation horizontale (GDB 180 WE)
- 16 Cheville à maçonnerie/cheville à béton\*
- 17 Broche à serrage rapide\*
- 18 Ecrou papillon\*
- 19 Ressort de serrage du collecteur d'eau\*
- 20 Guides coulissants
- 21 Écrou hexagonal des guides coulissants (10 écrous)
- 22 Axe fileté des guides coulissants (10 écrous)

\*Les accessoires décrits ou illustrés ne sont pas tous compris dans la fourniture. Vous trouverez les accessoires complets dans notre programme d'accessoires.

### Caractéristiques techniques



Support de perçage diamanté		GCR 180
N° d'article		3 601 A90 100
Dimensions		
– Hauteur	mm	767
– Largeur	mm	205
– Profondeur	mm	423,5
Diamètre logement de l'appareil	mm	60
Cotes max. de la couronne de forage		
– Diamètre	mm	180
– Diamètre avec collecteur d'eau	mm	132
– Longueur	mm	530
Course de perçage max.	mm	514
Course de forage max.	mm	455
Poids suivant		
EPTA-Procédure 01/2003	kg	9,5

### Déclaration de conformité

Nous déclarons sous notre propre responsabilité que le produit décrit sous « Caractéristiques techniques » est en tous points conforme aux exigences de la directive 2006/42/CE et ses modifications ultérieures.

Dossier technique (2006/42/CE) auprès de :  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

### Montage

#### Montage du support de perçage

##### Montage de la colonne de forage

Amenez la colonne de forage **4** en position verticale. Posez la vis inférieure **8** (voir figure sur la page des illustrations). Serrez à fond la vis inférieure **8** et la vis supérieure **5** avec une clé à fourche (ouverture 17 mm). Serrez à fond l'écrou de serrage **11** avec une clé à fourche (ouverture 24 mm).

##### Manivelle à croisillon

Vissez les trois bras de la manivelle **1** jusqu'en butée dans le moyeu du croisillon.

La manivelle à croisillon **1** sert de manivelle d'avance lors du forage.

Pour les travaux de forage, montez la manivelle à croisillon jusqu'en butée sur le pignon d'avance **12**, à gauche ou à droite en fonction des besoins. Pour démonter la manivelle à croisillon, tirez-la vigoureusement à vous.

##### Arrêt d'avance avec blocage de sécurité

Avant la première mise en service, vissez le blocage de sécurité **13** dans le trou taraudé libre situé en dessous du pignon d'avance **12**.

Avant tout travail sur le support de forage, au cours des pauses de travail ainsi que lors des périodes de non-utilisation, verrouillez le dispositif d'avance. À cet effet, tournez le blocage de sécurité **13**.

Pour le forage, desserrez le blocage de sécurité **13** suffisamment pour pouvoir tourner la manivelle à croisillon sans effort **1**. Dans le même temps, maintenez fermement la manivelle à croisillon pour prévenir tout glissement brusque de l'appareil de forage.

##### Montage de la perceuse diamanté (voir figure A)

Retirez la poignée supplémentaire de votre appareil de forage (voir notice d'utilisation de l'appareil de forage).

Assurez-vous que le blocage de sécurité **13** soit bien serré.

## 16 | Français

Desserrez la vis **2** sur la fixation d'outil au moyen d'une clé à fourche (ouverture 13 mm). Montez l'appareil de forage dans la fixation d'outil **3** avec le collet de broche en avant, par le haut, jusqu'en butée.

Tournez l'appareil de forage dans la fixation d'outil, de sorte que tous les interrupteurs soient aisément accessibles et que le raccordement pour aspiration des poussières/refroidissement à eau de l'appareil de forage n'entrave pas l'opération de forage. Serrez la vis **2** avec la clé à fourche (ouverture 13 mm).

Pour le forage, insérez la manivelle à croisillon **1** à droite ou à gauche au-dessus du pignon d'avance **12**.

► **Contrôlez que la perceuse est fermement fixée dans le logement de l'appareil.**

Procédez dans l'ordre inverse pour retirer l'appareil de forage du support de perçage.

### Fixation du support de perçage

**Note :** Fixez le support de perçage de sorte qu'il n'y ait pas de jeu. Ceci empêche le blocage de la couronne de perçage et de par là, le détachement d'un segment.

Fixez le support de forage à l'emplacement du trou de forage prévu, avec une cheville ou au moyen du kit de dépression, selon les caractéristiques de la surface à forer.

#### Positionner le support de perçage avant de le fixer

Marquez le centre du trou de forage sur la surface à forer. Marquez les cotes extérieures de la couronne de forage que vous souhaitez utiliser, en prenant le centre du trou de forage comme repère central.

Fixez le support de forage (avec l'appareil de forage en place) avec une cheville ou au moyen du kit de dépression, de sorte que la couronne de forage montée coïncide avec les marquages effectués.

#### Fixation à l'aide d'une cheville (voir figure B)

Pour fixer le support de perçage à l'aide d'une cheville (accessoire) dans un mur en pierre ou en béton, percez un trou de fixation séparé.

#### Distance trou de cheville – Centre du trou de perçage prévu

optimum	210 mm
possible	200 – 300 mm

Les dimensions suivantes s'appliquent pour le trou de perçage :

	Diamètre	Profondeur
Maçonnerie	20 mm	85 mm
Béton	16 mm	50 mm

Montez une cheville à béton à corps d'écartement ou une cheville à maçonnerie **16**. Vissez la broche à serrage rapide **17** dans la cheville.

Montez le support de perçage ainsi qu'une rondelle et vissez-les à l'aide d'un écrou papillon **18**. Serrez l'écrou-papillon après avoir fait le nivellement (voir « Nivellement ») à l'aide d'une clé à fourche (ouverture 27 mm).

### Fixation avec vide (accessoire)

Pour fixer le support de forage par dépression, vous nécessitez une pompe à vide du commerce et un kit de dépression Bosch (accessoire).

La pompe à vide doit satisfaire aux exigences minimum suivantes :

Débit volumique :	6 m <sup>3</sup> /h
Dépression minimum :	80 % (-800 mbar)

Si le support de forage doit être fixé par dépression, la surface du sol ou du mur doit être plane et lisse. Une fixation par dépression sur crépi ou maçonnerie n'est pas autorisée.

Après avoir raccordé le kit de dépression, posez les vis de nivellement **6** sur la surface à forer, de sorte que le support de forage se trouve bien stable et d'aplomb, le joint d'étanchéité étant légèrement détendu. Le support de forage repose sur le joint d'étanchéité sans le comprimer.

Effectuez le raccordement de la pompe à vide et du kit de dépression Bosch conformément aux notices d'utilisation de ces deux équipements.

► **Respecter scrupuleusement les instructions de sécurité ainsi que les indications de travail de la pompe à vide et du set à vide !**

### Nivellement (non pas pour la fixation avec vide)

Tournez chacune des vis de nivellement **6** dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce que le niveau à bulle **14** sur l'appareil de forage (pour montage vertical) ou que le niveau à bulle **15** sur l'appareil de forage (pour montage horizontal) indique un alignement exact.

Fixez le support de forage avec une chevilles.

## Fonctionnement

► **Retirer la fiche de la prise de courant avant d'effectuer des réglages sur l'appareil ou de changer les accessoires.** Une mise en route involontaire est une cause courante d'accident.

► **Resserrez toutes les vis après tout réglage sur le support de perçage.**

### Modification de l'angle de perçage

Desserrez la vis inférieure **8** du réglage de l'angle de forage avec une clé à fourche (ouverture 17 mm) et retirez-la.

Desserrez la vis supérieure **5** avec une clé à fourche (ouverture 17 mm).

Desserrez l'écrou de serrage **11** avec une clé à fourche (ouverture 24 mm). Réglez le support de forage à l'angle de forage requis.

Resserrez l'écrou de serrage **11** avec la clé à fourche. Serrez à fond la vis supérieure **5** avec une clé à fourche (ouverture 17 mm).



► **Le support de forage ne doit être utilisé qu'après resserage à fond de l'écrou de serrage 11 et de la vis 5 du réglage de l'angle de forage.**

Après le forage, ramenez la colonne de forage **4** en position verticale (angle de forage de 0°) en procédant dans l'ordre inverse des opérations. À cet effet, vous devez remettre en place la vis inférieure **8** et la serrer à fond avec une clé à fourche (ouverture 17 mm).

### Aspiration d'eau

Récupérez au moyen d'un collecteur d'eau et d'un aspirateur pour solides et liquides (accessoires) l'eau s'écoulant du trou de forage lors des travaux de forage à eau.

Le collecteur d'eau (voir « Accessoires », page 17) est conçu pour être utilisé avec le support de forage diamant GCR 180 et l'appareil de forage diamant GDB 180 WE.

### Montage du collecteur d'eau (voir figure C)

Découpez dans le couvercle d'étanchéité une ouverture correspondant au diamètre de forage.

Engager le ressort de serrage **19** jusqu'en butée dans la fente située entre l'embase **9** et la colonne de forage **4**. Assurez-vous que la partie coudeée du ressort de serrage soit dirigée vers le bas.

Placez le collecteur d'eau dans la position voulue et placez le ressort de serrage sur les points d'appui, sur le collecteur d'eau. (Les pattes situées aux extrémités du ressort de serrage permettent de tirer le ressort vers le haut.)

Sous l'action de la force de serrage du ressort, le collecteur d'eau et son joint sont comprimés sur le support de fixation, prévenant, en liaison avec l'aspirateur pour solides et liquides raccordé, tout écoulement d'eau.

### Instructions d'utilisation

► **Pour effectuer des travaux de perçage, respectez les instructions d'utilisation de votre perceuse diamantée.**

Pour le forage, desserrez le blocage de sécurité **13** suffisamment pour pouvoir tourner la manivelle à croisillon sans effort **1**. Dans le même temps, maintenez fermement la manivelle à croisillon pour prévenir tout glissement brusque de l'appareil de forage.

Actionnez la manivelle à croisillon **1** pour abaisser l'appareil de forage jusqu'à la profondeur de forage souhaitée.

Ensuite, remettez-la jusqu'à ce que la couronne de perçage soit complètement visible.

Pour garantir la course de forage maximale possible, vous devez retirer les débris de forage dès qu'ils remplissent la couronne de forage. Engagez ensuite de nouveau la couronne de forage dans le trou et poursuivez le forage jusqu'à la profondeur maximale.

## Entretien et Service Après-Vente

### Nettoyage et entretien

Maintenez toujours propre la crémaillère **10** ainsi que les surfaces de guidage de la colonne **4**.

### Réajustement des guides coulissants (voir figure D)

Les guides coulissants **20** peuvent s'user au fil du temps, causant l'apparition de jeu entre les guides coulissants et la colonne de forage. Pour éliminer ce jeu, vous devez réajuster les guides coulissants.

Desserrez les dix écrous hexagonaux **21** avec une clé à fourche (ouverture 13 mm).

Serrez ensuite uniformément les axes filetés **22** jusqu'à minimisation du jeu.

Resserrez les dix écrous hexagonaux **21**.

Les guides coulissants ne doivent être remplacés que lorsque la couche de glissement (couleur rouge) est usée. Tel est le cas lorsque la couleur rouge a disparu et que le matériau support apparaît. Il est conseillé de confier le remplacement à un point de service après-vente agréé pour outillage électroportatif Bosch.

### Accessoires

Collecteur d'eau (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Couvercle d'étanchéité pour le collecteur d'eau (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Kit de fixation :	
– pour béton . . . . .	2 608 002 000
– pour maçonnerie . . . . .	2 607 000 745
Lot de chevilles pour béton . . . . .	2 608 002 001
Set à vide . . . . .	2 608 550 623
Joint d'étanchéité en caoutchouc pour kit de dépression (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Aspirateur pour solides et pour liquides GAS 35 M AFC	
Aspirateur pour solides et pour liquides GAS 55 M AFC	

### Service Après-Vente et Assistance

Notre Service Après-Vente répond à vos questions concernant la réparation et l'entretien de votre produit et les pièces de rechange. Vous trouverez des vues éclatées ainsi que des informations concernant les pièces de rechange également sous :

#### [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

Les conseillers techniques et assistants Bosch sont à votre disposition pour répondre à vos questions concernant nos produits et leurs accessoires.

Pour toute demande de renseignement ou commande de pièces de rechange, nous précisons impérativement le numéro d'article à dix chiffres du support de perçage indiqué sur la plaque signalétique.

#### France

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site [www.bosch-pt.fr](http://www.bosch-pt.fr).

Vous êtes un utilisateur, contactez :

Le Service Clientèle Bosch Outillage Electroportatif

Tel. : 0811 360122

(coût d'une communication locale)

Fax : (01) 49454767

E-Mail : [contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com](mailto:contact.outillage-electroportatif@fr.bosch.com)

## 18 | Español

Vous êtes un revendeur, contactez :  
Robert Bosch (France) S. A. S.  
Service Après-Vente Electroportatif  
126, rue de Stalingrad  
93705 DRANCY Cédex  
Tel. : (01) 43119006  
Fax : (01) 43119033  
E-Mail : sav.outillage-electroportatif@fr.bosch.com

**Belgique, Luxembourg**

Tel. : +32 2 588 0589  
Fax : +32 2 588 0595  
E-Mail : outillage.gereedschap@be.bosch.com

**Suisse**

Passez votre commande de pièces détachées directement en ligne sur notre site [www.bosch-pt.com/ch/fr](http://www.bosch-pt.com/ch/fr).  
Tel. : (044) 8471512  
Fax : (044) 8471552  
E-Mail : Aftersales.Service@de.bosch.com

Vous trouverez des informations détaillées sur le forage diamant sur le site [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

**Élimination des déchets**

Les supports de perçage ainsi que leurs accessoires et emballages, doivent pouvoir suivre chacun une voie de recyclage appropriée.

**Sous réserve de modifications.**

## Español


### Instrucciones de seguridad

**⚠ ADVERTENCIA** Lea todas las indicaciones de seguridad e instrucciones suministradas con este soporte de taladrar y con la taladradora. En caso de no atenerse a las indicaciones de seguridad e instrucciones, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

**Guarde todas las indicaciones de seguridad e instrucciones para posibles consultas futuras.**

- ▶ **Saque el enchufe de la red antes de realizar un ajuste en el aparato o al cambiar accesorios.** La puesta en marcha accidental de una taladradora puede ser causa de un accidente.
- ▶ **Antes de acoplar a él la taladradora, ensamble correctamente el soporte de taladrar.** Un ensamble correcto es importante para conseguir un funcionamiento perfecto.
- ▶ **Antes de utilizarla, sujete firmemente la taladradora al soporte de taladrar.** Podría perder el control sobre la taladradora si ésta no va correctamente sujeta al soporte de taladrar.
- ▶ **Fije el soporte de taladrar sobre una superficie firme y plana.** Si el soporte de taladrar se desplaza sobre la base o tambalea, no es posible guiar uniformemente ni de forma segura la taladradora.

- ▶ **Mantenga el cable de conexión de la taladradora alejado del área de trabajo.** Los cables de red dañados o enredados pueden provocar una descarga eléctrica.
- ▶ **Cuide el soporte de taladrar con esmero. Controle si funcionan correctamente, sin atascarse, las partes móviles del aparato, y si existen partes rotas o deterioradas que pudieran afectar al funcionamiento del soporte de taladrar. Haga reparar estas piezas defectuosas antes de volver a utilizar el soporte de taladrar.** Muchos de los accidentes se deben a aparatos con un mantenimiento deficiente.
- ▶ **Únicamente haga reparar su soporte de taladrar por un profesional, empleando exclusivamente piezas de repuesto originales.** Solamente así se mantiene la seguridad del aparato.
- ▶ **¡Atégase estrictamente a las instrucciones de seguridad y operación de la taladradora y de los útiles y accesorios utilizados!**
- ▶ **No sobrecargue el soporte de taladrar ni lo emplee como escalera o andamio.** Si Ud. sobrecarga o se sube al soporte de taladrar puede ocurrir que éste llegue a caerse.
- ▶ **Mantenga limpio y bien iluminado su puesto de trabajo.** El desorden o una iluminación deficiente en las áreas de trabajo pueden provocar accidentes.
- ▶ **Retire las herramientas de ajuste o llaves fijas antes de conectar el aparato.** Una herramienta de ajuste o llave fija colocada en una pieza giratoria del aparato puede producir lesiones.
- ▶ **Evite posturas des acostumbradas. Trabaje sobre una base firme y mantenga el equilibrio en todo momento.** Ello le permitirá controlar mejor la herramienta eléctrica en caso de presentarse una situación inesperada.
- ▶ **Guarde los soportes de taladrar fuera del alcance de los niños. No permita la utilización del aparato a aquellas personas que no estén familiarizadas con su uso o que no hayan leído estas instrucciones.** Puede resultar peligrosa la utilización de aparatos por personas inexpertas.
- ▶ **Antes de realizar cualquier trabajo en el soporte de taladrar o en la taladradora, en las pausas de trabajo así como en caso de desuso, asegure el soporte de taladrar apretando firmemente el freno 13 contra movimiento involuntario.**
- ▶ **La herramienta eléctrica solamente se debe utilizar en redes de corriente con conductor protector y debidamente dimensionadas.**
- ▶ **Fije el soporte de taladrar mediante tacos o vacío (accesorio), para evitar un vuelco involuntario del soporte de taladrar con la taladradora para útiles diamantados y corona perforadora montada.**

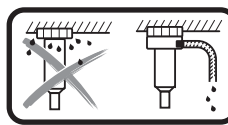

**En el caso del taladrado en el techo debe recogerse el agua saliente.** Para ello, coloque la herramienta eléctrica en un soporte de taladrar y monte un anillo colector de agua (véase "Montaje del anillo colector de agua", página 21).

- **Preste atención a que las mangueras de agua, las piezas de unión así como el anillo colector de agua (accesorio) se encuentren en perfecto estado. Cambie las piezas dañadas o desgastadas antes del siguiente uso.**

La salida de agua de piezas de la herramienta eléctrica aumentan el riesgo de una descarga eléctrica.

- **Observe las normas nacionales e internacionales vigentes.**

## Descripción y prestaciones del producto



**Lea íntegramente estas advertencias de peligro e instrucciones.** En caso de no atenderse a las advertencias de peligro e instrucciones siguientes, ello puede ocasionar una descarga eléctrica, un incendio y/o lesión grave.

Despliegue y mantenga abierta la solapa con la imagen del soporte de taladrar mientras lee las instrucciones de servicio.

### Utilización reglamentaria

El soporte de taladrar con diamantes está destinado para el alojamiento de la taladradora para útiles diamantados Bosch GDB 180 WE. No se deben colocar otros aparatos.

El soporte de taladrar con diamantes se puede aplicar con la ayuda de un taco en el piso y en la pared así como en el techo.

El soporte de taladrar con diamantes se puede aplicar con la ayuda de vacío (accesorio) en el piso o (con un seguro adicional) en la pared. No es admisible una fijación sobre la cabeza (en el techo).

### Componentes principales

La numeración de los componentes está referida a la imagen del soporte de taladrar en la página ilustrada.

- 1 Torniquete
- 2 Tornillo en alojamiento del aparato
- 3 Alojamiento de aparato
- 4 Columna
- 5 Tornillo superior de la regulación del ángulo de perforación
- 6 Tornillo de nivelación
- 7 Anillo colector de agua\*
- 8 Tornillo inferior de la regulación del ángulo de perforación
- 9 Placa base
- 10 Cremallera
- 11 Tuerca tensora de la regulación del ángulo de perforación
- 12 Piñón de avance
- 13 Freno de bloqueo
- 14 Nivel de burbuja para nivelado vertical (GDB 180 WE)
- 15 Nivel de burbuja para nivelado horizontal (GDB 180 WE)
- 16 Taco para muros/taco para hormigón\*
- 17 Espárrago de fijación rápida\*
- 18 Tuerca de mariposa\*

19 Resorte tensor del anillo colector de agua\*

20 Deslizaderas

21 Tuerca hexagonal de las deslizaderas (10 unidades)

22 Perno roscado de las deslizaderas (10 unidades)

\*Los accesorios descritos e ilustrados no corresponden al material que se adjunta de serie. La gama completa de accesorios opcionales se detalla en nuestro programa de accesorios.

### Datos técnicos


Soporte especial para taladrar		GCR 180
Nº de artículo		3 601 A90 100
Dimensiones		
– Altura	mm	767
– Anchura	mm	205
– Profundidad	mm	423,5
Diámetro interior del alojamiento del aparato	mm	60
Medidas de corona perforadora máx.		
– Diámetro	mm	180
– Diámetro con anillo colector de agua	mm	132
– Longitud	mm	530
Carrera de perforación, máx.	mm	514
Longitud de trabajo máx.	mm	455
Peso según EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

### Declaración de conformidad

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad, que el producto descrito en los "datos técnicos" cumple con todas las disposiciones correspondientes de la directiva 2006/42/CE inclusive sus modificaciones.

Expediente técnico (2006/42/CE) en:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                                  Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President                  Head of Product Certification  
Engineering                                  PT/ETM9

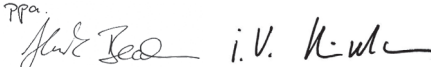*PPA*  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montaje

### Montaje del soporte de taladrar

#### Poner en pie la columna de taladrar

Coloque la columna de taladrar **4** en la posición vertical. Coloque el tornillo inferior **8** (véase la ilustración en la página de gráficos). Apriete firmemente el tornillo inferior **8** y el tornillo superior **5** con una llave de boca (entrecaras de 17 mm). Apriete firmemente la tuerca tensora **11** con una llave de boca (entrecaras de 24 mm).

## 20 | Español

**Torniquete**

Atornille los tres mangos del torniquete **1** hasta el tope en el cubo central del torniquete.

El torniquete **1** sirve como manivela de avance al taladrar.

Para taladrar, desplace el torniquete según la necesidad, a la izquierda o a la derecha, hasta el tope sobre el piñón de avance **12**. Para quitar el torniquete, retírelo con fuerza.

**Retención de avance con freno de bloqueo**

Antes de la primera puesta en servicio, atornille el freno de bloqueo **13** en el orificio roscado libre debajo del piñón de avance **12**.

Bloquee el avance para todos los trabajos en el soporte de taladrar, en las pausas de trabajo así como en caso del desuso. Gire para ello el freno de bloqueo **13**.

Para el taladrado, suelte el freno de bloqueo **13**, hasta que se deje mover fácilmente el torniquete **1**. Retenga en ello el torniquete, para evitar un deslizamiento incontrolado hacia abajo de la taladradora.

**Utilización de la taladradora para útiles diamantados (ver figura A)**

Retire la empuñadura adicional de su taladradora (véanse las instrucciones de servicio de la taladradora).

Preste atención, a que se encuentre apretado el freno de bloqueo **13**.

Suelte el tornillo **2** en el alojamiento de aparato con una llave de boca (entrecaras de 13 mm). Coloque la taladradora con el cuello de sujeción desde arriba hasta el tope en el alojamiento de aparato **3**.

Gire la taladradora en el alojamiento de aparato, de modo que todos los interruptores queden fácilmente accesibles y el empalme de la aspiración de polvo/refrigeración por agua de la taladradora no moleste el proceso de taladrado. Apriete firmemente el tornillo **2** con una llave de boca (entrecaras de 13 mm).

Para el proceso de taladrado, desplace el torniquete **1**, a la izquierda o a la derecha, sobre el piñón de avance **12**.

► **Verifique la sujeción firme de la taladradora en el alojamiento de aparato.**

Proceda en orden inverso en la extracción de la taladradora del soporte de taladrar.

**Sujeción del soporte de taladrar**

**Observación:** Sujete firmemente el soporte de taladrar, sin holgura. Con ello se evita que se agarrote y se dañe la corona perforadora.

Según el tipo y la naturaleza del suelo, fije el soporte de taladrar con un taco o vacío en el orificio a taladrar.

**Posicionamiento del soporte de taladrar antes de su sujeción**

Marque el centro de la perforación prevista en el suelo. Marque las medidas exteriores de la corona perforadora, con la cual desea taladrar, con el centro de la perforación prevista como centro.

Fije el soporte de taladrar (con la taladradora colocada) con un taco o vacío, de modo que la corona perforadora montada coincida con las medidas marcadas.

**Sujeción con tacos (ver figura B)**

Para la sujeción del soporte de taladrar con tacos (accesorio especial) en muros de ladrillo u hormigón deberá realizarse un taladro adicional.

**Separación del taladro del taco – Centro de la perforación prevista**

óptima	210 mm
posible	200–300 mm

El taladro para el taco deberá tener las siguientes medidas:

	Díámetro	Profundidad
Ladrillo	20 mm	85 mm
Hormigón	16 mm	50 mm

Coloque un taco para hormigón con calce o un taco para muros **16**. Atornille el husillo de sujeción rápida **17** en el taco.

Coloque el soporte de taladrar, inserte una arandela, y enrosque la tuerca de mariposa **18**. Apriete la tuerca de mariposa después de la nivelación (ver "Nivelación") con una llave fija (entrecaras 27 mm).

**Sujeción por vacío (accesorio especial)**

Para la fijación del soporte de taladrar con vacío, necesita una bomba de vacío común y un juego de vacío Bosch (accesorio). La bomba de vacío debe cumplir los siguientes requisitos mínimos:

Caudal volumétrico:	6 m <sup>3</sup> /h
Vacío mínimo:	80 % (-800 mbar)

Para la fijación con vacío, el suelo debe tener una estructura lisa y plana. La aplicación sobre enlucido o muros no está permitida.

Una vez que se ha establecido la unión por vacío, asentar los tornillos de nivelación **6** ligeramente sobre el suelo, para que el soporte de taladrar tenga un asiento rígido y la junta anular quede levemente descomprimida. En caso contrario, el soporte de taladrar queda asentado en forma muy blanda sobre la junta anular.

Para la conexión de la bomba de vacío y el juego de vacío Bosch, lea y observe las instrucciones de servicio correspondientes.

► **¡Atenerse estrictamente a las instrucciones de seguridad y operación de la bomba de vacío y del juego para sujeción por vacío utilizados!**

**Nivelación (no aplicable en la sujeción por vacío)**

Gire los tornillos de nivelación **6** en forma individual hacia adentro o afuera, hasta que el nivel **14** en la taladradora (con montaje vertical) o el nivel **15** en la taladradora (con montaje horizontal) quede exactamente alineado.

Fije ahora el soporte de taladrar firmemente con la fijación de taco.

## Operación

- ▶ **Saque el enchufe de la red antes de realizar un ajuste en el aparato o al cambiar accesorios.** La puesta en marcha accidental de una taladradora puede ser causa de un accidente.
- ▶ **Apriete firmemente de nuevo todos los tornillos tras cada regulación en el soporte de taladrar.**

### Modificación del ángulo de perforación

Suelte el tornillo inferior **8** de la regulación del ángulo de perforación con una llave de boca (entrecaras de 17 mm) y quítelo.

Suelte el tornillo superior **5** con una llave de boca (entrecaras de 17 mm).

Suelte la tuerca tensora **11** con una llave de boca (entrecaras de 24 mm). Coloque el soporte de taladrar en el ángulo de perforación deseado.

Apriete de nuevo firmemente la tuerca tensora **11** con la llave de boca. Apriete firmemente el tornillo superior **5** con una llave de boca (entrecaras de 17 mm).

- ▶ **El soporte de taladrar se puede aplicar recién una vez que se han apretado firmemente la tuerca tensora 11 y el tornillo 5 de la regulación del ángulo.**

Tras el taladrado, coloque la columna de taladrar **4** en orden inverso nuevamente en la posición vertical (ángulo de perforación de 0°). Para ello, coloque de nuevo el tornillo inferior **8** y apriételo firmemente con la llave de boca (entrecaras 17 mm).

### Aspiración de agua

Para recoger el agua saliente del taladro en el taladrado en húmedo, se necesita un anillo colector de agua y una aspiradora en húmedo y seco (ambos accesorios).

El anillo colector de agua (véase "Accesorios especiales", página 21) se ha previsto para la utilización con el soporte de taladrar con diamantes GCR 180 y la taladradora para útiles diamantados GDB 180 WE.

### Montaje del anillo colector de agua (ver figura C)

Corte una abertura para el diámetro de taladrado deseado en la tapa estanqueizante.

Desplace el resorte tensor **19** hasta el tope en el intersticio entre la placa base **9** y la columna de taladrar **4**. Preste atención, a que la parte acodada del resorte tensor señale hacia abajo.

Lleve el anillo colector de agua a su posición y coloque el resorte tensor en los puntos de apoyo del anillo colector de agua. (Las lengüetas en los extremos del resorte tensor sirven para tirar el resorte tensor hacia arriba.)

En virtud de la fuerza de aplicación del resorte se oprime el anillo colector de agua con su junta sobre el suelo y así se evita, junto con el vacío de la aspiradora en húmedo y seco, la salida de agua.

## Instrucciones para la operación

- ▶ **Al taladrar observe las instrucciones de servicio de la taladradora para útiles diamantados empleada.**

Para el taladrado, suelte el freno de bloqueo **13**, hasta que se deje mover fácilmente el torniquete **1**. Retenga en ello el torniquete, para evitar un deslizamiento incontrolado hacia abajo de la taladradora.

Girando el torniquete **1**, baje la taladradora hasta la profundidad de perforación deseada.

A continuación, gírelo en sentido contrario hasta lograr sacar del todo la corona perforadora.

A fin de alcanzar la longitud de trabajo máxima posible, debe retirar el núcleo de perforación apenas llene completamente la corona perforadora. Luego inserte de nuevo la corona perforadora en el orificio taladrado y siga perforando hasta la profundidad máxima.

## Mantenimiento y servicio

### Mantenimiento y limpieza

Mantenga siempre limpias la cremallera **10** y las superficies de deslizamiento de la columna **4**.

### Reajustar las deslizaderas (ver figura D)

En el transcurso del tiempo pueden desgastarse las deslizaderas **20** y se produce un juego entre las deslizaderas y la columna de taladrar. Para eliminar este juego, deben reajustarse las deslizaderas.

Suelte todas las diez tuercas hexagonales **21** con una llave de boca (entrecaras de 13 mm).

A continuación, apriete uniformemente los pernos roscados **22**, hasta minimizar el juego.

Apriete de nuevo firmemente todas las diez tuercas hexagonales **21**.

Un cambio de las deslizaderas es recién necesario, cuando se ha desgastado la capa de deslizamiento (color rojo). Éste es el caso, cuando ha desaparecido el color rojo y queda al descubierto el material portador. Se recomienda, dejar realizar el cambio por un servicio postventa autorizado para herramientas eléctricas Bosch.

### Accesorios especiales

Anillo colector de agua (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Tapa estanqueizante para anillo colector de agua (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Juego de fijación:	
– para hormigón . . . . .	2 608 002 000
– para muros . . . . .	2 607 000 745
Juego de tacos para hormigón . . . . .	2 608 002 001
Juego para sujeción por vacío . . . . .	2 608 550 623
Goma estanqueizante para juego de vacío (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Aspiradora en húmedo y seco GAS 35 M AFC	
Aspiradora en húmedo y seco GAS 55 M AFC	

## 22 | Português

**Servicio técnico y atención al cliente**

El servicio técnico le asesorará en las consultas que pueda Ud. tener sobre la reparación y mantenimiento de su producto, así como sobre piezas de recambio. Los dibujos de despiece e informaciones sobre las piezas de recambio los podrá obtener también en internet bajo:

**www.bosch-pt.com**

Nuestro equipo de asesores técnicos le orientará gustosamente en cuanto a la adquisición, aplicación y ajuste de los productos y accesorios.

Para cualquier consulta o pedido de piezas de repuesto es imprescindible indicar el nº de artículo de 10 dígitos que figura en la placa de características del soporte de taladrar.

**España**

Robert Bosch Espana S.L.U.  
Departamento de ventas Herramientas Eléctricas  
C/Hermanos García Noblejas, 19  
28037 Madrid

Para efectuar su pedido online de recambios o pedir la recogida para la reparación de su máquina, entre en la página

[www.herramientasbosch.net](http://www.herramientasbosch.net).

Tel. Asesoramiento al cliente: 902 531 553

Fax: 902 531554

**Venezuela**

Robert Bosch S.A.  
Final Calle Vargas. Edf. Centro Berimer P.B.  
Boleíta Norte  
Caracas 107  
Tel.: (0212) 2074511

**México**

Robert Bosch S. de R.L. de C.V.  
Calle Robert Bosch No. 405 C.P. 50071  
Zona Industrial, Toluca - Estado de México  
Tel. Interior: (01) 800 6271286  
Tel. D.F.: 52843062  
E-Mail: [arturo.fernandez@mx.bosch.com](mailto:arturo.fernandez@mx.bosch.com)

**Argentina**

Robert Bosch Argentina S.A.  
Av. Córdoba 5160  
C1414BAW Ciudad Autónoma de Buenos Aires  
Atención al Cliente  
Tel.: (0810) 5552020  
E-Mail: [herramientas.bosch@ar.bosch.com](mailto:herramientas.bosch@ar.bosch.com)

**Perú**

Robert Bosch S.A.C.  
Av. Primavera 781, Urb. Chacarilla, San Borja (Edificio Aldo)  
Buzón Postal Lima 41 - Lima  
Tel.: (01) 2190332

**Chile**

Robert Bosch S.A.  
Calle El Cacique  
0258 Providencia - Santiago  
Tel.: (02) 2405 5500

Más informaciones sobre la perforación con útiles diamantados las encuentra en internet bajo

**www.bosch-diamond.com.**

**Eliminación**

Se recomienda someter el soporte de taladrar, los accesorios y embalajes a un proceso de recuperación que respete el medio ambiente.

**Reservado el derecho de modificación.**


**Português****Indicações de segurança**

**ATENÇÃO** Leia todas as indicações e instruções de segurança que foram fornecidas com a coluna de furar ou com o berbequim. O desrespeito das instruções de segurança pode causar choque eléctrico, incêndios e/ou graves lesões.

**Guardar todas as indicações de segurança e as instruções para futuras consultas.**

- ▶ **Puxar a ficha da tomada antes de executar ajustes no aparelho ou de substituir acessórios.** O arranque involuntário do berbequim é a causa de alguns acidentes.
- ▶ **Antes de montar o berbequim é necessário montar correctamente a coluna de furar.** A montagem correcta é importante para garantir um funcionamento impecável.
- ▶ **Fixar firmemente o berbequim na coluna de furar antes de utilizá-lo.** Se o berbequim se deslocar na coluna de furar, o utente poderá perder o controlo sobre a ferramenta.
- ▶ **Fixar a coluna de furar sobre uma superfície firme e plana.** Se for possível deslocar ou balançar a coluna de furar, o berbequim não poderá ser conduzido de maneira uniforme.
- ▶ **Manter o cabo de rede do berbequim afastado da área de trabalho.** Cabos danificados ou emaranhados aumentam o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Tratar a coluna de furar com cuidado. Controlar se as partes móveis do aparelho estão em perfeito estado de funcionamento e não emperram, se há peças quebradas ou danificadas que possam prejudicar o funcionamento da coluna de furar. Permitir que peças danificadas sejam reparadas antes de utilizar a coluna de furar.** Muitos acidentes têm como causa, a manutenção insuficiente dos aparelhos.
- ▶ **Só permita que a coluna de furar seja reparada por pessoal especializado e qualificado e só com peças de reposição originais.** Desta forma é assegurada a segurança do aparelho.
- ▶ **É imprescindível seguir as indicações de segurança e de trabalho do berbequim introduzido, das ferramentas de trabalho e dos acessórios utilizados!**
- ▶ **Não sobrecarregar a coluna de furar e não utilizá-la como escada de mão nem como andaime.** Se sobrecarregar ou se subir na coluna de furar, poderá ser que o centro de gravidade se desloque para cima e que a coluna de furar tombe.

- ▶ **Mantenha a sua área de trabalho sempre limpa e bem iluminada.** Desordem ou áreas de trabalho insuficientemente iluminadas podem levar a acidentes.
- ▶ **Remover ferramentas de ajuste ou chaves de porcas antes de ligar o aparelho.** Uma ferramenta ou chave que se encontre numa parte de aparelho em movimento pode levar a lesões.
- ▶ **Evitar uma posição anormal do corpo. Mantenha uma posição firme e mantenha sempre o equilíbrio.** Desta forma é mais fácil controlar a ferramenta eléctrica em situações imprevistas.
- ▶ **Guardar colunas de furar, que não estão sendo utilizadas, fora do alcance de crianças. Não permita que pessoas que não estejam familiarizadas com o aparelho ou que não tenham lido estas instruções, utilizem o aparelho.** Aparelhos são perigosos se forem utilizados por pessoas inesperientes.
- ▶ **Antes de todos os trabalhos na coluna de furar ou no berbequim, em pausas no trabalho, assim como em caso de não utilização, proteja a coluna de furar accionando o travão de bloqueio 13 contra movimentos inadvertidos.**
- ▶ **A ferramenta eléctrica só pode ser ligada a redes eléctricas com condutor de protecção e dimensionamento suficiente.**
- ▶ **Fixe sempre a coluna de furar mediante buchas ou vácuo (Acessórios) para evitar um tombamento inadvertido da coluna de furar com o berbequim de diamante e a coroa de perfuração colocados.**

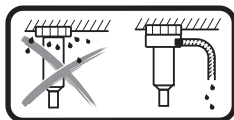

**Ao furar a húmido acima do nível da cabeça é necessário apanhar a água que vai saindo.** Para tal, coloque a ferramenta eléctrica numa coluna de furar e monte um

anel colector de água (ver "Montagem do anel colector de água", página 25).

- ▶ **Certifique-se de que as mangueiras de transporte de água, as peças de união e também o anel colector de água (Acessórios) se encontram em estado impecável. Substitua as peças danificadas ou desgastadas antes da próxima utilização.** A saída de água de peças da ferramenta eléctrica aumenta o risco de um choque eléctrico.
- ▶ **Respeite as normas nacionais e internacionais aplicáveis.**

## Descrição do produto e da potência



**Devem ser lidas todas as indicações de advertência e todas as instruções.** O desrespeito das advertências e instruções apresentadas abaixo pode causar choque eléctrico, incêndio e/ou graves lesões.

Abrir a página de esquemas contendo a apresentação da coluna de furar, e deixar esta página aberta enquanto estiver lendo as instruções de serviço.

## Utilização conforme as disposições

A coluna de furar de diamante destina-se ao suporte do berbequim de diamante Bosch GDB 180 WE. Não podem ser utilizadas outras ferramentas na coluna.

A coluna de furar de diamante pode ser fixada ao solo, à parede ou acima do nível da cabeça através de uma bucha.

A coluna de furar de diamante pode ser fixada ao solo ou à parede (com um meio de fixação adicional) mediante vácuo (Acessórios). Não é permitida uma fixação acima do nível da cabeça.

## Componentes ilustrados

A numeração dos componentes ilustrados refere-se à apresentação da coluna de furar na página de esquemas.

- 1 Torniquete
- 2 Parafuso na admissão do aparelho
- 3 Admissão do aparelho
- 4 Coluna de furar
- 5 Parafuso superior do deslocamento do ângulo de perfuração
- 6 Parafuso de nivelamento
- 7 Anel colector de água\*
- 8 Parafuso inferior do deslocamento do ângulo de perfuração
- 9 Placa de base
- 10 Cremalheira
- 11 Porca de aperto do deslocamento do ângulo de perfuração
- 12 Pinhão de avanço
- 13 Travão de bloqueio
- 14 Nível de bolha para o alinhamento vertical (GDB 180 WE)
- 15 Nível de bolha para o alinhamento horizontal (GDB 180 WE)
- 16 Bucha para alvenaria/bucha para betão\*
- 17 Veio de aperto rápido\*
- 18 Porca de orelhas\*
- 19 Mola tensora do anel colector de água\*
- 20 Guias deslizantes
- 21 Porca sextavada das guias deslizantes (10 unidades)
- 22 Cavilha roscada das guias deslizantes (10 unidades)

\*Acessórios apresentados ou descritos não pertencem ao volume de fornecimento padrão. Todos os acessórios encontram-se no nosso programa de acessórios.

## Dados técnicos

Coluna de furar para berbequins de diamante		GCR 180
Nº do produto		3 601 A90 100
Dimensões		
– Altura	mm	767
– Largura	mm	205
– Profundidade	mm	423,5
Diâmetro da admissão do aparelho	mm	60

## 24 | Português

Coluna de furar para berbequins de diamante		GCR 180
Dimensões máx. da coroa de perfuração		
- Diâmetro	mm	180
- Diâmetro com anel colector de água	mm	132
- Comprimento	mm	530
Máx. curso de perfuração	mm	514
Comprimento útil máx.	mm	455
Peso conforme EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

### Declaração de conformidade

Declaramos sob nossa única responsabilidade que o produto descrito nos "Dados técnicos" está em conformidade com todas as disposições pertinentes da Directiva 2006/42/CE, incluindo as respectivas alterações.

Processo técnico (2006/42/CE) em:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzlmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA

*Henk Becker* *i.v. Heinzlmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montagem

### Montar a coluna de furar

#### Erguer a coluna de furar

Coloque a coluna de furar **4** na posição vertical. Coloque o parafuso inferior **8** (ver figura na página com a imagem). Aperte bem o parafuso inferior **8** e o parafuso superior **5** com uma chave de forqueta (largura da chave 17 mm). Aperte bem a porca de aperto **11** com uma chave de forqueta (largura da chave 24 mm).

#### Torniquete

Enrosque as três alavancas do torniquete **1** no cubo central do torniquete até ao limite.

O torniquete **1** funciona como manivela de avanço ao perfurar.

Para perfurar, desloque o torniquete para a esquerda ou para a direita, conforme necessário, sobre o pinhão de avanço **12** até ao limite. Para remover o torniquete, puxe-o para fora com força.

### Imobilização do avanço com o travão de bloqueio

Antes da primeira colocação em funcionamento, aparafuse o travão de bloqueio **13** no furo roscado livre sob o pinhão de avanço **12**.

A imobilização do avanço é necessária para todos os trabalhos na coluna de furar, em pausas no trabalho, assim como em períodos de não utilização. Para tal, aperte o travão de bloqueio **13**.

Para perfurar, desaperte o travão de bloqueio **13** o suficiente para que o torniquete **1** se possa mover ligeiramente. Ao fazê-lo, segure o torniquete para evitar o desliz e queda descontrolados do berbequim.

### Colocar o berbequim de diamante (veja figura A)

Remova o punho adicional do seu berbequim (ver manual de instruções do berbequim).

Certifique-se de que o travão de bloqueio **13** está accionado.

Desaperte o parafuso **2** na admissão do aparelho com uma chave de forqueta (largura da chave 13 mm). Coloque o berbequim com o colar de aperto de cima para baixo na admissão do aparelho **3** até ao limite.

Rode o berbequim na admissão do aparelho de modo a que todos os interruptores fiquem bem acessíveis e a ligação da aspiração de pó/refrigeração de água no berbequim não impeçam o trabalho de perfuração. Aperte o parafuso **2** com a chave de forqueta (largura da chave 13 mm).

Para o processo de perfuração, desloque o torniquete **1** para a direita ou para a esquerda sobre o pinhão de avanço **12**.

#### ► Controlar a posição firme do berbequim na admissão de aparelhos.

Proceda pela ordem inversa para remover o berbequim da coluna de furar.

### Fixar a coluna de furar

**Nota:** Fixar a coluna de furar sem que haja folga. Assim evita-se que a coroa de perfuração emperre e que o segmento seja arrancado.

Consoante o tipo e a natureza da base, fixe a coluna de furar no orifício planeado mediante uma bucha ou vácuo.

#### Posicionar a coluna de furar antes da fixação

Assinale o centro do orifício desejado na base. Marque a medida exterior da coroa de perfuração com a qual pretende perfurar, com o centro do orifício como ponto central.

Fixe a coluna de furar (com o berbequim colocado) mediante uma bucha ou vácuo, de modo a que a coroa de perfuração montada coincida com as medidas assinaladas.

#### Fixação com buchas (veja figura B)

Para fixar a coluna de furar com bucha (acessório) em alvenaria ou betão, deverá fazer um furo de fixação separado.

Distância do furo da bucha - Centro do orifício planeado	
otimizado	210 mm
possível	200 - 300 mm



Para o furo da bucha valem as seguintes medidas:

	Diâmetro	Profundidade
Muramentos	20 mm	85 mm
Betão	16 mm	50 mm

Coloque uma bucha para betão com cunha expansível ou uma bucha para alvenaria **16**. Enrosque o veio de aperto rápido **17** na bucha.

Aplicar a coluna de furar, assim como uma arruela plana e aparafusar com uma porca de orelhas **18**. Apertar a porca de orelhas após o nivelamento (veja "Nivelar") com uma chave de forqueta (largura da chave 27 mm).

#### Fixação com vácuo (acessório)

Para a fixação da coluna de furar com vácuo é necessária uma bomba de vácuo convencional e um conjunto de vácuo Bosch (Acessórios).

A bomba de vácuo tem de cumprir os seguintes requisitos mínimos:

Débito volúmico:	6 m <sup>3</sup> /h
Vácuo mínimo:	80 % (-800 mbar)

Para a fixação com vácuo é preciso que a base seja lisa e plana. Não está prevista a utilização em reboco ou alvenaria.

Depois de estabelecida a ligação por vácuo, disponha os parafusos de nivelamento **6** levemente na base, para que a coluna de furar assente firmemente e a junta vedante afrouxe ligeiramente. Caso contrário, a coluna de furar assenta com pouca firmeza na junta vedante.

Para a ligação da bomba de vácuo e do conjunto de vácuo Bosch, leia e respeite os respectivos manuais de instruções.

► **É imprescindível seguir as indicações de segurança e de trabalho da bomba de vácuo e do conjunto de vácuo!**

#### Nivelar (não para fixação com vácuo)

Aperte ou desaperte os parafusos de nivelamento **6** individualmente de modo a que o nível de bolha **14** no berbequim (em caso de montagem vertical) ou o nível de bolha **15** no berbequim (em caso de montagem horizontal) fique exactamente alinhado.

Agora, fixe bem a coluna de furar mediante fixação com buchas de madeira.

## Funcionamento

► **Puxar a ficha da tomada antes de executar ajustes no aparelho ou de substituir acessórios.** O arranque involuntário do berbequim é a causa de alguns acidentes.

► **Aperte bem todos os parafusos após cada deslocamento da coluna de furar.**

#### Alterar o ângulo de perfuração

Desaperte o parafuso inferior **8** do deslocamento do ângulo de perfuração com uma chave de forqueta (largura da chave 17 mm) e remova-o.

Desaperte o parafuso superior **5** com uma chave de forqueta (largura da chave 17 mm).

Desaperte a porca de aperto **11** com uma chave de forqueta (largura da chave 24 mm). Posicione a coluna de furar no ângulo de perfuração desejado.

Aperte novamente a porca de aperto **11** com a chave de forqueta. Aperte o parafuso superior **5** com uma chave de forqueta (largura da chave 17 mm).

► **A coluna de furar só pode ser usada se a porca de aperto **11** e o parafuso **5** do deslocamento angular já estiverem novamente apertados.**

Depois de perfurar, volte a colocar a coluna de furar **4** na posição vertical pela ordem inversa (ângulo de perfuração de 0°). Para tal, é necessário voltar a colocar o parafuso inferior **8** e apertar com uma chave de forqueta (largura da chave 17 mm).

#### Aspiração de água

Para recolher a água que vai saindo do furo ao furar a húmido é necessário um anel colector de água e um aspirador universal (ver Acessórios).

O anel colector de água (ver "Acessórios", página 26) destina-se à utilização com a coluna de furar de diamante GCR 180 e o berbequim de diamante GDB 180 WE.

#### Montagem do anel colector de água (veja figura C)

Corte uma abertura na tampa de vedação para o diâmetro de perfuração desejado.

Desloque a mola tensora **19** até ao limite na fenda entre a placa base **9** e a coluna de furar **4**. Certifique-se de que a parte angulada da mola tensora fica virada para baixo.

Coloque o anel colector de água em posição e posicione a mola tensora nos pontos de apoio no anel colector de água. (As linguetas nas extremidades da mola tensora servem para puxar a mola tensora para cima.)

Através da força de aperto da mola, o anel colector de água é pressionado contra a base com a respectiva vedação e, juntamente com o vácuo do aspirador universal, previne a saída de água.

#### Indicações de trabalho

► **Para furar, deverá respeitar as instruções de serviço do seu berbequim de diamante.**

Para perfurar, desaperte o travão de bloqueio **13** o suficiente para que o torniquete **1** se possa mover ligeiramente. Ao fazê-lo, segure o torniquete para evitar o desliz e queda descontrolados do berbequim.

Usando o torniquete **1**, rode o berbequim para baixo até este alcançar a profundidade de perfuração desejada.

Em seguida, deverá girar de volta, até a coroa de perfuração estar completamente visível.

Para alcançar o máximo comprimento de trabalho possível, é necessário remover o núcleo da broca assim que a coroa de perfuração esteja totalmente preenchida. Volte então a introduzir a coroa de perfuração no orifício e perfure até à profundidade máxima.

## Manutenção e serviço

### Manutenção e limpeza

Sempre manter limpas a cremalheira **10** e as superfícies de guia da coluna de furar **4**.

### Reajustar as guias deslizantes (veja figura D)

Com o passar do tempo, as guias deslizantes **20** podem desgastar-se, surgindo folgas entre as guias deslizantes e a coluna de furar. Para eliminar essa folga, é necessário reajustar as guias deslizantes.

Desaperte as dez porcas sextavadas **21** com uma chave de forqueta (largura da chave 13 mm).

Em seguida, aperte uniformemente as cavilhas roscadas **22** até que a folga seja minimizada.

Volte a apertar as dez porcas sextavadas **21**.

Só é necessária uma substituição das guias deslizantes se a camada deslizante (cor vermelha) estiver desgastada. É esse o caso quando a cor vermelha tiver desaparecido e o material de suporte aparecer. Recomenda-se que a substituição seja realizada por um posto de assistência técnica autorizado para ferramentas eléctricas Bosch.

### Acessórios

Anel colector de água (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Tampa de vedação para anel colector de água (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Conjunto de fixação:	
– para betão . . . . .	2 608 002 000
– para alvenaria . . . . .	2 607 000 745
Conjunto de buchas para betão . . . . .	2 608 002 001
Conjunto de vácuo . . . . .	2 608 550 623
Borracha de vedação para conjunto de vácuo (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Aspirador universal GAS 35 M AFC	
Aspirador universal GAS 55 M AFC	

### Serviço pós-venda e consultoria de aplicação

O serviço pós-venda responde às suas perguntas a respeito de serviços de reparação e de manutenção do seu produto, assim como das peças sobressalentes. Desenhos explodidos e informações sobre peças sobressalentes encontram-se em: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

A nossa equipa de consultoria de aplicação Bosch esclarecem com prazer todas as suas dúvidas a respeito da compra, aplicação e ajuste dos produtos e acessórios.

Para todas as questões e encomendas de peças sobressalentes é imprescindível indicar o número de produto de 10 dígitos como consta na placa de características da coluna de furar.

### Portugal

Robert Bosch LDA  
Avenida Infante D. Henrique  
Lotes 2E – 3E  
1800 Lisboa  
Para efectuar o seu pedido online de peças entre na página [www.ferramentasbosch.com](http://www.ferramentasbosch.com).  
Tel.: 21 8500000  
Fax: 21 8511096

### Brasil

Robert Bosch Ltda.  
Caixa postal 1195  
13065-900 Campinas  
Tel.: (0800) 7045446  
[www.bosch.com.br/contacto](http://www.bosch.com.br/contacto)

Para mais informações sobre furar com diamante, consulte o site [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

### Eliminação

Colunas de furar, acessórios e embalagens devem ser dispostos para reciclagem da matéria prima de forma ecológica.

**Sob reserva de alterações.**

## Italiano

### Norme di sicurezza


**AVVERTENZA** Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative che

sono state fornite con il supporto a colonna o con il trapano elettrico. In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

**Conservare tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative per ogni esigenza futura.**

- ▶ **Estrarre sempre la spina dalla presa della corrente prima di procedere ad operazioni di regolazione sull'apparecchio oppure prima di sostituire parti accessorie.** Accensione involontaria di trapani elettrici è la causa di diversi incidenti.
- ▶ **Prima del montaggio del trapano elettrico, installare correttamente il supporto a colonna.** Un assemblaggio corretto è importante per poter garantirne un perfetto funzionamento.
- ▶ **Prima di utilizzarlo, fissare il trapano elettrico saldamente al supporto a colonna.** Se il trapano elettrico scivola nel supporto a colonna si può avere una pericolosa perdita del controllo.
- ▶ **Fissare il supporto a colonna su una superficie resistente e piana.** Se il supporto a colonna può scivolare o traballare non è possibile condurre in modo uniforme e sicuro il trapano elettrico.

- ▶ **Tenere il cavo di collegamento del trapano elettrico sempre lontano dal campo operativo.** I cavi danneggiati o aggrovigliati aumentano il rischio d'insorgenza di scosse elettriche.
- ▶ **Curare il supporto a colonna in dotazione adoperando sempre la dovuta attenzione. Accertarsi che le parti mobili dell'apparecchiatura funzionino perfettamente, che non s'inceppino e che non ci siano pezzi rotti o danneggiati al punto da limitare la funzione del supporto a colonna stesso. Prima d'impiegare il supporto a colonna, far riparare le parti danneggiate.** Molti incidenti sono provocati dal fatto che gli utensili non vengono sottoposti a sufficienti interventi di manutenzione.
- ▶ **Fare riparare il supporto a colonna solo ed esclusivamente da personale specializzato e solo impiegando pezzi di ricambio originali.** In tale maniera potrà essere salvaguardata la sicurezza dell'elettro utensile.
- ▶ **Attenersi rigorosamente alle indicazioni operative e di sicurezza relative al trapano elettrico utilizzato ed anche a quelle relative ad accessori usati per lavori specifici ed ad accessori in genere!**
- ▶ **Non sovraccaricare il supporto a colonna e non utilizzarlo come scala o impalcatura.** Il sovraccarico o la salita sul supporto a colonna può comportare lo spostamento verso l'alto del baricentro del supporto a colonna con conseguente ribaltamento dello stesso.
- ▶ **Tenere la postazione di lavoro sempre pulita e ben illuminata.** Il disordine oppure zone della postazione di lavoro non illuminate possono essere causa di incidenti.
- ▶ **Togliere gli attrezzi di regolazione o la chiave inglese prima di mettere in azione la macchina.** Un attrezzo oppure una chiave che si trovi in una parte rotante dell'utensile può provocare seri incidenti.
- ▶ **Evitare una posizione operativa anomala. Avere cura di mettersi in posizione sicura e di mantenere l'equilibrio.** In questo modo è possibile poter controllare meglio l'elettro utensile quando si presentano situazioni inaspettate.
- ▶ **Quando il supporto a colonna non viene utilizzato, conservarlo al di fuori del raggio di accesso di bambini. Non fare usare l'utensile a persone che non siano abituate ad usarlo o che non abbiano letto le presenti istruzioni.** Le macchine diventano pericolose quando vengono utilizzate da persone non dotate di sufficiente esperienza.
- ▶ **Prima di eseguire qualsiasi lavoro sul supporto a colonna o sul trapano, durante le pause di lavoro o in caso di inattività bloccare il supporto a colonna mediante il freno di arresto 13 per impedirne movimenti accidentali.**
- ▶ **L'elettro utensile deve essere azionato solamente se collegato a reti elettriche provviste di conduttore di terra e sufficientemente dimensionate.**
- ▶ **Fissare sempre il supporto a colonna per mezzo di tasselli o mediante dispositivo a depressione (accessorio), al fine di evitare un ribaltamento accidentale del supporto a colonna stesso con il trapano carotatore e la corona a forare inseriti.**



**In caso di foratura a umido sopra testa occorre raccogliere l'acqua che fuoriesce.** A questo scopo, posizionare l'elettro utensile su un supporto a colonna e

montare un apposito dispositivo di recupero dell'acqua (vedere «Montaggio del dispositivo di recupero dell'acqua», pagina 29).

- ▶ **Accertarsi che i tubi flessibili per l'acqua, gli elementi di raccordo e il dispositivo di recupero dell'acqua (accessori) siano in condizioni regolari. Sostituire le parti eventualmente danneggiate o usurate prima dell'utilizzo successivo.** La fuoriuscita d'acqua da parti dell'elettro utensile aumenta il rischio di folgorazione.
- ▶ **Attenersi alle norme valide a livello nazionale e internazionale.**

## Descrizione del prodotto e caratteristiche



**Leggere tutte le avvertenze di pericolo e le istruzioni operative.** In caso di mancato rispetto delle avvertenze di pericolo e delle istruzioni operative si potrà creare il pericolo di scosse elettriche, incendi e/o incidenti gravi.

Aprire la pagina con l'illustrazione del supporto a colonna e lasciare aperto questo lato durante la lettura delle istruzioni d'uso.

### Uso conforme alle norme

Il supporto a colonna per foratura al diamante andrà impiegato per alloggiare il trapano carotatore Bosch GDB 180 WE. Non è consentito l'utilizzo con altri utensili.

Il supporto a colonna per foratura al diamante può essere fissato al pavimento o alla parete per mezzo di un tassello, nonché sopra testa.

Il supporto a colonna per foratura al diamante può essere fissato, mediante dispositivo a depressione (accessorio) al pavimento, oppure (con l'ausilio di una sicurezza supplementare) può essere montato a parete. Il fissaggio sopra testa non è consentito.

### Componenti illustrati

La numerazione dei componenti si riferisce all'illustrazione del supporto a colonna che si trova sulla pagina con la rappresentazione grafica.

- 1 Volantino a crociera
- 2 Vite all'attacco della macchina
- 3 Punto di montaggio della macchina
- 4 Colonna del trapano
- 5 Vite superiore della regolazione angolo di foratura
- 6 Vite di livellamento
- 7 Dispositivo di recupero dell'acqua\*
- 8 Vite inferiore della regolazione angolo di foratura
- 9 Piastra di base

## 28 | Italiano

- 10 Cremagliera
- 11 Dado di serraggio della regolazione angolo di foratura
- 12 Pignone di avanzamento
- 13 Freno di arresto
- 14 Livella per mettere a livello in senso verticale (GDB 180 WE)
- 15 Livella per mettere a livello in senso orizzontale (GDB 180 WE)
- 16 Tassello da muratura/tassello da calcestruzzo\*
- 17 Mandrino a serraggio rapido\*
- 18 Dado ad alette\*
- 19 Molla tenditrice del dispositivo di recupero dell'acqua\*
- 20 Guide di scorrimento
- 21 Dadi esagonali delle guide di scorrimento (10 pz.)
- 22 Spina filettata delle guide di scorrimento (10 pz.)

\*L'accessorio illustrato oppure descritto non è compreso nel volume di fornitura standard. L'accessorio completo è contenuto nel nostro programma accessori.

## Dati tecnici

Supporto a colonna per trapano carotatore		GCR 180
Codice prodotto		3 601 A90 100
Misure		
– Altezza	mm	767
– Larghezza	mm	205
– Profondità	mm	423,5
Diametro del punto di montaggio della macchina	mm	60
Dimensioni max. corona a forare		
– Diametro	mm	180
– Diametro con dispositivo di recupero dell'acqua	mm	132
– Lunghezza	mm	530
Corsa di foratura max.	mm	514
Lunghezza di lavoro max.	mm	455
Peso in funzione della EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

Dichiarazione di conformità **CE**

Dichiariamo sotto la nostra piena responsabilità che il prodotto descritto nella sezione «Dati tecnici» è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della Direttiva 2006/42/CE e relative modifiche.

Fascicolo tecnico (2006/42/CE) presso:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA.  
*Henk Becker*      i.v. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montaggio

## Montaggio del supporto a colonna

## Sistemazione della colonna del trapano

Portare la colonna del trapano **4** in posizione verticale. Inserire la vite inferiore **8** (vedere l'illustrazione nella pagina degli schemi grafici). Serrare la vite inferiore **8** e quella superiore **5** con una chiave fissa (ampiezza chiave 17 mm). Fissare il dado di serraggio **11** con una chiave fissa (ampiezza chiave 24 mm).

## Volantino a crociera

Avvitare fino a battuta le tre barre d'impugnatura del volantino a crociera **1** nel mozzo centrale del volantino stesso.

Il volantino a crociera **1** funge da manovella di avanzamento per la foratura.

Per effettuare la foratura, spingere il volantino a crociera fino a battuta, verso sinistra o verso destra secondo necessità, sul pignone di avanzamento **12**. Per rimuovere il volantino a crociera, estrarlo con forza.

## Blocco dell'avanzamento con il freno di arresto

Prima della messa in funzione iniziale, avvitare il freno di arresto **13** nel foro filettato libero sotto il pignone di avanzamento **12**.

Prima di eseguire qualsiasi lavoro sul supporto a colonna, durante le pause di lavoro o in caso di inattività bloccare l'avanzamento. A questo scopo, avvitare il freno di arresto **13**.

Per effettuare la foratura, allentare il freno di arresto **13** sino a quando il volantino a crociera **1** si possa muovere agevolmente. Durante tale fase, trattenere il volantino a crociera, per evitare che il trapano scivoli verso il basso in modo incontrollato.

## Montaggio del trapano carotatore (vedi figura A)

Rimuovere l'impugnatura supplementare del trapano (vedere le istruzioni d'uso del trapano).

Accertarsi che il freno di arresto **13** sia serrato.

Allentare la vite **2** dell'attacco utensile con una chiave fissa (ampiezza chiave 13 mm). Inserire dall'alto il trapano fino a battuta, con il relativo collarino di fissaggio, nell'attacco utensile **3**.

Avvitare il trapano nell'attacco utensile in modo che tutti gli interruttori siano ben accessibili e che l'attacco dell'aspirazione della polvere/del raffreddamento acqua sul trapano stesso non ostacoli la foratura. Serrare la vite **2** con la chiave fissa (ampiezza chiave 13 mm).

Per effettuare la foratura, spingere il volantino a crociera **1** verso destra o verso sinistra sul pignone di avanzamento **12**.

## ► Controllare la stabilità della posizione del trapano elettrico nel punto di montaggio della macchina.

Nel prelevare il trapano dal supporto a colonna, procedere in sequenza inversa.

## Fissaggio del supporto a colonna

**Nota bene:** Fissare il supporto a colonna in modo che non abbia gioco. In questo modo si evita che la corona a forare si blocchi provocando un distacco del segmento.

In base al tipo e alle caratteristiche del fondo, fissare il supporto a colonna, mediante tasselli o depressione, sul foro previsto.

### Posizionare il supporto a colonna davanti al sistema di fissaggio

Contrassegnare sul fondo il centro del foro desiderato. Contrassegnare quindi le misure esterne della corona a forare che si intende utilizzare, adottando come centro il centro del foro. Fissare il supporto a colonna (con trapano inserito), mediante tasselli o depressione, in modo che la corona a forare montata coincida con le misure contrassegnate.

### Fissaggio con tasselli (vedi figura B)

Per il fissaggio del supporto a colonna con tasselli (accessori opzionali), eseguire nel muro o nel cemento un apposito foro di fissaggio.

#### Distanza foro per tassello – Centro della foratura richiesta

ottimale	210 mm
possibile	200 – 300 mm

Per il foro per tassello valgono le seguenti misure:

	Diametro	Profondità
Muratura	20 mm	85 mm
Calcestruzzo	16 mm	50 mm

Inserire un tassello da calcestruzzo con chiave a espansione, oppure un tassello da muratura **16**. Avvitare l'asta filettata autoserrante **17** nel tassello.

Applicare il supporto a colonna ed una rondella di compensazione ed avvitare con il dado ad alette **18**. Una volta eseguita l'operazione di livellamento, stringere il dado ad alette (vedere «Livellamento») utilizzando una chiave fissa (misura 27 mm).

### Fissaggio tramite vuoto (accessori)

Per il fissaggio a depressione del supporto a colonna occorrono una normale pompa a vuoto e un set per depressione Bosch (accessorio).

La pompa a vuoto dovrà adempiere ai seguenti requisiti minimi:

Portata volumetrica:	6 m <sup>3</sup> /h
Depressione minima:	80 % (-800 mbar)

Per il fissaggio a depressione, il fondo dovrà essere liscio e piano. L'impiego su intonaco o muratura non è consentito.

Una volta collegata la depressione, accostare leggermente le viti di livello **6** al fondo, in modo da irrigidire il supporto a colonna e a scaricare leggermente l'anello di tenuta. In caso contrario, il supporto a colonna sarà accostato molto debolmente all'anello di tenuta.

Per il collegamento della pompa a vuoto e del set per depressione Bosch, leggere e seguire le relative istruzioni d'uso.

### ► Osservare scrupolosamente le indicazioni operative e di sicurezza relative al depressore ed al set per fissaggio tramite vuoto!

### Livellamento (non in caso di fissaggio tramite vuoto)

Avvitare o svitare le singole viti di livello **6** fino ad allineare esattamente la livella **14** sul trapano (in caso di montaggio in verticale), oppure la livella **15** sul trapano (in caso di montaggio in orizzontale).

Fissare ora saldamente il supporto a colonna mediante il fissaggio con tasselli.

## Uso

### ► Estrarre sempre la spina dalla presa della corrente prima di procedere ad operazioni di regolazione sull'apparecchio oppure prima di sostituire parti accessorie.

Accensione involontaria di trapani elettrici è la causa di diversi incidenti.

### ► Dopo ogni regolazione eseguita sul supporto a colonna, serrare nuovamente a fondo tutte le viti.

### Modifica dell'angolo di foratura

Allentare la vite inferiore **8** della regolazione angolo di foratura con una chiave fissa (ampiezza chiave 17 mm) e rimuovere la vite stessa.

Allentare la vite superiore **5** con una chiave fissa (ampiezza chiave 17 mm).

Allentare il dado di serraggio **11** con una chiave fissa (ampiezza chiave 24 mm). Regolare il supporto a colonna sull'angolo di foratura desiderato.

Fissare nuovamente il dado di serraggio **11** con la chiave fissa. Serrare la vite superiore **5** con una chiave fissa (ampiezza chiave 17 mm).

### ► Il supporto a colonna si potrà inserire soltanto quando il dado di serraggio **11** e la vite **5** della regolazione angolo saranno nuovamente fissate.

Dopo la foratura, procedendo in sequenza inversa, riportare la colonna del trapano **4** in posizione verticale (angolo di foratura 0°). A questo scopo, occorrerà reinserire la vite inferiore **8** e serrarla con una chiave fissa (ampiezza chiave 17 mm).

### Aspirazione dell'acqua

In caso di foratura a umido, per raccogliere l'acqua che fuoriesce dal foro occorreranno un apposito dispositivo di recupero dell'acqua e un aspiratore a umido/a secco (entrambi accessori).

Il dispositivo di recupero dell'acqua (vedere «Accessori», pagina 30) è previsto per l'impiego con il supporto a colonna per foratura al diamante GCR 180 e il trapano carotatore GDB 180 WE.

### Montaggio del dispositivo di recupero dell'acqua (vedi figura C)

Praticare nel coperchio a tenuta un'apertura per il diametro di foratura desiderato.

Spingere la molla tenditrice **19** fino a battuta nell'intaglio fra base **9** e colonna del trapano **4**. Accertarsi che la parte angolata della molla tenditrice sia rivolta in basso.

Portare in posizione il dispositivo di recupero dell'acqua e sistemare la molla tenditrice sui punti di appoggio del dispositivo di recupero dell'acqua (le linguette alle estremità della molla tenditrice vengono utilizzate per tenderla verso l'alto).

La forza di serraggio della molla spinge sul fondo il dispositivo di recupero dell'acqua con la relativa guarnizione, impedendo la fuoriuscita d'acqua mediante la depressione dell'aspiratore a umido/a secco.

## 30 | Nederlands

**Indicazioni operative****► Per la foratura osservare le istruzioni per l'uso del trapano carotatore impiegato.**

Per effettuare la foratura, allentare il freno di arresto **13** sino a quando il volantino a crociera **1** si possa muovere agevolmente. Durante tale fase, trattenere il volantino a crociera, per evitare che il trapano scivoli verso il basso in modo incontrollato.

Agendo sul volantino a crociera **1**, abbassare il trapano fino alla profondità di foratura desiderata.

Una volta conclusa l'operazione, ruotare in senso inverso fino a rendere la corona a forare completamente visibile.

Per ottenere la massima lunghezza di lavoro possibile, la carota andrà rimossa non appena occupi interamente la corona a forare. Successivamente, reintrodurre la corona nel foro e forare fino alla profondità massima.

**Manutenzione ed assistenza****Manutenzione e pulizia**

Tenere sempre perfettamente pulite la cremagliera **10** e le superfici di guida della colonna del trapano **4**.

**Registrazione delle guide di scorrimento (vedi figura D)**

Con il tempo è possibile che le guide di scorrimento **20** si usurino e che si crei un gioco fra le guide stesse e la colonna del trapano. Per eliminare tale gioco, le guide di scorrimento andranno registrate.

Allentare tutti e dieci i dadi esagonali **21** con una chiave fissa (ampiezza chiave 13 mm).

Serrare quindi uniformemente le spine filettate **22** fino a ridurre il gioco ad un valore minimo.

Serrare nuovamente tutti e dieci i dadi esagonali **21**.

Le guide di scorrimento andranno sostituite soltanto quando lo strato di scorrimento (colore rosso) sarà usurato. Ciò si può notare dalla scomparsa del colore rosso e dall'affiorare del materiale di supporto. Si raccomanda di far effettuare la sostituzione da un Centro Assistenza autorizzato per elettroutensili Bosch.

**Accessori**

Dispositivo di recupero dell'acqua (GCR 180) .....	2 608 550 621
Coperchio a tenuta per dispositivo di recupero dell'acqua (GCR 180) .....	2 608 550 624
Set di fissaggio:	
– per calcestruzzo .....	2 608 002 000
– per muratura .....	2 607 000 745
Set di tasselli calcestruzzo .....	2 608 002 001
Set per fissaggio tramite vuoto .....	2 608 550 623
Guarnizione in gomma per set da vuoto (GCR 180) .....	2 608 550 625
Aspiratore a umido/a secco GAS 35 M AFC	
Aspiratore a umido/a secco GAS 55 M AFC	

**Assistenza clienti e consulenza impieghi**

Il servizio di assistenza risponde alle Vostre domande relative alla riparazione ed alla manutenzione del Vostro prodotto nonché concernenti le parti di ricambio. Disegni in vista esplosa ed informazioni relative alle parti di ricambio sono consultabili anche sul sito:

**www.bosch-pt.com**

Il team Bosch che si occupa della consulenza impieghi vi aiuterà in caso di domande relative ai nostri prodotti ed ai loro accessori.

Per ogni tipo di richiesta o di ordinazione di pezzi di ricambio, è indispensabile comunicare sempre il codice prodotto a dieci cifre riportato sulla targhetta di fabbricazione del supporto a colonna.

**Italia**

Officina Elettroutensili  
Robert Bosch S.p.A.  
Corso Europa, ang. Via Trieste 20  
20020 LAINATE (MI)  
Tel.: (02) 3696 2663  
Fax: (02) 3696 2662  
Fax: (02) 3696 8677  
E-Mail: officina.elettroutensili@it.bosch.com

**Svizzera**

Sul sito [www.bosch-pt.com/ch/it](http://www.bosch-pt.com/ch/it) è possibile ordinare direttamente on-line i ricambi.  
Tel.: (044) 8471513  
Fax: (044) 8471553  
E-Mail: [AfterSales.Service@de.bosch.com](mailto:AfterSales.Service@de.bosch.com)

Ulteriori informazioni sulla foratura al diamante sono disponibili all'indirizzo [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

**Smaltimento**

Avviare ad un riciclaggio rispettoso dell'ambiente il supporto a colonna, gli accessori dismessi e gli imballaggi.

**Con ogni riserva di modifiche tecniche.**

**Nederlands****Veiligheidsvoorschriften****⚠ WAARSCHUWING Lees alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen die**


**bij de boorstandaard en de boormachine geleverd zijn.** Als de veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen niet in acht worden genomen, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

**Bewaar alle veiligheidsvoorschriften en aanwijzingen voor de toekomst.**

**► Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap instelt of toebehoren wisselt.** Onbedoeld starten van boormachines is de oorzaak van sommige ongevallen.

- ▶ **Bouw de boorstandaard correct op voordat u de boormachine monteert.** Een correcte montage is belangrijk om de juiste werking te waarborgen.
- ▶ **Bevestig de boormachine zeker op de boorstandaard voordat u de boormachine gebruikt.** Uitglijden van de boormachine in de boorstandaard kan tot verlies van de controle leiden.
- ▶ **Bevestig de boorstandaard op een stabiel en egaal oppervlak.** Als de boorstandaard kan uitglijden of wankel staat, kan de boormachine niet gelijkmatig en veilig worden geleid.
- ▶ **Houd de aansluitkabel van de boormachine uit de buurt van de plaats waar u werkt.** Beschadigde of in de war geraakte kabels vergroten het risico van een elektrische schok.
- ▶ **Verzorg de boorstandaard zorgvuldig. Controleer of bewegende delen van het gereedschap correct functioneren en niet vastklemmen en of onderdelen zodanig gebroken of beschadigd zijn dat de werking van de boorstandaard nadelig wordt beïnvloed. Laat beschadigde delen repareren voordat u de boorstandaard gebruikt.** Veel ongevallen hebben hun oorzaak in slecht onderhouden gereedschappen.
- ▶ **Laat de boorstandaard alleen repareren door gekwalificeerd, vakkundig personeel en alleen met originele vervangingsonderdelen.** Daarmee wordt gewaarborgd dat de veiligheid van het gereedschap in stand blijft.
- ▶ **Neem de veiligheids- en werkvoorschriften voor de gebruikte boormachine, de inzetgereedschappen en het toebehoren strikt in acht.**
- ▶ **Overbelast de boorstandaard niet en gebruik deze niet als ladder of steiger.** Overbelasting of staan op de boorstandaard kan ertoe leiden dat het zwaartepunt van de boorstandaard naar boven verschuift en deze omvalt.
- ▶ **Houd uw werkomgeving schoon en goed verlicht.** Een rommelige of onverlichte werkomgeving kan tot ongevallen leiden.
- ▶ **Verwijder instelgereedschappen of schroef sleutels voordat u het gereedschap inschakelt.** Een instelgereedschap of sleutel in een draaiend deel van het gereedschap kan tot verwondingen leiden.
- ▶ **Voorkom een ongewone lichaamshouding. Zorg ervoor dat u stevig staat en steeds in evenwicht blijft.** Daardoor kunt u het elektrische gereedschap in onverwachte situaties beter onder controle houden.
- ▶ **Bewaar een niet-gebruikte boorstandaard buiten bereik van kinderen. Laat het gereedschap niet gebruiken door personen die er niet mee vertrouwd zijn en deze aanwijzingen niet hebben gelezen.** Gereedschappen zijn gevaarlijk wanneer deze door onervaren personen worden gebruikt.
- ▶ **Beveilig voor alle werkzaamheden aan boorstandaard of boormachine, in werkpauses alsook bij niet-gebruik de boorstandaard door vastdraaien van de vastzetrem 13 tegen onbedoeld bewegen.**
- ▶ **Het elektrische gereedschap mag alleen aan stroomnetten met aarddraad en voldoende dimensionering gebruikt worden.**

- ▶ **Bevestig de boorstandaard altijd met pluggen of vacuüm (accessoire) om het per ongeluk kantelen van de boorstandaard bij ingezette diamantboormachine en boorkroon te verhinderen.**

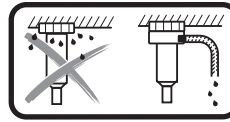

**Bij het bovenhands nat boren moet het water opgevangen worden.** Plaats hiervoor het elektrische gereedschap in een boorstandaard en monteer een watervangring (zie „Montage van de watervangring”, pagina 33).

- ▶ **Zorg ervoor dat watervoerende slangen, verbindingdelen alsook de watervangring (accessoire) in perfecte staat zijn. Vervang beschadigde of versleten delen voor het volgende gebruik.** Het lekken van water uit delen van het elektrische gereedschap verhoogt de kans op een elektrische schok.
- ▶ **Neem de geldende nationale en internationale normen in acht.**

## Product- en vermogensbeschrijving



**Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle voorschriften.** Als de waarschuwingen en voorschriften niet worden opgevolgd, kan dit een elektrische schok, brand of ernstig letsel tot gevolg hebben.

Vouw de uitvouwbare pagina met de afbeelding van de boorstandaard open en laat deze pagina opgevouwen terwijl u de gebruiksaanwijzing leest.

### Gebruik volgens bestemming

De diamantboorstandaard is voor de opname van de Bosch diamantboormachine GDB 180 WE bedoeld. Andere toestellen mogen niet ingezet worden.

De diamantboorstandaard kan met behulp van een plug aan de grond of aan de muur aangebracht, alsook boven het hoofd bevestigd worden.

De diamantboorstandaard kan met behulp van vacuüm (accessoire) aan de grond of (met een bijkomende beveiliging) aan de muur aangebracht worden. Een bevestiging boven lichaamshoogte is niet toegestaan.

### Afgebeelde componenten

De componenten zijn genummerd zoals op de afbeelding van de boorstandaard op de pagina met afbeeldingen.

- 1 Draaikruis
- 2 Schroef op de machineopname
- 3 Machineopname
- 4 Boorkolom
- 5 Bovenste schroef van de boorhoekverstelling
- 6 Nivelleerschroef
- 7 Watervangring\*
- 8 Onderste schroef van de boorhoekverstelling
- 9 Bodemplaat



## 32 | Nederlands

- 10 Tandheugel
- 11 Spanmoer van de boorhoekverstelling
- 12 Voedingsrondsel
- 13 Vastzetrem
- 14 Libel voor verticaal uitrichten (GDB 180 WE)
- 15 Libel voor horizontaal uitrichten (GDB 180 WE)
- 16 Metselwerkplug/betonplug\*
- 17 Snelspanspil\*
- 18 Vleugelmoer\*
- 19 Spanveer van de watervangring\*
- 20 Glijgeleidingen
- 21 Zeskantmoer van de glijgeleidingen (10 stuks)
- 22 Draadpen van de glijgeleidingen (10 stuks)

\* Niet elk afgebeeld en beschreven toebehoren wordt standaard meegeleverd. Het volledige toebehoren vindt u in ons toebehoren-programma.

## Technische gegevens

Diamantboorstandaard		GCR 180
Productnummer		3 601 A90 100
Afmetingen		
– Hoogte	mm	767
– Breedte	mm	205
– Diepte	mm	423,5
Diameter machineopname	mm	60
Afmetingen boorkroon max.		
– Diameter	mm	180
– Diameter met watervangring	mm	132
– Lengte	mm	530
Boorslag max.	mm	514
Werklengte max.	mm	455
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

Conformiteitsverklaring 

We verklaren op onze verantwoordelijkheid dat het onder „Technische gegevens” beschreven product aan alle desbetreffende bepalingen van de richtlijn 2006/42/EG inclusief de wijzigingen ervan voldoet.

Technisch dossier (2006/42/EG) bij:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA

*Henk Becker i.v. Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montage

## Boorstandaard monteren

## Boorkolom oprichten

Breng de boorkolom **4** in verticale positie. Plaats de onderste schroef **8** (zie afbeelding op de pagina met afbeeldingen). Draai de onderste schroef **8** en de bovenste schroef **5** met een steeksleutel (sleutelwijdte 17 mm) vast. Draai de spanmoer **11** met een steeksleutel (sleutelwijdte 24 mm) vast.

## Draaikruis

Schroef de drie greepstangen van het draaikruis **1** tot aan de aanslag in de middennaaf van het draaikruis.

Het draaikruis **1** dient als voedingskruk bij het boren.

Om te boren schuift u het draaikruis indien nodig links of rechts tot aan de aanslag op het voedingsrondsel **12**. Om het draaikruis af te nemen, trekt u het er krachtig af.

## Voedingsvergrendeling met vastzetrem

Schroef vóór de eerste ingebruikneming de vastzetrem **13** in de vrije draadboring onder het voedingsrondsel **12**.

Vergrendel de voeding voor alle werkzaamheden aan de boorstandaard, bij werkpauses en bij niet-gebruik. Draai hiervoor de vastzetrem **13** aan.

Los om te boren de vastzetrem **13** zodanig dat het draaikruis **1** licht bewegen kan worden. Houd hierbij het draaikruis vast om het ongecontroleerd wegglijden van de boormachine te verhinderen.

## Diamantboormachine in de standaard bevestigen (zie afbeelding A)

Verwijder de extra greep van uw boormachine (zie gebruiks-aanwijzing van de boormachine).

Zorg ervoor dat de vastzetrem **13** aangetrokken is.

Maak de schroef **2** aan de toestelopname met een steeksleutel (sleutelwijdte 13 mm) los. Plaats de boormachine met de spanhals van boven tot aan de aanslag in de toestelopname **3**.

Draai de boormachine in de toestelopname, zodat alle schakelaars goed bereikbaar zijn en de aansluiting van de stofafzuiging/waterkoeling aan de boormachine de boorbewerking niet hindert. Draai de schroef **2** met de steeksleutel (sleutelwijdte 13 mm) vast.

Schuif het draaikruis **1** voor de boorbewerking rechts of links op het voedingsrondsel **12**.

► **Controleer of de boormachine stevig in de machineopname vastzit.**

Ga bij het uitnemen van de boormachine uit de boorstandaard in de omgekeerde volgorde te werk.

## Boorstandaard bevestigen

**Opmerking:** Bevestig de boorstandaard zonder speling. Zo voorkomt u het vastklemmen van de boorkroon en het als gevolg daarvan afbreken van segmenten.

Bevestig afhankelijk van het soort en de gesteldheid van de ondergrond de boorstandaard met plug of vacuüm aan het geplande boorgat.



### Boorstandaard voor de bevestiging positioneren

Teken het gewenste boorgatmidden aan de ondergrond af. Markeer de buitenafmetingen van de boorkroon waarmee u wilt boren, met het boorgatmidden als centrum.

Bevestig de boorstandaard (met ingezette boormachine) zodanig met plug of vacuüm dat de gemonteerde boorkroon met de afgetekende afmetingen gelijk ligt.

### Bevestiging met pluggen (zie afbeelding B)

Boor een apart bevestigingsgat voor de bevestiging van de boorstandaard met pluggen (toebehoren) in metselwerk of beton.

#### Afstand pluggat – Midden van het geplande boorgat

Optimaal	210 mm
Mogelijk	200 – 300 mm

Voor het pluggat gelden de volgende maten:

	Diameter	Diepte
Metselwerk	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Breng een betonplug met spreidwijdte of een metselwerkplug **16** aan. Schroef de snelspanspil **17** in de plug.

Plaats de boorstandaard en een onderlegring erop en schroef deze met de vleugelmoer **18** vast. Draai de vleugelmoer na het waterpas stellen (zie „Waterpas stellen”) met een steeksleutel (sleutelwijdte 27 mm) vast.

### Bevestiging door middel van een vacuüm (toebehoren)

Voor de bevestiging van de boorstandaard met vacuüm hebt u een courante vacuümpomp en een Bosch-vacuümset (accessoire) nodig.

De vacuümpomp moet aan de volgende minimumvereisten voldoen:

Volumestroom:	6 m <sup>3</sup> /h
Vacuüm minstens:	80 % (–800 mbar)

Voor de bevestiging met vacuüm moet de ondergrond glad en effen zijn. Het gebruik op pleister of metselwerk is niet toegestaan.

Plaats, nadat de vacuümverbinding tot stand is gebracht, de nivelleerschroeven **6** licht op de ondergrond zodat de boorstandaard vastzit en de afdichtingsring een beetje ontspant. Anders zit de boorstandaard heel zacht op de afdichtingsring. Voor de aansluiting van vacuümpomp en Bosch-vacuümset dient u de gebruiksaanwijzingen te lezen en in acht te nemen.

► **Neem de veiligheids- en werkvoorschriften voor de vacuümpomp en vacuümset strikt in acht.**

### Waterpas stellen (niet bij bevestiging door middel van een vacuüm)

Draai de nivelleerschroeven **6** afzonderlijk zo ver in of uit tot de waterpas **14** aan de boormachine (bij verticale montage) of de waterpas **15** aan de boormachine (bij horizontale montage) exact uitgelijnd is.

Bevestig nu de boorstandaard vast met plugbevestiging.

## Gebruik

- **Trek de stekker uit het stopcontact voordat u het gereedschap instelt of toebehoren wisselt.** Onbedoeld starten van boormachines is de oorzaak van sommige ongevallen.
- **Draai na elke verstelling aan de boorstandaard alle schroeven opnieuw vast.**

### Boorhoek wijzigen

Maak de onderste schroef **8** van de boorhoekverstelling met een steeksleutel (sleutelwijdte 17 mm) los en verwijder deze.

Maak de bovenste schroef **5** met een steeksleutel (sleutelwijdte 17 mm) los.

Maak de spanmoer **11** met een steeksleutel (sleutelwijdte 24 mm) los. Plaats de boorstandaard op de gewenste boorhoek.

Draai de spanmoer **11** met de steeksleutel opnieuw stevig vast. Draai de bovenste schroef **5** met een steeksleutel (sleutelwijdte 17 mm) vast.

- **De boorstandaard mag pas ingezet worden als spanmoer 11 en schroef 5 van de hoekverstelling opnieuw vastgedraaid zijn.**

Na het boren brengt u de boorkolom **4** in omgekeerde volgorde opnieuw in de verticale positie (boorhoek van 0°). Hiervoor moet u de onderste schroef **8** opnieuw inzetten en met een steeksleutel (sleutelwijdte 17 mm) vastdraaien.

### Waterafzuiging

Om het bij het nat boren uit de boring komende water op te vangen, hebt u een watervangring en een alleszuiger nodig (beide accessoires).

De watervangring (zie „Toebehoren”, pagina 34) is voor het gebruik met een diamantboorstandaard GCR 180 en de diamantboormachine GDB 180 WE bestemd.

### Montage van de watervangring (zie afbeelding C)

Snijd een opening voor de gewenste boordiameter in het afdichtingsdeksel.

Schuif de spanveer **19** tot aan de aanslag in de spleet tussen bodemplaat **9** en boorkolom **4**. Controleer of het afgeschuinde deel van de spanveer naar onderen wijst.

Breng de watervangring in positie en leg de spanveer op de oplegpunten aan de watervangring. (De lippen aan de uiteinden van de spanveer dienen om de spanveer naar boven te trekken.)

Door de spankracht van de veer wordt de watervangring met zijn afdichting op de ondergrond gedrukt en deze verhindert samen met het vacuüm van de alleszuiger het lekken van water.

### Tips voor de werkzaamheden

- **Neem voor de boorwerkzaamheden de gebruiksaanwijzing van de diamantboormachine in acht.**

Los om te boren de vastzetrem **13** zodanig dat het draaikruis **1** licht bewogen kan worden. Houd hierbij het draaikruis vast om het ongecontroleerd wegglijden van de boormachine te verhinderen.

**34 | Dansk**

Draai met het draaikruis **1** de boormachine tot aan de gewenste boordiepte naar onderen.

Draai de aanzetkruk vervolgens terug tot de boorkroon volledig zichtbaar is.

Om de maximaal mogelijke werklengte te bereiken, moet u de boorkern verwijderen zodra deze de boorkroon volledig vult. Breng dan de boorkroon opnieuw in het boorgat in en boor tot aan de maximumdiepte.

## Onderhoud en service

### Onderhoud en reiniging

Houd de tandheugel **10** en de geleidingsvlakken van de boorkolom **4** altijd schoon.

### Glijgeleidingen bijstellen (zie afbeelding D)

Na verloop van tijd kunnen de glijgeleidingen **20** verslijten en er treedt speling tussen de glijgeleidingen en de boorkolom op. Om deze speling te verhelpen, moet u de glijgeleidingen bijstellen.

Draai de tien zeskantmoeren **21** met een steeksleutel (sleutelwijdte 13 mm) los.

Trek daarna de draadpennen **22** gelijkmatig aan tot de speling geminimaliseerd is.

Draai de tien zeskantmoeren **21** opnieuw vast.

De glijringen dienen pas vervangen te worden als de glijlaag (rode kleur) versleten is. Dit is het geval als de rode kleur verdwenen is en het dragermateriaal tevoorschijn komt. Er wordt aangeraden om de vervanging door een geautoriseerde klantendienst voor elektrische gereedschappen van Bosch te laten uitvoeren.

### Toebehoren

Watervangring (GCR 180) .....	2 608 550 621
Afdichtingsdeksel voor watervangring (GCR 180) .....	2 608 550 624
Bevestigingsset:	
– voor beton .....	2 608 002 000
– voor metselwerk .....	2 607 000 745
Pluggenset voor beton .....	2 608 002 001
Vacuümset .....	2 608 550 623
Afdichtingsrubber voor vacuümset (GCR 180) .....	2 608 550 625
Alleszuiger GAS 35 M AFC	
Alleszuiger GAS 55 M AFC	

### Klantenservice en gebruiksadvisiezen

Onze klantenservice beantwoordt uw vragen over reparatie en onderhoud van uw product en over vervangingsonderdelen. Explosietekeningen en informatie over vervangingsonderdelen vindt u ook op:

**www.bosch-pt.com**

Het Bosch-team voor gebruiksadvisiezen helpt u graag bij vragen over onze producten en toebehoren.

Vermeld bij vragen en bestellingen van vervangingsonderdelen altijd het uit tien cijfers bestaande zaaknummer volgens het typeplaatje van de boorstandaard.

### Nederland

Tel.: (076) 579 54 54

Fax: (076) 579 54 94

E-mail: gereedschappen@nl.bosch.com

### België

Tel.: (02) 588 0589

Fax: (02) 588 0595

E-mail: outillage.gereedschap@be.bosch.com

Meer informatie over het diamantboren vindt u op

**www.bosch-diamond.com.**

### Afvalverwijdering

Boorstandaard, toebehoren en verpakkingen moeten op een voor het milieu verantwoorde wijze worden hergebruikt.

**Wijzigingen voorbehouden.**

## Dansk

### Sikkerhedsinstrukser


**⚠ ADVARSEL** Læs alle sikkerhedsforskrifter og instrukser, der følger med borestanderen eller boremaskinen. I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsforskrifterne og instrukserne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

**Opbevar alle sikkerhedsforskrifter og instrukser til senere brug.**

- ▶ **Træk stikket ud af stikdåsen, inden maskinen indstilles eller tilbehørsdele skiftes.** Utilsigtet start af boremaskiner er årsagen til nogle uheld.
- ▶ **Opbyg borestanderen rigtigt, før boremaskinen monteres.** Rigtig samling er vigtig for at sikre en fejlfri funktion.
- ▶ **Fastgør boremaskinen sikkert på borestanderen, før du tager den i brug.** Hvis boremaskinen skrider i borestanderen, kan man miste kontrollen over maskinen.
- ▶ **Fastgør borestanderen på en fast, jævn flade.** Kan borestanderen skride eller vakle, kan boremaskinen ikke føres jævnt og sikkert.
- ▶ **Hold boremaskinens tilslutningsledning væk fra arbejdsområdet.** Beskadigede eller vikledede ledninger øger risikoen for elektrisk stød.
- ▶ **Borestanderen bør vedligeholdes omhyggeligt. Kontrolér, at bevægelige maskindele fungerer korrekt, at de ikke sidder fast, og om dele er brækket eller beskadiget, således at borestanderens funktion påvirkes. Få beskadigede dele repareret, inden borestanderen tages i brug.** Mange uheld skyldes dårligt vedligeholdte maskiner.
- ▶ **Sørg for, at borestanderen kun reparerer af specialiseret personale og at der kun benyttes originale reservedele.** Dermed sikres størst mulig maskinsikkerhed.

► **Sikkerheds- og arbejdsforskrifterne for den benyttede boremaskine samt det benyttede indsatsværktøj og tilbehør skal overholdes meget nøje!**

- **Overbelast ikke borestanderen og brug den ikke som stige eller stillads.** Overbelastning eller ophold oven på borestanderen kan medføre, at borestanderens tyngdepunkt forskydes opad og at den vipper.
- **Sørg for, at arbejdsområdet er rent og rigtigt belyst.** Uorden eller uoplyste arbejdsområder øger faren for uheld.
- **Fjern indstillingsværktøj eller skruenøgle, inden maskinen tændes.** Hvis et stykke værktøj eller en nøgle sidder i en roterende maskindel, er der risiko for personskader.
- **Undgå en anormal legemsposition. Sørg for at stå sikkert, mens der arbejdes, og kom ikke ud af balance.** Dermed har du bedre muligheder for at kontrollere el-værktøjet, hvis der skulle opstå uventede situationer.
- **Opbevar ubenyttede borestandere uden for børns rækkevidde. Lad aldrig personer, der ikke er fortrolige med maskinen eller ikke har gennemlæst disse instrukser, benytte maskinen.** El-værktøj er farligt, hvis det benyttes af ukyndige personer.
- **Før du arbejder på borestanderen eller boremaskinen samt i arbejds pauser og ved opbevaring af borestanderen, skal du spænde bremsen 13, så den ikke starter utilsigtet.**
- **El-værktøjet må kun drives tilsluttet et strømnet med beskyttelsesleder og tilstrækkelig dimensionering.**
- **Fastgør altid borestanderen ved hjælp af dyvel eller vakuum (tilbehør) for at undgå, at borestanderen vælter med isat diamantboremaskine og borekrone.**

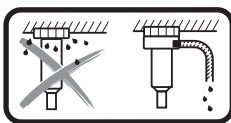

Ved vådboring over hovedhøjde skal det genererede vand opsamles. Indsæt i den forbindelse el-værktøjet i en borestander, og monter en vandsamlering (se „Montering af vandsamlering“, side 37).

- **Sørg for, at vandførende slanger, forbindelsesdele og vandsamleringen (tilbehør) er i fejlfri tilstand. Udskift beskadigede eller slidte dele, før værktøjet bruges igen.** Hvis der kommer vand ud fra dele af el-værktøjet, forøges risikoen for elektrisk stød.
- **Overhold gældende nationale og internationale standarder.**

## Beskrivelse af produkt og ydelse



**Læs alle sikkerhedsinstrukser og anvisninger.** I tilfælde af manglende overholdelse af sikkerhedsinstrukserne og anvisningerne er der risiko for elektrisk stød, brand og/eller alvorlige kvæstelser.

Klap venligst foldesiden med illustration af borestanderen ud og lad denne side være foldet ud, mens du læser betjeningsvejledningen.

## Beregnet anvendelse

Diamantborestanderen er beregnet til montering af Bosch-diamantboremaskine GDB 180 WE. Andre maskiner må ikke anvendes.

Diamantborestanderen kan fastgøres til gulvet eller på væggen ved hjælp af en dyvel eller fastgøres over hovedhøjde. Diamantborestanderen kan monteres på gulvet ved hjælp af vakuum (tilbehør) eller på væggen (med ekstra sikring). Fastgørelse over hovedhøjde er ikke tilladt.

## Illustrerede komponenter

Nummereringen af de illustrerede komponenter refererer til illustrationen af borestanderen på illustrationssiden.

- 1 Krydsgræb
- 2 Skruer på værktøjsholderen
- 3 Maskinholder
- 4 Boreøjle
- 5 Øverste skrue til borevinkelindstilling
- 6 Nivelleringskrue
- 7 Vandsamlering\*
- 8 Nederste skrue til borevinkelindstilling
- 9 Bundplade
- 10 Tandstang
- 11 Spændemøtrik til borevinkelindstilling
- 12 Fremføringsdrev
- 13 Bremse
- 14 Libelle til lodret indstilling (GDB 180 WE)
- 15 Libelle til vandret indstilling (GDB 180 WE)
- 16 Murværksdyvel/betondyvel\*
- 17 Hurtigspændespindel\*
- 18 Vingemøtrik\*
- 19 Spændefjeder til vandsamlering\*
- 20 Glideføringer
- 21 Sekskantmøtrik til glideføringer (10 stk.)
- 22 Gevindstift til glideføringer (10 stk.)

\*Tilbehør, som er illustreret og beskrevet i brugsanvisningen, er ikke indeholdt i leveringen. Det fuldstændige tilbehør findes i vores tilbehørsprogram.

## Tekniske data

Diamantborestanderen		GCR 180
Typenummer		3 601 A90 100
Mål		
– Højde	mm	767
– Bredde	mm	205
– Dybde	mm	423,5
Diameter maskinholder	mm	60
Mål borekrone maks.		
– Diameter	mm	180
– Diameter med vandsamlering	mm	132
– Længde	mm	530
Arbejds længde max.	mm	514
Arbejds længde maks.	mm	455
Vægt svarer til EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

36 | Dansk


**Overensstemmelseserklæring** 

Vi erklærer som eneansvarlige, at de produkt, der er beskrevet under „Tekniske data“, opfylder alle relevante bestemmelser i direktivet 2006/42/EF med tilhørende ændringer.

Teknisk dossier (2006/42/EF) ved:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

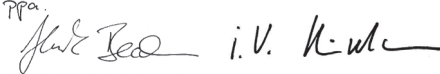PPA.  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Montering****Borestander monteres****Opretning af boresøjle**

Bring boresøjlen **4** i lodret position. Indsæt den nederste skrue **8** (se billede på grafiksiden). Stram den nederste skrue **8** og den øverste skrue **5** med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 17 mm). Stram spændemøtrikken **11** med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 24 mm).

**Krydsgreb**

Skrue de tre grebstænger til krydsgrebet **1** ind til anslaget i krydsgrebets midternav.

Krydsgrebet **1** fungerer som fremføringshåndsving ved boring. Ved boring skubber du krydsgrebet til venstre eller højre (afhængigt af boreopgave) til anslag på fremføringsdrevet **12**. Krydsgrebet tages af ved at trække kraftigt i det.

**Fremføringslåsning med bremse**

Skrue før første ibrugtagning bremsen **13** ind i den fri gevindboring under fremføringsdrevet **12**.

Lås altid fremføringen ved arbejde på borestanderen, i arbejds pauser og når værktøjet ikke benyttes. Dette gøres ved at stramme bremsen **13**.

Ved boring skal bremsen **13** løsnes så meget, at krydsgrebet **1** let kan bevæges. Hold samtidig fast i krydsgrebet for at forhindre, at boremaskinen ukontrolleret glider ned.

**Diamantboremaskine sættes i (se Fig. A)**

Fjern din boremaskines ekstrahåndtag (se driftsvejledning til boremaskinen).

Sørg for, at bremsen **13** er strammet.

Løsn skruen **2** på værktøjsholderen med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 13 mm). Indsæt boremaskinen med spændehalshen fra oven i værktøjsholderen **3** til anslaget.

Drej boremaskinen i værktøjsholderen, så alle kontakter er lettilgængelige, og tilslutningen for støvsugning/vandkøling på boremaskinen ikke hæmmer boreprocessen. Stram skruen **2** med gaffelnøglen (nøglestørrelse 13 mm).

Skub krydsgrebet **1** til boreprocessen til højre eller venstre på fremføringsdrevet **12**.

**► Kontrollér, at boremaskinen sidder rigtigt fast i maskinholderen.**

Gå frem i omvendt rækkefølge for at tage boremaskinen ud af borestanderen.

**Borestander fastgøres**

**Bemærk:** Fastgør borestanderen slørfrit. Således undgås, at borekronen kommer i klemme, hvilket kan føre til segmentafrivning.

Fastgør borestanderen med dyvler eller vakuum på det planlagte borehul, afhængigt af underlagets beskaffenhed.

**Borestander positioneres foran fastgørelse**

Afmærk den ønskede borehulsmidte på underlaget. Markér ydermålene af borekronen, som du vil benytte til boreopgaven, med borehulsmidten som centrum.

Fastgør borestanderen (med indsat boremaskine) med dyvler eller vakuum, så den monterede borekrone stemmer overens med de afmærkede mål.

**Fastgørelse med dyvler (se Fig. B)**

Bor et separat fastgørelseshul i murværk eller beton, hvis borestanderen skal fastgøres med dyvler (tilbehør).

**Afstand dyvlehul – Midte på det planlagte borehul**

optimal	210 mm
mulig	200–300 mm

For dyvlehullet gælder følgende mål:

	Diameter	Dybde
Murværk	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Indsæt en betondyvler med spredkile eller en murværksdyvler **16**. Skru hurtigspændespindlen **17** ind i dyvlen.

Placér borestanderen og en spændeskive og skru det hele fast med vingemøtrikken **18**. Spænd vingemøtrikken efter nivelleringsringen (se „Nivellering“) med en gaffelnøgle (nøglevidde 27 mm).

**Fastgørelse med vakuum (tilbehør)**

Til fastgørelse af borestanderen med vakuum kræves en gængs vakuumpumpe og et Bosch-vakuumsæt (tilbehør).

Vakuumpumpen skal opfylde følgende minimumskrav:

Volumenstrøm:	6 m <sup>3</sup> /h
Vakuum mindst:	80 % (–800 mbar)

Ved fastgørelse med vakuum skal underlaget være glat og jævnt. Anvendelse på puds eller murværk er ikke tilladt. Når vakuumforbindelsen er etableret, påsættes nivelleringsskrue **6** let på underlaget, så borestanderen sidder stift, og tætningsringen let afspændes. Ellers sidder borestanderen meget blødt på tætningsringen.

Ved tilslutningen af vakuumpumpe og Bosch-vakuumsæt skal de respektive driftsvejledninger læses og følges.

**► Sikkerheds- og arbejdsforskrifterne for vakuumpumpe og vakuumsæt skal overholdes nøje!**

### Nivellering (ikke ved fastgørelse med vakuum)

Drej nivelleringskruerne **6** enkeltvis så langt ind eller ud, at libellen **14** på boremaskinen (ved lodret montering) eller libellen **15** på boremaskinen (ved vandret montering) er justeret præcist.

Fikser nu borestanderen fast med dyvelfastgørelse.

### Brug

► **Træk stikket ud af stikdåsen, inden maskinen indstilles eller tilbehørsdele skiftes.** Utilsigtet start af boremaskiner er årsagen til nogle uheld.

► **Spænd altid alle skrue igen efter justering af borestanderen.**

### Borevinkel ændres

Løsn den nederste skrue **8** til borevinkelindstillingen med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 17 mm), og tag den af.

Løsn den øverste skrue **5** med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 17 mm).

Løsn spændemøtrikken **11** med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 24 mm). Stil borestanderen på den ønskede borevinkel.

Stram igen spændemøtrikken **11** forsvarligt med gaffelnøglen. Stram den øverste skrue **5** med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 17 mm).

► **Borestanderen må først benyttes, når spændemøtrik **11** og skrue **5** til vinkelindstillingen er strammet forsvarligt igen.**

Efter boringen skal boresøjlen **4** igen bringes i lodret position (borevinkel på 0°) i omvendt rækkefølge. Hertil skal du igen indsætte den nederste skrue **8** og stramme den med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 17 mm).

### Vandopsugning

Til at opsamle det genererede vand fra boringen ved vådboring skal du bruge en vandsamlering og en våd-/tørsuger (begge dele er tilbehør).

Vandsamleringen (se „Tilbehør“, side 37) er beregnet til at blive anvendt med diamantborestanderen GCR 180 og diamantboremaskinen GDB 180 WE.

### Montering af vandsamlering (se Fig. C)

Skær en åbning til den ønskede borediameter i tætningsdækslet.

Skub spændefjederen **19** ind til anslaget i spalten mellem bundplade **9** og boresøjle **4**. Sørg for, at den vinklede del af spændefjederen peger nedad.

Bring vandsamleringen i position, og læg spændefjederen på anlægspunkterne på vandsamleringen. (Laskerne ved spændefjederens ender benyttes til at trække spændefjederen opad.)

På grund af fjederens spændekraft trykkes vandsamleringen med sin tætning ned mod underlaget og sikrer sammen med våd-/tørsugerens vakuum, at der ikke kommer vand ud.

### Arbejdsvejledning

► **Læs og overhold betjeningsvejledningen til diamantboremaskinen.**

Ved boring skal bremsen **13** løsnes så meget, at krydsgrebet **1** let kan bevæges. Hold samtidig fast i krydsgrebet for at forhindre, at boremaskinen ukontrolleret glider ned.

Drej boremaskinen ned til den ønskede boreddybde med krydsgrebet **1**.

Drej herefter tilbage, til borekronen ses helt tydeligt.

For at nå den maksimalt mulige arbejds længde skal du fjerne borekernen, så snart den udfylder hele borekronen. Før så igen borekronen ind i borehullet, og bor til maksimal dybde.

### Vedligeholdelse og service

#### Vedligeholdelse og rengøring

Sørg altid for, at tandstangen **10** og føringsfladerne på boresøjlen **4** er rene.

#### Efterjustering af glideføringer (se Fig. D)

Glideføringerne **20** kan efterhånden blive slidte, og der opstår slør mellem glideføringerne og boresøjlen. For at fjerne dette slør skal glideføringerne efterjusteres.

Løsn alle ti sekskantmøtrikker **21** med en gaffelnøgle (nøglestørrelse 13 mm).

Stram derefter gevindstifterne **22** jævnt, til sløret er minimeret. Stram alle ti sekskantmøtrikker **21** forsvarligt igen.

Det er først nødvendigt at udskifte glideføringerne, når glidelaget (rød farve) er slidt væk. Dette er tilfældet, når det røde lag er forsvundet, og bærer materialet bliver synligt. Det anbefales at lade en autoriseret kundeservice for Bosch-elmærktøj foretage udskiftningen.

#### Tilbehør

Vandsamlering (GCR 180) . . . . . 2 608 550 621

Tætningsdæksel til vandsamlering (GCR 180) . . . . . 2 608 550 624

Monterings sæt:

– Til beton . . . . . 2 608 002 000

– Til murværk . . . . . 2 607 000 745

Dyvelsæt til beton . . . . . 2 608 002 001

Vakuumsæt . . . . . 2 608 550 623

Tætningsgummi til vakuumsæt (GCR 180) . . 2 608 550 625

Våd-/tørsuger GAS 35 M AFC

Våd-/tørsuger GAS 55 M AFC

#### Kundeservice og brugerrådgivning

Kundeservice besvarer dine spørgsmål vedr. reparation og vedligeholdelse af dit produkt samt reservedele. Eksplosions-tegninger og informationer om reservedele findes også under:

**www.bosch-pt.com**

Bosch brugerrådgivningsteamet vil gerne hjælpe dig med at besvare spørgsmål vedr. vores produkter og deres tilbehør.

Det 10-cifrede typenummer på borestanderens typeskilt skal altid angives ved forespørgsler og bestilling af reservedele!

## 38 | Svenska

**Dansk**

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup

På [www.bosch-pt.dk](http://www.bosch-pt.dk) kan der online bestilles reservedele eller oprettes en reparations ordre.

Tlf. Service Center: 44898855

Fax: 44898755

E-Mail: [vaerktoej@dk.bosch.com](mailto:vaerktoej@dk.bosch.com)

Yderligere oplysninger om diamantboring finder du under [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

**Bortskaffelse**

Boretander, tilbehør og emballage skal genbruges på en miljøvenlig måde.

Ret til ændringer forbeholdes.


**Svenska****Säkerhetsanvisningar**

**⚠️ VARNING** Läs noga alla säkerhetsanvisningar och instruktioner som följer med borrarstativet och bormaskinen. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Ta väl vara på säkerhetsanvisningarna och instruktionerna för senare behov.

- ▶ **Dra stickproppen ur vägguttaget innan inställningar utförs eller tillbehörskomponenter byts ut.** Oavsiktlig start av bormaskiner kan leda till olyckor.
- ▶ **Montera borrarstativet korrekt innan bormaskinen spänns fast.** Korrekt hopsättning är en förutsättning för felfri funktion.
- ▶ **Fäst bormaskinen ordentligt på borrarstativet innan den tas i bruk.** Om bormaskinen slirar på borrarstativet finns risk för att du förlorar kontrollen över verktyget.
- ▶ **Fäst borrarstativet på en stadig och plan yta.** Om borrarstativet slirar eller vacklar kan bormaskinen inte styras ordentligt och säkert.
- ▶ **Håll bormaskinens anslutningskabel på betryggande avstånd från arbetsområdet.** Skadade eller tillrasslade ledningar ökar risken för elstöt.
- ▶ **Sköt borrarstativet omsorgsfullt. Kontrollera att rörliga komponenter fungerar felfritt och inte kärvar, att komponenter inte brustit eller skadats; orsaker som kan leda till att borrarstativets funktioner påverkas menligt. Låt skadade delar repareras innan borrarstativet tas i bruk.** Många olyckor orsakas av dåligt skötta verktyg.
- ▶ **Låt endast kvalificerad fackpersonal reparera borrarstativet och med originalreservdelar.** Detta garanterar att verktygets säkerhet upprätthålls.

- ▶ **Säkerhets- och arbetsanvisningarna för använd bormaskin och använda insatsverktyg och tillbehör ska ovillkorligen följas!**
- ▶ **Överbelasta inte borrarstativet och använd det inte heller som steg eller ställ.** Om borrarstativet överbelastas eller om man stiger upp på stativet kan det lätt hända att dess tyngdpunkt förändras varefter det tippar.
- ▶ **Håll arbetsplatsen ren och välbelyst.** Oordning på arbetsplatsen och dåligt belyst arbetsområde kan leda till olyckor.
- ▶ **Ta bort alla inställningsverktyg och skruvnycklar innan du kopplar på elverket.** Ett verktyg eller en nyckel i en roterande komponent kan medföra kroppsskada.
- ▶ **Undvik en onormal kroppsställning. Se till att du står stadigt och håller balansen.** I detta fall kan du lättare kontrollera elverket i oväntade situationer.
- ▶ **Förvara borrarstativet oåtkomligt för barn. Låt verktyget inte användas av personer som inte är förtrogna med dess användning eller inte läst denna anvisning.** Verktygen är farliga om de användas av oerfarna personer.
- ▶ **Innan alla arbeten på borrarstativet eller bormaskinen, vid pauser i arbetet eller vid förvaring, säkra borrarstativet genom att dra åt bromsen 13 mot oavsiktliga rörelser.**
- ▶ **Elverket får endast tas i drift i strömnät med skyddsledare och tillräckliga dimensioner.**
- ▶ **Fäst alltid borrarstativet med pluggar eller vakuumpåsar för att förhindra att borrarstativet välter med monterad diamantbormaskin.**



Vid våtboring över huvudhöjd måste utträdande vatten samlas upp. Sätt elverket i ett borrarstativ och montera en vattensamlingsring (se "Montering av vattensamlingsringen", sidan 40).

- ▶ **Kontrollera att vattenförande slangar, anslutningsdelar och vattensamlingsringen (tillbehör) är i ett felfritt skick. Byt ut skadade eller slitna delar innan nästa användning.** Om det tränger ur vatten ur delar till elverket ökar det risken för en elektrisk stöt.
- ▶ **Följ gällande nationella och internationella standarder.**

**Produkt- och kapacitetsbeskrivning**

Läs noga igenom alla säkerhetsanvisningar och instruktioner. Fel som uppstår till följd av att säkerhetsanvisningarna och instruktionerna inte följts kan orsaka elstöt, brand och/eller allvarliga personskador.

Fäll upp sidan med illustration av borrarstativet och håll sidan uppfälld när du läser bruksanvisningen.

## Ändamålsenlig användning

Diamantborrstativet är avsett att hålla diamantborrmaskinen från Bosch GDB 180 WE. Andra maskiner får inte monteras.

Diamantborrstativet kan monteras i golvet eller på väggen med hjälp av en plugg, eller över huvudhöjd.

Diamantborrstativet kan monteras på golvet med vakuum (tillbehör) eller på väggen (med en extra säkring). En infästning över huvudhöjd är inte tillåten.

## Illustrerade komponenter

Numreringen av visade komponenter hänvisar till illustration av borrstativet på grafiksidan.

- 1 Vridkors
- 2 Skruv i maskinstödet
- 3 Verktygsfäste
- 4 Borrpelare
- 5 Borrinkeljusteringens övre skruv
- 6 Nivellerskruv
- 7 Vattensamlingsring\*
- 8 Borrinkeljusteringens nedre skruv
- 9 Bottenplatta
- 10 Kuggstång
- 11 Borrinkeljusteringen spännmutter
- 12 Frammatningsdrev
- 13 Arreteringsbroms
- 14 Libell för lodrät inriktning (GDB 180 WE)
- 15 Libell för vågrät inriktning (GDB 180 WE)
- 16 Murverksplugg/betongplugg\*
- 17 Snabbspännsindel\*
- 18 Vingmutter\*
- 19 Vattenuppsamlingsringens spännfjäder\*
- 20 Glidstyrningar
- 21 Glidstyrningarnas sexkantsmutter (10 styck)
- 22 Glidstyrningarnas gängstift (10 styck)

\* I bruksanvisningen avbildat och beskrivet tillbehör ingår inte i standardleveransen. I vårt tillbehörprogram beskrivs allt tillbehör som finns.

## Tekniska data

Diamantborrstativ		GCR 180
Produktnummer		3 601 A90 100
Mått		
- Höjd	mm	767
- Bredd	mm	205
- Djup	mm	423,5
Verktygsfästets diameter	mm	60
Mått borrkrona max.		
- Diameter	mm	180
- Diameter med vattensamlingsring	mm	132
- Längd	mm	530
Borrslag max.	mm	514
Arbetslängd max.	mm	455
Vikt enligt EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

## Försäkran om överensstämmelse

Vi intygar under ensamt ansvar att produkten som beskrivs under "Tekniska data" uppfyller alla krav i direktiv 2006/42/EG inklusive ändringar.

Teknisk tillverkningsdokumentation (2006/42/EG) fås från: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker

Executive Vice President

Engineering

Helmut Heinzelmann

Head of Product Certification

PT/ETM9

*PPA*  
*Henk Becker* i.V. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montage

### Montering av borrstativ

#### Räta upp borrpelare

Räta upp borrpelaren **4** till lodrät position. Sätt in den undre skruven **8** (se bild på grafiksidan). Dra åt den undre skruven **8** och den övre skruven **5** med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 17 mm). Dra åt borrkronan **11** med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 24 mm).

#### Vridkors

Skruva in vridkorsets **1** tre gripstänger ända till anslaget i vridkorsets mittnav.

Vridkorset **1** används som frammatningsvev vid borring.

För att borra skjuter du vridkorset åt vänster eller höger, allt efter behov ända till anslaget på frammatningsdrevet **12**. För att ta av vridkorset drar du av det kraftigt.

#### Frammatningsarretering med arreteringsbroms

Innan första idrifttagningen skruvas arreteringsbromsen **13** in i den lediga gängborrningen under frammatningsspåret **12**. Arretera frammatningen för alla arbeten på borrstativet, i arbetspauser och vid ej användning. För att göra detta skruvas arreteringsbromsen **13** åt.

För att borra lossas arreteringsbromsen **13** såpass att vridkorset **1** går lätt att röra. Håll i vridkorset för att förhindra att borrmaskinen glider ner okontrollerat.

#### Användning av diamantborrmaskin (se bild A)

Ta bort borrmaskinens tilläggshandtag (se borrmaskinens driftsanvisning).

Kontrollera att arreteringsbromsen **13** är åtdragen.

Lossa skruven **2** i apparatupptagningen med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 13 mm). Sätt in borrmaskinen med spännhalsen från uppiifrån och till apparatupptagningen **3**.

Vrid borrmaskinen i apparatupptagningen på ett sådant sätt att alla brytare är lätta att nå och att anslutningen till dammbort sugningen/vattenkyllningen på borrmaskinen inte hindrar borringen. Dra åt skruven **2** med gaffelnyckeln (nyckelstorlek 13 mm).

## 40 | Svenska

För att borra skjuts vridkorset **1** åt höger eller vänster på frammatningsdrevet **12**.

► **Kontrollera att bormaskinen sitter stadigt i verktygsfästet.**

Gå tillväga i omvänd ordning när bormaskinen tas ut ur borpelaren.

### Fastspänning av borrstativ

**Anvisning:** Spänn fast borrstativet utan glapp. Härmed undviks inklämning av borkronan och eventuellt segmentbrott.

Beroende på underlagets typ och beskaftenhet fästs borrstativet med plugg eller vakuum i det planerade borrhålet.

### Rikta upp borrstativet före infästning

Rita upp den önskade borrhålsmiten på underlaget. Markera yttermätet för den borkrona som du vill borra med borrhålsmiten som centrum.

Fäst borrstativet (med isatt bormaskin) med plugg eller vakuum, så att den monterade borkronan stämmer överens med de uppritade måtten.

### Infästning med plugg (se bild B)

Borra ett separat hål för infästning av borrstativet med plugg (tillbehör) i murverk eller betong.

#### Avstånd från plugghål – till centrum för planerat borrhål

optimalt	210 mm
möjligt	200 – 300 mm

Plugghålet ska ha måtten:

	Diameter	Djup
Murverk	20 mm	85 mm
Betong	16 mm	50 mm

Använd en betongplugg med spretkil resp. en murverksplugg **16**. Skruva in snabbspänningsspindeln **17** i pluggen.

Lägg upp borrstativet och en underläggsbricka och skruva lätt fast vingmuttern **18**. Dra fast vingmuttern efter nivellering (se "Nivellering") med en fast skruvnyckel (nyckelvidd 27 mm).

### Infästning med vakuum (tillbehör)

För infästning av borrstativet med vakuum krävs en vanlig vakuumpump och ett Bosch vakuumset (tillbehör).

Vakuumpumpen skall uppfylla följande minimikrav:

Volymström:	6 m <sup>3</sup> /h
Vakuum minst:	80 % (-800 mbar)

För infästningen med vakuum skall underlaget vara slätt och jämnt. Användning på puts eller murverk är inte tillåtet.

Efter att vakuumbindelsen upprättats placeras nivelleringskruvarna **6** lätt på underlaget så att borrstativet sitter stelt och tätningsringen späns loss lätt. I annat fall sitter borrstativet mycket mjukt på tätningsringen.

För anslutning av vakuumpump och Bosch vakuumset skall driftsanvisningen läsas och följas.

► **Följ ovillkorligen säkerhets- och arbetsanvisningarna för vakuumpump och vakuumset!**

### Nivellering (inte vid infästning med vakuum)

Skruva in eller ut nivelleringskruvarna **6** tills vattenpasset **14** på bormaskinen (vid lodrät montering) resp. vattenpasset **15** på bormaskinen (vid vågrät montering) är exakt inställda.

Fixera nu borrstativet fast med plugginfästningen.

### Drift

► **Dra stickproppen ur vägguttaget innan inställningar utförs eller tillbehörsdelar byts ut.** Oavsiktlig start av bormaskiner kan leda till olyckor.

► **Dra åt alla skruvar igen efter varje justering på borrstativet.**

### Ändring av borrhinkel

Lossa den nedre skruven **8** till borrhinkeljusteringen med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 17 mm) och ta av den.

Lossa den övre skruven **5** med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 17 mm).

Lossa spännmuttern **11** med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 24 mm). Placera borrstativet på den önskade borrhinkeln.

Dra åt spännmuttern **11** igen med gaffelnyckeln. Dra åt övre skruven **5** med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 17 mm).

► **Borrstativet får sättas in först när spännmuttern **11** och skruven **5** till vinkeljusteringen dragits åt fast igen.**

Efter borrhningen återställs borpelaren **4** till lodrät position i omvänd ordning (borrhinkel på 0°). För att göra detta skall den undre skruven **8** sättas in igen och dras åt med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 17 mm).

### Vattenutsugning

För att fånga upp det utträdande vattnet ur borrhålet krävs en vattensamlingsring och en våt-/torsrug (båda tillbehör).

Vattensamlingsringen (se "Tillbehör", sidan 41) är avsedd för användning med diamanbormstativet GCR 180 och diamanbormmaskinen GDB 180 WE.

### Montering av vattensamlingsringen (se bild C)

Skär upp en öppning för den önskade borrhdiamentern i tätninglocket.

Skjut spännfjädern **19** ända till anslaget i spalten mellan bottenplattan **9** och borpelaren **4**. Kontrollera att spännfjäders vinklade del pekar nedåt.

Sätt vattensamlingsringen i position och lägg spännfjädern på supportpunkterna på vattensamlingsringen. (Laskorna i spännfjädrarnas ändrar används för att dra spännfjädrarna uppåt.)

Genom spännfjäders spännkraft trycks vattensamlingsringen ned i botten med sin tätning och förhindrar tillsammans med vakuumet hos våt-/torsrugen att vatten tränger ut.



## Arbetsanvisninger

### ► För borring med diamantborrmaskin läs noga bruksanvisningen.

För att borra lossas arretersingsbromsen **13** såpass att vridkorset **1** går lätt att röra. Håll i vridkorset för att förhindra att borrmaskinen glider ner okontrollerat.

Med vridkorset **1** skruvas borrmaskinen ned till önskat borrhjup.

Vrid sedan tillbaka tills borrkronan är fullt synlig.

För att uppnå den maximalt möjliga arbetslängden skall borrkärnan tas bort så snart den fyller ut borrkronan helt och hållet. För sedan in borrkronan i borrhålet igen och borra ner till maximalt djup.

## Underhåll och service

### Underhåll och rengöring

Håll kuggstängan **10** och styrtornerna på borrpelaren **4** rena.

### Efterjustera glidstyrningar (se bild D)

Allteftersom tiden går kan glidstyrningarna **20** slitas och det uppkommer ett spel mellan glidstyrningarna och borrpelaren. För att åtgärda detta spel skall glidstyrningarna efterjusteras. Lossa alla tio sexkantsmuttrar **21** med en gaffelnyckel (nyckelstorlek 13 mm).

Dra sedan åt gängstiften **22** jämnt tills spelet minimerats.

Dra åt alla tio sexkantsmuttrar **21** igen.

Ett byte av glidstyrningar krävs först när glidskiktet (röd färg) är slitet. Det är fallet när den röda färgen är borta och det bärande materialet börjar synas. Det rekommenderas att låta en auktoriserad Bosch-service för Bosch elverktyg utföra arbetet.

### Tillbehör

Vattensamlingsring (GCR 180) .....	2 608 550 621
Tätninglock för vattensamlingsring (GCR 180) .....	2 608 550 624
Infästningsset:	
– för betong .....	2 608 002 000
– för murverk .....	2 607 000 745
Pluggset för betong .....	2 608 002 001
Vakuumsset .....	2 608 550 623
Tätningsgummi för vakuumsset (GCR 180) .....	2 608 550 625
Våt-/torrsug GAS 35 M AFC	
Våt-/torrsug GAS 55 M AFC	

### Kundtjänst och användarrådgivning

Kundservicen ger svar på frågor beträffande reparation och underhåll av produkter och reservdelar. Sprängskisser och information om reservdelar hittar du på:

**www.bosch-pt.com**

Bosch användarrådgivningsteamet hjälper gärna vid frågor som gäller våra produkter och tillbehör.

Var vänlig ange vid förfrågningar och reservdelsbeställningar produktnummer som består av 10 siffror och som finns på borrstativets typskylt.

### Svenska

Bosch Service Center  
Telegrafvej 3  
2750 Ballerup  
Danmark  
Tel.: (08) 7501820 (inom Sverige)  
Fax: (011) 187691

Ytterligare informationer om diamantborring finns under **www.bosch-diamond.com**.

### Avfallshantering

Borrstativ, tillbehör och förpackning ska omhändertas på miljövänligt sätt för återvinning.

Ändringar förbehålles.

## Norsk

### Sikkerhetsinformasjon

**⚠ ADVARSEL** Les gjennom alle sikkerhetsinformasjoner og anvisninger som leveres


sammen med borestativet eller boremaskinen. Feil ved overholdelsen av sikkerhetsinformasjonene og anvisningene kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

**Ta vare på alle sikkerhetsinformasjonene og instruksene for fremtidig bruk.**

- **Trekk støpselet ut av stikkkontakten før du utfører innstillinger på maskinen eller skifter tilbehørsdeler.** En uvilikkelig startung av boremaskiner er årsak til mange uhell.
- **Før boremaskinen monteres må borestativet oppbygges riktig.** Riktig sammenbygning er viktig for å sikre en feilfri funksjon.
- **Fest boremaskinen sikkert på borestativet før du bruker den.** Hvis boremaskinen sklir i borestativet kan du miste kontrollen.
- **Fest borestativet på en fast, plan flate.** Hvis borestativet kan skli eller vippe, kan boremaskinen ikke føres jevnt og sikkert.
- **Hold tilkopplingsledningen til boremaskinen unna arbeidsområdet.** Med skadete eller opphopedede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- **Vær nøye med vedlikeholdet av borestativet. Kontroller om bevegelige maskindeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på borestativets funksjon. La skadete deler repareres før borestativet brukes.** Dårlig vedlikeholdte maskiner er årsaken til mange uhell.
- **Borestativet skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler.** Slik opprettholdes maskinens sikkerhet.
- **Følg sikkerhets- og arbeidsinformasjonene for anvendt boremaskin og anvendt innsatsverktøy og tilbehør svært nøye!**

## 42 | Norsk

- ▶ **Ikke overbelast borestativet eller bruk det som stige eller stilasje.** Hvis du overbelast eller står på borestativet kan det føre til tyngdepunktet endres og borestativet da velter.
- ▶ **Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning.** Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- ▶ **Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet.** Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende maskindel, kan føre til skader.
- ▶ **Unngå unormale kroppsstillinger. Sørg for å stå stødig og i balanse.** Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- ▶ **Borestativer som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene.** Maskiner er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- ▶ **Sikre alltid borstativet mot utilsiktet bevegelse før arbeider på borstativ eller bormaskin, ved pauser i arbeidet og når det ikke er i bruk, ved å sette på stoppbremse 13.**
- ▶ **Elektroverktøyet må bare kobles til strømnett med beskyttelsesledning og tilstrekkelig dimensjonering.**
- ▶ **Du må alltid feste borstativet ved hjelp av plugg eller vakuum (tilbehør), slik at det ikke velter når diamantbormaskinen og borekronen er satt i stativet.**

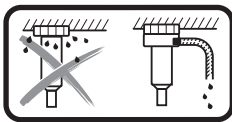

**Ved våtboring over hodehøyde må vannet samles opp.** Sett elektroverktøyet i et borstativ, og monter en vannoppsamlingsring (se «Montere vannoppsamlingsringen», side 44).

- ▶ **Kontroller at vannførende slanger, forbindelsesdeler og vannoppsamlingsringen (tilbehør) er i feilfri stand. Skift ut skadde eller slitte deler før neste gangs bruk.** Vann som renner ut av deler på elektroverktøyet øker faren for elektrisk støt.
- ▶ **Følg gjeldende nasjonale og internasjonale standarder.**

## Produkt- og ytelsesbeskrivelse



**Les gjennom alle advarslene og anvisningene.** Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Brett ut utbrettssiden med bildet av borestativet, og la denne siden være utbrettet mens du leser driftsinstruksen.

### Formålmessig bruk

Diamantborstativet er beregnet for feste av Bosch diamantbormaskin GDB 180 WE. Det skal ikke brukes til andre verktøy.

Diamantborstativet kan plasseres på gulvet eller veggen eller festes over hodehøyde med en plugg.

Diamantborstativet kan plasseres på gulvet ved hjelp av vakuum (tilbehør), eller på veggen (ved bruk av en ekstra sikring). Feste over hodehøyde er ikke tillatt.

### Illustrerte komponenter

Nummereringen av de illustrerte komponentene gjelder for bildet av borestativet på illustrasjonssiden.

- 1 Dreiekruss
- 2 Skruer på maskinfestet
- 3 Feste
- 4 Boresøyle
- 5 Øvre skruer for borevinkeljustering
- 6 Nivelleringskrue
- 7 Vannoppsamlingsring\*
- 8 Nedre skruer for borevinkeljustering
- 9 Bunnplate
- 10 Tannstang
- 11 Spennmutter for borevinkeljustering
- 12 Matehjul
- 13 Stoppbremse
- 14 Libell for loddrett oppretting (GDB 180 WE)
- 15 Libell for vannrett oppretting (GDB 180 WE)
- 16 Murplugg/betongplugg\*
- 17 Hurtigspindel\*
- 18 Vingemutter\*
- 19 Spennfjær til vannoppsamlingsringen\*
- 20 Glideføringer
- 21 Sekskantmuttere for glideføringene (10 stk.)
- 22 Gjengestifter for glideføringene (10 stk.)

\*Illustrert eller beskrevet tilbehør inngår ikke i standard-leveransen. Det komplette tilbehøret finner du i vårt tilbehørsprogram.

### Tekniske data

Diamantborestativ		GCR 180
Produktnummer		3 601 A90 100
Mål		
– Høyde	mm	767
– Bredde	mm	205
– Dybde	mm	423,5
Diameter maskinfeste	mm	60
Dimensjoner på borekrone maks.		
– Diameter	mm	180
– Diameter med vannoppsamlingsring	mm	132
– Lengde	mm	530
Boreslag max.	mm	514
Arbeidslengde maks.	mm	455
Vekt tilsvarende EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

## Samsvarserklæring

Vi erklærer under enensvar at produktet som er beskrevet under «Tekniske data» er i overensstemmelse med alle relevante bestemmelser i direktivet 2006/42/EC inkludert endringer.

Tekniske data (2006/42/EC) hos:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY


Henk Becker

Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann

Head of Product Certification  
PT/ETM9

PPA.

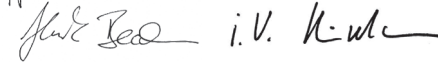

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montering

### Montering av borestativ

#### Sette opp borsøylen

Sett borsøylen **4** i loddrett stilling. Sett inn den nedre skruen **8** (se bilde på siden med grafikk). Skru fast den nedre skruen **8** og den øvre skruen **5** med en fastnøkkel (nøkkelvidde 17 mm). Skru fast spennmutteren **11** med en fastnøkkel (nøkkelvidde 24 mm).

#### Dreiekruss

Skru de tre armene til dreiekrusset **1** inn i midtnavet til dreiekrusset til de stopper.

Dreiekrusset **1** fungerer som matesveiv under boring.

Når du skal bore, skyver du dreiekrusset etter behov mot venstre eller høyre på matehjulet **12** til det stopper. Du tar av dreiekrusset ved å trekke hardt i det.

#### Låseanordning for mating, med stoppbremser

Før første gangs bruk skrues du stoppbremsen **13** inn i det ledige gjengehullet til matehjulet **12**.

Lås alltid matingen før arbeid på borstativet, før pauser og når borstativet ikke er i bruk. Dette gjør du ved å skru på stoppbremsen **13**.

Når du skal bore, løser du stoppbremsen **13** helt til dreiekrusset **1** er lett å bevege. Hold fast dreiekrusset mens du gjør dette, slik at ikke bormaskinen glir ukontrollert ned.

#### Innsetting av diamantboremaskinen (se bilde A)

Ta av tilleggshåndtaket til bormaskinen (se bruksanvisningen for bormaskinen).

Forviss deg om at stoppbremsen **13** er trukket til.

Løsne skruen **2** på maskinfestet med en fastnøkkel (nøkkelvidde 13 mm). Sett bormaskinen med låseklemmen i maskinfestet **3**.

Drei bormaskinen i festet, slik at alle bryterne er lett tilgjengelige og tilkoblingen for støvavsug/vannkjøling ikke hindrer boringen. Skru **2** fast skruen med fastnøkkel (nøkkelvidde 13 mm).

Skyv dreiekrusset **1** til høyre eller venstre på matehjulet **12** når du skal bore.

#### ► Kontroller om boremaskinen sitter godt fast i maskinholderen.

Gå frem på samme måte, men i motsatt rekkefølge, når du tar bormaskinen ut av borstativet.

#### Festing av borestativet

**Merk:** Fest borestativet uten klaring. Slik unngår du at borekronen klemmes fast og segmenter rives av.

Fest borstativet med plugg eller vakuum på det planlagte borehullet, avhengig av underlagets tilstand og egenskaper.

#### Plassering av borestativet før festing

Merk av ønsket midten av borehullet på underlaget. Marker de ytre målene til borekronen du ønsker å bore med, med midten av borehullet som senter.

Fest borstativet (med påsatt bormaskin) med plugg eller vakuum. Den monterte borekronen skal flukte med målene som er markert.

#### Festing med plugg (se bilde B)

Til festing av borestativet med plugg (tilbehør) i murverk eller betong borer du et separat festehull.

#### Avstand plugghull – Midten av planlagt borehull

optimal	210 mm
mulig	200–300 mm

For plugghullet gjelder følgende mål:

	Diameter	Dybde
Murverk	20 mm	85 mm
Betong	16 mm	50 mm

Sett inn en betongplugg med ekspansjonskile eller en murplugg **16**. Skru hurtigspennspindelen **17** inn i pluggen.

Sett borestativet og en underlagsskive på og skru fast med en vingemutter **18**. Trekk vingemutteren fast etter nivelleringen (se «Nivellering») med en fastnøkkel (nøkkelvidde 27 mm).

#### Festing med vakuum (tilbehør)

Når du skal feste borstativet med vakuum, trenger du en vanlig vakuumpumpe og et vakuumsett fra Bosch (tilbehør).

Vakuumpumpen må oppfylle følgende minimumskrav:

Volumstrøm:	6 m <sup>3</sup> /h
Vakuumin.:	80 % (–800 mbar)

Feste med vakuum krever at underlaget er glatt og jevnt. Det er ikke tillatt å bruke denne festemetoden på puss eller mur.

Etter at vakuumforbindelsen er opprettet, setter du nivelleringskruene **6** lett ned på underlaget, slik at borstativet sitter helt fast og tetningsringen avspennes litt. Ellers sitter borstativet svært mykt på tetningsringen.

Ved tilkobling av vakuumpumpe og Bosch vakuumsett må bruksanvisningene til disse følges.

#### ► Følg sikkerhets- og arbeidsinformasjonene for vakuumpumpen og vakuumsettet svært nøye!

## 44 | Norsk

**Nivellering (ikke ved festing med vakuum)**

Drei nivelleringssskruene **6** inn eller ut enkeltvis helt til libellen **14** på bormaskinen (ved loddrett montering) eller libellen **15** på bormaskinen (ved vannrett montering) er justert helt nøyaktig.

Nå fester du borstativet helt med pluggfeste.

**Bruk**

- ▶ **Trekk støpselet ut av stikkkontakten før du utfører innstillinger på maskinen eller skifter tilbehørsdeler.** En uvilklårig startung av boremaskiner er årsak til mange uhell.
- ▶ **Stram alle skruene igjen etter justering av borstativet.**

**Endring av borevinkelen**

Løsne den nedre skruen **8** til borevinkeljusteringen med en fastnøkkel (nøkkelvidde 17 mm), og ta den av.

Løsne den øvre skruen **5** med en fastnøkkel (nøkkelvidde 17 mm).

Løsne spennmutteren **11** med en fastnøkkel (nøkkelvidde 24 mm). Still borstativet på ønsket borevinkel.

Stram spennmutteren **11** med fastnøkkel igjen ved bruk av fastnøkkel. Skru fast den øvre skruen **5** med en fastnøkkel (nøkkelvidde 17 mm).

- ▶ **Borstativet kan ikke brukes før spennmutteren 11 og skruen 5 for vinkeljustering er trukket til igjen.**

Etter boringen setter du borsøylen **4** i loddrett stilling igjen (borevinkel på 0°) i omvendt rekkefølge. Du må da sette inn den nedre skruen **8** igjen og stramme den med en fastnøkkel (nøkkelvidde 17 mm).

**Vannavsuging**

For å samle opp vannet som kommer ut av hullet ved våtboring trenger du en vannoppsamlingsring og en våt-/tørrsuger (begge deler er tilbehør).

Vannoppsamlingsringen (se «Tilbehør», side 44) er beregnet for bruk med diamantborstativet GCR 180 og diamantbormaskinen GDB 180 WE.

**Montere vannoppsamlingsringen (se bilde C)**

Skjær en åpning for den ønskede bordiameteren i tetningslokket.

Skyv spennfjæren **19** inn i mellomrommet mellom bunnplaten **9** og borsøylen **4** helt til den stopper. Pass på at den vinklede delen av spennfjæren vender ned.

Sett vannoppsamlingsringen i riktig stilling, og legg spennfjæren på kontaktpunktene på vannoppsamlingsringen. (Laskene på endene til spennfjæren brukes når spennfjæren trekkes opp.)

Spennkraften til fjæren gjør at vannoppsamlingsringen og tetningen trykkes mot underlaget og hindrer, sammen med vakuomet til våt-/tørrsugeren, at vann renner ut.

**Arbeidshensvisninger**

- ▶ **Følg driftsinstruksen for diamantboremaskinen til boring.**

Når du skal bore, løser du stoppbremsen **13** helt til dreiekryssset **1** er lett å bevege. Hold fast dreiekryssset mens du gjør dette, slik at ikke bormaskinen glir ukontrollert ned.

Drei bormaskinen ned til ønsket boreddybde med dreiekryssset **1**. Sveiv deretter tilbake til borkronen er helt synlig.

For å oppnå maksimalt mulig arbeidslengde må du fjerne borekronen så snart den fyller borekronen helt. Før deretter borekronen inn i borehullet igjen, og bor til maksimumsdybden.

**Service og vedlikehold****Vedlikehold og rengjøring**

Hold tannstangen **10** og føringsflatene til boresøylen **4** alltid rene.

**Etterjustere glideføringene (se bilde D)**

Glideføringene **20** kan etter hvert bli slitt, og det oppstår da klaring mellom glideføringene og borsøylen. For å fjerne denne klaringen må du etterjustere glideføringene.

Løsne alle ti sekskantmutterne **21** med en fastnøkkel (nøkkelvidde 13 mm).

Trekk deretter til gjengestiftene **22** jevnt helt til klaringen er minimert.

Stram alle ti sekskantmutterne **21** igjen.

Det er ikke nødvendig å skifte glideføringer før glidesjiktet (rødt) er slitt. Dette er tilfellet når rødfargen er forsvunnet og underlagsmaterialet er synlig. Det anbefales å overlate utskiftingen til et autorisert serviceverksted for Bosch elektroverktøy.

**Tilbehør**

Vannoppsamlingsring (GCR 180) .....	2 608 550 621
Tetningslokk for vannoppsamlingsring (GCR 180) .....	2 608 550 624
Festesett:	
– for betong .....	2 608 002 000
– for mur .....	2 607 000 745
Pluggsett for betong .....	2 608 002 001
Vakuumsett .....	2 608 550 623
Gummitetning for vakuumsett (GCR 180) .....	2 608 550 625
Vår-/tørrsuger GAS 35 M AFC	
Vår-/tørrsuger GAS 55 M AFC	

**Kundeservice og rådgivning ved bruk**

Kundeservicen svarer på dine spørsmål om reparasjon og vedlikehold av produktet samt om reservedealer. Sprengskisser og informasjon om reservedeler finner du også på: **www.bosch-pt.com**

Bosch rådgivningsteamet hjelper deg gjerne ved spørsmål angående våre produkter og deres tilbehør.

Ved alle forespørsler og reservedelsbestillinger må du oppgi det 10-sifrede produktnummeret som er angitt på borestativets typeskilt.

#### Norsk

Robert Bosch AS  
Postboks 350  
1402 Ski  
Tel.: 64 87 89 50  
Faks: 64 87 89 55

Du finner mer informasjon om diamantboring på [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

#### Deponering

Borestativ, tilbehør og emballasje må leveres inn til miljøvennlig gjenvinning.

Rett til endringer forbeholdes.

## Suomi

### Turvallisuusohjeita

**VAROITUS** Lue kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet, jotka tulevat poratelineen tai porakoneen mukana. Turvallisuusohjeiden ja käyttöohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Säilytä kaikki turvallisuusohjeet ja käyttöohjeet myöhempiä käyttöä varten.

- ▶ **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä tai vaihdat tarvikkeita.** Porakoneiden tahaton käynnistyminen on eräs onnettomuksien syy.
- ▶ **Kokoa porateline oikein ennen porakoneen asennusta.** Oikea kokoaminen on tärkeää moitteettoman toiminnan takaamiseksi.
- ▶ **Kiinnitä porakone tukevasti poratelineeseen ennen käyttöä.** Porakoneen luiskahtaminen poratelineessä saattaa johtaa hallinnan menettämiseen.
- ▶ **Kiinnitä porateline tukevalle, tasaiselle ja vaakatasoiselle pinnalle.** Jos porateline voi luiskahtaa tai heilua, ei porakonetta voi ohjata tasaisesti ja turvallisesti.
- ▶ **Pidä porakoneen verkkojohto kaukana työalueesta.** Vahingoittuneet tai sotkeutuneet johdot kasvattavat sähköiskun vaaraa.
- ▶ **Hoida poratelineesi huolella.** Tarkista, että liikkuvat osat toimivat moitteettomasti, eivätkä ole puristuksessa sekä, että siinä ei ole murtuneita tai vahingoittuneita osia, jotka saattaisivat vaikuttaa haitallisesti poratelineen toimintaan. Anna korjata mahdolliset viat ennen poratelineen käyttöönottoa. Monen tapaturman syyt löytyvät huonosti huolletuista laitteista.
- ▶ **Anna ainoastaan koulutettujen ammattihenkilöiden korjata porateline ja salli korjauksiin käytettävän vain alkuperäisiä varaosia.** Täten varmistat, että laite säilyy turvallisena.

▶ **Käytetyn porakoneen ja käytettävien vaihtotyökalujen sekä lisätarvikkeiden turvallisuus- ja työskentelyohjeita on noudatettava tarkasti!**

▶ **Älä ylikuormita poratelineä äläkä käytä sitä tikkaina tai telineenä.** Ylikuorma tai poratelineen päällä seisominen saattaa johtaa siihen, että poratelineen painopiste siirtyy ylöspäin, ja se kaatuu.

▶ **Pidä työskentelyalue puhtaana ja hyvin valaistuna.** Työpaikan epäjärjestys tai valaisemattomat työalueet voivat johtaa tapaturmiin.

▶ **Poista kaikki säätötyökalut ja ruuvitaltat, ennen kuin käynnistät laitteen.** Työkalu tai avain, joka sijaitsee laitteen pyöriässä osassa, saattaa johtaa loukkaantumiseen.


▶ **Vältä epänormaalia kehon asentoa. Huolehdi aina tukevasta seisoma-asennosta ja tasapainosta.** Täten voit paremmin hallita sähkötyökalua odottamattomissa tilanteissa.

▶ **Säilytä poratelineet poissa lasten ulottuvilta, kun niitä ei käytetä. Älä anna sellaisten henkilöiden käyttää laitetta, jotka eivät tunne sitä tai jotka eivät ole lukeeet tätä käyttöohjetta.** Laitteet ovat vaarallisia, jos niitä käyttävät kokemattomat henkilöt.

▶ **Varmista porateline tahattoman liikkumisen estämiseksi lukitusjarrulla 13 ennen poratelineeseen tai porakoneeseen liittyvien töiden aloittamista, työtaukojen aikana ja poratelineen ollessa säilytyksessä.**

▶ **Sähkötyökalua saadaan käyttää vain maadoitetuissa ja riittävästi mitoitetuissa sähköverkoissa.**

▶ **Kiinnitä porateline aina tulppakiinnittimellä tai alipainekiinnittimellä (lisätarvike), jotta porateline ei pääse tahattomasti kaatumaan asennetun timanttiorakoneen ja porankruunun kanssa.**

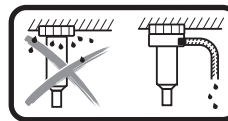

Pään yläpuolella tehtävässä märkäporauksessa roiskuva vesi täytyy ottaa talteen. Asenna talteenottoa varten sähkötyökalu poratelineelle ja asenna vedenkeruurengas (katso "Vedenkeruurenkaan asennus", sivu 47).

▶ **Huolehdi siitä, että vettä johtavat letkut, liitososat sekä vedenkeruurengas (lisätarvike) ovat moitteettomassa kunnossa. Vaihda vaurioituneet tai kuluneet osat ennen seuraavaa käyttökertaa.** Veden vuotaminen sähkötyökalun osista lisää sähköiskuvaaraa.

▶ **Noudata maakohtaisia ja kansainvälisiä normeja.**

### Tuotekuvas



Lue kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet. Turvallisuusohjeiden noudattamisen laiminlyönti saattaa johtaa sähköiskuun, tulipaloon ja/tai vakavaan loukkaantumiseen.

Käännä auki taittosivu, jossa on poratelineen kuva ja pidä se uloskäännettynä lukiessasi käyttöohjetta.

## 46 | Suomi

**Määräyksenmukainen käyttö**

Timanttiorateline on tarkoitettu Bosch-timanttiorakoneen GDB 180 WE kiinnittämiseen. Siihen ei saa asentaa muita laitteita. Timanttiorateline voidaan asentaa tulppakiinnittimellä lattiaan tai seinään sekä kiinnittää pään yläpuolelle. Timanttiorateline voidaan kiinnittää alipainekiinnittimellä (lisätarvike) lattiaan tai (yhdessä ylimääräisen varmistimen kanssa) seinään. Kiinnitys pään yläpuolelle on kielletty.

**Kuvassa olevat osat**

Kuvassa olevien osien numerointi viittaa grafiikkasivussa olevaan poratelineen kuvaan.

- 1 Kääntöristi
- 2 Laitekiristimessä sijaitseva ruuvi
- 3 Koneen kiinnitysosa
- 4 Porapylväs
- 5 Poran kulmasäädön yläruuvi
- 6 Vaaitusruuvi
- 7 Vedenkeruurengas\*
- 8 Poran kulmasäädön alaruuvi
- 9 Pohjalevy
- 10 Hammastanko
- 11 Poran kulmasäädön kiinnitysmutteri
- 12 Syöttöhammaspyörä
- 13 Lukitusjarru
- 14 Pystysuoran tasauksen libelli (GDB 180 WE)
- 15 Vaaka-suoran tasauksen libelli (GDB 180 WE)
- 16 Tiiliseinän tulppakiinnitin / betonin tulppakiinnitin\*
- 17 Pikakiinnityskara\*
- 18 Siipimutteri\*
- 19 Vedenkeruurenkaan kiritysjousi\*
- 20 Liukuohjaimet
- 21 Liukuohjaimien kuusimutterit (10 kpl)
- 22 Liukuohjaimien kierretappi (10 kpl)

\*Kuvassa tai selostuksessa esiintyvä lisätarvike ei kuulu vakiotuotukseen. Löydät täydellisen tarvikeluettelon tarvikohjelmastamme.

**Tekniset tiedot**

Timanttiorateline	GCR 180	
Tuotenumero	3 601 A90 100	
Mitat		
- Korkeus	mm	767
- Leveys	mm	205
- Syvyys	mm	423,5
Laitekiristimen halkaisija	mm	60
Porankruunun enimmäismitat		
- Halkaisija	mm	180
- Halkaisija vedenkeruuren- kaan kanssa	mm	132
- Pituus	mm	530
Poraussyvyys maks.	mm	514
Maks. työstöpituus	mm	455
Paino vastaa EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

1 609 92A 0PW | (31.10.14)

**Standardinmukaisuusvakuutus** 

Täten selvitämme yksinomaisella vastuulla, että kohdassa "Tekniset tiedot" kuvattu tuote on direktiivin 2006/42/EY ja sen muutoksien kaikkien asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Tekninen tiedosto (2006/42/EY):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President Engineering	Head of Product Certification PT/ETM9

*PPA*  
*Henk Becker* i.v. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Asennus****Poratelineen asennus****Poratangon kohdistus**

Aseta poratanko **4** pystysuoraan asentoon. Asenna alaruuvi **8** (katso kuvasivun piirros). Kiristä alaruuvi **8** ja yläruuvi **5** kiintoavaimella (avainväli 17 mm) pitävästi kiinni. Kiristä kiinnitysmutteri **11** kiintoavaimella (avainväli 24 mm) pitävästi kiinni.

**Kääntöristi**

Ruuvaa kääntöristin **1** kolme kahvatankoa kääntöristin keskinavan vasteeseen asti.

Kääntöristi **1** toimii porattaessa syöttövipuna.

Työnnä porausta varten kääntöristi tarpeen mukaan vasemmalle tai oikealle vasteeseen asti syöttöhammaspyörän **12** päälle. Kun haluat poistaa kääntöristin, vedä se voimakkaasti irti.

**Syötön lukitus lukitusjarrulla**

Ruuvaa ennen ensimmäistä käyttökertaa lukitusjarru **13** syöttöhammaspyörän **12** alapuolella olevaan vapaaseen kierrereikiin.

Lukitse syöttö aina ennen poratelineeseen liittyvien töiden aloittamista, työtaukojen ajaksi ja kun laitat poratelineen säilytyspaikkaansa. Käännä sitä varten lukitusjarru **13** päälle.

Löysää porausta varten lukitusjarrua **13** sen verran, että kääntöristiä **1** pystytään kääntämään kevyesti. Pidä silloin kääntörististä kiinni, jotta saat estettyä porakoneen hallitsemattoman alasliukumisen.

**Timanttiorakoneen käyttö (katso kuva A)**

Ota porakoneen lisäkahva pois (katso porakoneen käyttöohjeet).

Huolehdi siitä, että lukitusjarru **13** on päällä.

Avaa ruuvi **2** laitteen kiinnityskohdasta kiintoavaimella (avainväli 13 mm). Asenna porakone kiinnityskaulan kanssa yläkautta vasteeseen asti laitteen kiinnityskohtaan **3**.

Käännä porakonetta laitteen kiinnityskohdassa niin, että kaikki kytkimet ovat hyvin esillä ja että pölynpoiston/vesijäähdytyksen liitäntä ei estä porakoneella porausta. Kiristä ruuvi **2** kiintoavaimella (avainväli 13 mm).

Bosch Power Tools

Työnä kääntöristi **1** porausta varten oikealle tai vasemmalle syöttöhammaspyörän **12** päälle.

► **Tarkista, että porakone on tukevasti laitekirstimessä.**

Irrota porakone poratelineestä päivittäisessä järjestyksessä.

### Poratelineen kiinnitys

**Huomio:** Kiinnitä porateline välysettömästi. Näin vältät porakruunun joutumisen puristukseen ja siitä seuraavan segmenttirepeytymän.

Kiinnitä porateline alustan tyypistä ja laadusta riippuen tulppakiinnittimellä tai alipainekiinnittimellä porattavan reiän luo.

### Poratelineen kohdistus ennen kiinnitystä

Merkitse haluamasi poranreiän keskusta alustaan. Merkitse poraukseen käyttämäsi porankruunun ulkomitat niin, että reiän keskikohta on keskustana.

Kiinnitä porateline (porakone asennettu paikalleen) tulppakiinnittimellä tai alipainekiinnittimellä niin, että asennettu porakruunu on kohdakkain piirrettyjen mittojen kanssa.

### Kiinnitys vaarnoilla (katso kuva B)

Poraa poratelineen vaarakiinnitystä (lisätarvike) varten muuraukseen tai betoniin erillinen kiinnitysreikä.

#### Etäisyys vaaran reiästä – keskelle suunniteltua porausreikää

optimaalinen	210 mm
mahdollinen	200 – 300 mm

Vaarnareikää koskevat seuraavat mitat:

	Halkaisija	Syvyys
Muuraus	20 mm	85 mm
Betoni	16 mm	50 mm

Asenna välikeiilalla varustettu betonin tulppakiinnitin tai tiiliseinän tulppakiinnitin **16** paikalleen. Ruuvaa pikakiinnityskara **17** tulppakiinnittimeen.

Aseta porateline ja aluslaatta pylväaseen ja kierrä ne kiinni siipimutterilla **18**. Kieristä siipimutteria vaituksen jälkeen (katso "Vaaitus") kiintoavaimella (avainväli 27 mm).

### Kiinnitys tyhjiö-imulla (lisätarvike)

Poratelineen kiinnittämiseen alipainekiinnittimellä tarvittavat tavanomaiset alipainepumpun ja Boschin alipainekiinnittinsarjan (lisätarvike).

Alipainepumpun täytyy täyttää seuraavat vähimmäisvaatimukset:

Tilavuusvirta:	6 m <sup>3</sup> /h
Alipaine vähintään:	80 % (-800 mbar)

Alipainekiinnittimen kiinnittämistä varten alustan täytyy olla sileä ja tasainen. Käyttö rappausten tai tiiliseinän päällä on kielletty.

Asenna alipaineliitoksen tehtyäsi vaaitusruuvit **6** kevyesti alustan päälle, jotta porateline on vakaasti paikallaan ja tiivistengeras löystyy hieman. Muuten poratelineen asento tiivistengerkaan päällä on erittäin epävakaa.

Lue alipainepumpun ja Bosch-alipainekiinnittinsarjan liitännää koskevat käyttöohjeet ja noudata niitä.

► **Tyhjiöpumpun ja tyhjiösarjan turva- ja työohjeita tulee noudattaa tarkasti!**

### Vaaitus (Ei koske tyhjiö-imukiinnitystä)

Kierrä vaaitusruuveja **6** yksitellen niin paljon sisään tai ulos, kunnes libelli **14** porakoneen luona (pystysuorassa asennuksessa) tai libelli **15** porakoneen luona (vaakasuorassa asennuksessa) on kohdistettu täsmällisesti.

Lukitse sitten porateline pitävästi tulppakiinnittimellä.

## Käyttö

► **Irrota pistotulppa pistorasiasta, ennen kuin suoritat säätöjä tai vaihdat tarvikkeita.** Porakoneiden tahaton käynnistyminen on eräs onnettomuuksien syy.

► **Kieristä poratelineen jokaisen säädön jälkeen kaikki ruuvit jälleen pitävästi kiinni.**

### Porauskulman muuttaminen

Avaa poran kulmasäädön alaruuvi **8** kiintoavaimella (avainväli 17 mm) ja ota se pois.

Avaa yläruuvi **5** kiintoavaimella (avainväli 17 mm).

Avaa kiinnitysmutteri **11** kiintoavaimella (avainväli 24 mm). Säädä porateline haluttuun porauskulmaan.

Kieristä kiinnitysmutteri **11** kiintoavaimella jälleen pitävästi kiinni. Kieristä yläruuvi **5** kiintoavaimella (avainväli 17 mm) pitävästi kiinni.

► **Poratelinettä saa käyttää vasta sitten, kun olet kieristänyt kiinnitysmutterin **11** ja kulmasäädön ruuvien **5** jälleen pitävästi kiinni.**

Porauksen jälkeen laita poratanko **4** päivittäisessä järjestyksessä jälleen pystysuoraan asentoon (porauskulma 0°). Sitä varten alaruuvi **8** täytyy jälleen asentaa ja kieristää kiintoavaimella (avainväli 17 mm) pitävästi kiinni.

### Veden poistoimu

Märkäporauksen yhteydessä poranreikästä valuvan veden talteenottamiseksi tarvittavat vedenkeruurenkaan ja märkäkuivaimurin (molemmat lisätarvikkeita).

Vedenkeruurengas (katso "Lisätarvikkeet", sivu 48) on tarkoitettu käytettäväksi timanttiporatelineen GCR 180 ja timanttiporakoneen GDB 180 WE kanssa.

### Vedenkeruurenkaan asennus (katso kuva C)

Leikkaa tiivistyskanteen halutun poranhalkaisijan kokoinen aukko.

Työnä kieristysjousi **19** pohjalevyn **9** ja poratangon **4** välissä olevan raon vasteseen asti. Huolehdi siitä, että kieristysjousen taivutettu osa osoittaa alaspäin.

Asenna vedenkeruurengas paikalleen ja aseta kieristysjousi vedenkeruurenkaan tukipisteiden päälle. (Kieristysjousen päissä olevilla korvakkeilla kieristysjousta vedetään ylöspäin.)

Jousen kieristysvoiman välityksellä vedenkeruurengas painautuu tiivisteensä kanssa alustaan ja estää yhdessä märkäkuivaimurin imun avulla veden ulosvuotamisen.

## 48 | Ελληνικά

**Τυösken telyohjeita****► Noudata porattaessa timanttikorakoneesi käyttöohjetta.**

Löysää porausta varten lukitusjarrua **13** sen verran, että kääntöristiä **1** pystytään kääntämään kevyesti. Pidä silloin kääntörististä kiinni, jotta saat estettyä porakoneen hallitsemattoman alasliukumisen.

Käännä kääntöristin **1** kanssa porakone alas haluamaasi poraussyvyyyteen.

Kierrä tämän jälkeen takaisin, kunnes porakruunu näkyy kokonaisuudessaan.

Maksimaalisen työstöpitouden saavuttamiseksi keerna täytyy poistaa heti kun porankruunu on aivan täynnä. Ohjaa porankruunu sitten uudelleen poranreikään ja poraa maksimisyvyyteen asti.

**Hoito ja huolto****Huolto ja puhdistus**

Pidä aina hammastanko **10** ja ohjainpinnat porapylväässä **4** puhtaana.

**Liukuohjaimien säätö (katso kuva D)**

Ajan myötä liukuohjaimet **20** voivat kuluu ja tämän myötä liukuohjaimien ja poratangon väliin syntyy välyys. Tämän välyksen poistamiseksi liukuohjaimet täytyy sitten säätää.

Avaa kaikki kymmenen kuusiomutteria **21** kiintoavaimella (avainväli 13 mm).

Kiristä sen jälkeen kierretapit **22** tasaisesti, kunnes olet saanut minimoitua välyksen.

Kiristä kymmenen kuusiomutteria **21** jälleen pitävästi kiinni.

Liukuohjaimien vaihto on tarpeen vasta sitten, kun liukukeros (punainen väri) on kulunut loppuun. Tällöin punainen väri on hävinnyt ja alusmateriaali tulee näkyviin. Suosittelemme teettämään vaihdon Bosch-sähkötyökalujen valtuutetussa huoltopisteessä.

**Lisätarvikkeet**

Vedenkeruurengas (GCR 180) .....	2 608 550 621
Vedenkeruurenkaan tiivistyskans (GCR 180) .....	2 608 550 624
Kiinnityssarja:	
– Betonille .....	2 608 002 000
– Tiiliseinälle .....	2 607 000 745
Tulppakiinnitysarja betonille .....	2 608 002 001
Tyhjiösarja .....	2 608 550 623
Tiivistekumi alipainekiinnitysarjalle (GCR 180) .....	2 608 550 625
Märkäkuivaimuri GAS 35 M AFC	
Märkäkuivaimuri GAS 55 M AFC	

**Asiakaspalvelu ja käyttöneuvonta**

Asiakaspalvelu vastaa tuotteesi korjausta ja huoltoa sekä varaosia koskeviin kysymyksiin. Räjähdyssiirustuksia ja tietoja varaosista löydät myös osoitteesta:

**www.bosch-pt.com**

Boschin asiakaspalvelu auttaa mielellään sinua tuotteitamme ja niiden lisätarvikkeita koskeissa kysymyksissä.

Ilmoita ehdottomasti kaikissa kyselyissä ja varaosatilauksissa 10-numeroinen tuotenumero, joka löytyy poratelineen tyyppikilvestä.

**Suomi**

Robert Bosch Oy  
Bosch-keskushuolto  
Pakkalantie 21 A  
01510 Vantaa  
Voitte tilata varaosat suoraan osoitteesta [www.bosch-pt.fi](http://www.bosch-pt.fi).  
Puh.: 0800 98044  
Faksi: 010 296 1838  
[www.bosch.fi](http://www.bosch.fi)

Timanttikorakseen liittyviä lisätietoja saat nettiosoitteesta **www.bosch-diamond.com**.

**Hävitys**

Porateline, lisätarvikkeet ja pakkaukset tulee toimittaa ympäristöystävälliseen uusiokäyttöön.

**Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään.**

**Ελληνικά****Υποδείξεις ασφαλείας**

**⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες που σας παραδόθηκαν μαζί με τη βάση δραπάνου ή/και το δράπανο. Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, κίνδυνο πυρκαγιάς ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

**Φυλάξτε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και οδηγίες για κάθε μελλοντική χρήση.**

► **Na βγάζετε πάντοτε το φως από την πριζα πριν διεξάγετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο ίδιο το μηχάνημα ή/και όταν αλλάζετε εξαρτήματα.** Η κατά λάθος εκκίνηση των δραπάνων αποτελεί αιτία αρκετών ατυχημάτων.

► **Συναρμολογήστε σωστά τη βάση δραπάνου πριν στερεώσετε σ' αυτήν το δράπανο.** Η σωστή συναρμολόγηση είναι σημαντική για την εξασφάλιση της άριστης λειτουργίας.

► **Στερεώστε το δράπανο ασφαλώς στη βάση δραπάνου πριν το χρησιμοποιήσετε.** Το ολίσθημα του δραπάνου μέσα στη βάση δραπάνου μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου.

► **Στερεώστε τη βάση δραπάνου επάνω σε μια στερεή, επίπεδη επιφάνεια.** Όταν υπάρχει κίνδυνος η βάση δραπάνου να γλιστρήσει ή να κουνηθεί, τότε το δράπανο δεν μπορεί να οδηγηθεί ομοιόμορφα και ασφαλώς.


► **Na κρατάτε τ ηλεκτρικό καλώδιο του δραπάνου μακριά από την περιοχή που εργάζεστε.** Χαλασμένα ή περιπλεγμένα καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.

► **Na περιποείστε προσεκτικά τη βάση δραπάνου. Na βεβαιώνετε ότι τα κινητά εξαρτήματα λειτουργούν άρι-**



στα και δεν μπλοκάρουν καθώς και ότι δεν έχουν σπάσει ή χαλάσει τμήματα του μηχανήματος που θα επηρεάζουν έτσι αρνητικά τη λειτουργία της βάσης δραπάνου. Δώστε για επισκευή τυχόν χαλασμένα εξαρτήματα πριν χρησιμοποιήσετε τη βάση δραπάνου. Πολλά ατυχήματα προκαλούνται από κακώς συντηρημένα μηχανήματα.

- ▶ **Δώστε τη βάση δραπάνου για επισκευή μόνο από άριστο ειδικευμένο προσωπικό και μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.** Έτσι εξασφαλίζετε τη διατήρηση της ασφάλειας του μηχανήματος.
- ▶ **Πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι υποδείξεις ασφαλείας και εργασίας του συναρμολογημένου δραπάνου καθώς και των εργαλείων και εξαρτημάτων που χρησιμοποιούνται!**
- ▶ **Να μην υπερφορτώνετε τη βάση δραπάνου και να μην τη χρησιμοποιείτε σε σκάλα ή σκαλωσιά.** Όταν η βάση δραπάνου υπερφορτώνεται ή όταν ανεβαίνετε επάνω σ' αυτήν, τότε υπάρχει κίνδυνος να ανατραπεί η βάση δραπάνου επειδή το κέντρο του βάρους της μπορεί να μετατοπιστεί προς τα επάνω.
- ▶ **Διατηρείτε τον τομέα που εργάζεσθε καθαρό και καλά φωτισμένο.** Αταξία ή μη φωτισμένες περιοχές εργασίας μπορεί να οδηγήσουν σε ατυχήματα.
- ▶ **Απομακρύνετε τα εργαλεία ρύθμισης ή τα γερμανικά κλειδιά πριν θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα.** Ένα εργαλείο ή κλειδί που βρίσκεται σ' ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει τραυματισμούς.
- ▶ **Να αποφεύγετε κάθε αφύσικη στάση του σώματός σας. Φροντίστε να στέκεσθε πάντοτε ασφαλώς και να διατηρείτε διαρκώς την ισορροπία σας.** Έτσι θα μπορέσετε να ελέγξετε καλύτερα το ηλεκτρικό εργαλείο σε τυχόν απροσδόκητες καταστάσεις.
- ▶ **Να φυλάγετε τις βάσεις δραπάνου που δεν χρησιμοποιείτε απληθίσιας στα παιδιά. Μην επιτρέψετε τη χρήση του μηχανήματος σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα μ' αυτό ή δεν έχουν διαβάσει τις παρούσες οδηγίες.** Τα μηχανήματα είναι επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται από άπειρα άτομα.
- ▶ **Πριν από κάθε εργασία στη βάση δράπανου ή στο δράπανο, στα διαλείμματα εργασίας καθώς και σε περίπτωση μη χρήσης ασφαλίστε τη βάση του δράπανου, σφίγγοντας το φρένο ακινητοποίησης 13, από τυχόν αθέλητη κίνηση.**
- ▶ **Το ηλεκτρικό εργαλείο επιτρέπεται να λειτουργεί μόνο συνδεδεμένο σε δίκτυο ρεύματος με αγωγή γείωσης και επαρκή διαστασιολόγηση.**
- ▶ **Στερεώνετε τη βάση δράπανου πάντοτε με βύσμα ή σύστημα κενού (εξάρτημα), για να αποφύγετε μια αθέλητη ανατροπή της βάσης του δράπανου σε περίπτωση τοποθετημένου διαμαντοδράπανου και ποτηροκορώνας.**

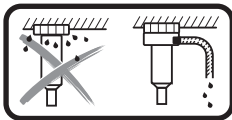

Στο υγρό τρύπημα πάνω από το κεφάλι πρέπει να συλλέγεται το εξερχόμενο νερό. Τοποθετήστε γι' αυτό το ηλεκτρικό εργαλείο σε μια βάση δραπάνου και συναρμολογήστε ένα δακτύλιο συλλογής του νερού (βλέπε «Συναρμολόγηση του δακτύλιου συλλογής του νερού», σελίδα 51).

- ▶ **Προσέξτε, ώστε οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού, τα εξαρτήματα σύνδεσης καθώς και ο δακτύλιος συλλογής του νερού (εξάρτημα) να είναι σε άψογη κατάσταση. Αντικαταστήστε τα καταστραμμένα ή φθαρμένα εξαρτήματα πριν την επόμενη χρήση.** Η απώλεια νερού από μέρη του ηλεκτρικού εργαλείου αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
- ▶ **Τηρείτε τα ισχύοντα εθνικά και διεθνή πρότυπα.**

## Περιγραφή του προϊόντος και της ισχύος του



**Διαβάστε όλες τις υποδείξεις ασφαλείας και τις οδηγίες.** Αμέλειες κατά την τήρηση των υποδείξεων ασφαλείας και των οδηγιών μπορεί να προκαλέσουν ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και σοβαρούς τραυματισμούς.

Παρακαλούμε ανοίξτε τη διπλωμένη σελίδα με την απεικόνιση της βάσης δραπάνου κι αφήστε την ανοιχτή όσο θα διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης.

### Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό

Η βάση διαμαντοδράπανου προορίζεται για την υποδοχή του διαμαντοδράπανου Bosch GDB 180 WE. Άλλα εργαλεία δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν.

Η βάση διαμαντοδράπανου μπορεί να στερεωθεί με τη βοήθεια ενός βύσματος στο δάπεδο ή στον τοίχο καθώς και πάνω από το κεφάλι.

Η βάση διαμαντοδράπανου μπορεί να στερεωθεί με τη βοήθεια ενός συστήματος κενού (εξάρτημα) στο δάπεδο ή (με μια πρόσθετη ασφάλεια) στον τοίχο. Μια στερέωση πάνω από το κεφάλι δεν επιτρέπεται.

### Απεικονιζόμενα στοιχεία

Η απαρίθμηση των απεικονιζόμενων στοιχείων βασίζεται στην αναπαράσταση της βάσης δραπάνου στη σελίδα γραφικών.

- 1 Σταυροειδής περιστρεφόμενη λαβή
- 2 Βίδα στην υποδοχή μηχανήματος
- 3 Υποδοχή μηχανήματος
- 4 Κολόνα βάσης δραπάνου
- 5 Επάνω βίδα της ρύθμισης της γωνίας τρυπήματος
- 6 Βίδα ευθυγράμμισης
- 7 Δακτύλιος συλλογής του νερού\*
- 8 Κάτω βίδα της ρύθμισης της γωνίας τρυπήματος
- 9 Πλάκα δαπέδου
- 10 Οδοντωτή ράβδος
- 11 Παξιμάδι σύσφιξης της ρύθμισης της γωνίας τρυπήματος
- 12 Πινιόν προώθησης
- 13 Φρένο ακινητοποίησης
- 14 Αεροστάθμη (αλφάδι) για κάθετη ευθυγράμμιση (GDB 180 WE)
- 15 Αεροστάθμη (αλφάδι) για οριζόντια ευθυγράμμιση (GDB 180 WE)
- 16 Βύσμα τοιχοποιίας/βύσμα μπετόν\*
- 17 Άξονας ταχυσύσφιξης\*
- 18 Παξιμάδι με μοχλό\*

## 50 | Ελληνικά

- 19** Ελατηριώτος βραχίονα συγκράτησης του δακτύλιου συλλογής του νερού\*
- 20** Οδηγοί ολίσθησης
- 21** Εξαγωνικό παξιμάδι των οδηγών ολίσθησης (10 τεμάχια)
- 22** Ακέφαλη βίδα των οδηγών ολίσθησης (10 τεμάχια)

\***Εξαρτήματα που απεικονίζονται ή περιγράφονται δεν περιέχονται στη στάνταρ συσκευασία. Για τον πλήρη κατάλογο εξαρτημάτων κοιτάτε το πρόγραμμα εξαρτημάτων.**

**Τεχνικά χαρακτηριστικά**

Βάση διαμαντοδραπάνου		GCR 180
Αριθμός ευρετηρίου		3 601 A90 100
Διαστάσεις		
- Ύψος	mm	767
- Πλάτος	mm	205
- Βάθος	mm	423,5
Διάμετρος υποδοχής μηχανήματος	mm	60
Μέγιστες διαστάσεις ποτηροκορώνας		
- Διάμετρος	mm	180
- Διάμετρος με δακτύλιο συλλογής του νερού	mm	132
- Μήκος	mm	530
Μέγ. διαδρομή	mm	514
Μέγιστο ωφέλιμο μήκος	mm	455
Βάρος σύμφωνα με EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

**Δήλωση συμβατότητας **

Δηλώνουμε με αποκλειστική μας ευθύνη, ότι το προϊόν που περιγράφεται στα «Τεχνικά στοιχεία» αντιστοιχεί σε όλες τις σχετικές διατάξεις της οδηγίας 2006/42/EK συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών της.

Τεχνικός φάκελος (2006/42/EK) από:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*Robert Bosch* *i.V. K. W.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Συναρμολόγηση****Συναρμολόγηση της βάσης δραπάνου****Ρύθμιση σε όρθια θέση της κολόνας τρυπήματος**

Θέστε την κολόνα τρυπήματος **4** στην κάθετη θέση. Τοποθετήστε την κάτω βίδα **8** (βλέπε εικόνα στη σελίδα γραφικών). Σφίξτε την κάτω βίδα **8** και την επάνω βίδα **5** με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 17 mm). Σφίξτε καλά το παξιμάδι σύσφιξης **11** με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 24 mm).

**Σταυροειδής περιστρεφόμενη λαβή**

Βιδώστε τις τρεις ράβδους λαβής της σταυροειδούς περιστρεφόμενης λαβής **1** μέχρι τέρμα στην κεντρική πλήμνη της σταυροειδούς περιστρεφόμενης λαβής.

Η σταυροειδής περιστρεφόμενη λαβή **1** χρησιμεύει ως μανιβέλα προώθησης κατά το τρύπημα.

Για το τρύπημα σπρώξτε τη σταυροειδή περιστρεφόμενη λαβή, ανάλογα με τις ανάγκες, αριστερά ή δεξιά μέχρι τέρμα πάνω στο πινιόν προώθησης **12**. Για την αφαίρεση της σταυροειδούς περιστρεφόμενης λαβής τραβήξτε την δυνατά προς τα έξω.

**Ασφάλιση της προώθησης με φρένο ακινητοποίησης**

Πριν τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά βιδώστε το φρένο ακινητοποίησης **13** στην ελεύθερη κοχλιοτομημένη τρύπα κάτω από το πινιόν προώθησης **12**.

Για όλες τις εργασίες στη βάση δραπάνου, στα διαλείμματα εργασίας καθώς και σε περίπτωση μη χρήσης ασφαλίστε την προώθηση. Βιδώστε γι' αυτό το φρένο ακινητοποίησης **13**.

Για το τρύπημα λύστε το φρένο ακινητοποίησης **13** τόσο, ώστε η σταυροειδής περιστρεφόμενη λαβή **1** να μπορεί να κινείται εύκολα. Κρατήστε ταυτόχρονα τη σταυροειδή περιστρεφόμενη λαβή σταθερά, για να αποφύγετε μια ανεξέλεγκτη ολίσθηση προς τα κάτω του δραπάνου.

**Τοποθέτηση του διαμαντοδραπάνου (βλέπε εικόνα A)**

Απομακρύνετε την πρόσθετη λαβή του δραπάνου σας (βλέπε Οδηγίες λειτουργίας του δραπάνου).

Προσέξτε, να είναι σφιγμένο το φρένο ακινητοποίησης **13**.

Λύστε τη βίδα **2** στην υποδοχή του εργαλείου με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 13 mm). Τοποθετήστε το δράπανο με το λαμίο σύσφιξης από επάνω μέχρι τέρμα στην υποδοχή του εργαλείου **3**.

Γυρίστε το δράπανο στην υποδοχή του εργαλείου έτσι, ώστε όλοι οι διακόπτες να είναι καλά προσιτοί και η σύνδεση της αναρρόφησης σκόνης/της ψύξης νερού στο δράπανο να μην εμποδίζει τη διαδικασία τρυπήματος. Σφίξτε τη βίδα **2** με το γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 13 mm).

Σπρώξτε τη σταυροειδή περιστρεφόμενη λαβή **1** για τη διαδικασία τρυπήματος δεξιά ή αριστερά πάνω στο πινιόν προώθησης **12**.

**► Βεβαιωθείτε ότι το δράπανο «κάθισε» καλά μέσα στην υποδοχή μηχανήματος.**

Κατά την αφαίρεση του δραπάνου από τη βάση ακολουθήστε την αντίθετη σειρά.

**Στερέωση της βάσης δραπάνου**

**Υπόδειξη:** Στερεώστε τη βάση δραπάνου χωρίς ανοχές [χωρίς «παχνίδι»]. Έτσι αποφεύγετε το μπλοκάρισμα της ποτηροκορώνας και την απόσχιση τμημάτων της.

Ανάλογα με το είδος και τη σύσταση του υποστρώματος στερεώστε τη βάση δραπάνου με βύσμα ή σύστημα κενού στην προγραμματισμένη οπή τρυπήματος.

### Προσδιορισμός της θέσης της βάσης δραπάνου πριν τη στερέωσή της

Σχεδιάστε το επιθυμητό κέντρο της τρύπας στο υπόστρωμα. Μαρκάρτε τις εξωτερικές διαστάσεις της ποτηροκόρνας, με την οποία θέλετε να τρυπήσετε, με κέντρο το κέντρο της τρύπας.

Στερεώστε τη βάση δραπάνου (με τοποθετημένο το δράπανο) με βύσμα ή σύστημα κενού έτσι, ώστε η συναρμολογημένη ποτηροκόρνα να ταυτίζεται με τις σχεδιασμένες διαστάσεις.

### Στερέωση με βύσμα (βλέπε εικόνα B)

Για να στερεώσετε τη βάση δραπάνου με βύσμα (ειδικό εξάρτημα) σε τοίχο ή μετόν πρέπει να ανοίξετε μια ξεχωριστή τρύπα στερέωσης.

#### Απόσταση μεταξύ τρύπας βύσματος - κέντρου σημαδεμένης τρύπας

άριστη	210 mm
εφικτή	200 – 300 mm

Για την τρύπα του βύσματος ισχύουν οι εξής διαστάσεις:

	Διάμετρος	Βάθος
Τοίχος	20 mm	85 mm
Μπετόν	16 mm	50 mm

Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό βύσμα για μετόν ή ένα βύσμα τοιχοποιίας **16**. Βιδώστε την άτρακτο ταχυσύσφιξης **17** στο βύσμα.

Τοποθετήστε τη βάση δραπάνου μαζί με μια ροδέλα και βιδώστε την προσωρινά με τη βίδα με μοχλό **18**. Μετά την ευθυγράμμιση σφίξτε καλά τη βίδα με μοχλό (βλέπε «Ευθυγράμμιση») με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα 27 mm).

### Στερέωση με κενό (ειδικό εξάρτημα)

Για τη στερέωση της βάσης δραπάνου με σύστημα κενού χρειάζεστε μια αντλία κενού του εμπορίου και ένα σετ κενού Bosch (εξάρτημα).

Η αντλία κενού πρέπει να πληροί τις ακόλουθες ελάχιστες απαιτήσεις:

Ογκομετρική ροή:	6 m <sup>3</sup> /h
Κενό το λιγότερο:	80 % (-800 mbar)

Για τη στερέωση με σύστημα κενού πρέπει το υπόστρωμα να είναι λείο και επίπεδο. Η χρήση πάνω σε σοβά ή τοιχοποιία δεν επιτρέπεται.

Μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης κενού ακουμπήστε τις βίδες οριζόντιωσης **6** ελαφρά πάνω στο υπόστρωμα, για να εδράζεται σταθερά η βάση δραπάνου και ο στεγανοποιητικός δακτύλιος να είναι λίγο χαλαρός. Διαφορετικά η βάση δραπάνου εδράζεται πάρα πολύ μαλακά πάνω στο στεγανοποιητικό δακτύλιο.

Για τη σύνδεση της αντλίας κενού και του σετ κενού Bosch διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες λειτουργίας τους.

► **Οι υποδείξεις ασφαλείας και εργασίας για την αντλία κενού και το σετ κενού πρέπει να τηρούνται αυστηρά!**

### Ευθυγράμμιση (όχι κατά τη στερέωση με κενό)

Βιδώστε ή ξεβιδώστε τις βίδες οριζόντιωσης **6** ξεχωριστά τόσο, ώσπου η φυσαλίδα **14** στο δράπανο (σε περίπτωση κάθετης συναρμολόγησης) ή η φυσαλίδα **15** στο δράπανο (σε περίπτωση

οριζόντιας συναρμολόγησης) να είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένη.

Σταθεροποιήστε τώρα τη βάση δραπάνου με το βύσμα στερέωσης.

## Λειτουργία

► **Να βγάζετε πάντοτε το φως από την πρίζα πριν διεξάγετε οποιαδήποτε ρύθμιση στο ίδιο το μηχανήμα ή/και όταν αλλάζετε εξαρτήματα.** Η κατά λάθος εκκίνηση των δραπάνων αποτελεί αιτία αρκετών ατυχημάτων.

► **Μετά από κάθε ρύθμιση στη βάση δραπάνου σφίγγετε ξανά όλες τις βίδες σταθερά.**

### Αλλαγή της γωνίας τρυπήματος

Λύστε την κάτω βίδα **8** της ρύθμισης της γωνίας τρυπήματος με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 17 mm) και αφαιρέστε την.

Λύστε την επάνω βίδα **5** με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 17 mm).

Λύστε το παξιμάδι σύσφιξης **11** με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 24 mm). Ρυθμίστε τη βάση δραπάνου στην επιθυμητή γωνία τρυπήματος.

Σφίξτε ξανά σταθερά το παξιμάδι σύσφιξης **11** με το γερμανικό κλειδί. Σφίξτε καλά την επάνω βίδα **5** με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 17 mm).

► **Η βάση δραπάνου επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί, αφού πρώτα σφίχτούν ξανά το παξιμάδι σύσφιξης **11** και η βίδα **5** της ρύθμισης της γωνίας.**

Μετά το τρύπημα θέστε την κολόνα τρυπήματος **4** με την αντίθετη σειρά ξανά στην κάθετη θέση (γωνία τρυπήματος 0°). Γι' αυτό πρέπει να τοποθετήσετε ξανά την κάτω βίδα **8** και να την σφίξετε με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 17 mm).

### Αναρρόφηση νερού

Για τη συλλογή του νερού που εξέρχεται από την τρύπα κατά το υγρό τρύπημα, χρειάζεστε ένα δακτύλιο συλλογής του νερού και έναν απορροφητήρα υγρής/στεγνής αναρρόφησης (και τα δύο εξαρτήματα).

Ο δακτύλιος συλλογής του νερού (βλέπε «Εξαρτήματα», σελίδα 52) προβλέπεται για τη χρήση με τη βάση διαμαντοδράπανου GCR 180 και το διαμαντοδράπανο GDB 180 WE.

### Συναρμολόγηση του δακτύλιου συλλογής του νερού (βλέπε εικόνα C)

Κόψτε ένα άνοιγμα για την επιθυμητή διάμετρο τρυπήματος στο κάλυμμα στεγανοποίησης.

Σπρώξτε τον ελατηριωτό βραχίονα συγκράτησης **19** μέχρι τέρας μέσα στη σχισμή μεταξύ πλάκας βάσης **9** και κολόνας τρυπήματος **4**. Προσέξτε, να δείχνει το λυγισμένο τμήμα του βραχίονα συγκράτησης προς τα κάτω.

Θέστε το δακτύλιο συλλογής του νερού στη σωστή θέση και ακουμπήστε τον ελατηριωτό βραχίονα συγκράτησης πάνω στα σημεία έδρασης στο δακτύλιο συλλογής του νερού. (Τα λυγισμένα άκρα στο τέλος του ελατηριωτού βραχίονα συγκράτησης χρησιμεύουν για το τράβηγμα του ελατηριωτού βραχίονα συγκράτησης προς τα επάνω.)

## 52 | Türkçe

Με τη δύναμη του ελατηριωτού βραχίονα πιέζεται ο δακτύλιος συλλογής του νερού μαζί με τη στεγανοποίηση του πάνω στο υπόστρωμα και εμποδίζει μαζί με το σύστημα κενού του απορροφητήρα υγρή/στεγνή αναρρόφησης την έξοδο του νερού.

**Υποδείξεις εργασίας**

► **Για να τρυπήσετε παρακαλούμε να διαβάσετε και να τηρείτε τις οδηγίες χρήσης του διαμαντοδραπάνου σας.**

Για το τρύπημα λύστε το φρένο ακινητοποίησης **13** τόσο, ώστε η σταυροειδής περιστρεφόμενη λαβή **1** να μπορεί να κινείται εύκολα. Κρατήστε ταυτόχρονα τη σταυροειδή περιστρεφόμενη λαβή σταθερά, για να αποφύγετε μια ανεξέλεγκτη ολίσθηση προς τα κάτω του δράπανου.

Κατεβάστε με τη σταυροειδή περιστρεφόμενη λαβή **1** το δράπανο μέχρι το επιθυμητό βάθος τρυπήματος.

Στη συνέχεια ανεβάστε την, πάλι με γύρισμα της μανιέλας, μέχρι να εμφανιστεί ολόκληρη η ποτηροκορόνα.

Για την επίτευξη του μέγιστου δυνατού ωφέλιμου μήκους, πρέπει να απομακρύνετε τον πυρήνα τρυπήματος, μόλις γεμίσει εντελώς την ποτηροκορόνα. Περάστε μετά την ποτηροκορόνα εκ νέου μέσα στην οπή τρυπήματος και τρυπήστε μέχρι το μέγιστο βάθος.

**Συντήρηση και Service****Συντήρηση και καθαρισμός**

Να διατηρείτε πάντοτε καθαρή την οδοντωτή ράβδο **10** και τις επιφάνειες οδήγησης της κολόνας τρυπήματος **4**.

**Επαναρρύθμιση των οδηγών ολίσθησης (βλέπε εικόνα D)**

Με την πάροδο του χρόνου μπορεί να φθαρούν οι οδηγοί ολίσθησης **20** και να εμφανιστεί ένας τζόγος μεταξύ των οδηγών ολίσθησης και της κολόνας τρυπήματος. Για την αντιμετώπιση αυτού του τζόγου, πρέπει να επαναρρυθμίσετε τους οδηγούς ολίσθησης.

Λύστε και τα δέκα εξαγωνικά παξιμάδια **21** με ένα γερμανικό κλειδί (άνοιγμα κλειδιού 13 mm).

Σφιξτε στη συνέχεια τις ακέφαλες βίδες **22** ομοιόμορφα, ώπου να ελαχιστοποιηθεί ο τζόγος.

Σφιξτε ξανά καλά και τα δέκα εξαγωνικά παξιμάδια **21**.

Μια αλλαγή των οδηγών ολίσθησης είναι απαραίτητη, όταν η στρώση ολίσθησης (κόκκινο χρώμα) έχει φθαρεί. Αυτό συμβαίνει, όταν το κόκκινο χρώμα εξαφανιστεί και φαίνεται το φέρον υλικό. Συνίσταται η ανάθεση της εκτέλεσης της αλλαγής σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο σέρβις πελατών για ηλεκτρικά εργαλεία Bosch.

**Εξαρτήματα**

Δακτύλιος συλλογής του νερού (GCR 180) .....	2 608 550 621
Κάλυμμα στεγανοποίησης για το δακτύλιο συλλογής του νερού (GCR 180) .....	2 608 550 624
Σετ σπερέωσης:	
– για μπeton .....	2 608 002 000
– για τοιχοποιία .....	2 607 000 745
Σετ βυσμάτων για μπeton .....	2 608 002 001

Σετ κενού .....	2 608 550 623
Λάστιχο στεγανοποίησης για το σετ κενού (GCR 180) .....	2 608 550 625
Απορροφητήρας υγρή/στεγνή αναρρόφησης GAS 35 M AFC	
Απορροφητήρας υγρή/στεγνή αναρρόφησης GAS 55 M AFC	

**Service και παροχή συμβουλών χρήσης**

Το Service απαντά στις ερωτήσεις σας σχετικά με την επισκευή και τη συντήρηση του προϊόντος σας καθώς και τα κατάλληλα ανταλλακτικά:

**www.bosch-pt.com**

Η ομάδα παροχής συμβουλών της Bosch απαντά ευχαρίστως στις ερωτήσεις σας σχετικά με τα προϊόντα μας και τα ανταλλακτικά τους.

Σας παρακαλούμε, σε όλες τις διασαφητικές ερωτήσεις και παραγγελίες ανταλλακτικών να αναφέρετε οπωσδήποτε τον 10ψήφιο κωδ. αριθ. που αναφέρεται στην πινακίδα κατασκευαστή της βάσης δραπάνου.

**Ελλάδα**

Robert Bosch A.E.  
Ερχείας 37  
19400 Κορωπί – Αθήνα  
Τηλ.: 210 5701258  
Φαξ: 210 5701283  
www.bosch.com  
www.bosch-pt.gr

ABZ Service A.E.  
Τηλ.: 210 5701380  
Φαξ: 210 5701607

Περισσότερες πληροφορίες για το διαμαντοτρυπημα θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

**Απόσυρση**

Η βάση δραπάνου, τα εξαρτήματα και οι συσκευασίες πρέπει να ανακυκλώνονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

**Τηρούμε το δικαίωμα αλλαγών.****Türkçe****Güvenlik Talimatı****⚠ UYARI Delme sehpaı veya matkapla birlikte teslim edilen bütün güvenlik talimatını ve uyarıları okuyun.**


Güvenlik talimatı hükümleri ve uyarılara uyulmadığı takdirde elektrik çarpması, yangın ve/veya ağır yaralanmalar ortaya çıkabilir.

**Bütün güvenlik talimatlarını ve uyarıları ileride kullanmak üzere saklayın.**

► **Aleti ayarlarken veya aksesuarı değiştirirken fiş prizden çekin.** Kontrol dışı çalışan matkaplar yaralanmalara neden olabilir.

► **Matkabı takmadan önce delme sehpaını doğru olarak monte edin.** Kusursuz işlevin sağlanabilmesi için doğru montaj önemlidir.

- ▶ **Kullanmaya başlamadan önce matkabı delme sehpasına güvenli biçimde tespit edin.** Matkabın delme masasından kayması aletin kontrolünün kaybına neden olabilir.
- ▶ **Delme sehpasını sağlam ve düz bir zemine tespit edin.** Delme sehpası kayacak veya sallanacak olursa matkap güvenli ve düzgün bir biçimde kullanılamaz.
- ▶ **Matkabın bağlantı kablosunu çalışma alanından uzak tutun.** Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- ▶ **Delme sehpasına özenle bakın. Hareketli alet parçalarının serbest biçimde dönüp dönmediklerini, sıkışıp sıkışmadıklarını, kırık olup olmadıklarını ve kusursuz biçimde işlev görüp görmediklerini kontrol edin. Hasarlı parçaları delme sehpasını kullanmadan önce onartın.** Kazaların çoğu iyi bakım görmeyen aletlerden kaynaklanır.
- ▶ **Delme sehpasını orijinal yedek parça kullanmak koşulu ile sadece kalifiye uzmanlara onartın.** Bu sayede aletin güvenliğini sağlarsınız.
- ▶ **Kullandığınız matkap ile uçlara ait güvenlik ve kullanım kılavuzunda belirtilen hükümlere kesinlikle uyun!**
- ▶ **Delme sehpasını aşırı ölçüde zorlamayın ve onu merdiven veya iskele olarak kullanmayın.** Aşırı ölçüde zorlandığı veya üstüne çıktığı takdirde delme sehpasının ağırlık merkezi yukarı kayabilir ve devrilebilir.
- ▶ **Çalıştığınız yeri temiz tutun ve iyi aydınlatın.** Çalıştığınız yer düzensiz ise ve iyi aydınlatılmamışsa kazalar ortaya çıkabilir.
- ▶ **Aleti çalıştırmadan önce ayar aletlerini ve anahtarlarını çıkarın.** Dönmekte olan alet parçası içinde unutulmuş bir alet veya anahtar yaralanmalara neden olabilir.
- ▶ **Çalışırken bedeninizin anormal durmasından kaçının. Güvenli bir duruş pozisyonu alın ve her zaman dengenizi koruyun.** Bu sayede elektrikli el aletini beklenmeyen durumlarda daha iyi kontrol edebilirsiniz.
- ▶ **Kullanım dışında olan delme sehpasını çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. Kullanımını bilmeyen veya bu kullanım talimatı okumayan kişilerin aletle çalışmasına izin vermeyin.** Deneyimsiz kişiler tarafından kullanıldıklarında aletler tehlikeli olur.
- ▶ **Delme sehpası veya matkaptaki bir çalışma yapmaya başlamadan önce, işe ara verdiğinizde veya delme sehpasında çalışmaya son verdiğinizde delme sehpasını tespit frenini 13 sıkılamak suretiyle yanlışlıkla hareket etmeye karşı emniyete alın.**
- ▶ **Elektrikli el aleti sadece koruyucu iletkenlere sahip ve yeterli kapasitedeki akım şebekesinde çalıştırılabilir.**
- ▶ **Karot makinesi veya karot ucu takılı delme sehpasının yanlışlıkla devrilmesini önlemek için delme sehpasını daima dübel veya vakum sistemi (aksesuar) ile tespit edin.**

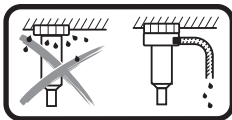

**Baş üzerinde çalışırken dışarı çıkan suyun uygun bir tertibatla tutulması gerekir.** Bu işlem için elektrikli el aletini bir delme sehpasını takın ve bir su tutma halkası

monte edin (Bakınız: "Su tutma halkasının montajı", Sayfa 55).

- ▶ **Su ileten hortumların, bağlantı parçalarının ve su tutma halkasının (aksesuar) kusursuz durumda olduğundan emin olun. Bir sonraki kullanımdan önce hasarlı ve aşınmış parçaları değiştirin.** Elektrikli el aletinin parçalarından dışarı su sızması elektrik çarpmaya tehlikesini artırır.
- ▶ **Yürürlükteki ulusal ve uluslararası standartlara uyun.**

## Ürün ve işlev tanımı



**Bütün uyarıları ve talimat hükümlerini okuyun.** Açıklanan uyarılara ve talimat hükümlerine uyulmadığı takdirde elektrik çarpmalarına, yangınlara ve/veya ağır yaralanmalara neden olunabilir.

Lütfen delme sehpasının şeklinin bulunduğu kapak sayfasını açın ve kullanım kılavuzunu okuduğunuz sürece bu sayfayı açık tutun.

## Ulusüne uygun kullanım

Karotlu delme sehpası Bosch karot makinesinin GDB 180 WE takılması için tasarlanmıştır. Bu sehpa başka aletler kullanılamaz.

Karotlu delme sehpası dübel yardımı ile zemine, duvara ve baş üzerine tespit edilebilir.

Karotlu delme sehpası vakum (aksesuar) yardımı ile zemine veya (ve ek bir emniyet tertibatı ile) duvara tespit edilebilir. Baş üzerine tespite izin yoktur.

## Şekli gösterilen elemanlar

Şekli gösterilen parçaların numarası delme sehpasının şeklinin bulunduğu grafik sayfasında görülmektedir.

- 1 Çevirme turnikesi
- 2 Alet girişindeki vida
- 3 Alet girişi
- 4 Delme kolu
- 5 Delme açısı ayarı üst vidası
- 6 Nivelman vidası
- 7 Su tutma halkası\*
- 8 Delme açısı ayarı alt vidası
- 9 Taban levhası
- 10 Dişli kol
- 11 Delme açısı ayarı sıkma somunu
- 12 Besleme dişlisi
- 13 Tespit freni
- 14 Dikey doğrultma su terazisi (GDB 180 WE)
- 15 Yatay doğrultma su terazisi (GDB 180 WE)
- 16 Duvar dübeli/beton dübeli\*
- 17 Hızlı germeli mil\*
- 18 Kelebek başlı somun\*
- 19 Su tutma halkası sıkma yayı\*
- 20 Kayıcı kılavuzlar
- 21 Kayıcı kılavuzlar altıgen somunu (10 adet)
- 22 Kayıcı kılavuzlar dişli pimi (10 adet)

\*Şekli gösterilen veya tanımlanan aksesuar standart teslimat kapsamında değildir. Aksesuarın tümünü aksesuar programımızda bulabilirsiniz.

## 54 | Türkçe

## Teknik veriler

Elmaslı delme sehпасı		GCR 180
Ürün kodu		3 601 A90 100
Ölçüleri		
- Yüksekliği	mm	767
- Genişliği	mm	205
- Derinliği	mm	423,5
Alet girişi çapı	mm	60
Karot ucu boyutu, maks.		
- Çapı	mm	180
- Su tutma halkası ile çapı	mm	132
- Uzunluğu	mm	530
Delme stroku, maks.	mm	514
Çalışma (iş uzunluğu), maks.	mm	455
Ağırlığı		
EPTA-Procedure 01/2003'e göre	kg	9,5

Uygunluk beyanı **CE**

Tek sorumlu olarak "Teknik veriler" bölümünde tanımlanan ürünün, değişiklikleri de dahil olmak üzere 2006/42/EC yönergesi hükümlerine uygun olduğunu beyan ederiz.

Teknik belgelerin bulunduğu merkez (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

PPA.  
*Henk Becker* i.v. *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montaj

## Delme sehпасının montajı

## Delme sütununun doğrultulması

Delme sütununu **4** dik konuma getirin. Alt vidayı **8** takın (Grafik sayfasındaki şekle bakın). Alt vidayı **8** ve üst vidayı **5** bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 17 mm) sıkın. Sıkma somununu **11** bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 24 mm) sıkın.

## Çevirme turnikesi

Çevirme turnikesinin **1** uç tutamak kolunu sonuna kadar çevirme turnikesi göbeğine takın.

Çevirme turnikesi **1** delme işlemi esnasında besleme kolu olarak işlev görür.

Delme işlemi için çevirme turnikesini sonuna kadar sağa veya sola besleme dişlisine itin **12**. Çevirme turnikesini çıkarmak için kuvvetlice çekin.

## Tespit freni besleme kilidi

İlk kez işlemeye almadan önce tespit frenini **13** besleme dişlisinin **12** altındaki boş dişli yuvaya vidalayın.

Delme sehпасının kendindeki bütün çalışmalarda, iş molalarında ve sehпасın kullanılmadığı zamanlarda besleme sistemini kilitleyin. Tespit frenini **13** çevirerek sıkın.

Delme yapmak için tespit frenini **13** çevirme turnikesi **1** rahat hareket ettirilebilecek ölçüde gevşetin. Matkabın kontrol dışı aşağı kaymasını önlemek için çevirme turnikesini tutun.

Elmaslı delme matkabının takılması  
(Bakınız: Şekil A)

Matkabınızın ek tutamağını çıkarın (matkabın kullanım kılavuzuna bakın).

Tespit freninin **13** sıkılmış olduğundan emin olun.

Alet yuvasındaki vidayı **2** bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 13 mm) gevşetin. Matkabın sıkma boynunu yukarıdan sonuna kadar alet yuvasına **3** yerleştirin.

Matkabı alet yuvasında bütün şalterlere rahatça ulaşılabilir ve matkaba bağlı toz emme donanımı/sulu soğutma donanımı delme işlemini engellemeyecek konuma çevirin. Vidayı **2** çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 13 mm) sıkın.

Delme işlemi için çevirme turnikesini **1** sağa veya sola besleme dişlisine **12** itin.

## ► Matkabın alet girişine sıkı biçimde oturup oturmadığını kontrol edin.

Matkabı delme sehпасından çıkarırken aynı işlem adımlarını ters sıra ile uygulayın.

## Delme sehпасının tespiti

**Not:** Delme sehпасını hiç boşluk bırakmadan tespit edin. Bu yolla karot ucunun sıkışmasını ve dolayısı ile segman kırılmasını önlersiniz.

Delme sehпасını zeminin özelliğine göre dübel veya vakumla planlanan matkap deliğine tespit edin.

## Delme sehпасının tespitten önce konumlandırılması

İstedığınız matkap deliği merkezini zeminde işaretleyin. Delme yapmak istediğiniz karot ucunun dış ölçülerini matkap deliği merkezini merkez alarak işaretleyin.

Delme sehпасını (matkap takılı durumda) dübel veya vakumla, takılı bulunan karot ucu çizilen ölçülerle örtüşecek biçimde tespit edin.

## Dübel tespiti (Bakınız: Şekil B)

Delme sehпасını dübelle (aksesuar) duvar veya betona tespit etmek üzere ayrı bir tespit deliği açın.

## Dübel deliği mesafesi – Planlanan deliğin merkezi

optimum	210 mm
mümkün	200 – 300 mm

Dübel deliği için şu ölçüler geçerlidir:

	Çap	Derinlik
Duvarda	20 mm	85 mm
Betonda	16 mm	50 mm

Açılır kamalı bir beton dübeli veya bir duvar dübeli **16** yerleştirin. Hızlı germe milini **17** dübеле vidalayın.

Besleme pulu ile birlikte delme sehpasını yerleştirin ve kelebek başlı somunla **18** sıkın. Nivelmandan sonra (Bakınız: "Nivelman") kelebek başlı somunu bir çatal anahtarla (anahtar açıklığı 27 mm) sıkın.

#### Vakumla tespit (aksesuar)

Delme sehpasını vakumla tespit etmek için piyasada bulunan bir vakum pompasına ve bir Bosch vakum setine (aksesuar) ihtiyacınız vardır.

Vakum pompası aşağıdaki minimum gerekliliklere sahip olmalıdır:

Hacimsel akış (debi):	6 m <sup>3</sup> /h
Minimum vakum:	80 % (-800 mbar)

Vakumla tespit için zemin pürüzsüz ve düz olmalıdır. Sıva veya duvar üzerine tespitte izin yoktur.

Vakum koşulları sağlandıktan sonra, delme sehpasının sağlam durması ve contanın biraz gerilmesi için nivelman vidalarını **6** hafifçe zemine yerleştirin. Aksi takdirde delme sehpa contası üzerine çok yumuşak oturur.

Vakum pompasını ve Bosch vakum setini bağlamak için bunlara ait kullanım kılavuzlarını okuyun ve içeriklerine uyun.

► **Vakum pompasının ve vakum setinin güvenlik talimatı ile çalışma uyarılarını kesinlikle uyulmalıdır!**

#### Nivelman (Vakumla tespit yapılmaz)

Nivelman vidalarını **6** teker teker su terazisi **14** matkapta (dikey montaj durumunda) veya su terazisi **15** matkapta (yatay montaj durumunda) tam doğrultulmuş olacak biçimde çevirin.

Bu durumda delme sehpasını dübelle sabitleyin.

## İşletme

- **Aleti ayarlarken veya aksesuarı değiştirirken fişi prizden çekin.** Kontrol dışı çalışan matkaplar yaralanmalara neden olabilir.
- **Delme sehpasındaki her ayarlama işleminden sonra bütün vidaları iyice sıkın.**

#### Delme açısının değiştirilmesi

Delme açısı ayarına ait alt vidayı **8** bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 17 mm) gevşetin ve çıkarın.

Üst vidayı **5** bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 17 mm) gevşetin.

Sıkma somununu **11** bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 24 mm) gevşetin. Delme sehpasını istediğiniz delme açısına getirin.

Sıkma somununu **11** bir çatal anahtarla tekrar sıkın. Üst vidayı **5** bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 17 mm) sıkın.

► **Delme sehpa ancak sıkma somunu 11 ve vida 5 açısında tekrar sıkıldıktan sonra kullanılabilir.**

Delme işlemini tamandıktan sonra delme sütununu **4** ters işlem sırası ile tekrar dik konuma (Delme açısı 0°) getirin. Bunu yapmak için alt vidayı **8** tekrar takmanız ve bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 17 mm) sıkmanız gerekir.

## Su emme

Islak delme esnasında delikten çıkan suyu tutmak için bir su tutma halkasına ve bir ıslak/kuru elektrikli süpürgeye (her ikisi de aksesuar) ihtiyacınız vardır.

Su tutma halkası (Bakınız: "Aksesuar", Sayfa 56) karotlu delme sehpa GCR 180 ve karot makinesi GDB 180 WE ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

#### Su tutma halkasının montajı (Bakınız: Şekil C)

Conta kapağında istenen delik çapında bir delik açın.

Sıkma yayını **19** sonuna kadar taban plakası **9** ile delme sütununu **4** arasındaki boşluğa itin. Bu sırada sıkma yayının açıldırılmış parçasının aşağıyı göstermesine dikkat edin.

Su tutma halkasını kendi pozisyonuna getirin ve sıkma yayını su tutma halkasının oturma yüzeyine yatırın. (Sıkma yayının uçlarındaki laşeler sıkma yayının yukarı çekilmesine yarar.)

Yayın gerilim kuvveti ile contası ile birlikte su tutma halkası zemine bastırılır ve ıslak/kuru elektrikli süpürge vakumu ile birlikte suyun dışarı sızması önlenir.

## Çalışırken dikkat edilecek hususlar

► **Delme yaparken elması delme (karotlu delme) matkabınızın kullanım kılavuzuna uyun.**

Delme yapmak için tespit frenini **13** çevirme turnikesi **1** rahat hareket ettirilebilecek ölçüde gevşetin. Matkabın kontrol dışı aşağı kaymasını önlemek için çevirme turnikisini tutun.

Çevirme turnikesi **1** ile matkabı istediğiniz delme derinliğine kadar aşağı indirin.

Daha sonra karot ucu tam olarak görününceye kadar geri çevirin.

Mümkün olan maksimum çalışma (iş) uzunluğuna ulaşmak için, karot ucu tam olarak dolduğunda delik göbeğini (karotu) çıkarmanız gerekir. Daha sonra karot ucunu tekrar matkap deliğini yerleştirin ve maksimum derinliğine kadar delme yapın.

## Bakım ve servis

#### Bakım ve temizlik

Dişli kolu **10** ve delme kolununun **4** kılavuz yüzeylerini her zaman temiz tutun.

#### Kayıcı kılavuzların ayarlanması (Bakınız: Şekil D)

Kayıcı kılavuzlar **20** zamanla aşınabilir ve kayıcı kılavuzlarla delme sütunu arasında boşluklar oluşabilir. Bu boşlukları gidermek için kayıcı kılavuzları ayarmanız gerekir.

On altıgen somunun **21** hepsini bir çatal anahtarla (anahtar ağız açıklığı 13 mm) gevşetin.

Daha sonra dişli pimi **22** boşluk minimum düzeye düşüncüye kadar eşit ölçüde sıkın.

On altıgen somunun **21** hepsini tekrar sıkın.

Kayıcı kılavuzların değiştirilmesi ancak kayıcı katman (kırmızı renk) aşınca gerekli olur. Kırmızı renk kaybolup taşıyıcı malzeme görününce kılavuzların değiştirilmesi gerekir. Bu değiştirme işleminin yetkili bir Bosch müşteri servisinde yapılması tavsiye edilir.



**56 | Türkçe****Aksesuar**

Su tutma halkası (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Su tutma halkası kapağı (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Tespit seti:	
– Beton için . . . . .	2 608 002 000
– Duvar için . . . . .	2 607 000 745
Beton için dübel seti . . . . .	2 608 002 001
Vakum seti . . . . .	2 608 550 623
Vakum seti kauçuk contası (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Islak/kuru elektrikli süpürge GAS 35 M AFC	
Islak/kuru elektrikli süpürge GAS 55 M AFC	

**Müşteri hizmeti ve uygulama danışmanlığı**

Müşteri hizmeti ürününüzün onarım, bakım ve yedek parçalarına ilişkin sorularınızı yanıtladılır. Demonte görünüşler ve yedek parçalara ilişkin ayrıntılı bilgiyi aşağıdaki Web sayfasında bulabilirsiniz:

**[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)**

Bosch uygulama danışmanlığı ekibi ürünlerimize ve ilgili aksesuara ilişkin sorularınızda size memnuniyetle yardımcı olur.

Bütün başvuru ve yedek parça siparişlerinde delme sehpaşının tip etiketi üzerindeki 10 haneli ürün kodunu belirtin.

**Türkçe**

Bosch San. ve Tic. A.Ş.  
Ahi Evran Cad. No:1 Kat:22  
Polaris Plaza  
80670 Maslak/İstanbul  
Bosch Uzman Ekibi +90 (0212) 367 18 88  
Işıklar LTD.ŞTİ.  
Kızılay Cad. No: 16/C Seyhan  
Adana  
Tel.: 0322 3599710  
Tel.: 0322 3591379  
İdeal Elektronik Bobinaj  
Yeni San. Sit. Cami arkası No: 67  
Aksaray  
Tel.: 0382 2151939  
Tel.: 0382 2151246  
Bulsan Elektrik  
İstanbul Cad. Devrez Sok. İstanbul Çarşısı  
No: 48/29 İskitler  
Ankara  
Tel.: 0312 3415142  
Tel.: 0312 3410203  
Faz Makine Bobinaj  
Sanayi Sit. 663 Sok. No: 18  
Antalya  
Tel.: 0242 3465876  
Tel.: 0242 3462885  
Örsel Bobinaj  
1. San. Sit. 161. Sok. No: 21  
Denizli  
Tel.: 0258 2620666

Bulut Elektrik  
İstasyon Cad. No: 52/B Devlet Tiyatrosu Karşısı  
Elazığ  
Tel.: 0424 2183559  
Körfez Elektrik  
Sanayi Çarşısı 770 Sok. No: 71  
Erzincan  
Tel.: 0446 2230959  
Ege Elektrik  
İnönü Bulvarı No: 135 Muğla Makasarası Fethiye  
Fethiye  
Tel.: 0252 6145701  
Değer İş Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. İlk Belediye Başkan Cad. 5/C Şahinbey  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2316432  
Çözüm Bobinaj  
İsmetpaşa Mah. Eski Şahinbey Belediyesi altı Cad. No: 3/C  
Gaziantep  
Tel.: 0342 2319500  
Onarım Bobinaj  
Raifpaşa Cad. No: 67 İskenderun  
Hatay  
Tel.: 0326 6137546  
Günşah Otomotiv  
Beylikdüzü Sanayi Sit. No: 210 Beylikdüzü  
İstanbul  
Tel.: 0212 8720066  
Aygem  
10021 Sok. No: 11 AOSB Çiğli  
İzmir  
Tel.: 0232 3768074  
Sezmen Bobinaj  
Ege İş Merkezi 1201/4 Sok. No: 4/B Yenişehir  
İzmir  
Tel.: 0232 4571465  
Ankaralı Elektrik  
Eski Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 43  
Kayseri  
Tel.: 0352 3364216  
Asal Bobinaj  
Eski Sanayi Sitesi Barbaros Cad. No: 24  
Samsun  
Tel.: 0362 2289090  
Üstündağ Elektrikli Aletler  
Nusretiye Mah. Boyacılar Aralığı No: 9  
Tekirdağ  
Tel.: 0282 6512884  
Karotlu delmeye ait daha ayrıntılı bilgiyi  
**[www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com)** sayfasında bulabilirsiniz.

**Tasfiye**

Delme sehpaş, aksesuar ve ambalaj malzemesi çevre dostu yeniden kazanım işlemine yollanmalıdır.

**Değişiklik haklarımız saklıdır.**



## Polski

### Wskazówki bezpieczeństwa


**⚠ OSTRZEŻENIE** Należy w całości przeczytać wskazówki bezpieczeństwa, instrukcje oraz zalecenia, które zostały dostarczone razem ze stojakiem wiertarskim lub wiertarką. Zaniedbania w przestrzeganiu wskazówek bezpieczeństwa, instrukcji i zaleceń mogą doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń.

Należy starannie przechowywać wszystkie instrukcje i wskazówki bezpieczeństwa dla dalszego zastosowania.

- ▶ **Przed regulacją urządzenia lub wymianą osprzętu, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.** Nieumyślne uruchomienie wiertarki jest przyczyną wielu wypadków.
- ▶ **Przed montażem wiertarki należy prawidłowo ustawić kolumnę wiertarską.** Prawidłowy montaż jest ważny dla zagwarantowania niezawodnego działania.
- ▶ **Przed rozpoczęciem użytkowania wiertarki należy ją dobrze zamocować w stojaku wiertarskim.** Przesunięcie się wiertarki w stojaku wiertarskim może spowodować utratę kontroli.
- ▶ **Zamocować stojak wiertarski na mocnej, płaskiej i poziomej powierzchni.** Jeżeli stojak wiertarski przesuwają się lub chwieje, niemożliwe jest równomierne i pewne prowadzenie wiertarki.
- ▶ **Przewód przyłączeniowy wiertarki musi znajdować się z daleka od obszaru pracy.** Uszkodzone lub poplątane kable zwiększają ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Pielęgnować starannie stojak wiertarski. Sprawdzić, czy ruchome części urządzenia działają bezbłędnie i nie zacinają się, czy części urządzenia nie są złamane lub tak dalece uszkodzone, że mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie stojaka wiertarskiego. Przed użyciem stojaka wiertarskiego poddać naprawie uszkodzone części.** Przyczyną wielu wypadków są złe konserwowane urządzenia.
- ▶ **Naprawę narzędzia zlecać tylko uprawnionym osobom, przy stosowaniu oryginalnych części zamiennych.** W ten sposób zagwarantowane zostanie bezpieczeństwo urządzenia.
- ▶ **Należy ściśle przestrzegać zasad bezpieczeństwa i pracy, dotyczących używanej wiertarki i narzędzi roboczych oraz akcesoriów!**
- ▶ **Nie należy przeciążać stojaka wiertarskiego, nie należy go też stosować w charakterze drabiny, pomostu lub rusztowania.** Punkt ciężkości przeciążonego lub dodatkowo obciążonego stojaka (np. poprzez wejście na niego), może się przemieścić i spowodować jego przewrócenie.
- ▶ **Stanowisko pracy należy utrzymywać w czystości i dobrze oświetlone.** Nieporządek w miejscu pracy lub nieoświetlona przestrzeń robocza mogą być przyczyną wypadków.
- ▶ **Usunąć narzędzia nastawcze lub klucze przed uruchomieniem narzędzia.** Narzędzie lub klucz znajdujący się

w obracającej się części urządzenia, może spowodować obrażenia ciała.

- ▶ **Nie pracować w niedogodnej pozycji ciała. Podczas pracy należy cały czas dbać o stabilną pozycję, dobre podparcie stóp i zapewnienie równowagi.** W ten sposób można lepiej opanować elektronarzędzie w nieoczekiwanych sytuacjach.
- ▶ **Nie użytkowane stojaki wiertarskie przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie udostępniać urządzenia osobom niezaznajomionym z urządzeniem lub osobom nieznającym niniejszych wskazówek.** Urządzenia użytkowane przez niedoświadczonych osoby są niebezpieczne.
- ▶ **Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy stojaku wiertarskim lub wiertarce, podczas przerw w pracy jak również w czasie, gdy urządzenia nie są użytkowane, stojak należy zabezpieczyć przed niezamierzonym ruchem, dociągając hamulec 13.**
- ▶ **Elektronarzędzie wolno podłączać wyłącznie do odpowiednio wymiarowanej sieci elektrycznej, zaopatrzonej w przewód uziemiający.**
- ▶ **Stojak wiertarski należy zawsze mocować za pomocą kołka lub próżni (osprzęt), aby uniknąć niezamierzonego przewrócenia się stojaka wraz z zamocowaną wiertnicą diamentową i koronką wiertniczą.**

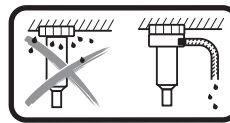

**Podczas wiercenia na mokro nad głową należy zwrócić uwagę na wychwycenie wyciekającej wody.** W tym celu elektronarzędzie należy umieścić w stojaku wiertarskim i zamontować pierścien zbierający wodę (zob. „Montaż pierścienia zbierającego wodę”, str. 60).

skim i zamontować pierścien zbierający wodę (zob. „Montaż pierścienia zbierającego wodę”, str. 60).

- ▶ **Należy zwrócić uwagę, aby węże prowadzące wodę, złączki i pierścien zbierający wodę (osprzęt) zawsze znajdowały się w nienagannym stanie technicznym. Uszkodzone lub zużyte części należy wymienić przed przystąpieniem do użytkowania elektronarzędzia.** Występowanie wody w częściach konstrukcyjnych elektronarzędzia zwiększa ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
- ▶ **Należy stosować się do aktualnie obowiązujących krajowych i międzynarodowych norm.**

### Opis urządzenia i jego zastosowania



**Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy.** Błędy w przestrzeganiu poniższych wskazówek mogą spowodować porażenie prądem, pożar i/lub ciężkie obrażenia ciała.

Proszę otworzyć rozkładaną stronę przedstawiającą rysunki stojaka wiertarskiego i pozostawić ją rozłożoną podczas czytania instrukcji obsługi.

### Użycie zgodne z przeznaczeniem

Stojak wiertarski przeznaczony jest do mocowania wiertnicy diamentowej firmy Bosch GDB 180 WE. Nie wolno na nim montować żadnych innych urządzeń.

## 58 | Polski

Stojak wiertarski można zamontować na podłodze, na ścianie lub na suficie, mocując go za pomocą kołka.

Za pomocą próżni (osprzęt) możliwe jest zamocowanie stojaka do wiertnic diamentowych na podłodze, a stosując dodatkowe zabezpieczenie - na ścianie. Mocowanie na suficie jest niedozwolone.

**Przedstawione graficznie komponenty**

Numeracja przedstawionych graficznie komponentów odnosi się do rysunku stojaka wiertarskiego na stronie graficznej.

- 1 Krzyżak obrotowy
  - 2 Śruba na przyłączy urządzenia
  - 3 Przyłącze urządzenia
  - 4 Kolumna wiertnicza
  - 5 Górna śruba do regulacji kąta wiercenia
  - 6 Śruba niwelacyjna
  - 7 Pierścień zbierający wodę\*
  - 8 Dolna śruba do regulacji kąta wiercenia
  - 9 Podstawa
  - 10 Kolumna zębatkowa
  - 11 Nakrętka mocująca do regulacji kąta wiercenia
  - 12 Zębnik posuwu
  - 13 Hamulec postojowy
  - 14 Poziomica ustawienia pionowego (GDB 180 WE)
  - 15 Poziomica ustawienia poziomego (GDB 180 WE)
  - 16 Kołek do muru/kołek do betonu\*
  - 17 Wrzeciono szybkoszaciskowe\*
  - 18 Nakrętka motylkowa\*
  - 19 Sprężyna mocująca pierścienia zbierającego wodę\*
  - 20 Prowadnice ślizgowe
  - 21 Nakrętki sześciokątne prowadnic ślizgowych (10 sztuk)
  - 22 Kołek gwintowany do prowadnic ślizgowych (10 sztuk)
- \*Przedstawiony na rysunkach lub opisany w instrukcji użytkownika osprzęt nie wchodzi w skład wyposażenia standardowego. Kompletny asortyment wyposażenia dodatkowego można znaleźć w naszym katalogu osprzętu.

**Dane techniczne**

Stojak wiertarski		GCR 180
Numer katalogowy		3 601 A90 100
Wymiary		
- Długość	mm	767
- Szerokość	mm	205
- Wysokość	mm	423,5
Średnica uchwytu urządzenia	mm	60
Wymiary koronki wiertniczej, maks.		
- Średnica	mm	180
- Średnica pierścienia zbierającego wodę	mm	132
- Długość	mm	530
Skok wiertła max.	mm	514
Długość robocza maks.	mm	455
Ciężar odpowiednio do EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

1 609 92A 0PW | (31.10.14)


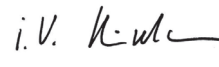
**Deklaracja zgodności** 

Oświadczamy z pełną odpowiedzialnością, że produkt przedstawiony w rozdziale „Dane techniczne” jest zgodny z wszystkimi wymogami dyrektywy 2006/42/WE wraz z jej zmianami.

Dokumentacja techniczna (2006/42/WE):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

*PPA*  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Montaż****Montaż stojaka wiertarskiego****Ustawianie kolumny**

Ustawić kolumnę **4** w pozycji pionowej. Włożyć dolną śrubę **8** (zob. rys. na stronie graficznej). Dociągnąć dolną **8** i górną śrubę **5** za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 17 mm). Dociągnąć nakrętkę mocującą **11** za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 24 mm).

**Krzyżak obrotowy**

Zamocować wszystkie trzy ramiona krzyżaka obrotowego **1** w jego środkowej piąście, dokręcając do oporu śruby.

Krzyżak obrotowy **1** pełni podczas wiercenia rolę korby posuwowej.

W zależności od potrzeby krzyżak obrotowy można przesunąć do oporu w lewo lub w prawo na zębnik posuwu **12**. Aby zdjąć krzyżak obrotowy, należy go mocno pociągnąć.

**Blokada posuwu z hamulcem postojowym**

Przed przystąpieniem do pierwszego użytkowania hamulec postojowy **13** należy wkręcić w wolny gwintowany otwór, umieszczony poniżej zębника posuwu **12**.

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności obsługowych przy stojaku wiertarskim, podczas przerw w pracy, jak również po zakończeniu pracy, posuw należy zablokować. W tym celu należy dokręcić hamulec **13**.

Przed rozpoczęciem wiercenia, hamulec **13** należy na tyle zwolnić, aby krzyżak obrotowy **1** dawał się łatwo poruszać. Należy przy tym mocno przytrzymać krzyżak obrotowy, aby zapobiec niekontrolowanemu obsunięciu się wiertnicy.

Bosch Power Tools

### Mocowanie wiertnicy diamentowej (zob. rys. A)

Usunąć rękojeść dodatkową wiertarki (zob. instrukcję eksploatacji wiertarki).

Należy zwrócić uwagę, aby hamulec **13** był dociągnięty.

Zwolnić śrubę **2** na przyłączy za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 13 mm). Nałożyć szyjkę mocującą wiertarki na przyłączy **3**, nasuwając ją od góry, aż do oporu.

Obrócić wiertarkę wraz z przyłączem w taki sposób, aby wszystkie przełączniki były łatwo dostępne, a przyłączy odsysania pyłu/chłodzenia wodą na wiertarce nie zakłócało procesu obróbki. Dociągnąć śrubę **2** za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 13 mm).

Nasunąć krzyżak obrotowy **1** na czas wiercenia na zębnik posuwu **12**.

#### ► Sprawdzić mocne zamocowanie wiertarki w uchwycie urządzenia.

Aby wyjąć wiertarkę ze stojaka należy powtórzyć wszystkie wymienione powyżej czynności w odwrotnej kolejności.

### Mocowanie stojaka wiertarskiego

**Wskazówka:** Zamocować stojak wiertarski bez luzu. Zapobiegnie to zaklinowaniu się koronki wiertniczej i oderwaniu się segmentu stojaka.

Stojak wiertarski należy mocować za pomocą kołka lub próżni – w zależności od rodzaju podłoża – tuż przy miejscu, gdzie ma zostać wywiercony otwór.

#### Ustawienie stojaka wiertarskiego przed zamocowaniem

Zaznaczyć na podłożu środek zaplanowanego otworu. Zaznaczyć wymiary zewnętrzne koronki wiertniczej, która zostanie użyta do wiercenia, tak aby środek planowanego otworu znajdował się dokładnie pośrodku.

Zamocować stojak wiertarski (wraz z zamontowaną wiertnicą) za pomocą kołka lub próżni w taki sposób, aby osadzona koronka wiertnicza dokładnie pokrywała się z rysunkiem.

#### Mocowanie za pomocą kołków (zob. rys. B)

W celu zamocowania stojaka wiertarskiego za pomocą kołków (osprzęt) wywiercić w murze lub betonie oddzielny otwór.

#### Odstęp między otworem na kołek – a środkiem planowanego otworu wierconego

optymalny	210 mm
możliwy	200 – 300 mm

Wymiary dla otworu na kołek:

	Średnica	Głębokość
Mur	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Osadzić kołek do betonu wraz z kołkiem rozporowym lub kołek do muru **16**. Wkręcić wrzeciono szybkomocujące **17** do kołka.

Przystawić stojak wiertarski i podkładkę i przykręcić lekko za pomocą śruby motylkowej **18**. Po wypoziomowaniu (patrz „Poziomowanie”) dokręcić śrubę motylkową kluczem płaskim (rozmiar klucza 27 mm).

### Mocowanie za pomocą próżni (osprzęt)

Aby zamocować stojak wiertarski za pomocą próżni, konieczna jest ogólnodostępna w handlu pompa próżniowa i zestaw próżniowy firmy Bosch (osprzęt).

Pompa próżniowa musi spełniać następujące warunki:

Natężenie przepływu:	6 m <sup>3</sup> /h
Próżnia min.:	80 % (-800 mbar)

Do mocowania za pomocą próżni, podłoże musi być gładkie i równe. Mocowanie za pomocą próżni na tynku lub murze jest niedozwolone.

Po uzyskaniu połączenia próżniowego, śruby niwelujące **6** należy lekko docisnąć do podłoża, aby stojak wiertarski tkwił nieruchomo, a uszczelka była lekko poluzowana. W przeciwnym wypadku stojak wiertarski będzie miękko osadzony na uszczelce.

Wskazówki dotyczące przyłączenia pompy próżniowej i zestawu próżniowego firmy Bosch można znaleźć w instrukcjach eksploatacji tych urządzeń. Należy postępować zgodnie z tymi wskazówkami.

#### ► Należy bezwzględnie przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dla pompy próżniowej i zestawu próżniowego!

#### Poziomowanie (nie przy mocowaniu pompą próżniową)

Śruby niwelacyjne **6** należy pojedynczo dokręcać, względnie odkręcać tak długo, aż libella **14** umieszczona na wiertarce (w przypadku montażu pionowego) lub libella **15** (w przypadku montażu poziomego) będzie dokładnie wypoziomowana.

Stojak wiertarski należy zablokować za pomocą kołka.

## Praca urządzenia

► **Przed regulacją urządzenia lub wymianą osprzętu, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda.** Nieumyślnie uruchomienie wiertarki jest przyczyną wielu wypadków.

► **Po każdej regulacji stojaka wiertarskiego należy dokręcić śruby.**

### Zmiana kąta wiercenia

Zwolnić dolną śrubę **8** regulacji kąta wiercenia za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 17 mm), a następnie wyjąć.

Zwolnić górną śrubę **5** za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 17 mm).

Zwolnić nakrętkę mocującą **11** za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 24 mm). Ustawić stojak wiertarski tak, aby uzyskać pożądaną kąt wiercenia.

Ponownie dokręcić nakrętkę mocującą **11** za pomocą klucza widełkowego. Dokręcić górną śrubę **5** za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 17 mm).

► **Stojak wiertarski wolno użytkować dopiero wówczas, gdy zarówno nakrętka mocująca **11**, jak i śruba **5** regulacji kąta wiercenia zostały prawidłowo dokręcone.**

Po zakończeniu wiercenia kolumnę **4** należy ustawić w pozycji pionowej (kąt wiercenia równy 0°), wykonując powyżej opisane czynności w odwrotnej kolejności. W tym celu konieczne ponowne włożenie dolnej śruby **8** i dokręcenie jej za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 17 mm).

## 60 | Polski

**Odsysanie wody**

Podczas wiercenia na mokro wodę wypływającą z otworu można wylapać za pomocą pierścienia zbierającego wodę (osprzęt) i odkurzacza na mokro/na sucho (osprzęt).

Pierścień zbierający wodę (zob. „Osprzęt”, str. 60) przewidziany został do użytkowania wraz ze stojakiem wiertarskim GCR 180 oraz wiertnicą diamentową GDB 180 WE.

**Montaż pierścienia zbierającego wodę (zob. rys. C)**

Wyciąć otwór o średnicy zaplanowanego wiercenia w pokrywie uszczelki.

Wsunąć do oporu sprężynę **19** do szczeliny pomiędzy podstawą **9** a kolumną **4**. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby odgięta część sprężyny skierowana była do dołu.

Ustawić pierścień zbierający wodę we właściwej pozycji i umieścić sprężynę na punktach mocowania, umieszczonych na pierścieniu. (Zadaniem skrzydełek umieszczonych na końcach sprężyny jest dociągnięcie sprężyny do góry.)

Dzięki sile naprężenia sprężyny, uszczelka pierścienia zbierającego wodę dociskana jest do podłoża i zapobiega, wraz z próżnią i odkurzaczem na mokro/na sucho wydotstawianiu się wody na zewnątrz.

**Wskazówki dotyczące pracy****► Podczas wiercenia należy przestrzegać zaleceń instrukcji użytkownika wiertnicy diamentowej.**

Przed rozpoczęciem wiercenia, hamulec **13** należy na tyle zwolnić, aby krzyżak obrotowy **1** dawał się łatwo poruszać. Należy przy tym mocno przytrzymać krzyżak obrotowy, aby zapobiec niekontrolowanemu obsunięciu się wiertnicy.

Za pomocą krzyżaka obrotowego **1** opuścić wiertarkę na pożądaną głębokość wiercenia.

Po skończeniu kręcić krzyżakiem z powrotem, aż będzie widoczna korona wiertnicza.

Aby osiągnąć maksymalny czas pracy, konieczne jest usuwanie rdzenia z koronki wiertniczej, natychmiast po tym, gdy wypełni on całą koronkę. Ponownie wsunąć koronkę wiertniczą do wierzonego otworu i wiercić aż do osiągnięcia maksymalnej głębokości.

**Konserwacja i serwis****Konserwacja i czyszczenie**

Utrzymywać w czystości kolumnę zębatkową **10** oraz powierzchnie ślizgowe kolumny wiertniczej **4**.

**Justowanie prowadnic ślizgowych (zob. rys. D)**

Z biegiem czasu prowadnice ślizgowe **20** mogą ulec zużyciu. Wówczas między nimi i kolumną może powstać luz. Aby usunąć luz, konieczne jest wyjustowanie prowadnic ślizgowych. Zwolnić wszystkie dziesięć nakrętek sześciokątnych **21** za pomocą klucza widełkowego (rozw. klucza 13 mm).

Równomiernie dociągnąć kołki gwintowane **22** tak, aby zminimalizować luz.

Ponownie dociągnąć wszystkie dziesięć nakrętek sześciokątnych **21**.

Wymiana prowadnic ślizgowych konieczna jest dopiero wówczas, gdy warstwa ślizgowa (czerwony kolor) ulegnie zużyciu. Ma to miejsce wówczas, gdy kolor czerwony zniknie, a widoczny stanie się materiał, z jakiego wykonana została prowadnica. Zaleca się zlecić wymianę autoryzowanemu punktowi serwisowemu elektronarzędzi Bosch.

**Osprzęt**

Pierścień zbierający wodę (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Pokrywa uszczelniająca pierścienia zbierającego wodę (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Zestaw mocujący:	
– do betonu . . . . .	2 608 002 000
– do muru . . . . .	2 607 000 745
Komplet kołków do betonu . . . . .	2 608 002 001
Zestaw próżniowy . . . . .	2 608 550 623
Uszczelka do zestawu próżniowego (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Odkurzacz na mokro/na sucho GAS 35 M AFC	
Odkurzacz na mokro/na sucho GAS 55 M AFC	

**Obsługa klienta oraz doradztwo dotyczące użytkowania**

W punkcie obsługi klienta można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące napraw i konserwacji nabytego produktu, a także dotyczące części zamiennych. Rysunki rozłożeniowe oraz informacje dotyczące części zamiennych można znaleźć również pod adresem:

**www.bosch-pt.com**

Nasz zespół doradztwa dotyczącego użytkowania odpowie na wszystkie pytania związane z produktami firmy Bosch oraz ich osprzętem.

Przy każdym zapytaniu i przy zamówieniach części zamiennych podawać koniecznie 10-cyfrowy numer katalogowy według tabliczki znamionowej stojaka wiertarskiego.

**Polska**

Robert Bosch Sp. z o.o.

Serwis Elektronarzędzi

Ul. Szyszkowa 35/37

02-285 Warszawa

Na [www.bosch-pt.pl](http://www.bosch-pt.pl) znajdują Państwo wszystkie szczegóły dotyczące usług serwisowych online.

Tel.: 22 7154460

Faks: 22 7154441

E-Mail: [bsc@pl.bosch.com](mailto:bsc@pl.bosch.com)

Infolinia Działu Elektronarzędzi: 801 100900

(w cenie połączenia lokalnego)

E-Mail: [elektronarzedzia.info@pl.bosch.com](mailto:elektronarzedzia.info@pl.bosch.com)

[www.bosch.pl](http://www.bosch.pl)

Dodatkowe informacje na temat wiercenia wiertnicami diamentowymi można znaleźć w Internecie na stronie

**www.bosch-diamond.com**.

**Usuwanie odpadów**

Zużyty stojak wiertarski, osprzęt i opakowanie należy dostarczyć do punktów recyklingu.

**Zastrzega się prawo dokonywania zmian.**

## Česky


### Bezpečnostní upozornění

**VAROVÁNÍ** Čtěte všechna bezpečnostní upozornění a pokyny, jež byly dodány se stojanem vrtačky nebo s vrtačkou. Zanedbání při dodržování bezpečnostních upozornění a pokynů mohou způsobit úder elektrickým proudem, požár a/nebo těžká zranění.

Všetchna bezpečnostní upozornění a pokyny do budoucna uschovejte.

- ▶ **Dříve než přistoupíte k nastavování zařízení nebo k výměně dílů příslušenství, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.** Neúmyslný rozběh vrtačky je příčinou některých úrazů.
- ▶ **Před namontováním vrtačky stojan správně sestavte.** Správné sestavení je důležité, aby byla zaručena bezvadná funkce.
- ▶ **Dříve než vrtačku použijete, upevněte ji spolehlivě na vrtací stojan.** Proklouznutí vrtačky ve stojanu může vést ke ztrátě kontroly.
- ▶ **Stojan vrtačky upevněte na pevné, rovinné ploše.** Pokud se může stojan vysmeknout nebo viklat, nemůže být vrtačka rovnoměrně a spolehlivě vedena.
- ▶ **Mějte přípojovací kabel vrtačky daleko od oblastí práce.** Poškozené nebo zamotané kabely zvyšují riziko úderu elektrickým proudem.
- ▶ **O stojan vrtačky svědomitě pečujte.** Kontrolujte, zda pohyblivé díly stroje bezvadně fungují a nevzpříčí se, zda díly nejsou ulomené nebo tak poškozené, že je omezena funkce stojanu vrtačky. Poškozené díly nechte před nasazením stojanu vrtačky opravit. Mnoho úrazů má příčinu ve špatně udržovaných strojích.
- ▶ **Stojan vrtačky nechte opravit pouze kvalifikovaným odborným personálem a jen originálními náhradními díly.** Tím bude zajištěno, že bezpečnost stroje zůstane zachována.
- ▶ **Přísně dbejte bezpečnostních a pracovních upozornění pro nasazenou vrtačku a též pro použité nástroje a příslušenství!**
- ▶ **Stojan vrtačky nepřetěžujte a nepoužívejte jej jako žebřík nebo podstavec.** Přetížení nebo stání na stojanu vrtačky může vést k tomu, že se těžiště stojanu přesune nahoru a ten se převrhne.
- ▶ **Udržujte Vaše pracovní místo čisté a dobře osvětlené.** Nepořádek nebo neosvětlené pracovní oblasti mohou vést k úrazům.
- ▶ **Než zapnete stroj, odstraňte seřizovací nástroje nebo montážní klíče.** Nástroj nebo klíč, jež se nachází v otáčivém dílu stroje, může vést k poraněním.
- ▶ **Vyvarujte se abnormálního držení těla. Zajměte bezpečný postoj a vždy držte rovnováhu.** Tím můžete elektronářadí v neočekávaných situacích lépe kontrolovat.
- ▶ **Nepoužívaný stojan vrtačky skladujte mimo dosah dětí. Nenechte tento stroj používat osobám, jež s ním nejsou seznámeny nebo nečetly tyto pokyny.** Stroje jsou nebezpečné, pokud je používají nezkušené osoby.

- ▶ **Před prováděním jakýchkoli prací na stojanu vrtačky nebo na vrtačce, při pracovních přestávkách a pokud stojan vrtačky nepoužíváte, zajistěte ho proti neúmyslnému pohybu zatáhnutím brzdy 13.**
- ▶ **Elektronářadí se smí napájet pouze z dostatečně dimenzované elektrické sítě s ochranným vodičem.**
- ▶ **Stojan vrtačky vždy upevněte pomocí kotvy nebo vakua (příslušenství), abyste zabránili neúmyslnému převrnutí stojanu s nasazenou diamantovou vrtačkou a vrtací korunkou.**

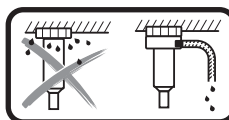

**Při vrtání za mokra v obrácené poloze se musí zachytit vytékající voda.** Za tímto účelem nasadte elektronářadí do stojanu vrtačky a namontujte jímací kroužek (viz „Montáž jímacího kroužku“, strana 63).

- ▶ **Dbejte na to, aby byly hadice vedoucí vodu, spojovací díly a jímací kroužek (příslušenství) v bezvadném stavu. Poškozené nebo opotřebované díly před příštím použitím vyměňte.** Vytékající voda z části elektronářadí zvyšuje riziko úrazu elektrickým proudem.
- ▶ **Dodržujte platné národní a mezinárodní normy.**

### Popis výrobku a specifikací



Čtěte všechna varovná upozornění a pokyny. Zanedbání při dodržování varovných upozornění a pokynů mohou mít za následek úraz elektrickým proudem, požár a/nebo těžká poranění.

Prosím odklopte odklápací stranu se zobrazením stojanu vrtačky a nechte tuto stranu během čtení návodu k obsluze odklopenou.

#### Určující použití

Stojan diamantové vrtačky je určený pro upevnění diamantové vrtačky Bosch GDB 180 WE. Jiné nářadí se nesmí používat.

Stojan diamantové vrtačky lze nainstalovat pomocí kotvy na zem nebo na zeď a dále upevnit v obrácené poloze.

Stojan diamantové vrtačky lze upevnit pomocí vakua (příslušenství) k zemi nebo (s dalším zajištěním) na zeď. Upevnění v obrácené poloze není přípustné.

#### Zobrazené komponenty

Číslování zobrazených komponentů se vztahuje na zobrazení stojanu vrtačky na grafické straně.

- 1 Otočný kříž
- 2 Šroub na upnutí stroje
- 3 Upnutí stroje
- 4 Vrtací sloup
- 5 Horní šroub nastavení úhlu vrtání
- 6 Nivelační šroub
- 7 Jímací kroužek\*
- 8 Dolní šroub nastavení úhlu vrtání



Upevněte stojan vrtačky (s nasazenou vrtačkou) kotvou nebo pomocí vakua tak, aby se namontovaná vrtací korunka kryla s vyznačenými rozměry.

#### Upevnění pomocí hmoždinky (viz obr. B)

Pro upevnění pomocí hmoždinky (příslušenství) vyvrtejte do zdiva nebo betonu zvláštní upevňovací otvor.

#### Vzdálenost mezi otvorem pro hmoždinku a středem plánovaného otvoru

optimální	210 mm
možná	200 – 300 mm

Pro otvor hmoždinky platí následující rozměry:

	Průměr	Hloubka
Zdivo	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Vsadte kotvu do betonu s rozpěrným klínem, resp. kotvu do zdi **16**. Do kotvy zašroubujte rychlupínací vřetenno **17**.

Nasadte stojan vrtačky a taktéž podložku a utáhněte pomocí křídlové matice **18**. Po nivelaci (viz „Nivelace“) utáhněte křídlovou matici pomocí stranového klíče (otvor klíče 27 mm).

#### Upevnění pomocí vakua (příslušenství)

Pro upevnění stojanu vrtačky pomocí vakua potřebujete běžně prodávanou vakuovou pumpu a vakuovou soupravu Bosch (příslušenství).

Vakuová pumpa musí splňovat následující minimální požadavky:

Objemové proudění:	6 m <sup>3</sup> /h
Vakuum minimálně:	80 % (–800 mbar)

Pro upevnění pomocí vakua musí být podklad hladký a rovný. Použití na omítku nebo zdivo není dovolené.

Po spojení pomocí vakua zlehka nasadte na podklad niveláčnické šrouby **6**, aby stojan vrtačky seděl pevně a těsnicí kroužek nebyl tak zatížený. Jinak je stojan vrtačky na těsnicím kroužku usazený příliš měkce.

Ohledně připojení vakuové pumpy a vakuové soupravy Bosch si přečtěte návody k jejich použití a postupujte podle nich.

► **Přísně dodržujte bezpečnostní a pracovní upozornění pro vývěvu a vakuovou sadu!**

#### Nivelace (nelze při upevnění pomocí vakua)

Jednotlivé niveláčnické šrouby **6** zašroubujte, resp. vyšroubujte natolik, aby byla libela **14** na vrtačce (při svislé montáži), resp. libela **15** na vrtačce (při vodorovné montáži) přesně vyrovnaná.

Nyní pevně upevněte stojan vrtačky kotvou.

## Provoz

► **Dříve než přistoupíte k nastavování zařízení nebo k výměně dílů příslušenství, vytáhněte zástrčku ze zásuvky.** Neúmyslný rozběh vrtačky je příčinou některých úrazů.

► **Po každém nastavování stojanu vrtačky znovu pevně utáhněte všechny šrouby.**

## Změna úhlu vrtání

Povolte dolní šroub **8** nastavení úhlu vrtání stranovým klíčem (otvor klíče 17 mm) a sejměte ho.

Povolte horní šroub **5** stranovým klíčem (otvor klíče 17 mm). Povolte upínací matici **11** stranovým klíčem (otvor klíče 24 mm). Nastavte stojan vrtačky do požadovaného úhlu vrtání.

Znovu utáhněte upínací matici **11** stranovým klíčem. Utáhněte horní šroub **5** stranovým klíčem (otvor klíče 17 mm).

► **Stojan vrtačky se smí nasadit teprve tehdy, když jsou upínací matice **11** a šroub **5** nastavení úhlu znovu utážené.**

Po skončení vrtání uveďte vrtací sloup **4** v opačném pořadí znovu do svislé polohy (úhel vrtání 0°). Za tímto účelem je nutné znovu nasadit dolní šroub **8** a utáhnout stranovým klíčem (otvor klíče 17 mm).

## Odsávání vody

Pro zachycení vody vytékající z vrtaného otvoru při vrtání za mokra potřebujete jímací kroužek a mokrý/suchý vysavač (oboje příslušenství).

Jímací kroužek (viz „Příslušenství“, strana 64) je určený pro použití se stojanem diamantové vrtačky GCR 180 a diamantovou vrtačkou GDB 180 WE.

#### Montáž jímacího kroužku (viz obr. C)

Do těsnícího krytu vyřízněte otvor o průměru požadovaného vrtaného otvoru.

Zasuňte upínací pružinu **19** až nadoraz do mezery mezi deskou dna **9** a vrtacím sloupem **4**. Dbejte na to, aby zahnutá část upínací pružiny směřovala dolů.

Nasadte jímací kroužek do příslušné polohy a položte upínací pružinu na dosedací body na jímacím kroužku. (Oka na koncích upínací pružiny slouží k vytažení upínací pružiny nahoru.)

Jímací kroužek s těsněním je upínací silou pružiny přitlačován k podkladu a zabraňuje společně s podtlakem mokrého/suchého vysavače vytékání vody.

## Pracovní pokyny

► **Pro vrtání dbejte návodu k obsluze Vaší diamantové vrtačky.**

Před vrtáním uvolněte zajišťovací brzdu **13** tak, aby bylo možné otočným křížem **1** volně otáčet. Otočný kříž při tom pevně přidržujte, abyste zabránili nekontrolovanému sklouznutí vrtačky.

Otáčením otočného kříže **1** spusťte vrtačku do požadované hloubky vrtání.

Potom otáčejte zpět, až je vrtací korunka opět zcela viditelná. Abyste dosáhli maximální možné pracovní délky, musíte odstranit vyvrtané jádro, jakmile zaplní celou vrtací korunku. Potom znovu zaveďte vrtací korunku do vrtaného otvoru a vrtejte až do maximální hloubky.



## Údržba a servis

### Údržba a čistení

Ozubenou tyč **10** a vodičí plochu vrtacího sloupu **4** udržujte vždy v čistotě.

### Seřízení kluzných vedení (viz obr. D)

Kluzná vedení **20** se mohou časem opotřebovat a mezi kluznými vedeními a vrtacím sloupem je vůle. Pro odstranění této vůle je nutné kluzná vedení seřídít.

Povolte všech deset šestihranných matic **21** stranovým klíčem (otvor klíče 13 mm).

Poté stejnoměrně utáhněte závitové kolíky **22** tak, aby byla vůle minimalizována.

Znovu utáhněte všech deset šestihranných matic **21**.

Výměna kluzných vedení je nutná teprve tehdy, když je opotřebovaná kluzná vrstva (červená barva). To nastane, když zmizí červená barva a objeví se nosný materiál. Doporučujeme nechat provést výměnu v autorizovanému servisu pro elektronářadí Bosch.

### Příslušenství

Jímací kroužek (GCR 180) ..... 2 608 550 621

Těsnící kryt pro jímací kroužek (GCR 180) ..... 2 608 550 624

Upevňovací souprava:

– do betonu ..... 2 608 002 000  
– do zdiva ..... 2 607 000 745

Sada kotev do betonu ..... 2 608 002 001

Vakuová sada ..... 2 608 550 623

Těsnící kroužek pro vakuovou soupravu (GCR 180) ..... 2 608 550 625

Mokrý/suchý vysavač GAS 35 M AFC

Mokrý/suchý vysavač GAS 55 M AFC

### Zákaznická a poradenská služba

Zákaznická služba zodpoví Vaše dotazy k opravě a údržbě Vašeho výrobku a též k náhradním dílům. Technické výkresy a informace k náhradním dílům naleznete i na:

**www.bosch-pt.com**

Tým poradenské služby Bosch Vám rád pomůže při otázkách k našim výrobkům a jejich příslušenství.

Při všech dotazech a objednávkách náhradních dílů nezbytně prosím uvádějte 10-místné objednávací číslo podle typového štítku stojanu vrtačky.

### Czech Republic

Robert Bosch odbytová s.r.o.

Bosch Service Center PT

K Vápence 1621/16

692 01 Mikulov

Na [www.bosch-pt.cz](http://www.bosch-pt.cz) si můžete objednat opravu Vašeho stroje nebo náhradní díly online.

Tel.: 519 305700

Fax: 519 305705

E-Mail: [servis.naradi@cz.bosch.com](mailto:servis.naradi@cz.bosch.com)

[www.bosch.cz](http://www.bosch.cz)

Další informace k diamantovému vrtání najdete na

**www.bosch-diamond.com.**

## Zpracování odpadů

Stojan vrtačky, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozujícím životní prostředí.

Změny vyhrazeny.

## Slovensky

### Bezpečnostné pokyny


**⚠ POZOR** Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a upozornenia, ktoré boli dodané s týmto vrtacím stojanom alebo s používanou vrtačkou. Nedostatky pri dodržiavaní bezpečnostných pokynov a upozornení môžu mať za následok zásah elektrickým prúdom, požiar a/alebo spôsobiť vážne poranenia osôb.

**Uchovajte všetky výstražné pokyny a upozornenia na používanie v budúcnosti.**

- ▶ **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako náradie odložíte, vždy vyťahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Neúmyselné spustenie vrtačiek býva zdrojom viacerých druhov úrazov.
- ▶ **Pred namontovaním vrtačky správne zmontujte vrtací stojan.** Správne poskladanie je dôležité na to, aby bolo zabezpečené správne fungovanie produktu.
- ▶ **Skôr ako začnete ručnú vrtačku používať, spoľahlivo ju upevnite na vrtací stojan.** Zošmyknutie vrtačky vo vrtacom stojane môže zapríčiniť stratu kontroly nad náradím.
- ▶ **Upevnite vrtací stojan na nejakú pevnú a rovnú plochu.** Keby sa mohol vrtací stojan zošmyknúť alebo kývať, nedala by sa vrtačka rovnomerne a spoľahlivo viesť.
- ▶ **Sieťovú šnúru vrtačky majte vždy v takej polohe, aby bola ďaleko od Vašho pracovného priestoru.** Poškodené alebo zauzlené prívodné šnúry zvyšujú riziko zásahu elektrickým prúdom.
- ▶ **Vrtací stojan starostlivo ošetrte.** Kontrolujte, či pohyblivé súčiastky bezchybne fungujú alebo či neblokujú, či nie sú zlomené alebo poškodené niektoré súčiastky, ktoré by mohli negatívne ovplyvňovať fungovanie vrtacieho stojanu. **Pred použitím vrtacieho stojanu dajte poškodené súčiastky opraviť.** Veľa nehôd bolo spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
- ▶ **Vrtací stojan dávajte opravovať len kvalifikovanému personálu, ktorý používa originálne náhradné súčiastky.** Tým sa zabezpečí, že bezpečnosť náradia zostane zachovaná.
- ▶ **Prísne dodržiavajte bezpečnostné predpisy a pracovné pokyny pre konkrétne používanú vrtačku, pre použité pracovné nástroje a príslušenstvo!**
- ▶ **Nepreťažujte vrtací stojan a nepoužívajte ho ako rebrík ani ako lešenie.** Preťaženie vrtacieho stojanu alebo postavenie sa naň môže spôsobiť to, že sa ťažisko vrtacieho stojanu presunie smerom hore a stojan sa prevráti.



- ▶ **Pracovisko vždy udržiavajte čisté a dobre osvetlené.**  
Neporiadok a neosvetlené priestory pracoviska môžu mať za následok pracovné úrazy.
- ▶ **Skôr ako náradie zapnete, odstráňte z neho nastavovacie náradie alebo kľúče na skrutky.** Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý sa nachádza v rotujúcej časti náradia, môže spôsobiť vážne poranenia osôb.
- ▶ **Vyhýbajte sa abnormálnemu držaniu tela. Zabezpečte si pevný postoj a neprestajne udržiavajte rovnováhu.**  
Takto budete môcť svoje ručné elektrické náradie v neočakávaných situáciách lepšie kontrolovať.
- ▶ **Nepoužívaný vrtací stojan uschovávajte tak, aby bol mimo dosahu detí. Nedovoľte používať výrobok osobám, ktoré s ním nie sú dôverne oboznámené, alebo ktoré si neprečítali tieto Pokyny.** Náradie je nebezpečné vtedy, keď ho používajú neskúsené osoby.
- ▶ **Pred vykonávaním akýchkoľvek prác na stojane vrtáčky alebo na vrtáčke, pri pracovných prestávkach a pokiaľ stojan vrtáčky nepoužívate, zaistite ho proti neúmyselnému pohybu zatiahnutím brzdy 13.**
- ▶ **Elektrické náradie sa smie napájať len z dostatočne dimenzovanej elektrickej siete s ochranným vodičom.**
- ▶ **Stojan vrtáčky vždy upevnite pomocou rozperky alebo vaku (príslušenstvo), aby ste zabránili neúmyselnému prevráteniu stojana s nasadenou diamantovou vrtáčkou a vrtacou korunkou.**

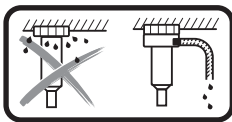

**Pri vrtaní namokro v polohe nad hlavou sa musí zachytiť vytekajúca voda.** Na tento účel nasadíte elektrické náradie do stojana vrtáčky a namontujete krúžok na zachytávanie vody (pozri „Montáž krúžku na zachytávanie vody“, strana 67).

- ▶ **Dbajte na to, aby hadice vedúce vodu, spájacie prvky, ako aj krúžok na zachytávanie vody (príslušenstvo) boli v bezchybnom stave. Poškodené alebo opotrebované súčiastky pred ďalším použitím vymeňte.** Vytekanie vody zo súčiastok elektrického náradia zvyšuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
- ▶ **Dodržiavajte platné národné a medzinárodné normy.**

## Popis produktu a výkonu



**Prečítajte si všetky Výstražné upozornenia a bezpečnostné pokyny.** Zanedbanie dodržiavania Výstražných upozornení a pokynov uvedených v nasledujúcom texte môže mať za následok zásah elektrickým prúdom, spôsobiť požiar a/alebo ťažké poranenie.

Vyklopte si láskavo vyklápaciu stranu s obrázkami vrtacieho stojanu a nechajte si ju vyklopenú po celý čas, keď čítate tento Návod na používanie.

## Používanie podľa určenia

Stojan diamantovej vrtáčky je určený na upevnenie diamantovej vrtáčky Bosch GDB 180 WE. Iné náradie sa nesmie používať.

Stojan na diamantové vrtanie možno nainštalovať pomocou rozperky na zem alebo na stenu, ako aj upevniť v polohe nad hlavou.

Stojan na diamantové vrtanie možno upevniť pomocou vaku (príslušenstvo) k zemi alebo (s ďalším zaistením) na stenu. Upevnenie v polohe nad hlavou nie je dovolené.

## Vyobrazené komponenty

Číslovanie jednotlivých zobrazených komponentov sa vzťahuje na vyobrazenie vrtacieho stojanu na grafickej strane tohto Návodu na používanie.

- 1 Vratidlo
- 2 Skrutka na upínacom mechanizme pre náradie
- 3 Upínací mechanizmus pre náradie
- 4 Vrtací stĺpik
- 5 Horná skrutka nastavenia uhla vrtania
- 6 Nivelačná skrutka
- 7 Krúžok na zachytávanie vody\*
- 8 Dolná skrutka nastavenia uhla vrtania
- 9 Základná doska
- 10 Ozubená tyč
- 11 Upínacia matica nastavenia uhla vrtania
- 12 Pastorek posuvu
- 13 Aretačná brzda
- 14 Libela na nastavenie zvislej polohy (GDB 180 WE)
- 15 Libela na nastavenie vodorovnej polohy (GDB 180 WE)
- 16 Rozperky do muriva/rozperky do betónu\*
- 17 Rýchlopúlnacie vreteno\*
- 18 Křídlová matica\*
- 19 Napínacia pružina krúžku na zachytávanie vody\*
- 20 Klzné vedenia
- 21 Šesťhranná matica klzných vedení (10 kusov)
- 22 Nastavovacia skrutka klzných vedení (10 kusov)

\*Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nepatrí celé do základnej výbavy produktu. Kompletné príslušenstvo nájdete v našom programe príslušenstva.

## Technické údaje

Stojan na diamantovú vrtáčku		GCR 180
Vecné číslo		3 601 A90 100
Rozmery		
– Výška	mm	767
– Šírka	mm	205
– Hĺbka	mm	423,5
Priemer držiaka náradia	mm	60
Rozmery vrtacej korunky max.		
– Priemer	mm	180
– Priemer s krúžkom na zachytávanie vody	mm	132
– Dĺžka	mm	530

## 66 | Slovensky


Stojan na diamantovú vrtáčku		GCR 180
Vrtací zdvih max.	mm	514
Pracovná dĺžka max.	mm	455
Hmotnosť podľa EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

**Vyhľadanie o konformite** 

Na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok opísaný v časti „Technické údaje“ zodpovedá všetkým príslušným nariadeniam smernice 2006/42/ES, vrátane jej zmien.

Súbor technickej dokumentácie (2006/42/ES) sa nachádza u: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

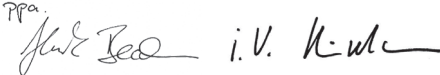*ppa.*  
  
 i. V. K. ul

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
 Leinfelden, 14.10.2014

**Montáž****Montáž vrtacieho stojanu****Narovnanie stĺpa vrtáčky**

Stĺp vrtáčky **4** dajte do zvislej polohy. Vložte dolnú skrutku **8** (pozri obrázok na grafickej strane). Utiahnite dolnú skrutku **8** a hornú skrutku **5** vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 17 mm). Utiahnite upínaciu maticu **11** vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 24 mm).

**Vratidlo**

Zaskrutkujte tri rukoväti vratidla **1** až na doraz do náboja vratidla.

Vratidlo **1** slúži ako posuvná kľuka pri vrtaní.

Pred vrtaním nasuňte vratidlo podľa potreby vľavo alebo vpravo až na doraz na pastorok posuvu **12**. Vratidlo dajte dolu silným stiahnutím.

**Aretácia posuvu aretačnou brzdou**

Pred prvým uvedením do prevádzky zaskrutkujte aretačnú brzdú **13** do voľného závitového otvoru pod pastorkom posuvu **12**.

Zaareťte posuv pred začatím akýchkoľvek prác na stojane vrtáčky, pri pracovných prestávkach a pokiaľ stojan vrtáčky nepoužívate. Na tento účel zatiahnite aretačnú brzdú **13**.

Pred vrtaním uvoľnite aretačnú brzdú **13** tak, aby sa vratidlo **1** dalo ľahko pohybovať. Vratidlo pritom pevne držte, aby ste zabránili nekontrolovanému sklznutiu vrtáčky.

**Vloženie diamantovej vrtáčky (pozri obrázok A)**

Odstráňte prídavnú rukoväť vašej vrtáčky (pozri návod na používanie stojana vrtáčky).

Dbajte na to, aby aretačná brzda **13** bola zatiahnutá.

Povoľte skrutku **2** na upínaní náradia vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 13 mm). Vložte vrtáčku upínacím krkom zhora až na doraz do upínania náradia **3**.

Otočte vrtáčku v upínaní náradia tak, aby boli všetky spínače dobre prístupné a aby prípojka odsávania prachu/vodného chladenia na vrtáčke neprekážala pri vrtaní. Utiahnite skrutku **2** vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 13 mm).

Pred vrtaním nasuňte vratidlo **1** vpravo alebo vľavo na pastorok posuvu **12**.

**► Skontrolujte, či je vrtáčka v držiaku náradia spoľahlivo a správne upevnená.**

Pri vyberaní vrtáčky zo stojana postupujte v opačnom poradí.

**Upevnenie vrtacieho stojanu**

**Upozornenie:** Vrtací stojan upevnite tak, aby nemal vôľu. Takto sa vyhnete zablokovaniu vrtacej korunky a tým aj vytrhnutiu jej segmentu.

V závislosti od druhu a vlastností podkladu upevnite stojan vrtáčky rozperkami alebo vákuom na plánovaný otvor, ktorý chcete vrtáť.

**Nastavenie polohy vrtacieho stojanu pred upevnením**

Na podklade si naznačte požadovaný stred vrtaného otvoru. Označte si vonkajšie rozmery vrtacej korunky, ktorou chcete vrtáť, so stredom otvoru ako centrom.

Stojan vrtáčky (s vloženou vrtáčkou) upevnite rozperkami alebo vákuom tak, aby sa namontovaná vrtacia korunka zhodovala s naznačenými rozmermi.

**Upevnenie pomocou záпустného kolíka (pozri obrázok B)**

Na upevnenie vrtacieho stojanu pomocou záпустného kolíka (príslušenstvo) navrtajte do múru alebo do betónu samostatný upevňovací otvor.

**Vzdialenosť otvor pre záпустný kolík – stred plánovaného vrtaného otvoru**

zvoľte optimálne	210 mm
podľa možnosti	200 – 300 mm

Pre otvor záпустného kolíka (dieru hmoždinky) platia nasledovné rozmery:

	Priemer	Hĺbka
Murivo	20 mm	85 mm
Betón	16 mm	50 mm

Vložte rozperku do betónu s rozpínacím klinom, príp. rozperku do muriva **16**. Zaskrutkujte do rozperky rýchloupínacie vreteno **17**.

Založte vrtací stojan ako aj podložku a priskrutkujte ich pomocou krídlovej matice **18**. Po nivelácii (pozri „Nivelovanie“) utiahnite krídlovú maticu pomocou vidlicového kľúča (veľkosť 27 mm).

### Upevnenie pomocou vákuua (Príslušenstvo)

Na upevnenie stojana vŕtačky pomocou vákuua potrebujete bežné vákuové čerpadlo a vákuovú súpravu Bosch (príslušenstvo). Vákuové čerpadlo musí spĺňať nasledovné minimálne požiadavky:

Objemový prietok:	6 m <sup>3</sup> /h
Vákuum minimálne:	80 % (-800 mbar)

Na upevnenie vákuom musí byť podklad hladký a rovný. Nie je dovolené použitie na omietku alebo murivo.

Po vytvorení vákuového spojenia nasadte nivelačné skrutky **6** zľahka na podklad, aby stojan vŕtačky stál nehybne a aby bol tesniaci krúžok mierne napnutý. Ináč bude stojan vŕtačky sedieť na tesniacom krúžku veľmi mätko.

Pred pripojením vákuového čerpadla a vákuovej súpravy Bosch si prečítajte ich návody na používanie a dodržiavajte ich.

► **Bezpodmienečne dodržiavajte bezpečnostné pokyny a pracovné pokyny pre vákuové čerpadlo a pre vákuovú súpravu!**

### Nivelovanie (nie pri upevňovaní pomocou vákuua)

Jednotlivé nivelačné skrutky **6** zaskrutkujte, príp. vyskrutkujte tak, aby vodováha **14** na vŕtačke (pri zvislej montáži), príp. vodováha **15** na vŕtačke (pri vodorovnej montáži) bola presne vyvážená.

Stojan vŕtačky teraz zafixujte pomocou rozperiek.

## Používanie

- **Skôr ako začnete náradie nastavovať alebo prestavovať, vymieňať príslušenstvo alebo skôr, ako náradie odložíte, vždy vyťahnite zástrčku sieťovej šnúry zo zásuvky.** Neúmyselné spustenie vŕtačiek býva zdrojom viacerých druhov úrazov.
- **Po každom nastavení stojana vŕtačky znova pevne utiahnite všetky skrutky.**

### Zmena uhla vrtu

Povoľte dolnú skrutku **8** nastavenia uhla vŕtania vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 17 mm) a odoberte ju.

Uvoľnite hornú skrutku **5** vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 17 mm).

Uvoľnite upínaciu maticu **11** vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 24 mm). Nastavte stojan vŕtačky na požadovaný uhol vŕtania.

Znova pevne utiahnite upínaciu maticu **11** vidlicovým kľúčom. Utiahnite hornú skrutku **5** vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 17 mm).

► **Stojan vŕtačky sa smie použiť len vtedy, keď je upínacia matica **11** a skrutka **5** nastavenia uhla opäť utiahnutá.**

Po skončení vŕtania dajte stĺp vŕtačky **4** v opačnom poradí znova do zvislej polohy (uhol vŕtania 0°). Dolnú skrutku **8** musíte znova vložiť a utiahnuť vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 17 mm).

### Odsávanie vody

Na zachytávanie vody vytekajúcej z vŕtaného otvoru pri vŕtaní namokro potrebujete krúžok na zachytávanie vody a vysávač na vysávanie namokro/nasucho (obidvoje príslušenstvo).

Krúžok na zachytávanie vody (pozri „Príslušenstvo“, strana 68) je určený na používanie so stojanom na diamantové vŕtanie GCR 180 a s diamantovou vŕtačkou GDB 180 WE.

### Montáž krúžku na zachytávanie vody (pozri obrázok C)

Do tesniaceho veka vyrežte otvor so želaným priemerom vŕtaného otvoru.

Vsuňte napínaciu pružinu **19** až na doraz do štrbiny medzi podlahovou doskou **9** a stĺpom vŕtačky **4**. Dbajte na to, aby zahnutá časť napínacej pružiny smerovala nadol.

Krúžok na zachytávanie vody dajte do polohy a napínaciu pružinu založte na podperné body na krúžku na zachytávanie vody. (Príločky na koncoch napínacej pružiny slúžia na ťahanie napínacej pružiny nahor.)

Napínacou silou pružiny sa pritlačí krúžok na zachytávanie vody so svojim tesnením na podklad a spolu s vákuom vysávača na vysávanie namokro/nasucho bráni vytečeniu vody.

### Pokyny na používanie

► **Pri vŕtaní dodržiavajte pokyny Návodu na používanie Vašej diamantovej vŕtačky.**

Pred vŕtaním uvoľnite aretačnú brzdú **13** tak, aby sa vratidlo **1** dalo ľahko pohybovať. Vratidlo pritom pevne držte, aby ste zabránili nekontrolovanému sklznutiu vŕtačky.

Vratidlom **1** otáčajte vŕtačku až po želanú hĺbku vŕtania.

Potom ju otáčajte späť dovtedy, kým sa ukáže celá vŕtacia korunka.

Aby sa dosiahla podľa možnosti maximálna pracovná dĺžka, vŕtné jadro musíte odstrániť ihneď vtedy, keď sa vŕtacia korunka celkom zaplní. Vŕtáciu korunku znova zavedte do vŕtaného otvoru a vŕtajte až do maximálnej hĺbky.

## Údržba a servis

### Údržba a čistenie

Ozubenú tyč **10** a vodiace plochy vŕtacieho stojanu **4** udržiavajte vždy čisté.

### Nastavenie klzných vedení (pozri obrázok D)

Postupom času sa môžu klzné vedenia **20** opotrebovať a medzi klzným vedením a stĺpom vŕtačky vznikne vôľa. Túto vôľu odstráňte nastavením klzných vedení.

Povoľte všetkých desať šesťhranných skrutiek **21** vidlicovým kľúčom (veľkosť kľúča 13 mm).

Potom rovnomerne utiahnite závitové kolíky **22** tak, aby bola vôľa minimalizovaná.

Všetkých desať šesťhranných skrutiek **21** znova pevne utiahnite.

Výmena klzných vedení je potrebná až vtedy, keď je klzná vrstva (červená farba) opotrebovaná. Je to vtedy, keď zmizne červená farba a objaví sa nosný materiál. Odporúča sa výmenu zveriť autorizovanému servisu elektrického náradia Bosch.

## 68 | Magyar

**Príslušenstvo**

Krúžok na zachytávanie vody (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Tesniace veko pre krúžok na zachytávanie vody (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Upevňovacia súprava:	
– na betón . . . . .	2 608 002 000
– na murivo . . . . .	2 607 000 745
Súprava rozperiek do betónu . . . . .	2 608 002 001
Vákuová súprava . . . . .	2 608 550 623
Tesniaca guma pre vákuovú súpravu (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Vysávač na vysávanie namokro/nasucho GAS 35 M AFC	
Vysávač na vysávanie namokro/nasucho GAS 55 M AFC	

**Servisné stredisko a poradenstvo pri používaní**

Servisné stredisko Vám odpovie na otázky týkajúce sa opravy a údržby Vášho produktu ako aj náhradných súčiastok. Rozložené obrázky a informácie k náhradným súčiastkam nájdete aj na web-stránke:

**www.bosch-pt.com**

Tím poradcov Bosch Vám s radosťou poskytne pomoc pri otázkach týkajúcich sa našich produktov a ich príslušenstva. Pri všetkých dopytoch a objednávkach náhradných súčiastok uvádzajte bezpodmienečne 10-miestne vecné číslo uvedené na typovom štítku vrtacieho stojanu.

**Slovakia**

Na [www.bosch-pt.sk](http://www.bosch-pt.sk) si môžete objednať opravu vášho stroja alebo náhradné diely online.

Tel.: (02) 48 703 800

Fax: (02) 48 703 801

E-Mail: [servis.naradia@sk.bosch.com](mailto:servis.naradia@sk.bosch.com)

[www.bosch.sk](http://www.bosch.sk)

Ďalšie informácie o diamantovom vrtaní nájdete na

**www.bosch-diamond.com.**

**Likvidácia**

Vrtací stojan, príslušenstvo a obal treba dať na recykláciu šetriacu životné prostredie.

**Zmeny vyhradené.**


**Magyar****Biztonsági előírások**

**⚠ FIGYELMEZTETÉS** Olvassa el valamennyi biztonsági előírást és egyéb utasítást, amely a fúróállvánnyal vagy a fúrógéppel szállításra kerül. A biztonsági előírások és utasítások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

**Őrizze meg a jövőbeli használatra is valamennyi biztonsági előírást és utasítást.**

- ▶ **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt beállítási munkákat végez vagy tartozékokat cserél.** A fúrógépek akaratlan elindítása baleseteket okozhat.
- ▶ **A fúrógép felszerelése előtt építse fel előírászerűen a fúróállványt.** A helyes összeszerelés a kifogástalan működés biztosítása szempontjából igen fontos.
- ▶ **Biztonságosan rögzítse a fúrógépet a fúróállványra, mielőtt használatba venné.** Ha a fúrógép a fúróállványon elcsúszik, ez ahhoz vezethet, hogy a kezelő elveszíti az uralmát a fúrógép felett.
- ▶ **A fúróállványt egy szilárd, sík felületen rögzítse.** Ha a fúróállvány elcsúszhat, vagy billeghet, a fúrógépet nem lehet egyenletesen és biztonságosan vezetni.
- ▶ **Tartsa távol a fúrógép csatlakozóvezetékét a munkaterülettől.** Egy megrongálódott vagy csomókkal teli kábel megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **A fúróállványt mindig gondosan ápolja. Ellenőrizze, hogy a mozgó alkatrészek kifogástalanul működnek-e, nincsenek-e beszorulva, és nincsenek-e eltörve vagy megrongálódva olyan alkatrészek, amelyek hatással lehetnek a fúróállvány működésére. A megrongálódott részeket a fúróállvány használata előtt javíttassa meg.** Sok olyan baleset történik, amelyet a kéziszerszám nem kielégítő karbantartására lehet visszavezetni.
- ▶ **A fúróállványt csak szakképzett személyzet és csak eredeti pótalkatrészek felhasználásával javíthatja.** Ez biztosítja, hogy az elektromos kéziszerszám biztonságos szerszám maradjon.
- ▶ **Az fúróállványra kerülő fúrógépre, valamint a felhasznált betétszerszámokra és tartozékokra vonatkozó biztonsági és munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani!**
- ▶ **Ne terhelje túl a fúróállványt és ne használja azt sem létraként, sem állványként.** A fúróállvány túlterhelése, vagy a fúróállványra való felállás ahhoz vezethet, hogy a fúróállvány súlypontja magasabbra kerül és a fúróállvány felbillen.
- ▶ **Tartsa tisztán és jól megvilágított állapotban a munkahelyét.** A rendetlenség és a megvilágítatlan munkaterület balesetekhez vezethet.
- ▶ **A készülék bekapcsolása előtt okvetlenül távolítsa el a beállítószerszámokat vagy csavar kulcsokat.** A készülék forgó részeiben felejtett beállítószerszám vagy csavar kulcs sérüléseket okozhat.
- ▶ **Kerülje el a szokásostól erősen eltérő testtartásokat. Kerülje el a normálistól eltérő testtartást, ügyeljen arra, hogy mindig biztosan álljon és az egyensúlyát megtartsa.** Így az elektromos kéziszerszám felett váratlan helyzetekben is jobban tud uralkodni.
- ▶ **A használaton kívüli fúróállványokat olyan helyen tárolja, ahol azokhoz gyerekek nem férhetnek hozzá. Ne hagyja, hogy olyan személyek használják a készüléket, akik azt nem ismerik, vagy nem olvasták el ezt az útmutatót.** A készülékek veszélyesek, ha azokat gyakorlatlan személyek használják.

- ▶ **A fúróállványon vagy a fúrógépen végzendő bármely munka megkezdése előtt, a munka szüneteiben valamint ha éppen nem használja, biztosítsa a 13 rögzítő-fék szoros meghúzásával akaratlan mozgás ellen a fúróállványt.**
- ▶ **Az elektromos kéziszerszámot csak védővezetéssel ellátott és a teljesítménynek megfelelően méretezett hálózatokról szabad üzemeltetni.**
- ▶ **Mindig rögzítse a fúróállványt dübelekkel vagy vákuummal (külön tartozék), hogy meggátolja a fúróállványnak a behelyezett gyémántfúró berendezéssel és magfúróval együtt bekövetkező akaratlan felbillenését.**

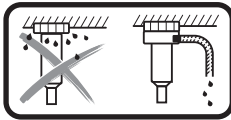

**A fej felett végzett nedves fúrás esetén a kifolyó vizet fel kell fogni.** Ehhez szerelje be az elektromos kéziszerszámot egy fúróállványba és szereljen fel egy vízgyűjtő gyűrűt (lásd „A vízgyűjtő gyűrű felszerelése”, a 71 oldalon).

- ▶ **Ügyeljen arra, hogy a vizet vezető tömlők, összekötő alkatrészek valamint a vízgyűjtő gyűrű (külön tartozék) kifogástalan állapotban legyenek. A megrongálódott vagy elkopott alkatrészeket a következő használat előtt cserélje ki.** Ha az elektromos kéziszerszám alkatrészeiből víz lép ki, ez megnöveli az áramütés veszélyét.
- ▶ **Tartsa be az összes érvényes nemzeti és nemzetközi norma előírásait.**

## A termék és alkalmazási lehetőségeinek leírása



**Olvassa el az összes biztonsági figyelmeztetést és előírást.** A következőkben leírt előírások betartásának elmulasztása áramütésekhez, tűzhöz és/vagy súlyos testi sérülésekhez vezethet.

Kérjük hajtsa ki a fúróállvány képét tartalmazó kihajtható ábrás oldalt, és hagyja így kihajtván, miközben ezt a kezelési útmutatót olvassa.

### Rendeltetészerű használat

A gyémántfúróállvány a GDB 180 WE Bosch-gyémántfúró berendezés befogására szolgál. Más berendezéseket a fúróállványra nem szabad rögzíteni.

A gyémántfúróállványt egy dübel segítségével a padlóra vagy a falra, valamint a fej fölé is fel lehet erősíteni.

A gyémántfúróállványt vákuum (külön tartozék) segítségével a padlóra, vagy (egy további biztosító alkalmazásával) a falra is fel lehet erősíteni. Fej feletti helyzetben a berendezést tilos rögzíteni.

### Az ábrázolásra kerülő komponensek

Az ábrázolt alkatrészek sorszámozása megfelel a fúróállvány ábrájának az ábrákat tartalmazó oldalon.

- 1 Forgókereszt
- 2 A készülékbefogó egység csavarja
- 3 Készülékbefogó egység
- 4 Fúróoszlop
- 5 A fúrásszög beállító felső csavarja
- 6 Szintező csavar
- 7 Vízgyűjtő gyűrű\*
- 8 A fúrásszög beállító alsó csavarja
- 9 Alaplap
- 10 Fogasléc
- 11 A fúrásszög beállító befogó-anya
- 12 Előtoló fogaskerék
- 13 Rögzítőfék
- 14 Függőleges beállító libella (GDB 180 WE)
- 15 Vízszintes beállító libella (GDB 180 WE)
- 16 Téglafaldübel/betondübel\*
- 17 Gyorsbefogó orsó\*
- 18 Szárnyasanya\*
- 19 A vízgyűjtő gyűrű feszítőrugója\*
- 20 Csúszó vezetések
- 21 A csúszó vezetések hatlapú anyája (10 darab)
- 22 A csúszó vezetések menetes csapja (10 darab)

\*A képeken látható vagy a szövegben leírt tartozékok részben nem tartoznak a standard szállítmányhoz. Tartozékprogramunkban valamennyi tartozék megtalálható.

### Műszaki adatok

Gyémántfúróállvány	GCR 180	
Cikkszám	3 601 A90 100	
Méretek		
– Magasság	mm	767
– Szélesség	mm	205
– Mélység	mm	423,5
Készülékbefogó egység átmérő	mm	60
Magfúró max. méretei.		
– Átmérő	mm	180
– Átmérő vízgyűjtő gyűrűvel	mm	132
– Hosszúság	mm	530
Fúrólöket max.	mm	514
Max. munkahossz.	mm	455
Súly az „EPTA-Procedure 01/2003” (2003/01 EPTA-eljárás) szerint	kg	9,5

70 | Magyar

**Megfelelőségi nyilatkozat** 


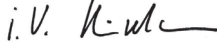
Egyedüli felelőséggel kijelentjük, hogy a „Műszaki adatok” alatt ismertetett termék megfelel a 2006/42/EK irányelv és módosításai valamennyi idevágó rendelkezésének.

A műszaki dokumentációja (2006/42/EK) a következő helyen található:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Összeszerelés****A fúróállvány felszerelése****A fúróoszlop felállítása**

Hozza a **4** fúróoszlopot függőleges helyzetbe. Tegye be a **8** alsó csavart (lásd ábra az ábrákat tartalmazó oldalon). Húzza meg szorosan egy villáskulccsal (kulcsméret 17 mm) a **8** alsó csavart és az **5** felső csavart. Húzza meg szorosan egy villáskulccsal (kulcsméret 24 mm) a **11** rögzítőanyát.

**Forgókereszt**

Csavarja be az **1** forgókereszt három fogantyúját ütközésig a forgókereszt-agyba.

Az **1** forgókereszt a fúrás során elötölő karként szolgál.

A fúráshoz tolja rá a forgókeresztet a szükségnek megfelelően a bal vagy a jobb oldalon ütközésig a **12** elötölő fogaskerékre. A forgókereszt leszereléséhez húzza azt erőteljesen le.

**Elötölés reteszelő csap rögzítőfékkel**

Az első üzembe helyezés előtt csavarja be a **13** rögzítőféket a **12** elötölő fogaskerék alatti szabad menetes furatba.

A fúróállványon végzendő bármely munka megkezdése előtt, a munka szüneteiben, valamint használaton kívül mindig reteszelve az elötölést. Ehhez forgassa el a megfelelő helyzetbe a **13** rögzítőféket.

Lazítsa ki a fúráshoz a **13** rögzítőféket annyira, hogy az **1** forgókeresztet könnyen lehessen mozgatni. Eközben tartsa szorosan forgva a forgókeresztet, hogy megakadályozza a fúrógép akaratlan leereszkedését.

**A gyémántfúró berendezés behelyezése (lásd az „A” ábrát)**

Távolítsa el a fúrógép pótfogantyúját (lásd a fúrógép Kezelési Utasítását).

Ügyeljen arra, hogy a **13** rögzítőfék meg legyen húzva.

Lazítsa ki egy villáskulccsal (kulcsméret 13 mm) a készülékbe-fogó egységen található **2** csavart. Tegye be felülről a fúrógépet a befogónyakkal ütközésig a **3** készülékbe-fogó egységbe.

Forgassa el a fúrógépet úgy a készülékbe-fogó egységben, hogy minden kapcsolót jól el lehessen érni és hogy a porészívás/vízűtés csatlakozása ne akadályozza a fúrási eljárást. Húzza meg szorosan a villáskulccsal (kulcsméret 13 mm) a **2** csavart.

Tolja rá az **1** forgókeresztet a fúráshoz a bal vagy a jobb oldalra a **12** elötölő fogaskerékre.

**▶ Ellenőrizze a fúrógép szoros helyzetét a készülékbe-fogó egységben.**

A fúrógépnek a fúróállványból való kivételéhez fordított sorrendben kell eljárni.

**A fúróállvány rögzítése**

**Megjegyzés:** A fúróállványt holtjátékmentesen kell rögzíteni. Így meg lehet előzni a magfúró beékelődését és a szegmensek letörését.

Az alap szerkezetének és felületének megfelelően dübellel vagy vákuummal rögzítse a tervezett furatnak megfelelő helyzetben a fúróállványt.

**A fúróállvány pontos elhelyezése a rögzítés előtt**

Jelölje ki az alapon a kívánt furat középpontját. Jelölje ki a munkához alkalmazásra kerülő magfúró külső méreteit úgy, hogy a furat előzőleg kijelölt középpontja ennek a körnek a közepén legyen.

Rögzítse a fúróállványt (az abba beszerelt fúrógéppel) dübellel vagy vákuummal olyan helyzetben, hogy a felszerelt magfúró pontosan egybeessen a felrajzolt méretekkel.

**Rögzítés dübellel (lásd a „B” ábrát)**

A fúróállvány dübellel (külön tartozék) téglafalban vagy betonban való rögzítéséhez fúrjon abba egy külön furatot.

**A dübellelhez szolgáló furat – és a tervezett furat középpontja közötti távolság**

ideális	210 mm
lehetséges	200–300 mm

A dübellelhez szolgáló furat méretei:

	Átmérő	Mélység
Téglafalban	20 mm	85 mm
Betonban	16 mm	50 mm

Helyezzen be egy feszítőékes betondübelt, illetve egy **16** téglafal-dübelt. Csavarja bele a **17** gyorsbefogó orsót a dübelbe. Helyezze fel a fúróállványt valamint egy gyűrűs alátétet és csavarozza fel a **18** szárnyasanyával a fúróállványt. A színtezés (lásd „Színtezés”) után húzza meg szorosra egy 27-es villáskulccsal a szárnyasanyát.

**Rögzítés vákuummal (külön tartozék)**

A fúróállvány vákuummal való rögzítéséhez egy a kereskedelemben kapható vákuumszivattyúra és egy Bosch-vákuumkészletre (külön tartozék) van szükség.

A vákuumszivattyúnak a következő minimális követelményeket kell kielégítenie:

Térfogatáram:	6 m <sup>3</sup> /óra
Vákuum legalább:	80 % (–800 mbar)

A vákuumos rögzítéshez az alapnak sima sík felületnek kell lennie. A berendezést vakolat, vagy téglafal esetén nem szabad alkalmazni.

Miután a vákuumvezetékét csatlakoztatta, helyezze fel a **6** szintező csavarokat kissé az alapra, hogy a fúróállvány mereven álljon és tömítőgyűrű ne legyen túlságosan megfeszülve. Ellenkező esetben a fúróállvány nagyon puhán támaszkodik csak a tömítőgyűrűre.

A vákuumszivattyú és a Bosch-vákuumkészlet csatlakoztatásához olvassa el és tartsa be azok Kezelési Utasítását.

- ▶ **Az alkalmazásra kerülő vákuumszivattyúra és vákuumkészletre vonatkozó biztonsági előírásokat és munkavégzési utasításokat szigorúan be kell tartani!**

#### Szintezés (ez a vákuumos rögzítésre nem vonatkozik)

Forgassa egyenként annyira be, illetve annyira ki a **6** szintező csavarokat, hogy a **14** libella (függőleges felszerelés esetén), illetve a **15** libella (vízszintes szerelés esetén) pontosan legyen állítva.

Most szorosan rögzítse a dübellel a fúróállványt.

## Üzemeltetés

- ▶ **Húzza ki a csatlakozó dugót a dugaszolóaljzatból, mielőtt beállítási munkákat végez vagy tartozékokat cserél.** A fúrógépek akaratlan elindítása baleseteket okozhat.
- ▶ **A fúróállvány minden beállítása után húzza meg ismét szorosan valamennyi csavart.**

#### A fúrászög megváltoztatása

Lazítsa ki a fúrási szög beállító egység **8** alsó csavarját egy villáskulccsal (kulcsméret 17 mm) és vegye le azt.

Lazítsa ki az **5** felső csavart egy villáskulccsal (kulcsméret 17 mm).

Lazítsa ki a **11** rögzítőanyát egy villáskulccsal (kulcsméret 24 mm). Állítsa be a fúróállványt a kívánt fúrási szögnek megfelelő helyzetbe.

Húzza meg ismét szorosan a villáskulccsal a **11** rögzítőanyát. Húzza meg szorosa az **5** felső csavart egy villáskulccsal (kulcsméret 17 mm).

- ▶ **A fúróállványt csak akkor szabad használni, ha a szögbeállító egység **11** rögzítőanyája és **5** és csavarja ismét szorosan meg van húzva.**

A fúrás befejezése után hozza a **4** fúróoszlopot az előbbiekkal fordított sorrendben ismét a függőleges helyzetbe (0°-os fúrási szög). Ehhez helyezze ismét be és egy villáskulccsal (kulcsméret 17 mm) húzza meg szorosa a **8** alsó csavart.

#### Vízelszívás

Nedves fúrás esetén a furatból kifolyó víz felfogásához egy vízgyűjtő gyűrűre és egy nedves/száraz elszívó berendezésre (mind a kettő külön tartozék) van szükség.

A vízgyűjtő gyűrű (lásd „Tartozékok”, a 72. oldalon) a GCR 180 gyémántfúróállvánnyal és a GDB 180 WE gyémántfúró berendezéssel való használatra van előirányozva.

#### A vízgyűjtő gyűrű felszerelése (lásd a „C” ábrát)

Vágjon egy a kívánt fúróátmérőnek megfelelő furatot a tömítő fedélbe.

Tolja be ütközésig a vízgyűjtő gyűrű **19** feszítőrugóját a **9** fénéklemre és a **4** fúróoszlop közötti részbe. Ügyeljen arra, hogy a feszítőrugó meghajlított része lefelé mutasson.

Hozza a megfelelő helyzetbe a vízgyűjtő gyűrűt és tegye rá a feszítőrugót a vízgyűjtő gyűrűn található felfekvési pontokra. (A feszítőrugó végein található fülek a feszítőrugónak a felfelé való húzására szolgálnak.)

A rugó feszítőereje a vízgyűjtő gyűrűt a tömítésével rányomja az alapra és így a nedves/száraz elszívó berendezés vákuumával együtt megátolja, hogy a víz kiléphessen.

#### Munkavégzési tanácsok

- ▶ **A fúrásnál tartsa be a gyémántfúró berendezés Kezelési Utasításában foglaltakat.**

Lazítsa ki a fúráshoz a **13** rögzítőféket annyira, hogy az **1** forgókeresztet könnyen lehessen mozgatni. Eközben tartsa szorosan forgva a forgókeresztet, hogy megakadályozza a fúrógép akaratlan leereszkedését.

Az **1** forgókereszttel hajtsa le a fúrógépet a kívánt furatmélységig.

Ezután forgassa vissza az előtölő kereket, amíg a magfúró teljesen láthatóvá válik.

A maximális lehetséges munkahosszúság eléréséhez a fúrómagot el kell távolítani, mielőtt ki kitölti a magfúrót. Ezután ismét vezesse be a furatba a magfúrót és folytassa a fúrást a maximális mélység eléréséig.

## Karbantartás és szerviz

#### Karbantartás és tisztítás

Mindig tartsa tisztán a **10** fogaslécet és a **4** fúróoszlop vezető felületeit.

#### A csúszó vezetések utánállítása (lásd a „D” ábrát)

A **20** csúszó vezetések idővel elkopnak és a csúszó vezetések és a fúróoszlop között hézag keletkezik. Ennek a hézagnak a megszüntetésére a csúszó vezetéseket utána kell állítani.

Lazítsa ki egy villáskulccsal (kulcsméret 13 mm) mind a tíz **21** hatlapú anyát.

Ezután húzza meg egyenletesen a **22**menetes csapokat, amíg a hézag minimálisra csökken.

Húzza meg ismét szorosa mind a tíz **21** hatlapú anyát.

A csúszó vezetéseket csak akkor kell kicserélni, ha a csúszó réteg (piros színű) lekopott. Ez abból látszik, hogy nincs már piros festék, és a hordozóanyag láthatóvá válik. Célszerű ezzel a cserével a Bosch villamos készülékek javítására feljogosított Vevőszolgálatot megbízni.

## 72 | Русский

**Tartozékok**

Vízgyűjtő gyűrű (GCR 180) .....	2 608 550 621
A vízgyűjtő gyűrű tömítő fedele (GCR 180) .....	2 608 550 624
Rögzítő készlet:	
– betonhoz .....	2 608 002 000
– téglafalhoz .....	2 607 000 745
Dübelkészlet betonhoz .....	2 608 002 001
Vákuumkészlet .....	2 608 550 623
Tömítógumi a vákuumkészlethez (GCR 180) .....	2 608 550 625
Nedves/száraz elszívó berendezés GAS 35 M AFC	
Nedves/száraz elszívó berendezés GAS 55 M AFC	

**Vevőszolgálat és használati tanácsadás**

A Vevőszolgálat választ ad a termékének javításával és karbantartásával, valamint a pótalkatrészekkel kapcsolatos kérdéseire. A tartalékalkatrészekkel kapcsolatos robbantott ábrák és egyéb információk a címen találhatóak:

**www.bosch-pt.com**

A Bosch Használati Tanácsadó Team szívesen segít, ha kérdéseinkkel és azok tartozékaival kapcsolatos kérdései vannak.

Ha kérdései vannak, vagy pótalkatrészeket akar megrendelni, mindenképpen adja meg a fúróállvány típusábláján található 10 jegyű rendelési számot.

**Magyarország**

Robert Bosch Kft.

1103 Budapest

Gyömrői út. 120.

A [www.bosch-pt.hu](http://www.bosch-pt.hu) oldalon online megrendelheti készülékének javítását.

Tel.: (061) 431-3835

Fax: (061) 431-3888

A gyémántfúró berendezésekkel kapcsolatos további felvilágosítások a [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com) címen találhatóak.

**Hulladékkezelés**

A fúróállványt, tartozékokat és csomagolóanyagokat a környezetvédelmi szempontoknak megfelelően kell újrafelhasználásra leadni.

**A változtatások joga fenntartva.**

**Русский**

Подробная информация о сертификации содержится во вкладыше в упаковке.

Дата изготовления указана на последней странице обложки Руководства.

Контактная информация относительно импортера содержится на упаковке.

**Указания по безопасности**

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** Прочтите все указания по безопасности и инструкции, прилагающиеся к сверлильной станине и дрели.

Упущения, допущенные при выполнении приведенных ниже инструкций, могут вызвать поражение электротоком, пожар и/или привести к тяжелым травмам.


**Сохраняйте эти указания по безопасности и инструкции для будущего.**

- ▶ **До начала наладки электроинструмента или замены принадлежностей отключайте штепсельную вилку от розетки сети.** Непреднамеренный пуск дрелей является также причиной несчастных случаев.
- ▶ **Правильно соберите сверлильную станину до монтажа дрели.** Правильная сборка – важная предпосылка обеспечения безупречной функции.
- ▶ **Надежно закрепляйте дрель на сверлильной станине, прежде чем начинать работать с ней.** Смещение дрели в сверлильной станине может привести к потере контроля.
- ▶ **Закрепляйте сверлильную станину на прочной и ровной поверхности.** Смещение или качание сверлильной станины препятствует равномерному и безопасному ведению дрели.
- ▶ **Держите присоединительный шнур дрели в стороне от рабочего диапазона.** Поврежденный или спутанный шнур повышает риск поражения электрическим током.
- ▶ **Тщательно ухаживайте за сверлильной станиной.** Проверьте безупречную функцию подвижных частей сверлильной станины, отсутствие поломок или повреждений, отрицательно влияющих на функциональную способность сверлильной станины. Повре-



жденные части должны быть отремонтированы до использования сверлильной станины. Плохое обслуживание является причиной большого числа несчастных случаев.

- ▶ **Ремонт сверлильной станины поручайте только квалифицированным специалистам и только с использованием оригинальных запасных частей.** Этим обеспечивается продолжительная безопасность инструмента.
- ▶ **Строго соблюдайте указания по безопасности и эксплуатации для дрели, а также для применяемых рабочих инструментов и принадлежностей!**
- ▶ **Не перегружайте сверлильную станину и не используйте ее в качестве лестницы или помоста.** Перегрузка или использование сверлильной станины в качестве лестницы может привести к смещению центра тяжести станины вверх и опрокидыванию.
- ▶ **Содержите рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.** Беспорядок или неосвещенные участки рабочего места могут привести к несчастным случаям.
- ▶ **Убирайте установочные инструменты или гаечные ключи до включения электроинструмента.** Инструмент или ключ, находящийся во вращающейся части электроинструмента, может привести к травмам.
- ▶ **Держите Ваше тело в естественном положении. Всегда занимайте устойчивое положение и держите всегда равновесие.** Благодаря этому Вы можете лучше контролировать электроинструмент в неожиданных ситуациях.
- ▶ **Храните сверлильную станину в недоступном для детей месте. Не разрешайте пользоваться этим инструментом лицам, которые не знакомы с ним или не читали настоящих инструкций.** Инструменты опасны в руках неопытных лиц.
- ▶ **Перед любыми работами на сверлильной станине или электродрели, при паузах в работе, а также если Вы не пользуетесь сверлильной станinou, зажмите тормоз 13 в целях предотвращения случайных перемещений.**
- ▶ **Электроинструмент разрешается подключать только к электросети с защитным проводом и достаточными характеристиками.**
- ▶ **Закрепляйте сверлильную станину с помощью дюбеля или вакуума (принадлежность) во избежание непреднамеренного переворачивания сверлильной станины с установленной в нее дрелью алмазного сверления и сверлильной коронкой.**

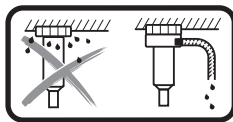

**При мокром сверлении над головой нужно собирать выступающую воду.** Для этого установите электроинструмент в сверлильную станину и монтируйте

водоулавливающее кольцо (см. «Монтаж водоулавливающего кольца», стр. 76).

- ▶ **Следите за тем, чтобы шланги для воды, соединительные детали и водоулавливающее кольцо**

**(принадлежность) были в безупречном состоянии. Меняйте поврежденные или изношенные детали перед следующим использованием.** Выступление воды из деталей электроинструмента повышает риск поражения электрическим током.

- ▶ **Соблюдайте действующие национальные и международные предписания.**
- ▶ **Хранение**
  - необходимо хранить в сухом месте
  - необходимо хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей
  - при хранении необходимо избегать резкого перепада температур
  - **подробные требования к условиям хранения смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 1)**
- ▶ **Транспортировка**
  - категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке
  - при разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки
  - **подробные требования к условиям транспортировки смотрите в ГОСТ 15150 (Условие 5)**

## Описание продукта и услуг



**Прочтите все указания и инструкции по технике безопасности.** Упущения в отношении указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара и тяжелых травм.

Пожалуйста, откройте раскладные страницы с изображением сверлильной станины и оставьте эти страницы открытыми, пока Вы изучаете руководство по эксплуатации.

## Применение по назначению

Алмазная сверлильная станина предназначена для установки в нее дрели алмазного сверления производства Bosch GDB 180 WE. Использовать другие инструменты не разрешается.

Алмазную сверлильную станину можно закрепить с помощью дюбеля на полу или на стене, а также над головой.

Алмазную сверлильную станину можно закрепить с помощью вакуума (принадлежность) на полу и (с помощью дополнительного крепления) на стене. Крепление над головой не разрешается.

## Изображенные составные части

Нумерация изображенных деталей выполнена по изображению сверлильной станины на странице с иллюстрациями.

- 1 Мальтийское колесо
- 2 Винт крепления дрели за шейку
- 3 Посадочное отверстие инструмента
- 4 Сверлильная колонна
- 5 Верхний винт для регулирования угла сверления

## 74 | Русский

- 6 Нивелирный винт
- 7 Водоулавливающее кольцо\*
- 8 Нижний винт для регулирования угла сверления
- 9 Нижний щиток
- 10 Зубчатая рейка
- 11 Зажимная гайка для регулирования угла сверления
- 12 Шестерня подачи
- 13 Стопорный тормоз
- 14 Ватерпас для выверки по вертикали (GDB 180 WE)
- 15 Ватерпас для выверки по горизонтали (GDB 180 WE)
- 16 Дюбель для каменной кладки/бетона\*
- 17 Быстрозажимной винт\*
- 18 Барашковая гайка\*
- 19 Пружина водоулавливающего кольца\*
- 20 Направляющие скольжения
- 21 Шестигранная гайка направляющих скольжения (10 шт.)
- 22 Нарезная шпилька направляющих скольжения (10 шт.)

\*Изображенные или описанные принадлежности не входят в стандартный объем поставки. Полный ассортимент принадлежностей Вы найдете в нашей программе принадлежностей.

## Технические данные

Алмазная сверлильная станция		GCR 180
Товарный №		3 601 A90 100
Размеры		
– Высота	мм	767
– Ширина	мм	205
– Глубина	мм	423,5
Диаметр посадочного отверстия под электроинструмент	мм	60
Размеры сверлильной коронки, макс.		
– Диаметр	мм	180
– Диаметр водоулавливающего кольца	мм	132
– Длина	мм	530
Высота подъема, макс.	мм	514
Рабочая длина, макс.	мм	455
Вес согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	9,5

Заявление о соответствии 

Мы заявляем под единоличную ответственность, что описанный в «Технических данных» продукт отвечает всем действующим положениям Директивы 2006/42/ЕС, включая изменения к ней.

Техническая документация (2006/42/ЕС):  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker  
Executive Vice President  
Engineering

Helmut Heinzelmann  
Head of Product Certification  
PT/ETM9

*Henk Becker* *i.v. K. W.*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Сборка

## Сборка сверлильной станины

## Поднятие сверлильной колонны

Установите сверлильную колонну **4** в вертикальное положение. Вставьте нижний винт **8** (см. рис. на странице с изображением инструмента). Туго затяните нижний винт **8** и верхний винт **5** с помощью вилочного гаечного ключа (размер 17 мм). Туго затяните зажимную гайку **11** с помощью вилочного гаечного ключа (размер 24 мм).

## Мальтийское колесо

Закрутите три спицы мальтийского колеса **1** до упора в ступицу колеса.

Мальтийское колесо **1** выполняет функцию рычага подачи при сверлении.

Для сверления наденьте мальтийское колесо в зависимости от необходимости слева или справа до упора на шестерню подачи **12**. Чтобы снять мальтийское колесо, с силой потяните его.

## Фиксация подачи с помощью стопорного тормоза

Перед первым запуском в эксплуатацию закрутите стопорный тормоз **13** в свободное резьбовое отверстие под шестерней подачи **12**.

При любых манипуляциях со сверлильной станиной, паузах в работе или если Вы не пользуетесь сверлильной станиной, застопорите ее от перемещения. Для этого закрутите стопорный тормоз **13**.

Для сверления отпустите стопорный тормоз **13** настолько, чтобы мальтийское колесо **1** легко двигалось. При этом крепко держите мальтийское колесо во избежание неконтролируемого сползания дрели.

## Установка дрели алмазного сверления (см. рис. А)

Снимите дополнительную рукоятку с дрели (см. инструкцию по эксплуатации дрели).

Следите за тем, чтобы стопорный тормоз **13** был затянут. Отпустите винт крепления дрели за шейку **2** с помощью вилочного гаечного ключа (размером 13 мм). Установите дрель шейкой сверху до упора в приемное отверстие **3**.

Поверните дрель в приемном отверстии так, чтобы был обеспечен удобный доступ ко всем выключателям и разъемам для подключения устройства пылеотсоса/водяного охлаждения к дрели не мешал сверлению. Затяните винт **2** с помощью вилочного гаечного ключа (размером 13 мм).

Для сверления установите малярское колесо **1** справа или слева на шестерню подачи **12**.

► **Проверьте прочную посадку дрели в посадочном отверстии.**

Чтобы извлечь дрель из сверлильной станины, действуйте в обратной очередности.

### Закрепление сверлильной станины

**Указание:** Закрепляйте сверлильную станину без зазора. Этим Вы предотвращаете заклинивание сверлильной коронки и выламывание сегмента.

Закрепите сверлильную станину в зависимости от особенностей основания с помощью дюбеля или вакуума над запланированным высверливаемым отверстием.

### Позиционирование сверлильной станины перед закреплением

Отметьте на основании центр просверливаемого отверстия. Отметьте внешние габариты сверлильной коронки, с которой Вы собираетесь работать, центром служит центр высверливаемого отверстия.

Закрепите сверлильную станину (со вставленной дрелью) с помощью дюбеля или вакуума таким образом, чтобы монтированная сверлильная коронка совпала с нарисованными наружными габаритами.

### Крепление с помощью дюбеля (см. рис. В)

Для крепления сверлильной станины с помощью дюбеля высверлите в кирпичной или бетонной стене отверстие для крепления.

#### Расстояние от отверстия для дюбеля до – середины запланированного отверстия

оптимальное	210 мм
возможное	200–300 мм

Размеры отверстия для дюбеля:

	Диаметр	Глубина
Кирпичная кладка	20 мм	85 мм
Бетон	16 мм	50 мм

Вставьте дюбель для бетона с распорным клином или дюбель для каменной кладки **16**. Закрутите быстрозажимной шпindel **17** в дюбель.

Приставьте сверлильную станину и подложите подкладную шайбу, навинтите барашковую гайку **18**. После нивелирования затяните барашковую гайку (см. «Нивелирование») гаечным ключом с раствором 27 мм.

### Крепление с помощью вакуумного насоса (принадлежности)

Для закрепления сверлильной станины с помощью вакуума Вам потребуется обычный вакуумный насос или вакуумный набор Bosch (принадлежность).

Вакуумный насос должен удовлетворять следующим минимальным требованиям:

Объемный поток:	6 м <sup>3</sup> /час.
Вакуум минимум:	80 % (–800 мбар)

Для закрепления с помощью вакуума основание должно быть гладким и ровным. Использование на штукатурке или каменной кладке не разрешается.

После того, как будет подключен вакуум, слегка приставьте к основанию нивелирные винты **6** чтобы сверлильная станина сидела жестко и уплотнительное кольцо слегка ослабло. В противном случае сверлильная станина будет сидеть на уплотнительном кольце слишком мягко.

Перед подключением вакуумного насоса или вакуумного набора Bosch прочитайте и выполняйте их инструкцию по эксплуатации.

### ► Неукоснительно соблюдайте указания по безопасности и эксплуатации для вакуумного насоса и вакуумного набора!

### Нивелирование (не для крепления с помощью вакуумного насоса)

По очереди закручивайте или выкручивайте нивелирные винты **6** настолько, чтобы ватерпас **14** на дрели (при вертикальном монтаже) или ватерпас **15** на дрели (при горизонтальном монтаже) был точно выверен.

Теперь прочно закрепите сверлильную станину с помощью дюбельного крепления.

## Работа с инструментом

► **До начала наладки электроинструмента или замены принадлежностей отключайте штепсельную вилку от розетки сети.** Непреднамеренный пуск дрелей является также причиной несчастных случаев.

► **После каждой перенастройки сверлильной станины опять туго затягивайте все винты.**

### Изменение угла сверления

Отпустите нижний винт **8** для регулирования угла сверления с помощью вилочного гаечного ключа (размером 17 мм) и уберите его.

Отпустите верхний винт **5** с помощью вилочного гаечного ключа (размером 17 мм).

Отпустите зажимную гайку **11** с помощью вилочного гаечного ключа (размером 24 мм). Настройте сверлильную станину на нужный угол сверления.

Опять туго затяните зажимную гайку **11** с помощью вилочного гаечного ключа. Туго затяните верхний винт **5** с помощью вилочного гаечного ключа (размером 17 мм).

► **Использовать сверлильную станину разрешается лишь после того, как зажимная гайка **11** и винт **5** для регулирования угла будут опять туго затянуты.**

После сверления установите сверлильную колонну **4** в обратной очередности опять в вертикальное положение (угол сверления 0°). Для этого нужно опять вставить нижний винт **8** и туго затянуть с помощью вилочного гаечного ключа (размером 17 мм).

## 76 | Русский

**Отсасывание воды**

Для сбора воды выступающей при сверлении воды Вам потребуется водоулавливающее кольцо и влагоотсос/пылесос (и то, и другое принадлежности).

Водоулавливающее кольцо (см. «Принадлежности», стр. 76) предназначено для использования вместе с алмазной сверлильной станцией GCR 180 и дрелью алмазного сверления GDB 180 WE.

**Монтаж водоулавливающего кольца (см. рис. С)**

Прорежьте отверстие для нужного диаметра просверливаемого отверстия в уплотнительную крышку.

Вставьте пружину **19** до упора в щель между нижним щитком **9** и сверлильной колонной **4**. Следите за тем, чтобы изогнутая часть пружины смотрела вниз.

Установите водоулавливающее кольцо в нужное положение и положите пружину на опорные точки на водоулавливающем кольце. (Язычки на концах пружины служат для вытягивания пружины вверх.)

Под действием пружины водоулавливающее кольцо прижимается с уплотнением к основанию и предотвращает в комбинации с вакуумом, создаваемым влагоотсосом/пылесосом, выступание воды.

**Указания по применению****► При сверлении соблюдайте руководство по эксплуатации к Вашей дрели алмазного сверления.**

Для сверления отпустите стопорный тормоз **13** настолько, чтобы мальтийское колесо **1** легко двигалось. При этом крепко держите мальтийское колесо во избежание неконтролируемого сползания дрели.

Опустите мальтийским колесом **1** дрель на нужную глубину сверления.

После этого вращайте рукоятку подачи в обратном направлении, чтобы сверлильная коронка стала полностью видна. В целях достижения максимально возможной рабочей длины из сверлильной коронки нужно извлечь высверленную сердцевину, как только коронка полностью заполнится. После этого опять вставьте сверлильную коронку в высверливаемое отверстие и сверлите до максимальной глубины.

**Техобслуживание и сервис****Техобслуживание и очистка**

Всегда держите в чистоте зубчатую рейку **10** и направляющие поверхности сверлильной колонны **4**.

**Юстирование направляющих скольжения (см. рис. D)**

Со временем направляющие скольжения **20** могут изнашиваться и может появляться зазор между направляющими скольжения и сверлильной колонной. Чтобы устранить этот зазор, направляющие скольжения нужно опять подюстировать.

Отпустите все 10 шестигранных гаек **21** с помощью вилочного гаечного ключа (размером 13 мм).

После этого равномерно подтяните нарезные шпильки **22** настолько, чтобы зазор уменьшился до минимума.

Опять туго затяните все 6 шестигранных гаек **21**.

Менять направляющие скольжения нужно лишь после того, как износится скользящий слой (красная краска). Этот случай наступает тогда, когда красной краски не станет и станет видно основание. Рекомендуется, чтобы замену производила авторизованная сервисная мастерская для электроинструментов Bosch.

**Принадлежности**

Водоулавливающее кольцо (GCR 180) .....	2 608 550 621
Уплотняющая крышка водоулавливающего кольца (GCR 180) .....	2 608 550 624
Крепежный набор:	
– для бетона .....	2 608 002 000
– для каменной кладки .....	2 607 000 745
Набор дюбелей для бетона .....	2 608 002 001
Вакуумный набор .....	2 608 550 623
Уплотнительная резинка для вакуумного набора (GCR 180) .....	2 608 550 625
Влагоотсос/пылесос GAS 35 M AFC	
Влагоотсос/пылесос GAS 55 M AFC	

**Сервис и консультирование на предмет использования продукции**

Сервисная мастерская ответит на все Ваши вопросы по ремонту и обслуживанию Вашего продукта и по запчастям. Монтажные чертежи и информацию по запчастям Вы найдете также по адресу:

**www.bosch-pt.com**

Коллектив сотрудников Bosch, предоставляющий консультации на предмет использования продукции, с удовольствием ответит на все Ваши вопросы относительно нашей продукции и ее принадлежностей.

Пожалуйста, при любых запросах и заказе запчастей, обязательно указывайте 10-значный товарный номер по заводской табличке сверлильной станины.

**Для региона: Россия, Беларусь, Казахстан, Украина**

Гарантийное обслуживание и ремонт электроинструмента, с соблюдением требований и норм изготовителя производятся на территории всех стран только в фирменных или авторизованных сервисных центрах «Роберт Бош».

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!** Использование контрафактной продукции опасно в эксплуатации, может привести к ущербу для Вашего здоровья. Изготовление и распространение контрафактной продукции преследуется по Закону в административном и уголовном порядке.

**Россия**

Уполномоченная изготовителем организация:

ООО «Роберт Бош»

Ул. Академика Королева 13 стр. 5

129515 Москва

Россия

Тел.: 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

E-Mail: info.powertools@ru.bosch.com

Полную и актуальную информацию о расположении сервисных центров и приёмных пунктов Вы можете получить:

– на официальном сайте [www.bosch-pt.ru](http://www.bosch-pt.ru)

– либо по телефону справочно – сервисной службы  
Bosch 8 800 100 8007 (звонок по России бесплатный)

**Беларусь**

ИП «Роберт Бош» ООО

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

ул. Тимирязева, 65А-020

220035, г. Минск

Беларусь

Тел.: +375 (17) 254 78 71

Тел.: +375 (17) 254 79 15/16

Факс: +375 (17) 254 78 75

E-Mail: pt-service.by@bosch.com

Официальный сайт: [www.bosch-pt.by](http://www.bosch-pt.by)

**Казахстан**

ТОО «Роберт Бош»

Сервисный центр по обслуживанию электроинструмента

г. Алматы

Казахстан

050050

пр. Райымбека 169/1

уг. ул. Коммунальная

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Официальный сайт: [www.bosch.kz](http://www.bosch.kz); [www.bosch-pt.kz](http://www.bosch-pt.kz)

Дополнительную информацию об алмазном сверлении см. на [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

**Утилизация**

Отслужившую свой срок сверлильную станину, принадлежности и упаковку следует сдавать на экологически чистую рекуперацию отходов.

**Возможны изменения.**

**Українська****Вказівки з техніки безпеки**

**⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ** Прочитайте всі правила з техніки безпеки та вказівки, що додаються до свердильної станини та електродріля.


Невиконання правил з техніки безпеки та вказівок може призводити до удару електричним струмом, пожежі та/або важких серйозних травм.

**Зберігайте всі правила з техніки безпеки і вказівки на майбутнє.**

- ▶ **Перш, ніж налаштувати прилад або міняти приладдя, витягуйте штепсель з розетки.**  
Ненавмисне вмикання електродрілів часто призводить до нещасних випадків.
- ▶ **Перед монтажем електродрілю правильно встановіть свердильну станину.** Правильний монтаж є важливим для забезпечення бездоганної роботи приладу.
- ▶ **Перш ніж працювати з електродрілем, надійно закріпіть його на свердильній станіні.** Зсунення електродрілю в свердильній станіні може призвести до втрати контролю.
- ▶ **Монтуйте свердильну станину на твердій, рівній поверхні.** Якщо свердильна станина совається або хитається, неможливо рівномірно та впевнено вести електродріль.
- ▶ **Не допускайте потрапляння шнура живлення в робочу зону.** Пошкоджений або закручений кабель збільшує ризик удару електричним струмом.
- ▶ **Старанно доглядайте за свердильною станиною.** Перевіряйте, щоб рухомі деталі приладу бездоганно працювали та не заїдали та щоб деталі, які можуть впливати на функціонування свердильної станини, не були поламаними або пошкодженими. Перш, ніж користуватися свердильною станиною, пошкоджені деталі треба відремонтувати. Велика кількість нещасних випадків спричиняється поганим доглядом за приладами.
- ▶ **Віддавайте свердильну станину на ремонт лише кваліфікованим фахівцям та лише з використанням оригінальних запчастин.** Лише за таких умов прилад не буде містити в собі небезпеки.
- ▶ **Точно дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки і вказівок щодо роботи, що стосуються електродріля, а також використовуваних робочих інструментів і приладдя!**
- ▶ **Не перевантажуйте свердильну станину і не використовуйте її в якості драбини або риштування.** При перевантаженні свердильної станини або вилізанні на неї можливе зміщення центру ваги угору і перевертання станини.
- ▶ **Тримайте своє робоче місце в чистоті і забезпечте добре освітлення робочого місця.** Безлад або погане освітлення на робочому місці можуть призводити до нещасних випадків.

78 | Українська

- ▶ **Перед тим, як вмикати прилад, приберіть налагоджувальні інструменти та гайкові ключі.** Знаходження інструменту або ключа в деталі, що обертається, може призводити до травм.
- ▶ **Уникайте неприродного положення тіла. Зберігайте стійке положення та рівновагу.** Це дозволить Вам краще зберігати контроль над приладом у несподіваних ситуаціях.
- ▶ **Зберігайте свердлильну станину, якою Ви саме не користуєтесь, далеко від дітей. Не дозволяйте користуватися приладом особам, що не знайомі з його роботою або не читали цю інструкцію.** У разі застосування недосвідченими особами прилади несуть в собі небезпеку.
- ▶ **Перед усіма роботами зі свердлильною станиною або електродрилем, у випадку перерв у роботі або тривалого невикористання затисніть гальмо 13 для запобігання ненавмисному пересуванню.**
- ▶ **Дозволяється підключати електроінструмент лише до електромереж із захисним проводом і достатніми характеристиками.**
- ▶ **Завжди надійно закріплюйте свердлильну станину за допомогою дюбеля або вакууму, щоб уникнути ненавмисного перекидання свердлильної станини після встановлення алмазного дрילה і свердлильної коронки.**

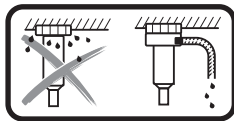

При свердленні з охолодженням над головою необхідно збирати воду, що витікає. Для цього встановіть електроінструмент на

свердлильну станину і монтуйте водоупловлювальне кільце (див. «Монтування водоупловлювального кільця», стор. 80).

- ▶ **Слідкуйте за тим, щоб водопровідні шланги, з'єднувальні деталі, а також водоупловлювальне кільце (приладдя) були у бездоганному стані. Заміняйте пошкоджені або спрацьовані деталі перед наступним використанням.** Витікання води з деталей електроприладу збільшує ризик ураження електричним струмом.
- ▶ **Дотримуйтеся чинних національних і міжнародних норм.**

## Опис продукту і послуг



**Прочитайте всі застереження і вказівки.** Недотримання застережень і вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі та/або серйозних травм.

Будь ласка, розгорніть сторінку із зображенням свердлильної станини і залишайте її перед собою увесь час, поки Ви будете читати інструкцію з експлуатації.

## Призначення

Алмазна свердлильна станина призначена для монтажу алмазних дрилів Bosch GDB 180 WE. Монтувати інші інструменти не дозволяється.

Алмазну свердлильну станину можна закріпити за допомогою дюбеля на підлозі або на стіні, а також над головою.

Алмазну свердлильну станину можна закріпити за допомогою вакууму (приладдя) на підлозі або (з додатковим кріпленням) на стіні. Закріплення над головою не дозволяється.

## Зображені компоненти

Нумерація зображених компонентів посилається на зображення свердлильної станини на сторінці з малюнком.

- 1 Мальтійське колесо
- 2 Гвинт на кріпленні для приладу
- 3 Кріплення для приладу
- 4 Свердлильна колона
- 5 Верхній гвинт регулювання кута свердління
- 6 Нівелірний гвинт
- 7 Водоупловлювальне кільце\*
- 8 Нижній гвинт регулювання кута свердління
- 9 Нижній щиток
- 10 Зубчаста рейка
- 11 Затискна гайка регулювання кута свердління
- 12 Шестерня подачі
- 13 Стояночне гальмо
- 14 Ватерпас для вертикального вирівнювання (GDB 180 WE)
- 15 Ватерпас для горизонтального вирівнювання (GDB 180 WE)
- 16 Дюбель для кам'яної кладки/дюбель для бетону\*
- 17 Швидкозатискний шпindelь\*
- 18 Гайка-баранчик\*
- 19 Натяжна пружина водоупловлювального кільця\*
- 20 Напрявні ковзання
- 21 Шестигранна гайка напрямних ковзання (10 штук)
- 22 Нарізна шпилька напрямних ковзання (10 штук)

\*Зображене або описане приладдя не входить в стандартний обсяг поставки. Повний асортимент приладдя Ви знайдете в нашій програмі приладдя.

## Технічні дані

Алмазна свердлильна станина		GCR 180
Товарний номер	3 601 A90 100	
Розмір		
– Висота	мм	767
– Ширина	мм	205
– Глибина	мм	423,5
Діаметр кріплення	мм	60

Алмазна свердлильна станина		GCR 180
Розміри свердлильної коронки, макс.		
– Діаметр	мм	180
– Діаметр з водоупловою кільцем	мм	132
– Довжина	мм	530
Висота ходу, макс.	мм	514
Робоча довжина, макс.	мм	455
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01/2003	кг	9,5

### Заява про відповідність


Ми заявляємо під нашу одноособову відповідальність, що описаний у розділі «Технічні дані» продукт відповідає усім відповідним положенням Директиви 2006/42/EC, включаючи зміни до неї.

Технічна документація (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA.

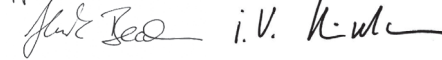

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Монтаж

### Монтаж свердлильної станини

#### Підняття свердлильної колони

Встановіть свердлильну колону **4** у вертикальне положення. Встроміть нижній гвинт **8** (див. мал. на сторінці із зображенням інструмента). Міцно затягніть нижній гвинт **8** і верхній гвинт **5** за допомогою вилкового гайкового ключа (розмір 17 мм). Міцно затягніть затиску гайку **11** за допомогою вилкового гайкового ключа (розмір 24 мм).

#### Мальтійське колесо

Закрутіть три спиці мальтійського колеса **1** до упору в маточину мальтійського колеса.

Мальтійське колесо **1** виконує функцію важеля подачі під час свердління.

Для свердління надіньте мальтійське колесо в залежності від потреби з лівого або правого боку до упору на шестерню подачі **12**. Щоб зняти мальтійське колесо, з силою потягніть його.

### Фіксування подачі за допомогою стояночного гальма

Перед першим запуском в експлуатацію вкрутіть стояночне гальмо **13** у вільний різьбовий отвір під шестерню подачі **12**.

Застопоріть подачу перед будь-якими роботами зі свердлильною станиною, під час перерв в роботі, а також коли станина не використовується. Для цього закрутіть стояночне гальмо **13**.

Для свердління відпустіть стояночне гальмо **13** настільки, щоб мальтійське колесо **1** легко рухалося. При цьому міцно тримайте мальтійське колесо, щоб запобігти неконтрольованому сповзанню електродріля.

### Монтаж алмазного дрילה (див. мал. А)

Зніміть додаткову рукоятку з дрילה (див. інструкцію з експлуатації електродріля).

Слідкуйте за тим, щоб стояночне гальмо **13** було затягнене.

Відпустіть гвинт кріплення дрילה **2** за шийку за допомогою вилкового гайкового ключа (розмір 13 мм). Встановіть електродріль шийкою зверху до упору в кріплення **3**.

Поверніть електродріль в кріпленні таким чином, щоб до усіх вимикачів був вільний доступ і підключення пилососа/водяного охолодження до електродріля не заважало свердлінню. Затягніть гвинт **2** вилковим гайковим ключем (розмір 13 мм).

Для свердління надіньте мальтійське колесо **1** в залежності від потреби з лівого або правого боку до упору на шестерню подачі **12**.

#### ► Перевірте міцність посадки електродріля в кріпленні.

Щоб зняти дріль зі свердлильної станини, виконайте дії у зворотному порядку.

### Закріплення свердлильної станини

**Вказівка:** Монтуйте свердлильну станину без люфту. Цим Ви уникнете заклинювання свердлильної коронки та виривання сегментів.

Закріпіть свердлильну станину відповідно до типу поверхні за допомогою дюбеля або вакууму над запланованим отвором.

#### Позиціонування свердлильної станини перед закріпленням

Відмітьте центр бажаного отвору на основі. Відмітьте зовнішні габарити свердлильної коронки, за допомогою якої Ви бажаєте свердлити, щоб їх центром був центр запланованого отвору.

Закріпіть свердлильну станину (з встромленим електродрілем) за допомогою дюбеля або вакууму таким чином, щоб монтована свердлильна коронка співпадала з намальованими габаритами.

**80 | Українська****Закріплення дюбелем (див. мал. В)**

Для закріплення свердильної станини дюбелем (приладдя) просвердліть окремий отвір в кам'яній кладці або бетоні.

**Відстань між отвором під дюбель та – серединою запланованого отвору.**

оптимально	210 мм
можливо	200 – 300 мм

Розміри отвору під дюбель:

	Діаметр	Глибина
Кам'яна кладка	20 мм	85 мм
Бетон	16 мм	50 мм

Встроміть дюбель для бетону з розпірним клином або дюбель для кам'яної кладки **16**. Вкрутіть швидкозатискний шпindel **17** в дюбель.

Надіньте свердильну станину та підкладну шайбу і прикрутіть за допомогою гайки-баранчика **18**. Міцно затягніть гайку-баранчик після нівелювання (див. «Нівелювання») вилковим гайковим ключем (розмір під ключ 27 мм).

**Закріплення вакуумом (приладдя)**

Щоб закріпити свердильну станину за допомогою вакууму, потрібно мати звичайний вакуумний насос і вакуумний комплект Bosch (приладдя).

Вакуумний насос повинен відповідати таким мінімальним вимогам:

Об'ємна витрата:	6 м <sup>3</sup> /год.
Вакуум, не менше:	80 % (-800 мбар)

Для кріплення за допомогою вакууму поверхня повинна бути гладкою і рівною. Використання на штукатурці або кам'яній кладці забороняється.

По завершенні підключення вакууму, злегка встановіть нівелірні гвинти **6** на поверхню, щоб свердильна станина сиділа жорстко і ущільнювальне кільце трохи послабилася. У іншому випадку свердильна станина сидітиме на ущільнювальному кільці занадто м'яко.

Для підключення вакуумного насоса і вакуумного комплекту Bosch прочитайте і виконайте їхні інструкції з експлуатації.

**▶ Точно дотримуйтеся вказівок з техніки безпеки та вказівок щодо роботи з вакуумною помпою і вакуумним набором!**

**Нівелювання (не при вакуумному кріпленні)**

Закручіть або розкручіть по одному нівелірні гвинти **6** до тих пір, поки ватерпас **14** на електродрилі (при вертикальному монтажі) або ватерпас **15** на електродрилі (при горизонтальному монтажі) не буде точно вирівняний.

Тепер закріпіть свердильну станину за допомогою дюбелів.

**Експлуатація**

**▶ Перш, ніж налаштувати прилад або міняти приладдя, витягуйте штепсель з розетки.**

Ненавмисне вмикання електродрилів часто призводить до нещасних випадків.

**▶ Після кожного налаштування затискайте усі гвинти на свердильній станині.**

**Зміна кута свердлення**

Викрутіть нижній гвинт **8** регулювання кута свердління за допомогою вилкового гайкового ключа (розмір 17 мм) і вийміть його.

Відпустіть верхній гвинт **5** вилковим гайковим ключем (розмір 17 мм).

Відпустіть затискну гайку **11** вилковим гайковим ключем (розмір 24 мм). Встановіть необхідний кут свердління свердильної станини.

Знов міцно затягніть затискну гайку **11** вилковим гайковим ключем. Міцно затягніть верхній гвинт **5** вилковим гайковим ключем (розмір 17 мм).

**▶ Використовувати свердильну станину дозволяється лише після того, як будуть затягнені затискна гайка **11** і гвинт **5** регулювання кута свердління.**

Після свердління поверніть свердильну колону **4**, виконавши процедуру у зворотному порядку, у вертикальне положення (кут свердління 0°). Для цього потрібно знову встромити нижній гвинт **8** і затягнути його вилковим гайковим ключем (розмір 17 мм).

**Відсмоктування води**

Щоб збирати воду, що виступає під час мокрого свердління, необхідно мати водоуловлювальне кільце (приладдя) і вологовідсмоктувач/пилосос (приладдя).

Водоуловлювальне кільце (див. «Приладдя», стор. 81) призначене для використання разом з алмазною свердильною станиною GCR 180 і алмазним дрилем GDB 180 WE.

**Монтування водоуловлювального кільця (див. мал. С)**

Проріжте отвір для бажаного діаметра свердління в ущільнювальній кришці.

Встроміть натяжну пружину **19** до упору в щілину між нижнім щитком **9** і свердильною колоною **4**. Слідкуйте за тим, щоб вигнута частина натяжної пружини дивилася вниз.

Встановіть водоуловлювальне кільце на місце і встроміть натяжну пружину на опорні точки на водоуловлювальному кільці. (Язички на кінцях натяжної пружини слугують для витягування натяжної пружини вгору.)

Під дією пружини водоуловлювальне кільце разом з ущільненням притискається до основи і разом з вакуумом, що утворюється вологовідсмоктувачем/пилососом, запобігає витіканню води.



## Вказівки щодо роботи

### ► Зважайте на вказівки щодо свердлення, які містяться в інструкції до Вашого алмазного дрilla.

Для свердління відпустіть стояночне гальмо **13** настільки, щоб мальтійське колесо **1** легко рухалося. При цьому міцно тримайте мальтійське колесо, щоб запобігти неконтрольованому сповзанню електродрilla.

За допомогою мальтійського колеса **1** опустіть дриль на необхідну глибину свердління.

Після цього знову підніміть його, щоб було повністю видно свердлильну коронку.

Для досягнення максимальної робочої довжини необхідно витягнути висвердлену серцевину, як тільки свердлильна коронка повністю заповниться. Після цього знов встроміть свердлильну коронку у отвір і продовжуйте свердлення до максимальної глибини.

## Технічне обслуговування і сервіс

### Технічне обслуговування і очищення

Завжди тримайте зубчасту рейку **10** та напрямні поверхні свердлильної колони **4** в чистоті.

### Юстування напрямних ковзання (див. мал. D)

З часом напрямні ковзання **20** можуть зношуватися і між ними і свердлильною колоною може утворитися просвіт. Щоб усунути цей просвіт, необхідно юстувати напрямні ковзання.

Відпустіть усі десять шестигранних гайок **21** вилковим гайковим ключем (розмір 13 мм).

Потім рівномірно підтягніть нарізні шпильки **22**, поки просвіт не зведеться до мінімуму.

Знов затягніть усі десять шестигранних гайок **21**.

Заміна напрямних ковзання потрібна лише тоді, коли зноситься ковзний шар (червона фарба). Це трапляється тоді, коли червоної фарби вже нема і стає видно основу. Рекомендується, щоб заміну здійснювала авторизована сервісна майстерня Bosch для електроінструментів.

### Приладдя

Водоуловлювальне кільце (GCR 180) . . . . . 2 608 550 621

Ущільнювальна кришка для водоуловлювального кільця (GCR 180) . . . . . 2 608 550 624

Монтажний комплект:

– для бетону . . . . . 2 608 002 000

– для кам'яної кладки . . . . . 2 607 000 745

Комплект дюбелів для бетону . . . . . 2 608 002 001

Вакуумний комплект . . . . . 2 608 550 623

Ущільнювальна гума для вакуумного комплекту (GCR 180) . . . . . 2 608 550 625

Вологовідсмоктувач/пилосос GAS 35 M AFC

Вологовідсмоктувач/пилосос GAS 55 M AFC

## Сервіс та надання консультацій щодо використання продукції

Сервісна майстерня відповість на запитання стосовно ремонту і технічного обслуговування Вашого виробу. Малюнки в деталях і інформацію щодо запчастин можна знайти за адресою:

**www.bosch-pt.com**

Команда співробітників Bosch з надання консультацій щодо використання продукції із задоволенням відповість на Ваші запитання стосовно нашої продукції та приладдя до неї.

При всіх додаткових запитаннях та замовленні запчастин, будь ласка, зазначайте 10-значний номер для замовлення, що стоїть на заводській табличці свердлильної станини.

Гарантійне обслуговування і ремонт електроінструменту здійснюються відповідно до вимог і норм виготовлювача на території всіх країн лише у фірмових або авторизованих сервісних центрах фірми «Роберт Бош». **ПОПЕРЕДЖЕННЯ!** Використання контрафактної продукції небезпечне в експлуатації і може мати негативні наслідки для здоров'я. Виготовлення і розповсюдження контрафактної продукції переслідується за Законом в адміністративному і кримінальному порядку.

### Україна

ТОВ «Роберт Бош»

Сервісний центр електроінструментів

вул. Крайня, 1, 02660, Київ-60

Україна

Тел.: (044) 4 90 24 07 (багатоканальний)

E-Mail: pt-service.ua@bosch.com

Офіційний сайт: www.bosch-powertools.com.ua

Адреса Регіональних гарантійних сервісних майстерень зазначена в Національному гарантійному талоні.

Додаткову інформацію щодо алмазного свердлення Ви знайдете за адресою **www.bosch-diamond.com**.

### Утилізація

Свердлильну станину, приладдя і упаковку треба здавати на екологічно чисту повторну переробку.

### Можливі зміни.

## Қазақша

Сертификат мәліметтерін ораманың тіркеме парағында табасыз.

Өндіру күні нұсқаулықтың соңғы, мұқаба бетінде көрсетілген.  
Импорттаушы контакттік мәліметін орамада табу мүмкін.

### Қауіпсіздік нұсқаулары


**⚠ ЕСКЕРТУ** Бұрғылау тіреуі немесе бұрғылайтын білдекпен бірге келген барлық техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтары мен нұсқауларды оқыңыз. Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға алып келуі мүмкін.

**Болашақ жұмыстар үшін қауіпсіздік нұсқаулықтары мен ескертпелерді сақтап қойыңыз.**

- ▶ Құрылғыны реттеуден немесе жабдықтарды алмастырудан алдын айырды розеткадан тартып шығарып қойыңыз. Бұрғылайтын білдектің кездейсоқ іске қосылуы кебір сәтсіз оқиғалардың себебі болады.
- ▶ Бұрғылайтын білдекті орнатудан алдын бұрғылау тіреуін жинаңыз. Кедегісіз жұмыс істеін қамтамасыз ету үшін дұрыс жинау керек.
- ▶ Пайдаланудан алдын бұрғылайтын білдекті бұрғылау тіреуінде бекітіңіз. Бұрғылайтын білдек бұрғылау тіреуінен сырғып кетсе бұл бақылау жоғаруына алып келуі мүмкін.
- ▶ Бұрғылау тіреуін қатты тегіс жерде бекітіңіз. Егер бұрғылау тіреуі сырғытын немесе тербелетін болса, бұрғылайтын білдекті бір қалыпты және сенімді басқару мүмкін болмайды.
- ▶ Бұрғылайтын білдектің қосу кабелін жұмыс аймағынан алысырақ орналастырыңыз. Зақымдалған немесе шиеленіскен кабель электр тоғының соғу қаупін арттырады.
- ▶ Бұрғылау тіреуін мұқият күтіңіз. Қозғалмалы құрылғы бөлшектердің ақаусыздығына және кептелмеуіне, бұрғылау тіреуінің және оның бөлшектерінің мінсіз жұмыс істеуіне, зақымдалмағандығына көз жеткізіңіз. Зақымдалған бөлшектері бар бұрғылау тіреулерін

пайдаланудан алдын жөндеңіз. Құрылғылардың дұрыс күтілмеуі жазатайым оқиғаларға себеп болып жатады.

- ▶ Бұрғылау тіреулерін тек білікті маманға және тек арнаулы бөлшектермен жөндеңіз. Сол арқылы құрылғының қауіпсіздігін сақтайсыз.
- ▶ Орнатылған бұрғылайтын білдектің және пайдаланған алмалы-салмалы аспаптар мен жабдықтардың қауіпсіздік пен жұмыс нұсқауларын мұқият орындаңыз!
- ▶ Бұрғылау тіреуін қатты жүктемеңіз және оны саты немесе тірек ретінде пайдалабаңыз. Бұрғылау тіреуін қатты жүктеу немесе үстінде тұру бұрғылау тіреуінің салмақ орталығы артып, аударуына алып келуі мүмкін.
- ▶ Жұмыс орнын таза және жақсы жарықталған жағдайда ұстаңыз. Тәртіп немесе жарық болмаған жұмыс аймақтары жазатайым оқиғаларға алып келуі мүмкін.
- ▶ Құрылғыны қосудан алдын орнатқыш құрылғылар мен сомын кілттерін алыстатыңыз. Айналатын бөлшекте тұрған аспап немесе кілт жарақаттануларға алып келуі мүмкін.
- ▶ Қалыпсыз дене күйінде тұрмаңыз. Тұрақты дене қалпы мен тепе-теңдік күйін сақтаңыз. Осы қалыпта электр құралының жұмысын жақсы бақылайсыз.
- ▶ Пайдаланылмайтын бұрғылау тіреуін балалардың қолы жетпейтін жайға қойыңыз. Осыларды білмейтін немесе осы ескертпелерді оқымаған адамдарға бұл құралды пайдалануға жол бермеңіз. Тәжірибесіз адамдар қолында құрылғылар қауіпті болады.
- ▶ Бұрғылау тіреуінде немесе бұрғылайтын білдекте барлық жұмыстарды істеуден алдын, жұмыс үзілістерінде және пайдаланбауда бұрғылайтын білдекті бекіту тежегішін 13 қатты бұрып кездейсоқ жылжудан сақтап қойыңыз.
- ▶ Электр құралды тек қорғау өткізгіші бар және өлшемі жетерлік тоқ желілерінде пайдалану мүмкін.
- ▶ Бұрғылау тіреуін дюбель немесе вакуум (жабдық) көмегімен бекітіп, алмас бұрғылайтын білдек пен бұрғылау коронкасы орнатылған бұрғылау тіреуін кездейсоқ құлауынан сақтап қаласыз.

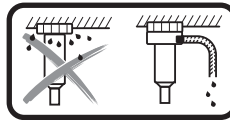

Бас жоғарысында шайып бұрғылауда шығатын суды ұстау керек. Ол үшін электр құралды бұрғылау тіреуіне орнатып, су жинау сақинасын орнатыңыз („Суды жинау сақтансын орнату“ 85 бетінде қараңыз).

- ▶ Су өткізетін шлангтар, жалғау бөліктері және су жинау сақинасы (жабдық) күйінің дұрыс болуын тексеріңіз. Зақымдалған немесе тозған

**Бөлшектерді пайдаланудан алдын алмастырыңыз.**  
Электр құралының бөлшектерінен су шығу тоқ соғу қауіпін арттырады.

▶ **Жарамды мемлекеттік пен халықаралық нормаларды ескеріңіз.**

▶ **Сақтау**

- құрғақ жерде сақтау керек
- жоғары температура көзінен және күн сәулелерінің әсерінен алыс сақтау керек
- сақтау кезінде температураның кенет ауытқуынан қорғау керек
- сақтау шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін MEMST 15150 (Шарт 1) құжатын қараңыз

▶ **Тасымалдау**

- тасымалдау кезінде өнімді құлатуға және кез келген механикалық ықпал етуге қатаң тыйым салынады
- босату/жүктеу кезінде пакетті қысатын машиналарды пайдалануға рұқсат берілмейді.
- тасымалдау шарттары талаптарын MEMST 15150 (5 шарт) құжатын оқыңыз.

## Өнім және қызмет сипаттамасы



**Барлық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді оқыңыз.** Техникалық қауіпсіздік нұсқаулықтарын және ескертпелерді сақтамау тоқтың соғуына, өрт және/немесе ауыр жарақаттануларға апаруы мүмкін.

Бұрғылау тіреуінің суреті бар бетті ашып пайдалану нұсқаулығын оқу кезінде оны ашық ұстаңыз.

### Тағайындалу бойынша қолдану

Алмас бұрғылау тіреуі Bosch алмас бұрғылайтын білдекті GDB 180 WE орнатуға арналған. Басқа құрылғыларды орнатуға болмайды.

Алмас бұрғылау тіреуін бір дюбель көмегімен еденге немесе қабырғада, және бас жоғарысында орнату мүмкін.

Алмас бұрғылау тіреуін вакуум (жабдық) көмегімен еденге немесе қосымша бекіткішпен қабырғада орнату мүмкін. Бас жоғарысында бекіту мүмкін емес.

### Бейнеленген құрамды бөлшектер

Көрсетілген құрамдастар нөмірі суреттер бар беттерге бұрғылау тірегінің сипаттамасына қатысты.

- 1 Айналатын крест
- 2 Құрылғы қысқышының бұрандасы
- 3 Құрылғы қысқышы
- 4 Бұрғылау бағаны
- 5 Бұрғылау бұрышының реттеудің жоғарғы бұрандасы
- 6 Нивелирлеу бұрандасы
- 7 Суды жинау сақинасы\*
- 8 Бұрғылау бұрышының реттеудің төменгі бұрандасы
- 9 Төменгі плита
- 10 Тістік рейка

- 11 Бұрғылау бұрышының реттеудің қысқыш сомыны
- 12 Тегершік
- 13 Бекіткіш тежегіш
- 14 Деңгейді тік бағыттау (GDB 180 WE)
- 15 Деңгейді көлденең бағыттау (GDB 180 WE)
- 16 Тас дюбелі/бетон дюбелі\*
- 17 Жылдам қысу шпинделі\*
- 18 Қатпарлы сомын\*
- 19 Суды жинау сақинасының қысу серіппесі\*
- 20 Сырғанау бағыттауыштары
- 21 Сырғанау бағыттауыштары үшін алты қырлы сомын (10 дана)
- 22 Сырғанау бағыттауыштары үшін бұрандалы штифт (10 дана)

\*Бейнеленген немесе сипатталған жабдықтар стандартты жеткізу көлемімен қамтылмайды. Толық жабдықтар біздің жабдықтар бағдарламамыздан табасыз.

### Техникалық мәліметтер

Алмастық бұрғылау тірегі	GCR 180	
Өнім нөмірі	3 601 A90 100	
Көлемдер		
– Биіктігі	мм	767
– Ені	мм	205
– Тереңдігі	мм	423,5
Аспап қысқышының диаметрі	мм	60
Бұрғылау коронкасының максималды өлшемдері.		
– Диаметрі	мм	180
– Диаметр суды жинау сақинасымен	мм	132
– Ұзындық	мм	530
Бұрғылауда көтерілу биіктігі макс.	мм	514
Жұмыстық ұзындығы макс.	мм	455
ЕРТА-Procedure 01/2003 құжатына сай салмағы	кг	9,5

### Сәйкестік мәлідемесі

Жеке жауапкершілікпен біз „Техникалық мәліметтерде“ сипатталған өнім 2006/42/EC нормативінің барлық тиісті ережелеріне өзгерістерімен бірге сай болуын білдіреміз.

Техникалық құжаттар (2006/42/EC) төмендегідей:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

РРР.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Жинау

### Бұрғылау тірегін орнату

#### Бұрғылау бағанын теңестіру

Бұрғылау бағанын 4 тік күйге келтіріңіз. Төменгі бұранданы 8 орнатыңыз (графикалық беттегі суретті қараңыз). Төменгі бұранданы 8 тартып жоғарғы бұранданы 5 айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 17 мм) бекітіңіз. Қысқыш сомынды 11 айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 24 мм) тартып қойыңыз.

#### Айналатын крест

Айналатын кресттің үш тұтқаларын 1 тірелгенше айналатын кресттің орта төлкесіне дейін бұраңыз. Айналатын крест 1 бұрғылау үшін қос иін ретінде қызмет етеді.

Бұрғылау үшін айналатын крестті керек болса солға немесе оңға тірелгенше тегершікке 12 жылжытыңыз. Айналатын крестті шешу үшін оны қатты тартып шешіңіз.

#### Берісті бұғаттау бекіткіш тежегішімен

Алғашқы іске қосудан алдын бекіткіш тежегішті 13 бос бұрандалы тесікке тегершік 12 астында бұрап қойыңыз.

Бұрғылау тірегіндегі барлық жұмыстарда, жұмыс үзілістерінде және пайдаланбауда берісті бұғаттаңыз. Ол үшін бекіткіш тежегішті 13 бұрап қойыңыз.

Бұрғылау үшін бекіткіш тежегішті 13 айналатын крест 1 аздап жылжитындай етіп босатыңыз. Онда айналатын крестті қатты ұстап, бұрғылау машинасының бақылаусыз сырғанап кетуінің алдын алыңыз.

### Алмастық бұрғылайтын білдекті орнату (А суретін қараңыз)

Бұрғылайтын білдектің қосымша тұтқасын алып қойыңыз (бұрғылайтын білдектің пайдалану нұсқаулығын оқыңыз).

Бекіткіш тежегіш 13 тартылғанына көз жеткізіңіз.

Аспап қысқышындағы бұранданы 2 айыр тәрәзді кілтпен (кілт ені 13 мм) босатыңыз. Бұрғылайтын білдекті қысылатын мойыншасымен жоғарыдан аспап қысқышына 3 тірелгенше салыңыз.

Бұрғылайтын білдекті аспап қысқышында барлық қосқыштар қолжетімді болатын етіп және шаңсору/сулы суытқыш қосқышы бұрғылайтын білдекте бұрғылау әдісіне кедергі жасамайтын етіп бұраңыз. Бұранданы 2 айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 13 мм) тартып қойыңыз.

Айналатын крестті 1 бұрғылау әдісі үшін оңға немесе солға тегершікке 12 жылжытыңыз.

#### ► Бұрғылайтын білдектің аспап қысқышында бекем тұруын тексеріңіз.

Бұрғылайтын білдекті бұрғылау тірегішінен алу үшін кері реттілікті орындаңыз.

### Бұрғылау тірегішін бекіту

**Ескертпе:** Бұрғылау тірегішін бекем бекітіңіз. Осылай бұрғылау коронкасының қысылуын және сегменттерінің үзілуінің алдын аласыз.

Таныштың түрі және сипаттарына байланысты бұрғылау тірегін дюбель немесе вакуум менен жоспарланған тесікте бекітіңіз.

#### Бұрғылау тірегін бекітуден алдын орналастырыңыз

Керекті тесік орталығын таянышта сызып қойыңыз. Тесік орталығын орталық ретінде алып, бұрғыламақшы бұрғылау коронкасының сыртқы өлшемдерін белгілеңіз.

Бұрғылау тірегін (орнатылған бұрғылайтын білдекпен) дюбель немесе вакууммен орнатылған бұрғылау коронкасы белгіленген өлшемдерге түсетін етіп бекітіңіз.

#### Дюбельдермен бекіту (В суретін қараңыз)

Бұрғылау тірегін дюбельдермен (жабдықтар) таста немесе бетонда бекіту үшін бөлек бекіткіш тесікті бұрғылаңыз.

#### Дюбель тесігі – жоспарланған тесік орталығы аралығы

оптималды	210 мм
мүмкін	200–300 мм

Дюбель тесігі үшін төмендегі өлшемдер жүреді:

	Диаметрі	Тереңдігі
Құрылыс	20 мм	85 мм
Бетон	16 мм	50 мм

Бір бетондық дюбельді кергі сынақ немесе тастық дюбельмен 16 орнатыңыз. Жылдам қысу шпинделін 17 дюбельге бұрап қойыңыз.

Бұрғылау тірегі мен астына қоятын шайбаны орнатып қатпарлы сомынмен 18 бұрап қойыңыз. Нивелирлеуден („Нивелирлеу“ қараңыз) соң қатпарлы сомынды айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 27 мм) тартып бекітіңіз.

#### Вакууммен бекіту (керек-жарақтар)

Бұрғылау тірегін вакуумменен бекіту үшін стандартты вакуумдық сорап пен Bosch вакуумдық жинақ керек (жабдық).

Вакуумдық сорап төмендегі талаптарға сай болуы керек:

Көлемдік ағын:	6 м <sup>3</sup> /с
Вакуум кемінде:	80 % (-800 мбар)

Вакуум менен бекіту үшін таяныш жылтыр және тегіс болуы керек. Сылау немесе таста орнату мүмкін емес.

Вакуумдық байланыс пайда болғанда нивелирлеу бұрандаларын 6 жай таянышқа салып бұрғылау тірегіші қатты тұрып тығыздауыш сақина бос тұруы керек. Әйтпесе бұрғылау тірегіші тығыздауыш сақинада жұмсақ тұрады.

Вакуумдық сорапты және Bosch вакуум жинағын қосу үшін олардың пайдалану нұсқаулықтарын оқып орындаңыз.

#### ► Вакуумдық сорап пен вакуум жинағының қауіпсіздік және жұмыс нұсқауларын ескеріңіз!

**Нивелирлеу (вакууммен бекіткенде емес)**

Нивелирлеу бұрандаларын **6** бөлек бұрғылайтын білдектің **14** ватерпасы (тік орнатумен) немесе бұрғылайтын білдектің **15** ватерпасы (көлденең орнатуда) дәл бағытталғанша бұрап кіргізіңіз немесе шығарыңыз. Бұрғылау тірегін дюбель бекіткішімен бекітіңіз.

**Пайдалану**

- ▶ **Құрылғыны реттеуден немесе жабдықтарды алмастырудан алдын айырды розеткадан тартып шығарып қойыңыз.** Бұрғылайтын білдектің кездейсоқ іске қосылуы кебір сәтсіз оқиғалардың себебі болады.
- ▶ **Бұрғы тіреуін әр жылжытудан соң барлық бұрандаларды қайта бекітіп қойыңыз.**

**Бұрғылау бұрышын өзгерту**

Бұрғылау бұрышын реттеудің төменгі бұрандасын **8** айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 17 мм) босатып алып қойыңыз.

Жоғарғы бұранданы **5** айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 17 мм) босатыңыз.

Қысқыш сомынды **11** айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 24 мм) босатыңыз. Бұрғылау тірегін керекті бұрғылау бұрышына орнатыңыз.

Қысқыш сомынды **11** айыр тәрізді кілтпен қайта бұрап қойыңыз. Жоғарғы бұранданы **5** айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 17 мм) бұрап бекітіңіз.

- ▶ **Бұрғылау тірегін тек қысқыш сомын 11 мен бұранда 5 бұрыш реттеуде қайта тартып қойылғанда ғана орнату мүмкін.**

Бұрғылаудан соң бұрғылау бағанын **4** кері реттілікте қайта тік орналасуға (0° бұрғылау бұрышы) апарыңыз. ол үшін төменгі бұранданы **8** қайта орнатып айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 17 мм) бұрап бекіту керек.

**Суды сорып алу**

Дымқыл бұрғылауда тесіктен шығатын суды ұстау үшін су жинау сақинасы мен дымқыл/құрғақ шаңсорғыш (екеуі де жабдық) керек болады.

Суды жинау сақинасы („Керек-жарақтар“ 85 бетінде қараңыз) алмастық бұрғылау тірегішімен GCR 180 және алмастық бұрғылайтын білдек GDB 180 WE үшін қызмет етеді.

**Суды жинау сақтансын орнату (С суретін қараңыз)**

Тесікті керекті бұрғылау диаметрінде тығыздауыш қақпақта кесіп алыңыз.

Қысу серіппесін **19** тірелгенше еден таянышы **9** мен бұрғылау бағаны **4** аралығындағы саңылауға жылжытыңыз. Қысу серіппесінің бұрыштық бөлшегі төменгі көрсетуіне көз жеткізіңіз.

Суды жинау сақинасын қалпына келтіріп қысу серіппесін суды жинау сақинасындағы қою нүктелеріне қойыңыз. (Қысу серіппесіндегі ұштарындағы тілдер қысу қысу серіппесін жоғарыға тартуға арналған.)

Серіппелердің қысу күші арқылы суды жинау сақинасы тығыздауышы менен таянышқа басылып дымқыл/құрғақ шаңсорғыштың вакуумымен суды шығармайды.

**Пайдалану нұсқаулары**

- ▶ **Бұрғылау үшін алмас бұрғылайтын білдектің пайдалану нұсқаулығын ескеріңіз.**

Бұрғылау үшін бекіткіш тежегішті **13** айналатын крест **1** аздап жылжитындай етіп босатыңыз. Онда айналатын крестті қатты ұстап, бұрғылау машинасының бақылаусыз сырғанап кетуінің алдын алыңыз.

Бұрғылайтын білдектің айналатын крестін **1** керекті бұрғылау тереңдігіне дейін бұраңыз.

Сосын бұрғылау коронкасы толық көрінгенше кері бұраңыз.

Максималды жұмыс ұзындығына жету үшін кернді ол бұрғылау коронкасын толық толтырғанда алып қою керек. Сосын бұрғылау коронкасын қайта бұрғылау тесігіне салып максималды тереңдігіне дейін бұрғылаңыз.

**Техникалық күтім және қызмет****Қызмет көрсету және тазалау**

Тісті рейка **10** мен бұрғылау бағанының **4** бағыттау ауданын таза ұстаңыз.

**Сырғанау бағыттауыштарын дәлдеу (D суретін қараңыз)**

Уақыт өтіп сырғанау бағыттауыштары **20** тозып сырғанау бағыттауыштары мен бұрғылау бағаны аралығында саңылау пайда болуы мүмкін. Оның алдын алу үшін сырғанау бағыттауыштарын қосымша дәлдеу керек болады.

Барлық он алты қырлы сомынды **21** айыр тәрізді кілтпен (кілт ені 13 мм) босатыңыз.

Сосын бұрандалы штифттерді **22** бір қалыпта тартып, саңылауды азайтыңыз.

Он алты қырлы сомындардың **21** барлығын қайта бұрап бекітіңіз.

Сырғанау қатты (қызыл түсте) тозғанда сырғанау бағыттауыштарын алмастыру керек болады. Бұл тек қызыл бояу жойылып, негізгі материал көрінгенде керек болады. Алмастыруды өкілетті Bosch электр құралдарының қызмет көрсету орталығында орындау ұсынылады.

**Керек-жарақтар**

Суды жинау сақинасы (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Суды жинау сақинасының тығыздау қақпағы (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Бекіту жинағы:	
– бетон үшін . . . . .	2 608 002 000
– тас үшін . . . . .	2 607 000 745
Бетон үшін дюбельдер жинағы . . . . .	2 608 002 001
Вакуумдық жинақ . . . . .	2 608 550 623
Вакуумдық жинақ үшін тығыздауыш резеңке (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Жуатын /құрғақ шаңсорғыш GAS 35 M AFC	
Жуатын /құрғақ шаңсорғыш GAS 55 M AFC	

## 86 | Română

**Тұтынушыға қызмет көрсету және пайдалану кеңестері**

Қызмет көрсету шеберханасы өнімді жөндеу және күту, сондай-ақ қосалқы бөлшектер туралы сұрақтарға жауап береді. Қажетті сызбалар мен қосалқы бөлшектер туралы ақпаратты мына мекенжайдан табасыз:

**www.bosch-pt.com**

Кеңес беруші Bosch қызметкерлері өнімді пайдалану және олардың қосалқы бөлшектері туралы сұрақтарыңызға тиянақты жауап береді.

Барлық сұрақтар қою және қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру кездерінде міндетті бұрғылау тіреуінің зауыттық тақтайшасындағы 10-санды өнім нөмірін жазыңыз.

Өндіруші талаптары мен нормаларының сақталуымен электр құралын жөндеу және кепілді қызмет көрсету барлық мемлекеттер аумағында тек „Роберт Бош“ фирмалық немесе авторизацияланған қызмет көрсету орталықтарында орындалады. ЕСКЕРТУ! Заңсыз жолмен әкелінген өнімдерді пайдалану қауіпті, денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Өнімдерді заңсыз жасау және тарату әкімшілік және қылмыстық тәртіп бойынша Заңмен қудаланады.

**Қазақстан**

ЖШС „Роберт Бош“

Электр құралдарына қызмет көрсету орталығы

Алматы қаласы

Қазақстан

050050

Райымбек данғылы

Коммунальная көшесінің бұрышы, 169/1

Тел.: +7 (727) 232 37 07

Факс: +7 (727) 233 07 87

E-Mail: info.powertools.ka@bosch.com

Ресми сайты: www.bosch.kz; www.bosch-pt.kz

Алматылық бұрғылау туралы қосымша ақпараттарды **www.bosch-diamond.com** мекенжайында табасыз.

**Кәдеге жарату**

Бұрғылау тіреуі, оның жабдықтары мен орамасын қоршаған ортаны қорғайтын кәдеге жарату орнына тапсыру қажет.

**Техникалық өзгерістер енгізу құқығы сақталады.**


**Română****Instrucțiuni privind siguranța și protecția muncii**

**⚠️ AVERTISMENT** **Citiți toate instrucțiunile și indicațiile privind siguranța și protecția muncii care însoțesc suportul de găurit sau mașina de găurit.** Nerespectarea instrucțiunilor și indicațiilor privind siguranța și protecția muncii pot cauza șoc electric, incendii și/sau răniri grave.

**Păstrați toate instrucțiunile și indicațiile privind siguranța și protecția muncii în vederea unei utilizări viitoare.**

- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză înainte de a executa reparațiile la scula electrică sau de a schimba accesoriile.** Pornirea involuntară a mașinilor de găurit poate cauza accidente.
- ▶ **Asamblați corect suportul de găurit înaintea montării mașinii de găurit.** Asamblarea corectă este importantă pentru asigurarea unei funcționări impecabile.
- ▶ **Înainte de folosire, fixați bine și sigur mașina de găurit în suportul de găurit.** O eventuală alunecare a mașinii de găurit în suportul de găurit poate duce la pierderea controlului.
- ▶ **Fixați suportul de găurit pe o suprafață tare, plană.** În cazul în care suportul de găurit poate să alunece sau să se clătine, mașina de găurit nu va mai putea fi condusă uniform și sigur.
- ▶ **Țineți cablul de racordare al mașinii de găurit departe de sectorul de lucru.** Cablurile deteriorate sau încurcate măresc riscul de electrocutare.
- ▶ **Întrețineți cu grijă suportul de găurit. Controlați dacă piesele mobile ale sculei electrice funcționează impecabil și nu se blochează, dacă nu există piese rupte sau deteriorate în asemenea mod, încât să afecteze funcționarea suportului de găurit. Înainte de utilizare reparați piesele deteriorate ale suportului de găurit.** Cauza multor accidente o reprezintă întreținerea necorespunzătoare a sculelor electrice.
- ▶ **Nu permiteți repararea suportului de găurit decât de către personal de specialitate, corespunzător calificat și numai cu piese de schimb originale.** Astfel va fi garantată menținerea siguranței de funcționare a sculei electrice.
- ▶ **Respectați cu strictețe instrucțiunile privind siguranța și protecția muncii și indicațiile de folosire ale mașinii de găurit utilizate cât și cele referitoare la dispozitivele de lucru și accesoriile întrebuintate!**
- ▶ **Nu suprasolicitați suportul de găurit și nu-l folosiți drept scară sau schelă.** Suprasolicitarea sau statul pe suportul de găurit poate face ca centrul său de greutate să se schimbe, deplasându-se în sus iar suportul să se răstoarne.
- ▶ **Mențineți-vă sectorul de lucru curat și bine iluminat.** Dezordinea sau sectoarele de lucru neluminate pot duce la accidente.
- ▶ **Îndepărtați dispozitivele de reglare sau șurubelnițele înainte de a porni scula electrică.** Un dispozitiv sau o cheie aflată într-o componentă de sculă electrică, care se rotește, poate provoca răniri.

- ▶ **Evitați o poziție corporală anormală. Adoptați o poziție stabilă și păstrați-vă întotdeauna echilibrul.** Astfel veți putea controla mai bine scula electrică în situații neașteptate.
- ▶ **Păstrați suporturile de găurit nefolosite la loc inaccesibil copiilor. Nu permiteți persoanelor nefamiliarizate cu această sculă electrică sau care nu au citit prezentele instrucțiuni, să o folosească.** Sculele electrice sunt periculoase, atunci când sunt folosite de persoane neexperimentate.
- ▶ **Înainte oricărui intervenții asupra suportului de găurit sau asupra mașinii de găurit, în pauzele de lucru cât și în cazul nefolosirii suportului de găurit, asigurați-le împotriva deplasării involuntare, strângând frâna de blocare 13.**
- ▶ **Scula electrică poate fi racordată numai la rețele electrice prevăzute cu conductor de protecție și care sunt dimensionate corespunzător.**
- ▶ **Fixați întotdeauna suportul de găurit cu dibluri sau prin vid (accesoriu) pentru a împiedica răsturnarea suportului de găurit cu mașina de găurit cu diamant și carota montate pe acesta.**

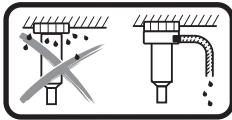

**La găurirea umedă deasupra capului, apa care se scurge trebuie colectată.** Fixați în acest scop scula electrică într-un suport de găurit și montați un inel co-

lector de apă (vezi „Montarea inelului colector de apă”, pagina 89).

- ▶ **Aveți grijă ca furtunurile de alimentare cu apă, piesele de legătură, cât și inelul colector de apă (accesoriu) să fie în perfectă stare. Înainte de o nouă utilizare, înlocuiți piesele deteriorate sau uzate.** Scurgerea apei din piesele sculei electrice mărește riscul de electrocutare.
- ▶ **Respectați standardele naționale și internaționale în vigoare.**

## Descrierea produsului și a performanțelor



**Citiți toate indicațiile de avertizare și instrucțiunile.** Nerespectarea indicațiilor de avertizare și a instrucțiunilor poate provoca electrocutare, incendii și/sau răni grave.

Vă rugăm să desfășurați pagina plantă cu schița suportului de găurit și să o lăsați desfășurată, cât timp veți citi instrucțiunile de folosire.

### Utilizare conform destinației

Suportul de găurit cu diamant este destinat montării mașinii de găurit cu diamant GDB 180 WE Bosch. Nu este permisă montarea altor scule electrice.

Suportul de găurit cu diamant poate fi fixat pe podea și pe pereți, cât și deasupra capului, cu ajutorul unui diblu.

Suportul de găurit cu diamant poate fi fixat pe podea prin vid (accesoriu) și ancorat pe perete (cu ajutorul unui dispozitiv de siguranță). Nu este permisă fixarea deasupra capului.

## Elemente componente

Numerotarea elementelor componente se referă la redarea suportului de găurit de la pagina grafică.

- 1 Cruce rotativă
- 2 Șurub pe sistemul de prindere a mașinii
- 3 Sistem de prindere a mașinii
- 4 Coloană de găurit
- 5 Șurub superior pentru reglarea unghiului de găurire
- 6 Șurub de nivelare
- 7 Inel colector de apă\*
- 8 Șurub inferior pentru reglarea unghiului de găurire
- 9 Placă de bază
- 10 Cremalieră
- 11 Piuliță de strângere pentru reglarea unghiului de găurire
- 12 Pinion de avans
- 13 Frână de blocare
- 14 Nivelă pentru aliniere verticală (GDB 180 WE)
- 15 Nivelă pentru aliniere orizontală (GDB 180 WE)
- 16 Dibluri pentru zidărie/beton\*
- 17 Ax cu strângere rapidă\*
- 18 Piuliță-fluture\*
- 19 Arc de tensionare inel colector de apă\*
- 20 Ghidaje de alunecare
- 21 Piulițe hexagonale ale ghidajelor de alunecare (10 bucăți)
- 22 Știft filetat al ghidajelor de alunecare (10 bucăți)

\*Accesoriile ilustrate sau descrise nu sunt cuprinse în setul de livrare standard. Puteți găsi accesoriile complete în programul nostru de accesorii.

## Date tehnice

Suport de găurit cu diamant	GCR 180	
Număr de identificare	3 601 A90 100	
Dimensiuni		
– Înălțime	mm	767
– Lățime	mm	205
– Grosime	mm	423,5
Diametru sistem de prindere al mașinii de găurit	mm	60
Dimensiuni maxime carotă.		
– Diametru	mm	180
– Diametru cu inel colector de apă	mm	132
– Lungime	mm	530
Cursă maximă de găurire	mm	514
Lungime de lucru maximă.	mm	455
Greutate conform EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

88 | Română

**Declarație de conformitate** 


Declarăm pe proprie răspundere că produsul descris la paragraful „Date tehnice” corespunde tuturor dispozițiilor relevante ale Directivei 2006/42/CE, inclusiv modificărilor acestora.

Documentație tehnică (2006/42/CE) la:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA.

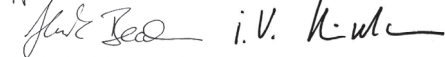

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Montare****Montarea suportului de găurit****Instalarea coloanei de găurit**

Aduceți coloana de găurit **4** în poziție verticală. Introduceți șurubul inferior **8** (vezi schița de la pagina grafică). Strângeți șurubul inferior **8** și cel superior **5** cu o cheie fixă (deschidere cheie 17 mm). Strângeți piulița **11** cu o cheie fixă (deschidere cheie 24 mm).

**Cruce rotativă**

Înșurubați cele trei mânere tip bară ale crucii rotative **1** până la punctul de oprire în butucul central al crucii rotative.

Crucea rotativă **1** servește drept manivelă de avans la găurire. Pentru găurire, împingeți crucea rotativă, în funcție de necesitate, spre stânga sau spre dreapta, până la punctul de oprire, pe pinionul de avans **12**. Pentru a demonta crucea rotativă, scoateți-o, trăgând-o cu forță.

**Oprire avansului cu frâna de blocare**

Înainte de prima punere în funcțiune, înșurubați frâna de blocare **13** în gaura filetată liberă de sub pinionul de avans **12**.

Blocați avansul în cazul intervențiilor asupra suportului de găurit, în pauzele de lucru cât și în caz de nefolosire. În acest scop fixați prin învârtire frâna de blocare **13**.

Pentru găurire, slăbiți frâna de blocare **13** într-atât încât crucea rotativă **1** să poată fi mișcată liber. Fixați în acest timp crucea rotativă pentru a evita alunecarea necontrolată a mașinii de găurit.

**Montarea mașinii de găurit cu diamant (vezi figura A)**

Scoateți mânerul suplimentar al mașinii dumneavoastră de găurit (vezi instrucțiunile de folosire ale mașinii de găurit).

Aveți grijă ca frâna de blocare **13** să fie strânsă.

Slăbiți șurubul **2** sistemului de prindere a mașinii cu o cheie fixă (deschidere cheie 13 mm). Introduceți mașina de găurit cu gulerul de prindere de sus în jos, până la punctul de oprire, în sistemul de prindere a mașinii **3**.

Întoarceți mașina de găurit în sistemul de prindere astfel încât toate comutatoarele să fie ușor accesibile iar racordul pentru

aspirarea prafului/răcire cu apă al mașinii de găurit să nu împiedice procesul de găurire. Strângeți șurubul **2** cu cheia fixă (deschidere cheie 13 mm).

Pentru procesul de găurire, împingeți crucea rotativă **1** spre dreapta sau spre stânga, pe pinionul de avans **12**.

**► Controlați fixarea sigură a mașinii de găurit în sistemul de prindere a mașinii.**

Pentru demontarea mașinii de găurit procedați în ordine inversă a operațiilor.

**Fixarea suportului de găurit**

**Indicație:** Fixați fără joc suportul de găurit. Astfel veți evita înțepenirea carotei și ruperea unor segmente ale acesteia.

În funcție de tipul și structura substratului, fixați suportul de găurit cu dibluri sau vid în locul stabilit pentru executarea găurii.

**Poziționarea suportului de găurit înainte de fixare**

Desenați pe substrat centrul dorit al găurii. Marcați cotele exterioare ale carotei cu care doriți să găuriți, având ca centru mijlocul găurii preconizate.

Fixați suportul de găurit (cu mașina de găurit introdusă în acesta) cu dibluri sau vid astfel încât carota montată să se suprapună pe cea cu dimensiunile marcate în desen.

**Fixare în dibluri (vezi figura B)**

În vederea fixării suportului de găurit în dibluri (accesorii) în zidărie sau beton, executați o gaură separată de fixare.

**Distanță între locașul de diblu mijlocul găurii planificate**

optim	210 mm
posibil	200 – 300 mm

Pentru locașul de diblu sunt prevăzute următoarele dimensiuni:

	Diametru	Adâncime
Zidărie	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Introduceți un diblu expandabil respectiv un diblu pentru zidărie **16**. Înșurubați axul cu strângere rapidă **17** în diblu.

Puneți suportul de găurit și o șaibă suport și fixați-le prin înșurubarea piuliței-flutur **18**. Strângeți bine piulița-flutur după nivelare (vezi „Nivelare”) cu o cheie fixă (deschidere cheie 27 mm).

**Fixare prin vid (accesoriu)**

Pentru fixarea prin vid a suportului de găurit aveți nevoie de o pompă de vid uzuală din comerț și de un set de vid Bosch (accesoriu).

Pompa de vid trebuie să satisfacă următoarele cerințe minime:

Debit volumic:	6 m <sup>3</sup> /h
Vid minimum:	80 % (–800 mbar)

Pentru fixarea prin vid substratul trebuie să fie neted și plan. Montarea pe tencuială sau zidărie nu este permisă.

După realizarea fixării prin vid, așezați șuruburile de nivelare **6** ușor pe substrat, astfel încât suportul de găurit să fie fixat rigid iar inelul de etanșare să se detensioneze ușor. În caz contrar suportul de găurit va face contact foarte elastic pe inelul de etanșare.



Pentru racordarea pompei de vid și a setului de vid Bosch citiți și respectați instrucțiunile de folosire ale acestora.

- ▶ **Instrucțiunile privind siguranța și protecția muncii și instrucțiunile de folosire ale pompei de vid și setului de vid trebuie respectate cu strictețe!**

#### Nivelare (nu la fixarea prin vid)

Înșurubați respectiv deșurubați șuruburile de nivelare **6** până când nivela **14** a mașinii de găurit (la montajul vertical) respectiv nivela **15** a mașinii de găurit (la montajul orizontal) se aliniază exact.

Fixați acum cu dibluri suportul de găurit.

## Funcționare

- ▶ **Scoateți ștecherul afară din priză înainte de a executa reglaje la scula electrică sau de a schimba accesorii.** Pornirea involuntară a mașinilor de găurit poate cauza accidente.
- ▶ **După fiecare reglaj al suportului de găurit strângeți din nou bine toate șuruburile.**

#### Modificarea unghiului de găurire

Slăbiți șurubul inferior **8** de reglare a unghiului de găurire cu o cheie fixă (deschidere cheie 17 mm) și scoateți-l.

Slăbiți șurubul posterior **5** cu o cheie fixă (deschidere cheie 17 mm).

Slăbiți piulița de strângere **11** cu o cheie fixă (deschidere cheie 24 mm). Reglați suportul de găurit la unghiul de găurire dorit.

Strângeți din nou bine cu cheia fixă piulița **11**. Strângeți șurubul superior **5** cu o cheie fixă (deschidere cheie 17 mm).

- ▶ **Supportul de găurit poate fi utilizat numai după ce piulița de strângere **11** și șurubul **5** de reglare a unghiului au fost strânse bine din nou.**

După găurire, aduceți din nou în poziție verticală (unghi de găurire 0°), coloana de găurit **4**, executând operațiile în ordine inversă. În acest scop trebuie să introduceți din nou șurubul inferior **8** și să îl strângeți cu o cheie fixă (deschidere cheie 17 mm).

#### Aspirarea apei

Pentru colectarea apei care se scurge din gaură la găurirea umeză, aveți nevoie de un inel colector de apă și de un aspirator universal (ambele sunt accesorii).

Inelul colector de apă (vezi „Accesorii”, pagina 89) este destinat utilizării împreună cu suportul de găurit cu diamant GCR 180 și mașina de găurit cu diamant GDB 180 WE.

#### Montarea inelului colector de apă (vezi figura C)

Tăiați în capacul de etanșare o deschidere cu diametrul corespunzător găurii dorite.

Împingeți arcul de tensionare **19** până la punctul de oprire în fanta dintre placa de bază **9** și coloana de găurit **4**. Aveți grijă ca partea conică a arcului de tensionare să fie îndreptată în jos.

Aduceți pe poziție inelul colector de apă și puneți deasupra arcul de tensionare, așezându-l pe punctele de sprijin ale inelului colector de apă. (Eclisele de la capetele arcului de tensionare servesc pentru a trage arcul de tensionare în sus.)

Inelul colector de apă, împreună cu garnitura sa sunt apăstate pe substrat datorită forței arcului de tensionare, împiedicând, împreună cu vidul generat de aspiratorul universal, scurgerea apei.

#### Instrucțiuni de lucru

- ▶ **Pentru găurire respectați instrucțiunile de folosire ale mașinii dumneavoastră de găurit cu diamant.**

Pentru găurire, slăbiți frâna de blocare **13** într-atât încât crucea rotativă **1** să poată fi mișcată liber. Fixați în acest timp crucea rotativă pentru a evita alunecarea necontrolată a mașinii de găurit.

Întoarceți în jos, cu crucea rotativă **1** mașina de găurit, până la adâncimea de găurire dorită.

Apoi ridicați-o, rotind manivela în sens invers până când carota este în întregime vizibilă.

Pentru a atinge lungimea de lucru maxim posibilă, trebuie să îndepărtați miezul găurit imediat ce acesta umple complet carota. Apoi introduceți din nou carota în gaură și găuriți până la adâncimea maximă.

## Întreținere și service

#### Întreținere și curățare

Păstrați întotdeauna curate cremaliera **10** și suprafețele de ghidare ale coloanei de găurit **4**.

#### Reajustarea ghidajelor de alunecare (vezi figura D)

În timp, ghidajele de alunecare **20** se pot uza iar între ghidajele de alunecare și coloana de găurit poate apărea un joc. Pentru a elimina acest joc, trebuie să reajustați ghidajele de alunecare.

Slăbiți toate cele zece piulițe hexagonale **21** cu o cheie fixă (deschidere cheie 13 mm).

Strângeți apoi uniform știfturile filetate **22**, până când jocul va fi redus la minimum.

Strângeți din nou bine cele zece piulițe hexagonale **21**.

Înlocuirea ghidajelor de alunecare este necesară numai atunci când stratul de alunecare (de culoare roșie) s-a uzat. Acesta este cazul când pelicula de vopsea roșie a dispărut și se poate vedea materialul suport. Se recomandă ca înlocuirea să se facă la un centru autorizat de service și asistență post-vânzare pentru scule electrice Bosch.

#### Accesorii

Inel colector de apă (GCR 180) . . . . . 2 608 550 621

Capac de etanșare pentru inelul colector

de apă (GCR 180) . . . . . 2 608 550 624

Set de fixare:

– pentru beton . . . . . 2 608 002 000

– pentru zidărie . . . . . 2 607 000 745

Set de dibluri pentru beton . . . . . 2 608 002 001

Set de vid . . . . . 2 608 550 623

Garnitură din cauciuc pentru setul de vid

(GCR 180) . . . . . 2 608 550 625

Aspirator universal GAS 35 M AFC

Aspirator universal GAS 55 M AFC

## 90 | Български

**Asistență clienți și consultanță privind utilizarea**

Службата за asistență на клиентите ви дава отговори на въпроси относно ремонт, поддръжка и подмяна на части. За да получите повече информация за нашите услуги, посетете [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com).

**www.bosch-pt.com**

Екипът за консултантство Bosch ви дава отговори на въпроси относно продуктите ни и аксесоарите.

В случай на рекламация и заявки за части за смяна, моля да предоставите номер на идентификация, състоящ се от 10 цифри, съгласно табелката с данни на типа на подпорката за буркан.

**Ромъния**

Robert Bosch SRL

Centru de service Bosch

Str. Horia Măcelariu Nr. 30 – 34

013937 București

Tel. service scule electrice: (021) 4057540

Fax: (021) 4057566

E-Mail: [infoBSC@ro.bosch.com](mailto:infoBSC@ro.bosch.com)

Tel. consultanță clienți: (021) 4057500

Fax: (021) 2331313

E-Mail: [infoBSC@ro.bosch.com](mailto:infoBSC@ro.bosch.com)

[www.bosch-romania.ro](http://www.bosch-romania.ro)

За повече информация относно бурканите с диамант посетете [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com).

**www.bosch-diamond.com.**

**Eliminare**

Подпорката за буркан, аксесоарите и опаковките трябва да бъдат отправени в специална станция за рециклиране екологично.

**Sub rezerva modificărilor.**

**Български****Указания за безопасна работа**


**⚠ ВНИМАНИЕ** Прочетете всички указания за безопасна работа, които сте получили със стенда за пробиване или бормашината. Неспазването на указанията за безопасна работа и на указанията може да предизвика токов удар, пожар и/или тежки травми.

**Съхранявайте всички указания за безопасна работа и указанията за ползване в бъдеще.**

- ▶ **Преди да настройвате машината или да замените приспособления, изключвайте щепсела от контакта.** Причина за част от трудовете злополуки е неволното включване на бормашината.
- ▶ **Преди да монтирате бормашината, сглобете стенда за пробиване внимателно и според указанията.** Правилното сглобяване е важно за гарантиране на безупорното функциониране на стенда.

- ▶ **Преди да използвате бормашината, я застопорете сигурно към стенда.** Приплъзването на бормашината на стенда за пробиване може да предизвика загуба на контрол над нея.
- ▶ **Застопорявайте стенда на здрава, равна повърхност.** Ако стендът за пробиване може да се приплъзва или се люлее, бормашината не може да бъде водена равномерно и сигурно.
- ▶ **Дръжте захранващия кабел на бормашината на безопасно разстояние от зоната на работа.** Повредени или усукани захранващи кабели увеличават риска от токов удар.
- ▶ **Отнасяйте се грижливо към стенда за пробиване. Проверявайте, дали подвижните елементи функционират изрядно и не се заклиняват, дали има счупени или повредени детайли, които пречат на работата на стенда. Преди да използвате стенда, заменете повредените детайли.** Много от трудовете злополуки се дължат на лошо поддържани инструменти и приспособления.
- ▶ **Допускайте ремонт да бъде извършван само от квалифицирани специалисти и само с оригинални резервни части.** По този начин се осигурява безопасността на приспособлението.
- ▶ **Стриктно трябва да се спазват също и указанията за безопасна работа към използваната бормашина, както и към работните инструменти и допълнителни приспособления!**
- ▶ **Не претоварвайте стенда за пробиване и не го използвайте за стълба или скеле.** Претоварването или качването върху стенда може да доведе до изместване на центъра на тежестта му нагоре, в резултат на което той да се преобърне.
- ▶ **Поддържайте работното си място чисто и добре осветено.** Безпорядъкът и недостатъчното осветление могат да спомогнат за възникването на трудова злополука.
- ▶ **Преди да включите електроинструмента, отстранете от него всички инструменти за регулиране и гаечни ключове.** Инструмент или гаечен ключ, който се намира във въртящ се детайл, може да предизвика тежки травми.
- ▶ **Избягвайте неестествените пози на тялото. Заемайте сигурно положение и във всеки момент поддържайте равновесие.** Така ще можете да контролирате електроинструмента по-добре при възникване на неочаквани ситуации.
- ▶ **Когато не използвате стенда за пробиване, го съхранявайте на недостъпно за деца място. Не оставяйте със стенда да работят лица, които не са запознати с него или не са прочели ръководството за експлоатация.** Машините са опасни, когато се използват от неопитни лица.

- ▶ **Преди да извършвате каквито и да е дейности по стенда за пробиване или по бормашината, при прекъсване на работа, както и когато не ползвате стенда, го осигурявайте срещу неволно изместване чрез затягане на спирачката 13.**
- ▶ **Допуска се захранването на електроинструмента само от мрежи с изправен защитен проводник и с достатъчно голямо напречно сечение на проводниците.**
- ▶ **Винаги закрепвайте стенда за пробиване с помощта на дюбели или вакуум (допълнително приспособление), за да предотвратите преобръщане на стенда с монтирана диамантенопробивна бормашина и боркорона.**

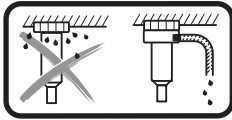

**При мокро пробиване в таванна позиция излизащата вода трябва да бъде улавяна по подходящ начин.** За целта поставете електроинструмента в ст-

енд за пробиване и монтирайте водосъбирателен пръстен (вижте «Монтиране на водосъбирателния пръстен», страница 93).

- ▶ **Внимавайте маркуците за вода, свързващите елементи както и водосъбирателният пръстен (допълнително приспособление) да са в безукорно състояние. Преди следващо ползване заменете повредени или износени детайли.** Изливането на вода от части на електроинструмента увеличава опасността от токов удар.
- ▶ **Спазвайте валидните национални и международни нормативни документи.**

## Описание на продукта и възможностите му



**Прочетете внимателно всички указания.** Неспазването на приведените по-долу указания може да доведе до токов удар, пожар и/или тежки травми.

Моля, отворете разгъващата се страница с изображенията на стенда за пробиване и я оставете отворена, докато четете ръководството за експлоатация.

### Предназначение на уреда

Стендът за пробиване е предназначен за монтиране на диамантената бормашина GDB 180 WE. Не се допуска монтирането на други машини.

С помощта на дюбели стендът за диамантено-пробивни машини може да бъде захванат към пода или на стената, както и в таванна позиция.

С помощта на вакуум (допълнително приспособление) стендът за диамантено-пробивни машини може да бъде захванат към пода или (с използването на допълнително осигуряване) към стената. Захващане в таванна позиция не се допуска.

## Изобразени елементи

Номерирането на елементите се отнася до изображенията на стенда за пробиване на страницата с фигурите.

- 1 Въртящи се ръкохватки
- 2 Винт на гнездото за бормашината
- 3 Гнездо за електроинструмент
- 4 Колона
- 5 Горен винт за регулиране на ъгъла на пробиване
- 6 Винт на либелата
- 7 Водосъбирателен пръстен\*
- 8 Долен винт за регулиране на ъгъла на пробиване
- 9 Основна плоча
- 10 Зъбна рейка
- 11 Затягаща гайка за регулиране на ъгъла на пробиване
- 12 Задвижващо колело
- 13 Спирачка
- 14 Либела за вертикално ориентиране (GDB 180 WE)
- 15 Либела за хоризонтално ориентиране (GDB 180 WE)
- 16 Дюбели за зидария/бетон\*
- 17 Шпилка за бързо застопоряване\*
- 18 Крилчата гайка\*
- 19 Притискаща пружина на водосъбирателния пръстен\*
- 20 Плъзгачи направляващи
- 21 Шестостенни гайки на плъзгачите направляващи (10 броя)
- 22 Резбови щифт на плъзгачите направляващи (10 броя)

\*Изобразените на фигурите и описаните допълнителни приспособления не са включени в стандартната окомплектовка на уреда. Изчерпателен списък на допълнителните приспособления можете да намерите съответно в каталога ни за допълнителни приспособления.

## Технически данни

Стенд за диамантено-пробивни машини		GCR 180
Каталожен номер		3 601 A90 100
Габаритни размери		
– Височина	mm	767
– Широчина	mm	205
– Дълбочина	mm	423,5
Диаметър на отвора за захващане на бормашината	mm	60
Макс. размер на боркорона		
– Диаметър	mm	180
– Диаметър с водосъбирателен пръстен	mm	132
– Дължина	mm	530
Ход, макс.	mm	514
Макс. работен ход.	mm	455
Маса съгласно EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

92 | Български


**Декларация за съответствие** 

С пълна отговорност ние декларираме, че описаният в раздела «Технически данни» продукт съответства на всички валидни изисквания на Директива 2006/42/ЕО, включително на измененията им.

Техническа документация (2006/42/ЕО) при:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

PPA:

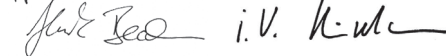

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Монтиране****Монтиране на стенда за пробиване****Изправяне на колоната на стенда**

Поставете колоната на стенда **4** вертикално. Навийте долния винт **8** (вижте фигурата на графичната страница). Затегнете долния винт **8** и горния винт **5** с гаечен ключ (размер 17 mm). Затегнете гайката **11** с гаечен ключ (размер 24 mm).

**Въртящи се ръкохватки**

Навийте трите шанги на въртящите се ръкохватки **1** на главината до упор.

Въртящите се ръкохватки **1** служат за лостове за подаване при пробиване.

За пробиване вкарайте въртящите се ръкохватки в зависимост от необходимостта отляво или отдясно до упор в задвижващото колело **12**. За демониране на въртящите се ръкохватки ги издърпайте силно.

**Блокиране на подаването със спирачката**

Преди пускане в експлоатация навийте спирачката **13** в свободния резбови отвор под задвижващото зъбно колело **12**.

При извършване на каквито и да е дейности по стенда за пробиване, при прекъсване на работа и когато не ползвате стенда блокирайте изместването на бормашината. За целта затягайте спирачката **13**.

При пробиване развивайте спирачката **13** толкова, че въртящите се ръкохватки **1** да могат да се движат леко. За да предотвратите неконтролирано падане на бормашината, при това дръжте въртящите се ръкохватки.

**Монтиране на диамантно-пробивната бормашина (вижте фиг. А)**

Демонтирайте спомагателната ръкохватка на Вашата бормашина (вижте ръководството за експлоатация на бормашината).

Внимавайте спирачката **13** да е затегната.

Развийте винта **2** на гнездото за захващане на бормашината с гаечен ключ (размер 13 mm). Вкарайте бормашината отгоре, докато шийката на вала влезе до упор в гнездото **3**. Завъртете бормашината в гнездото така, че всички управляващи елементи да са достъпни лесно и щуцърът за прахоулавяне/водното охлаждане на бормашината да не пречи на хода на машината при пробиване. Затегнете винта **2** с гаечния ключ (размер 13 mm).

За пробиването вкарайте въртящите се ръкохватки **1** отляво или отдясно на задвижващото колело **12**.

**► Проверете здравето захващане на бормашината в стойката на стенда.**

При демониране на бормашината от стенда работете в обратна последователност.

**Застопоряване на стенда**

**Упътване:** Застопорете стенда така, че да няма възможност за изместване. Така избягвате заклнинването на боркороната и счупването вследствие това на сегмент.

В зависимост от вида и структурата на основата захванете стенда за пробиване на мястото на отвора с дюбели или вакуум.

**Позициониране на стенда за пробиване преди застопоряване**

Отбележете центъра на отвора върху повърхността. Маркирайте външния ръб на боркороната, с която ще пробивате, като поставите оста ѝ върху центъра на отвора.

Захванете стенда за пробиване (с монтирана бормашина) с дюбели или вакуум така, че монтираната боркорона да попада точно върху така начертания контур на отвора.

**Застопоряване с дюбели (вижте фиг. В)**

За застопоряването на стенда с дюбел (не е включен в окомплектовката) пробийте специален отвор в повърхността, към която го застопорявате.

**Разстояние отвор за дюбела – център на пробивания отвор**

оптимално	210 mm
допустим диапазон	200–300 mm

Размерите на отвора за дюбел са следните:

	Диаметър	Дълбочина
в зидария	20 mm	85 mm
в бетон	16 mm	50 mm

Поставете дюбел за бетон с разтварящ се клин или дюбел за зидария **16**. Навийте шпилка за бързо затягане **17** в дюбела.

Поставете стенда за пробиване, както и подложна шайба, и ги затегнете с крилчатата гайка **18**. След нивелирането затегнете здраво крилчатата гайка (вижте раздела «Нивелиране») с гаечен ключ (размер 27 mm).

### Застопоряване с вакуум (допълнително приспособление)

За захващането на стенда за пробиване с вакуум се нуждаете от стандартна вакуумна помпа и комплект за захващане с вакуум на Бош (не е включен в окомплектовката).

Вакуумната помпа трябва да съответства на следните минимални изисквания:

Дебит:	6 m <sup>3</sup> /h
Минимален вакуум:	80 % (-800 mbar)

За захващане с вакуум повърхността трябва да е гладка и равна. Използването върху мазилка или зидария не се допуска.

След като се получи вакуум допрете нивелиращите винтове **6** леко до основата, за да бъде връзката твърда и уплътнителният пръстен да се разтовари леко. В противен случай стендът е захванат еластично само през уплътнителния пръстен.

За включването на вакуумната помпа към комплекта за захващане на Бош прочетете неговото ръководство.

► **Стриктно трябва да се спазват указанията за безопасна работа на вакуумната помпа и комплекта за вакуумно застопоряване!**

### Нивелиране (не се отнася за застопоряване с вакуум)

Затегнете, респ. развийте всеки от нивелиращите винтове **6** докато либелата **14** на бормашината (при вертикално монтирана бормашина), респ. либелата **15** на бормашината (при хоризонтално монтирана бормашина) се центрира.

След това захванете стенда за пробиване здраво с дюбели.

## Работа с уреда

- **Преди да настройвате машината или да замените приспособления, изключвайте щепсела от контакта.** Причина за част от трудовете злополуки е неволното включване на бормашината.
- **Винаги след промяна на настройките отново затягайте всички винтове.**

### Промяна на наклона на пробивания отвор

Развийте напълно и извадете долния винт **8** за регулиране на наклона на отвора с гаечен ключ (размер 17 mm).

Развийте горния винт **5** с гаечен ключ (размер 17 mm).

Развийте гайката **11** с гаечен ключ (размер 24 mm). Наклонете стенда за пробиване до желания ъгъл.

Отново затегнете гайката **11** с гаечния ключ. Затегнете горния винт **5** с гаечен ключ (размер 17 mm).

► **Допуска се ползването на стенда за пробиване само ако гайката **11** и винта **5** на приспособлението за накланяне са затегнати.**

След пробиването поставете колоната **4** отново във вертикална позиция (ъгъл на наклона 0°), като работите в обратна последователност. За целта трябва да навиеите отново долния винт **8** и да го затегнете с гаечен ключ (размер 17 mm).

### Изсмукване на водата

За да улавяте излизщата от отвора вода при мокро пробиване, се нуждаете от водосъбирателен пръстен и прахосмукачка за мокро/сухо засмукване (не са включени в окомплектовката).

Водосъбирателният пръстен (вижте «Допълнителни приспособления», страница 94 е предназначен за ползване със стенда за диамантено-пробивни машини GCR 180 и диамантено-пробивната машина GDB 180 WE.

### Монтиране на водосъбирателния пръстен (вижте фиг. С)

Изрежете в уплътнителния капак отвор за желания диаметър на свредлото.

Изместете натягащата пружина **19** до упор в междината между основната плоча **9** и колоната **4**. Внимавайте развития край на натягащата пружина да е надолу.

Поставете водосъбирателния пръстен в нужната позиция и допрете натягащата пружина до опорните точки на водосъбирателния пръстен. (Езичетата в края на натягащата пружина служат за повдигане на пружината нагоре.)

Благодарение на силата на натягащата пружина уплътнението на водосъбирателният пръстен се притиска към основата и заедно със създавания от прахосмукачката за мокро/сухо засмукване вакуум предотвратява протичането на вода.

### Указания за работа

► **При пробиване съблюдавайте указанията в ръководството за експлоатация на диамантено-пробивната бормашина.**

При пробиване развивайте спирачката **13** толкова, че въртящите се ръкохватки **1** да могат да се движат леко. За да предотвратите неконтролирано падане на бормашината, при това дръжте въртящите се ръкохватки.

С въртящите се ръкохватки **1** спуснете бормашината до желаната дълбочина.

След това завъртете лоста наобратно, докато боркороната излезе от отвора напълно.

За да достигнете максимално възможния работен ход, трябва да отстранявате сърежевината от боркороната, когато тя бъде запълнена изцяло. След това отново вкарайте боркороната в отвора и пробийте до максималната дълбочина.

## Поддържане и сервис

### Поддържане и почистване

Поддържайте винаги чисти зъбния гребен **10** и направляващите повърхности на колоната **4**.

### Регулиране на плъзгащите направляващи (вижте фиг. D)

С течение на времето плъзгащите направляващи **20** могат да се износят и да възникне луфта между направляващите колоната. За да премахнете луфта, трябва регулирате плъзгащите направляващи.

Развийте десетте шестостенни гайки **21** с гаечен ключ (размер 13 mm).

## 94 | Македонски

След това затегнете резбовите шифтове **22** равномерно, докато луфтът изчезне.

Отново затегнете всичките десет шестостенни гайки **21**.

Смяна на плъзгащите направляващи е необходима едва когато антифрикционният повърхостен слой (с червен цвят) се износи. Това може да се познае по изчезването на червения цвят и появяването на основния материал под него. Препоръчва се замената да се извършва в оторизиран сервис за електроинструменти на Бош.

**Допълнителни приспособления**

Водосъбирателен пръстен (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Уплътнителен капак за водосъбирателен пръстен (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Комплект крепежни елементи:	
– за бетон . . . . .	2 608 002 000
– за зидария . . . . .	2 607 000 745
Комплект дюбели за бетон . . . . .	2 608 002 001
Комплект за вакуумно застопоряване . . . . .	2 608 550 623
Уплътнителен пръстен за вакуумен комплект (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Праховсмукачка за мокро/сухо засмукване GAS 35 M AFC	
Праховсмукачка за мокро/сухо засмукване GAS 55 M AFC	

**Сервис и технически съвети**

Отговори на въпросите си относно ремонта и поддръжката на Вашия продукт можете да получите от нашия сервисен отдел. Монтажни чертежи и информация за резервни части можете да намерите също на адрес:

**www.bosch-pt.com**

Екипът на Бош за технически съвети и приложения ще отговори с удоволствие на въпросите Ви относно нашите продукти и допълнителните приспособления за тях.

Когато се обръщате към представители на Бош с въпроси или поръчвате резервни части, винаги посочвайте десетцифрения каталожен номер на табелката на стенда за пробиване.

**Роберт Бош ЕООД – България**

Бош Сервис Център  
Гаранционни и извънгаранционни ремонти  
бул. Черни връх 51-Б  
FPI Бизнес център 1407  
1907 София  
Тел.: (02) 9601061  
Тел.: (02) 9601079  
Факс: (02) 9625302  
www.bosch.bg

Допълнителна информация за пробиване с диамантени инструменти можете да намерите на адрес **www.bosch-diamond.com**.

**Бракуване**

Стендът за пробиване, допълнителните приспособления и опаковките трябва да бъдат предадени за оползотворяване на съдържащите се в тях вторични суровини.

**Правата за изменения запазени.**


**Македонски****Безбедносни напомени****⚠ ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ Прочитајте ги сите безбедносни напомени и упатства,**

**коишто се испорачани со сталакот за дупчалка или дупчалката.** Пропустите при придружување добезбедносни напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

**Зачувајте ги безбедносни напомени и упатства за користење и за во иднина.**

- ▶ **Извлечете го приклучокот од приклучницата, пред да направите поставка на уредот или да меувате делови од опремата.** Невнимателниот старт на дупчалката може да предизвика несреќа.
- ▶ **Пред да ја ставите дупчалката, правилно монтирајте го сталакот за дупчалка.** Правилната монтажа е важна, за да се овозможи беспрекорна функција.
- ▶ **Прицврстете ја дупчалката на сталакот, пред да почнете да ја користите.** Испаѓањето на машината од сталакот може да доведе до губење на контролата.
- ▶ **Прицврстете го сталакот на дупчалката на цвсрта, рамна површина.** Доколку постои можност сталакот на дупчалката да се помести или ниша, сталакот на дупчалката не може да се води рамномерно и безбедно.
- ▶ **Држете го приклучниот кабел на дупчалката подалеку од работното поле.** Оштетен или свиткан кабел го зголемува ризикот за електричен удар.
- ▶ **Грижливо негувајте го сталакот за дупчалка.** Проверете дали подвижните делови на уредот функционираат беспрекорно и не се заглавени, дали се скршени или оштетени, што може да ја попречи функцијата на сталакот за дупчалката. Поправете ги оштетените делови пред користењето на сталакот за дупчалка. Многу несреќи својата причина ја имаат во лошо одржуваните уреди.
- ▶ **Сталакот за дупчење смее да се поправи само од страна на квалификуван стручен персонал со оригинални резервни делови.** Само на тој начин ќе бидете сигурни во безбедноста на уредот.
- ▶ **Неопходно е да ги почитувате безбедносни и инструкциите за работа со дупчалката, како и за алатите за вметнување и опремата што се користат!**
- ▶ **Не го оптоварувајте сталакот на дупчалката и не ја користете како скали или скеље.** Преоптоварувањето или стоењето на сталакот на дупчалката може да доведе до тоа, тежиштето на сталакот на дупчалката да се помести нагоре и тој да се преврти.
- ▶ **Работниот простор секогаш нека биде чист и добро осветлен.** Неуредниот или неосветлен работен простор може да доведе до несреќи.
- ▶ **Извадете ги алатите за подесување или клучевите за зашрафување, пред да го вклучите уредот.** Доколку има алат или клуч во некој од деловите на уредот што се вртат, ова може да доведе до повреди.

- ▶ **Избегнувајте абнормално држење на телото. Застанете во сигурна положба и постојано држете рамнотежа.** На тој начин ќе може подобро да го контролирате електричниот апарат во неочекувани ситуации.
- ▶ **Чувајте ги подалеку од дофатот на деца сталажите за дупчалка кои не ги користите. Овој уред не смее да го користат лица кои не се запознаени со него или не ги имаат прочитано овие упатства.** Уредите се опасни, доколку ги користат неискусни лица.
- ▶ **Обезбедете го сталакот на дупчалката пред да работите на сталакот за дупчалка или дупчалка, во работните паузи како и при неупотреба преку затегнување на сопирачката за блокирање 13 против ненамерното движење.**
- ▶ **Електричниот алат може да се стави во употреба само на систем за напојување со заштитен проводник и соодветно димензионирање.**
- ▶ **Сталакот за дупчалка зацврстете го секогаш со типли или вакуум (опрема), за да избегнете превртување на сталакот за дупчалка при поставена дијамантска дупчалка и крунеста бургија.**

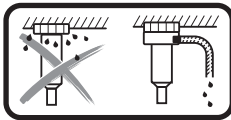

**При дупчење на плафон, мора да се собере водата што излегува.** Ставете го електричниот алат во сталакот за дупчалка и монтирајте го прстенот за

собирање на вода (види „Монтажа на прстенот за собирање на вода“, страна 97).

- ▶ **Внимавајте цревата што спроведуваат вода, местата на спојување и прстенот за собирање на вода (опрема) да бидат во беспрекорна состојба. Пред следната употреба, заменете ги оштетените или изабени делови.** Излегувањето на вода од деловите на електричниот апарат го зголемува ризикот од електричен удар.
- ▶ **Придржувајте се до важечките национални и меѓународни норми.**

## Опис на производот и моќноста



**Прочитајте ги сите напомени и упатства за безбедност.** Грешките настанати како резултат од непридржување до безбедносните напомени и упатства може да предизвикаат електричен удар, пожар и/или тешки повреди.

Ве молиме отворете ја преклопената страница со приказ на сталакот за дупчалката, и држете ја отворена додека го читате упатството за употреба.

### Употреба со соодветна намена

Сталакот за дијамантска дупчалка е одредено за вградување на Bosch-дијамантски дупчалки GDB 180 WE. Други уреди не може да се постават.

Сталакот на дијамантската дупчалка може да се монтира се помош на типли на под или на сид, како и да биде зацврстен на плафон.

Сталакот на дијамантската дупчалка може да се монтира со помош на вакуум (опрема) на подот или (со дополнителен елемент за прицврстување) на сид. Не е дозволено прицврстување на плафон.

### Илустрација на компоненти

Нумерирањето на сликите со компоненти се однесува на приказот на сталакот за дупчалка на графичката страница.

- 1 Вртлив крст
- 2 Завртка за прифатот на уредот
- 3 Прифат за уредот
- 4 Столб за дупчење
- 5 Горна завртка за подесување на аголот на дупчење
- 6 Завртка за нивелирање
- 7 Прстен за собирање на вода\*
- 8 Долна завртка за подесување на аголот на дупчење
- 9 Подна плоча
- 10 Назабена летва
- 11 Затегнувачка навртка за подесување на аголот на дупчење
- 12 Запченик за поместување
- 13 Сопирачка за фиксирање
- 14 Либела за вертикално центрирање (GDB 180 WE)
- 15 Либела за хоризонтално центрирање (GDB 180 WE)
- 16 Типла за сидни/бетонски конструкции\*
- 17 Брзозатегнувачко вретено\*
- 18 Пеперутка-навртка\*
- 19 Затегнувачка пружина на прстенот за собирање вода\*
- 20 Лизгачки водилки
- 21 Шестоаголна навртка за лизгачките водилки (10 парчиња)
- 22 Навоен клин за лизгачките водилки (10 парчиња)

\*Опишаната опрема прикажана на сликите не е дел од стандардниот обем на испорака. Комплетната опрема може да ја најдете во нашата Програма за опрема.

### Технички податоци

Сталак за дијамантска дупчалка		GCR 180
Број на дел/артикл		3 601 A90 100
Димензии		
– Висина	мм	767
– Ширина	мм	205
– Длабочина	мм	423,5
Дијаметар на прифатот на уредот	мм	60
Димензии на крунестата бургија макс.		
– Дијаметар	мм	180
– Дијаметар на прстенот за собирање на вода	мм	132
– Должина	мм	530



96 | Македонски


Сталак за дијамантска дупчалка		GCR 180
Распон при дупчење макс.	мм	514
Работна должина макс.	мм	455
Тежина согласно EPTA-Procedure 01/2003	кг	9,5

### Изјава за сообразност

Изјавуваме во сопствена одговорност, дека производот опишан во „Технички податоци“ одговара на одредбите за директивата 2006/42/EC вклучувајќи и нејзините измени.

Техничка документација (2006/42/EC) при:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                                  Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President                  Head of Product Certification  
Engineering                                  PT/ETM9

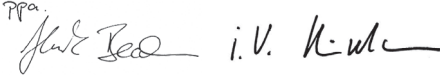PPA.  


Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Монтажа

### Монтирање на сталакот за дупчалка

#### Подигање на столбовите на дупчалката

Поставете ги столбовите на дупчалката **4** во вертикална позиција. Ставете ја долната завртка **8** (погледнете ја сликата на графичката страница). Затегнете ја долната **8** и горната завртка **5** со вилушкест клуч (ширина на клучот 17 mm). Затегнете ја затегнувачката навртка **11** со вилушкест клуч (ширина на клучот 24 mm).

#### Вртлив крст

Завртете ги трите прачки за држење на вртливиот крст **1** до крај во средишната главина на вртливиот крст.

Вртливиот крст **1** служи како рачка за поместување при дупчење.

При дупчење свртете го вртливиот крст налево или надесно до крај на запченикот за поместување **12**. За да го извадите вртливиот крст, силно извлечете го.

#### Блокада на поместувањето со сопирачка за фиксирање

Пред првото ставање во употреба завртете ја сопирачката за фиксирање **13** во слободниот отвор со навој на запченикот за поместување **12**.

Пред да започнете со работа на сталакот за дупчалка, блокирајте го поместувањето во паузите од работа или кога не го користите сталакот. За таа цел, завртете ја сопирачката за фиксирање **13**.

При дупчење, олабавете ја сопирачката за фиксирање **13** колку да може вртливиот крст **1** малку да се движи. Притоа цврсто држете го вртливиот крст, за да спречите неконтролирано излизување на дупчалката.

1 609 92A 0PW | (31.10.14)

### Ставање на дијамантската дупчалка (види слика А)

Извадете ја дополнителната дршка од дупчалката (видете во упатството за користење на дупчалката).

Внимавајте сопирачката за фиксирање **13** да е затегната. Олабавете ја завртката **2** на прифатот на уредот со вилушкест клуч (ширина на клучот 13 mm). Ставете ја дупчалката со стегачкото грло од горната страна до крај во прифатот за уред **3**.

Свртете ја дупчалката во прифатот на уредот на тој начин што сите прекинувачи ќе бидат лесно достапни и приклучокот на системот за вшмукување на прав/ладење на вода на дупчалката нема да го попречува процесот на дупчење. Затегнете ја завртката **2** со вилушкест клуч (ширина на клучот 13 mm).

Поместете го вртливиот крст **1**, во зависност од процесот на дупчење налево или надесно на запченикот за поместување **12**.

► Проверете дали дупчалката е добро прицврстена во прифатот за уредот.

За да ја извадите дупчалката од сталакот за дупчалка постапете по обратен редослед.

### Прицврстување на сталакот за дупчалката

**Напомена:** Прицврстете го сталакот за дупчалка без простор за маневрација. На тој начин ќе спречите заглавување на крунестата бургија и кршење на сегментот.

Во зависност од видот и својствата на подлогата прицврстете го сталакот за дупчалка со типли или вакуум на планираното место за дупчење.

### Позиционирање на сталакот за дупчалка пред прицврстувањето

Нацртајте ја саканата средина на дупката на подлогата. Обележете ги надворешните димензии на крунестата бургија, со која сакате да дупчите, и центарот на средината на дупката.

Прицврстете го сталакот за дупчалка (со поставена дупчалка) со типла или вакуум, така што монтираната крунеста бургија ќе биде усогласена со исцртаните димензии.

### Прицврстување со типла (види слика В)

Издупчете посебна дупка за прицврстување на сталакот за дупчалка со типла (опрема) во сидни конструкции или бетон.

#### Расстояние меѓу дупката за типлата – средина на планираната дупка

оптимално	210 мм
можно	200–300 мм

За дупката за типла важат следните димензии::

	Дијаметар	Длабочина
Сид	20 мм	85 мм
Бетон	16 мм	50 мм

Bosch Power Tools



Ставете една типла за бетон со развоен клин одн. сидна типла **16**. Завртете го брзозатегачкото вретено **17** во типлата.

Ставете го сталакот за дупчалка како и една подлошка и завртете ги со пеперутка-навртка **18**. Затегнете ја пеперутка-навртката по нивелирањето (види „нивелирање“) со вилушкаст клуч (ширина на клучот 27 mm).

#### Прицврстување со вакуум (опрема)

За прицврстување на сталакот за дупчалка со вакуум, потребни Ви се обична вакуум пумпа и Bosch-вакуум сет (опрема).

Вакуум пумпата мора да ги исполнува следните услови:

Волуменски проток:	6 м <sup>3</sup> /ч
Вакуум најмалку:	80 % (-800 mbar)

За прицврстување со вакуум, подлогата мора да биде мазна и рамна. Поставување на малтер или сидни конструкции не е дозволено.

Откако ќе ја воспоставите вакуумската врска, поставете ги завртките за нивелирање **6** на подлогата, за да може сталакот за дупчалка цврсто да се постави и малку да се отпушти прстенот за дихтување. Инаку сталакот за дупчалка нема добро да се прицврсти на прстенот за дихтување.

Прочитајте ги упатствата за користење пред да ги приклучите вакуум пумпата и Bosch-вакуум сетот.

► **Неопходно е да внимавате на безбедносните и работните напомени за вакуум пумпата и Bosch-вакуум сетот!**

#### Нивелирање (не важи при прицврстување со вакуум)

Завртете ги одн. одвртете ги завртките за нивелирање **6** поединечно, додека не се израмни прецизно либелата **14** на дупчалката (при вертикална монтажа) одн. либелата **15** на дупчалката (при хоризонтална монтажа).

Сега прицврстете го сталакот за дупчалка со типлата.

## Употреба

► **Извлечете го приклучокот од приклучницата, пред да направите поставка на уредот или да меувате делови од опремата.** Невнимателниот старт на дупчалката може да предизвика несреќа.

► **Завртете ги сите завртки после секоје прилагодување на сталакот за дупчалка.**

#### Промена на аголот на дупчење

Олабавете ја долната завртка **8** на поместувањето на аголот на дупчење со вилушкаст клуч (ширина на клучот 17 mm) и извадете ја.

Олабавете ја горната завртка **5** со вилушкаст клуч (ширина на клучот 17 mm).

Олабавете ја затегнувачката навртка **11** со вилушкаст клуч (ширина на клучот 24 mm). Поставете го сталакот за дупчалка на саканиот агол за дупчење.

Повторно затегнете ја затегнувачката навртка **11** со вилушкаст клуч. Затегнете ја горната завртка **5** со вилушкаст клуч (ширина на клучот 17 mm).

► **Сталакот за дупчалка може да го поставите дури откако ќе ги затегнете затегнувачката навртка **11** и завртката **5** за подесување на аголот.**

По дупчењето, вратете ги столбовите на дупчалката **4** повторно во вертикална положба (агол на дупчење од 0°) постапувајќи по обратен редослед. За таа цел мора повторно да ја ставите долната завртка **8** и да ја затегнете со вилушкаст клуч (ширина на клучот 17 mm).

#### Вшмукување на вода

За да ја соберете водата што излегува од дупката при мокро дупчење, употребете прстен за собирање на вода и вшмукувач за мокро/суво вшмукување (двете ќе ги најдете како опрема).

Прстенот за собирање на вода (види „Опрема“, страна 98) е предвиден за користење со сталак за дијамантска дупчалка GCR 180 и дијамантска бормашина GDB 180 WE.

#### Монтажа на прстенот за собирање на вода (види слика C)

Исечете еден отвор во саканиот дијаметар на дупчење во заптивниот поклопец.

Притиснете ја затегнувачката пружина **19** до крај во процепот помеѓу подната плоча **9** и столбовите на дупчалката **4**. Внимавајте агониот дел од затегнувачката пружина да покажува надолу.

Поставете го прстенот за собирање на вода и легнете ја затегнувачката пружина на потпорните точки на прстенот за собирање на вода. (Окцата на краевите на затегнувачката пружина служат за влечење на истата нагоре.)

Со помош на затегнувачката сила на пружината прстенот за собирање на вода со неговиот дихтунг ќе се притиснат на подлогата и ќе го спречат протекувањето на вода со вакуумот на вшмукувачот за мокро/суво вшмукување.

#### Совети при работењето

► **За дупчење внимавајте на упатството за употреба на Вашата дијамантска дупчалка.**

При дупчење, олабавете ја сопирачката за фиксирање **13** колку да може вртливиот крст **1** малку да се движи. Притоа цврсто држете го вртливиот крст, за да спречите неконтролирано излизгување на дупчалката.

Со вртливиот крст **1** спуштете ја надолу дупчалката на саканата длабочина на дупчење.

Потоа вратете ја назад, додека крунестата бургија не излезе целосно.

За да се постигне максимално можна работна должина, мора да го извадите јадрото од дупчењето, штом ќе се наполни целосно крунестата бургија. Потоа одново водете ја крунестата бургија во дупката и дупчете додека не ја постигнете максималната длабочина.

## Одржување и сервис

### Одржување и чистење

Одржувајте ја чистотата на назабената летва **10** и водечките површини на столбовите на дупчалката **4**.

### Дополнително подесување на лизгачките водилки (види слика D)

Со текот на времето лизгачките водилки **20** може да се изабат и настанува слободен простор помеѓу лизгачките водилки и столбовите за дупчење. За да го отстраните овој слободен простор, мора да ги подесите лизгачките водилки.

Олабавете ги сите десет шестоаголни навртки **21** со вилушкаст клуч (ширина на клучот 13 mm).

На крај затегнете ги подеднакво навојните клинови **22**, додека не се минимализира слободниот простор.

Повторно затегнете ги шестоаголните навртки **21**.

Замената на лизгачките водилки е потребна само доколку се изаби лизгачкиот слој (црвена боја). Ова се случува кога црвената боја избледела и на површина ќе излезе основниот материјал. Се препорачува замената да ја изврши овластена сервисна служба за електрични апарати од Bosch.

### Опрема

Прстен за собирање на вода (GCR 180) .....	2 608 550 621
Заптивен поклопец за прстенот за собирање на вода (GCR 180) .....	2 608 550 624
Сет за прицврстување:	
– за бетон .....	2 608 002 000
– за ѕидни конструкции .....	2 607 000 745
Сет типли за бетон .....	2 608 002 001
Вакуум сет .....	2 608 550 623
Заптивна гума за вакуум сетот (GCR 180) .....	2 608 550 625
Вшмукувач за мокро/суво вшмукување GAS 35 M AFC	
Вшмукувач за мокро/суво вшмукување GAS 55 M AFC	

### Сервисна служба и совети при користење

Сервисната служба ќе одговори на Вашите прашања во врска со поправката и одржувањето на Вашиот производ како и резервните делови. Експлозивен цртеж и информации за резервни делови ќе најдете на:

**www.bosch-pt.com**

Тимот за советување при користење на Bosch ќе ви помогне доколку имате прашања за нашите производи и опрема.

За сите прашања и нарачки на резервни делови, Ве молиме наведете го 10-цифрениот број од спецификационата плочка на сталакот за дупчалката.

### Македонија

Д.Д.Електрис  
Сава Ковачевиќ 47Њ, број 3  
1000 Скопје  
Е-пошта: dimce.dimcev@servis-bosch.mk  
Интернет: www.servis-bosch.mk  
Тел./факс: 02/ 246 76 10  
Моб.: 070 595 888

Останатите информации за дијамантско дупчење можете да ги најдете на **www.bosch-diamond.com**.

### Отстранување

Сталакот за дупчалката, опремата и амбалажите треба да се отстранат на еколошки прифатлив начин.

Се задржува правото на промена.

## Srpski

### Uputstva o sigurnosti


#### **⚠ UPOZORENJE** Pročitajte sve savete o sigurnosti i uputstva koji su isporučeni sa

**stalkom bušilice ili bušilicom.** Propusti kod praćenja saveta o sigurnosti i uputstava mogu prouzrokovati električni udar, požar i/ili teške povrede.

**Sačuvajte sve savete o sigurnosti i uputstva za budućnost.**

- ▶ **Izvcite utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete podešavanja uređaja ili promenite delove pribora.** Nenamerni start bušilica je uzrok nekih nesreća.
- ▶ **Sastavite kako treba pre montaže bušilice stalak za bušenje.** Ispravno sastavljanje je važno, da bi obezbedili besprekorno funkcionisanje.
- ▶ **Pričvrstite bušilicu sigurno na stalak pre nego što je budete koristili.** Proklizavanje bušilice u stalku može uticati na gubitak kontrole.
- ▶ **Pričvrstite stalak bušilice na čvrstu ravnu površinu.** Ako stalak bušilice može klizati ili se klatiti, ne može se bušilica voditi ravnomerno i sigurno.
- ▶ **Držite priključni kabl bušilice daleko od radnog područja.** Oštećeni ili umotani kablovi povećavaju rizik od električnog udara.
- ▶ **Negujte pažljivo stalak bušilice. Prokontrolišite, da li pokretni delovi uređaja besprekorno funkcionišu i ne lepe, da li su delovi polomljeni ili tako oštećeni, da je funkcionalnost stalka oštećena. Popravite oštećene delove pre upotrebe stalka bušilice.** Mnoge nesreće imaju svoje uzroke u loše održanim uređajima.
- ▶ **Neka stalak za bušilicu popravlja samo stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim delovima.** Time se obezbeđuje, da ostane sačuvana sigurnost uređaja.
- ▶ **Obratite strogo pažnju na uputstva o sigurnosti i radu za upotrebljenu bušilicu kao i za upotrebljene alate i pribore.**

- ▶ **Ne preopterećujte stalak bušilice i ne koristite ga kao merdevine ili skelu.** Preopterećenje ili stajanje na stalku bušilice može uticati na to, da se težište stalka bušilice produži na gore i on prevrne.
- ▶ **Držite Vaše radno područje čisto i dobro osvetljeno.** Nered ili neosvetljena radna područja mogu voditi nesrećama.
- ▶ **Uklonite alate za podešavanje ili ključeve za zavrtnje, pre nego što uključite uređaj.** Alat ili ključ koji se nalazi u delu uređaja koji se okreće, može uticati na povrede.
- ▶ **Izbegavajte nenormalno držanje tela. Pobrinite se da sigurno stojite i održavajte u svako doba ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje da kontrolišete i u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Čuvajte nekorisćene stalke izvan domašaja dece. Ne dopuštajte korišćenje uređaja osobama koje nisu upoznate sa njim ili nisu pročitale ova uputstva.** Uređaji su opasni ako ih koriste neiskusne osobe.
- ▶ **Pre svih radova na stalku za bušenje ili bušilicama, u pauzama tokom rada kao i kada ne upotrebljavate stalak za bušenje osigurajte se obrtanjem fiksne kočnice 13 od nesmotrenog pokreta.**
- ▶ **Električni alat smete da pokrećete samo na strujnim mrežama sa zaštitnim provodnikom i sa odgovarajućim dimenzijama.**
- ▶ **Stalak za bušenje uvek pričvrstite pomoću tipla, vakuuma ili šipke za brzo zatezanje kako biste sprečili nesmotreno prevrtanje stalka za bušenje kada primenjujete dijamantsku bušilicu i krunu za bušenje.**

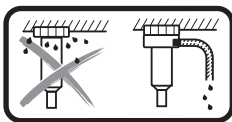

**U slučaju mokrog bušenja iznad glave morate da prihvatate vodu koja ističe.** Za to električni alat umetnite u stalak za bušenje i montirajte sabirni prsten za

vodu (videti „Montaža sabirnog prstena za vodu“, strana 101).

- ▶ **Pazite na to da creva koja provode vodu, vezni delovi kao i sabirni prsten za vodu (pribor) budu u adekvatnom stanju. Zamenite oštećene ili pohabane delove pre sledeće upotrebe.** Isticanje vode iz delova električnog alata povećava rizik od električnog udara.
- ▶ **Pridržavajte se važećih nacionalnih i internacionalnih normi.**

## Opis proizvoda i rada



**Čitajte sva upozorenja i uputstva.** Propusti kod pridržavanja upozorenja i uputstava mogu imati za posledicu električni udar, požar i/ili teške povrede.

Molimo otvorite preklopljenu stranu sa prikazom stalka za bušenje i ostavite ovu stranu otvorenu dok čitate uputstvo za rad.

## Upotreba koja odgovara svrsi

Stalak za dijamantsko bušenje je namenjen za prijem Bosch dijamantske bušilice GDB 180 WE. Ostale uređaje ne smete da umećete.

Stalak za dijamantsko bušenje možete pomoću tipla da smestite na pod ili zid, kao i da ga pričvrstite iznad glave.

Stalak za dijamantsko bušenje možete pomoću vakuuma (pribor) da smestite na pod ili da ga (pomoću dodatnog osigurača) smestite na zid. Fiksiranje iznad visine glave nije dozvoljena.

## Komponente sa slike

Označavanje brojevima komponenti na slikama odnosi se na prikaz stalna bušilice na grafičkoj strani.

- 1 Obrtni krst
- 2 Zavrtnaj na prijvatu uređaja
- 3 Prijvat za uređaj
- 4 Stub bušilice
- 5 Gornji zavrtnaj za pomeranje ugla za bušenje
- 6 Zavrtnaj za nivelisanje
- 7 Sabirni prsten za vodu\*
- 8 Donji zavrtnaj za pomeranje ugla za bušenje
- 9 Ploča poda
- 10 Nazubljena poluga
- 11 Navrtka za zatezanje prilikom pomeranja ugla za bušenje
- 12 Žleb za pomicanje napred
- 13 Fiksna kočnica
- 14 Libela za vertikalno centriranje (GDB 180 WE)
- 15 Libela za horizontalno centriranje (GDB 180 WE)
- 16 Tipl za zid/tipl za beton\*
- 17 Vreteno sa brzim zatezanjem\*
- 18 Leptir navrtka\*
- 19 Zatezna opruga sabirnog prstena za vodu\*
- 20 Klizne vođice
- 21 Šestougaona navrtka za klizne vođice (10 komada)
- 22 Navojni klin za klizne vođice (10 komada)

\*Prikazani ili opisani pribor ne spada u standardno pakovanje. Kompletni pribor možete da nadete u našem programu pribora.

## Tehnički podaci

Dijamant-stalak bušilice		GCR 180
Broj predmeta		3 601 A90 100
Dimenzije:		
– Visina	mm	767
– Širina	mm	205
– Dubina	mm	423,5
Prečnik prijvata za uređaj	mm	60
Mere krune za bušenje maks.		
– Prečnik	mm	180
– Prečnik sa sabirnim prstenom za vodu	mm	132
– Dužina	mm	530
Podizanje bušilice max.	mm	514
Radna dužina maks.	mm	455
Težina prema EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

## 100 | Srpski


**Izjava o usaglašenosti** 

Pod punom pravnom i krivičnom odgovornošću izjavljujemo da pod „Tehnički podaci“ opisani proizvod odgovara svim dotičnim odredbama instrukcije 2006/42/EC uključujući njene izmene.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) kod:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President     Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA:

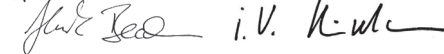

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Montaža****Montaža stalka bušilice****Uspravljanje stuba za bušenje**

Stub za bušenje **4** postavite u vertikalnu poziciju. Umetnite donji zavrtanj **8** (videti sliku na grafičkoj strani). Donji zavrtanj **8** i gornji zavrtanj **5** čvrsto zategnite pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 17 mm). Zateznu navrtku **11** čvrsto zategnite pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 24 mm).

**Obrtni krst**

Tri šipke za držanje obrtnog krsta **1** zavrnite do graničnika u centralnu glavčinu obrtnog krsta.

Obrtni krst **1** služi kao poluga za pomicanje napred prilikom bušenja.

Radi bušenja obrtnu krst po potrebi gurnite levo ili desno do graničnika na žleb za pomicanje napred **12**. Da biste obrtni krst skinuli, snažno ga povucite.

**Aretacija za pomicanje napred sa fiksnom kočnicom**

Pre prvog puštanja u rad fiksnu kočnicu **13** uvrnite u slobodan otvor sa navojem ispod žleba za pomicanje napred **12**.

Za sve radove na stubu za bušenje, u pauzama tokom rada kao i kada ga ne upotrebljavate izvršite aretaciju pomicanja. Za to obrnite fiksnu kočnicu **13**.

Za bušenje otpuštajte fiksnu kočnicu **13** sve dok obrtni krst **1** ne počne lako da se kreće. Pri tome obrtni krst držite čvrsto, kako biste sprečili da bušilica nekontrolisano klizi na dole.

**Upotreba bušilice sa dijamantskom kronicom (pogledajte sliku A)**

Uklonite dodatnu dršku Vaše bušilice (videti uputstvo za upotrebu bušilice).

Pazite na to, da fiksna kočnica **13** bude povučena.

Otpustite zavrtanj **2** na prijemnici uređaja pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 13 mm). Bušilicu zatezним vratom odozgo umetnite do graničnika u prijemnicu uređaja **3**.

Bušilicu u prijemnici uređaja obrnite tako da svi prekidači budu dostupni i da priključak usisivača/vodenog hlađenja na bušilici ne sprečava proces bušenja. Zavrtanj **2** zategnite pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 13 mm).

Obrtni krst **1** za proces bušenja gurnite desno ili levo na žleb za pomicanje napred **12**.

**► Prekontrolišite čvrsto naleganje bušilice u prihvatu sa uređaj.**

Prilikom vadenja bušilice iz stalka za bušenje postupajte obrnutim redosledom.

**Pričvrščivanje stalka bušilice**

**Uputstvo:** Pričvrstite stalak bušilice bez zazor. Tako ćete sprečiti zaglavljivanje krune bušilice a time i konture segmenta.

U zavisnosti od vrste i kvaliteta podloge stalak za bušenje fiksirajte pomoću tiplova ili vakuuma na planiranu rupu za bušenje.

**Pozicionirajte stalak bušilice pre pričvrščivanja**

Na podlozi obeležite željeni centar rupe za bušenje. Markirajte spoljašnje mere krune za bušenje, kojom hoćete da bušite, neka centar bude centar rupe za bušenje.

Pričvrstite stalak za bušenje (sa umetnutom bušilicom) pomoću tiplova ili vakuuma tako da se montirana kruna za bušenje poklapa sa obeleženim merama.

**Pričvrščivanje sa tiplovima (pogledajte sliku B)**

Bušite za pričvrščivanje stalka bušilice sa tiplom (pribor) u zidu ili betonu odvojenu rupu za pričvrščivanje.

**Rastojanje otvora za tipl – planirani otvor za bušenje**

optimalno	210 mm
moguće	200–300 mm

Za rupu za tipl važe sledeće dimenzije:

	Presek	Dubina
Zid	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Umetnite tipl za beton sa razupiračem odnosno tipl za zid **16**. Brzozatezno vreteno **17** zavrnite u tipl.

Stavite stalak bušilice kao i podmetač na i stegnite sa leptir navrtkom **18**. Stegnite leptir navrtke posle nivelisanja (pogledajte „Nivelisanje“) sa nekim viljuškastim ključem (otvor ključa 27 mm).

**Pričvrščivanje sa vakuumom (pribor)**

Za fiksaciju stakla za bušenje pomoću vakuuma potrebna Vam je konvencionalna vakuumska pumpa i Bosch vakuum set (pribor).

Vakuumska pumpa mora da ispunjava minimalno sledeće zahteve:

Zapreminska struja:	6 m <sup>3</sup> /h
Vakuum minimalno:	80 % (–800 mbar)

Za fiksiranje pomoću vakuuma podloga mora da bude glatka i ravna. Primena na malteru ili zidu nije dozvoljena.

Pošto je vakuumska veza uspostavljena, zavrtnje za nivelisanje **6** lagano postavite na podlogu, da bi stalak za bušenje stajao kruto i da bi zaptivni prsten malo popustio. Inače stalak za bušenje stoji veoma nežno na zaptivnom prstenu.

Za priključak vakuumske pumpe i Bosch vakuum seta pročitajte i pratite njihovo uputstvo za upotrebu.

► **Mora se striktno obratiti pažnja na uputstva o sigurnosti i radu za vakum pumpu i vakum garnituru!**

#### Nivelisanje (ne kod pričvršćivanja sa vakumom)

Zavrtnje za nivelisanje **6** pojedinačno uvrćite odnosno odvrćite dok libela **14** na bušilici (kod vertikalne montaže) odnosno libela **15** na bušilici (kod horizontalne montaže) ne bude egzaktno usmerena.

Sada čvrsto fiksirajte stalak za bušenje pomoću fiksacije tiplovima.

## Rad

► **Izvučite utikač iz utičnice, pre nego što preduzmete podešavanja uredjaja ili promenite delove pribora.** Nenamerni start bušilica je uzrok nekih nesreća.

► **Posle svakog pomeranja na stalku za bušenje ponovo čvrsto zategnite sve zavrtnje.**

#### Promena ugla bušenja

Otpustite donji zavrtnj **8** za pomeranje ugla bušenje pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 17 mm) i skinite ga.

Otpustite gornji zavrtnj **5** pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 17 mm).

Otpustite zateznu navrtku **11** pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 24 mm). Stalak za bušenje postavite na željeni ugao za bušenje.

Zateznu navrtku **11** ponovo čvrsto zategnite pomoću viljuškastog ključa. Gornji zavrtnj **5** čvrsto zategnite pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 17 mm).

► **Stalak za bušenje smete da primenjujete tek ako su zatezna navrtka **11** i zavrtnj **5** za pomeranje ugla ponovo čvrsto zategnuti.**

Posle bušenja stub za bušenje **4** obrnutim redosledom ponovo postavite u vertikalnu poziciju (ugao za bušenje od 0°). Za to morate ponovo da umetnete donji zavrtnj **8** i da ga čvrsto zategnete pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 17 mm).

#### Usisavanje vode

Kako biste prilikom mokrog bušenja iz otvora prihvatili vodu koja ističe, potreban Vam je sabirni prsten za vodu i mokro/suvi usisivač (oba su pribor).

Sabirni prsten za vodu (videti „Pribor“, strana 101) je predviđen za upotrebu sa dijamantskim stalkom za bušenje GCR 180 i dijamantskom bušilicom GDB 180 WE.

#### Montaža sabirnog prstena za vodu (pogledajte sliku C)

Isecite otvor za željeni prečnik bušenja na zaptivnom poklopcu.

Zateznu oprugu **19** gurnite do graničnika u prerez između podne ploče **9** i stuba za bušenje **4**. Pazite na to da delovi zatezne opruge savijeni pod uglom pokazuju na dole.

Sabirni prsten za vodu postavite u poziciju i zateznu oprugu položite na položajne tačke na sabirnom prstenu za vodu. (Spojke na krajevima zatezne opruge služe za vuču zatezne opruge na gore.)

Pomoću zatezne sile opruge sabirni prsten za vodu sa svojim zaptivkom pritiska na podlogu i zajedno sa vakuumom mokro/suvog usisivača sprečava isticanje vode.

#### Uputstva za rad

► **Obratite pažnju za bušenje na uputstvo za rad Vaše dijamantske bušilice.**

Za bušenje otpuštajte fiksnu kočnicu **13** sve dok obrtni krst **1** ne počne lako da se kreće. Pri tome obrtni krst držite čvrsto, kako biste sprečili da bušilica nekontrolisano klizi na dole.

Pomoću obrtnog krsta **1** bušilicu obrnite na dole do željene dubine za bušenje.

Potom odvrćite sve dok krunica burgije ne bude potpuno vidljiva.

Kako biste postigli maksimalno moguću radnu dužinu, morate da uklonite probno jezgro, ukoliko ono u potpunosti ispunjava krunu za bušenje. Krunu za bušenje onda iznova uvedite u rupu za bušenje i bušite do maksimalne dubine.

## Održavanje i servis

#### Održavanje i čišćenje

Držite uvek čisto nazubljenu polugu **10** površine za vođenje stuba **4**.

#### Naknadno podešavanje kliznih vodica (pogledajte sliku D)

Tokom vremena klizne vodice **20** mogu da se pohabaju i to stvara slobodan prostor između kliznih vodica i stuba za bušenje. Kako biste odstranili taj slobodan prostor, klizne vodice morate naknadno da podesite.

Otpustite svih deset šestouganih navrtki **21** pomoću viljuškastog ključa (veličina ključa 13 mm).

Zatim navojne klinove **22** ravnomerno zategnite dok se prostor ne minimalizuje.

Ponovo čvrsto zategnite svih deset šestouganih navrtki **21**.

Zamena kliznih vodica je neophodna tek onda kada je pohaban klizni sloj (crvena boja). Onda je to slučaj, kada je nestala crvena boja i kada materijal nosača dolazi do izražaja. Preporučuje je se da zamenu izvrši ovlašćena servisna služba za Bosch električne alate.

#### Pribor

Sabirni prsten za vodu (GCR 180) .....	2 608 550 621
Zaptivni poklopac sabirnog prstena za vodu (GCR 180) .....	2 608 550 624
Set za fiksiranje:	
– za beton .....	2 608 002 000
– za zid .....	2 607 000 745
Set tiplova za beton .....	2 608 002 001

**102 | Slovensko**

Vakum garnitura . . . . .	2 608 550 623
Zaptivna gumica za vakuumski set (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Mokro/suvi usisivač GAS 35 M AFC	
Mokro/suvi usisivač GAS 55 M AFC	

**Servisna služba i svetovanje o uporabi**

Servisna služba odgovoriče na vaša pitanja o popravcima i održavanju vašeg proizvoda i o rezervnim delovima. Uvećane crteže i informacije o rezervnim delovima možete naći na našoj adresi:

**www.bosch-pt.com**

Bosch tim za svetovanje o uporabi će vam rado pomoći ako imate pitanja o našim proizvodima i priboru.

Kod svih interesovanja i naručivanja rezervnih delova navedite neizostavno broj predmeta sa 10 mesta a prema tipskoj tablici na stalku bušilice.

**Srpski**

Bosch-Service  
Dimitrija Tucovića 59  
11000 Beograd  
Tel.: (011) 6448546  
Fax: (011) 2416293  
E-Mail: asbosch@EUnet.yu

Ostale informacije o dijamantskim burgijama ćete pronaći na **www.bosch-diamond.com**.

**Uklanjanje djubreta**

Stalak bušilice, pribor i pakovanje treba odvesti nekoj regeneraciji koja odgovara zaštiti čovekove okoline.

**Zadržavamo pravo na promene.**

**Slovensko****Varnostna navodila**


**⚠ OPOZORILO** Preberite vsa varnostna navodila in napotila, ki so bila dobavljena skupaj

z vrtnalnim stojalom ali vrtnalnikom. Nespoštovanje varnostnih navodil in napotil lahko povzroči električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

**Vsa varnostna navodila in napotila skrbno shranite za kasnejšo uporabo.**

- ▶ **Pred nastavitvijo naprave ali zamenjavo delov pribora izvlecite vtičnik iz omrežne vtičnice.** Nenameren zagon vrtnalnikov je vzrok za nekatere nezgode.
- ▶ **Pred montažo vrtnalnika pravilno sestavite vrtnali stojalo.** Pravilna sestava stojala je pomembna zaradi zagotovitve brezhibnega delovanja.
- ▶ **Pred uporabo je treba vrtnalnik varno pritrditi na vrtnalo stojalo.** Zdrs vrtnalnika v vrtnalnem stojalu lahko povzroči izgubo nadzora.

- ▶ **Vrtnalo stojalo pritrdite na trdno, ravno podlago.** Če lahko vrtnalo stojalo zdrsne ali se maje, vrtnalnika ne boste mogli enakomerno in varno voditi.
- ▶ **Priključni kabel vrtnalnega stroja naj ne bo v bližini delovnega območja.** Poškodovani ali zapleteni kabli povečujejo tveganje električnega udara.
- ▶ **Skrbno negujte vrtnalo stojalo. Preverite, če premični deli naprave delujejo brezhibno in če se ne zatikajo oziroma če niso zlomljeni ali poškodovani do te mere, da bi bilo delovanje vrtnalnega stojala ovirano. Pred uporabo vrtnalnega stojala dajte poškodovane dele v popravilo.** Slabo vzdrževane naprave so vzrok za številne nesreče.
- ▶ **Vrtnalo stojalo lahko popravlja samo kvalificirano strokovno osebje ob uporabi originalnih nadomestnih delov.** S tem bo ohranjena varnost naprave.
- ▶ **Strogo upoštevajte varnostna in delovna opozorila za vrtnalnik in za vsadna orodja in pribor, ki jih boste uporabljali!**
- ▶ **Vrtnalnega stojala ne preobremenjujte in ga ne uporabljajte namesto lestve ali ogrodja.** Preobremenitev ali stanje na vrtnalnem stojalu lahko povzroči premaknitev težišča vrtnalnega stojala navzgor in prevrnitev.
- ▶ **Delovno področje naj bo vedno čisto in dobro osvetljeno.** Nered in neosvetljena delovna področja lahko povzročijo nezgode.
- ▶ **Pred vklopom naprave odstranite vsa nastavitvena orodja ali vijake ključa.** Orodje ali ključ, ki se nahajata v vrtečem delu naprave, lahko povzročita telesne poškodbe.
- ▶ **Izogibajte se nenormalni telesni drži. Poskrbite za varno stojišče in za stalno ravnotežje.** Na ta način boste lahko v nepričakovanih situacijah električno orodje bolje nadzirali.
- ▶ **Vrtnala stojala, ki jih ne uporabljate, shranjujte izven dosega otrok. Osebe, ki naprave ne poznajo ali niso prebrale teh navodil, naprave ne smejo uporabljati.** Naprave so nevarne, če jih uporabljajo neizkušene osebe.
- ▶ **Pred vsemi deli na vrtnalnem stojalu ali z vrtnalniki vrtnalo stojalo zavarujte s fiksnim parkirnim zavorem 13, da preprečite nehoteno premikanje, in sicer tako med odmori kot tudi takrat, ko orodja ne uporabljate.**
- ▶ **Električno orodje lahko obratuje samo v električnih omrežjih z zaščitnim vodnikom in dovolj obsežnim dimenzioniranjem.**
- ▶ **Vrtnalo stojalo vedno pritrdite z zidnim vložkom ali vakuumom (dodatna oprema), da preprečite nehoteno prevrnitev vrtnalnega stojala pri vstavljenem dijamantnem vrtnalniku in vrtnali kroni.**

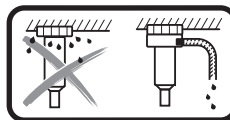

**Pri mokrem vrtnanju nad glavo je treba preprečiti vodo, ki izteka.** Električno orodje vstavite v vrtnalo stojalo in namestite lovilni obroček za vodo (glejte „Namestitev lovilnega obročka za vodo“, stran 105).

► **Poskrbite, da so vodne cevi, spojni elementi in lovilni obroček za vodo (dodatna oprema) v brezhibnem stanju. Pred naslednjo uporabo zamenjajte poškodovane ali obrabljene dele.** Iztekanje vode iz komponent električnega orodja povečuje nevarnost električnega udara.

► **Upoštevajte veljavne nacionalne in mednarodne standarde.**

## Opis in zmogljivost izdelka



**Preberite vsa opozorila in napotila.** Napake zaradi neupoštevanja spodaj navedenih opozoril in napotil lahko povzročijo električni udar, požar in/ali težke telesne poškodbe.

Prosimo, da odprite dvojno grafično stran s slikami vrtnega stojala in jo pustite odprto, medtem ko berete navodilo za uporabo.

### Uporaba v skladu z namenom

Diamantno vrtno stojalo je namenjeno vpenjanju Boschevega diamantnega vrtnika GDB 180 WE. Vstavljanje drugih orodij v to stojalo ni dovoljeno.

Stojalo za diamantne vrtnike lahko s pomočjo zidnega vložka pritrdite na tla, steno ali v območje nad glavo.

Stojalo za diamantne vrtnike lahko s pomočjo vakuum (dodatna oprema) pritrdite na tla, z dodatno zaščito pa tudi na steno. Pritrditev nad glavo ni dovoljena.

### Komponente na sliki

Oštevilčenje komponent na sliki se nanaša na prikaz vrtnega stojala na strani z grafiko.

- 1 Vrtljive ročice
- 2 Vijak na prijemalu naprave
- 3 Prijemalo naprave
- 4 Vrtni steber
- 5 Zgornji vijak nastavitvenega elementa za kot vrtnja
- 6 Nivelirni vijak
- 7 Lovilni obroček za vodo\*
- 8 Spodnji vijak nastavitvenega elementa za kot vrtnja
- 9 Talna plošča
- 10 Zobata letev
- 11 Zatezna matica nastavitvenega elementa za kot vrtnja
- 12 Pomični zobnik
- 13 Fiksna zavora
- 14 Libela za navpično usmerjanje (GDB 180 WE)
- 15 Libela za vodoravno usmerjanje (GDB 180 WE)
- 16 Zidni vložek za zid/beton\*
- 17 Hitrovpeljno vreteno\*
- 18 Krilna matica\*
- 19 Napenjalna vzmet lovilnega obročka za vodo\*
- 20 Drсна vodila
- 21 Šesteroroba matica drsnihi vodil (10 kosov)
- 22 Navojni zatič drsnihi vodil (10 kosov)

\*Prikazan ali opisan pribor ni del standardnega obsega dobave. Cелoten pribor je del našega programa pribora.

## Tehnični podatki

Vrtno stojalo za diamantne vrtnike		GCR 180
Številka artikla		3 601 A90 100
Mere		
– Višina	mm	767
– Širina	mm	205
– Globina	mm	423,5
Premer prijemala naprave	mm	60
Maks. dimenzije vrtna krome		
– Premer	mm	180
– Premer z lovilnim obročkom za vodo	mm	132
– Dolžina	mm	530
Vrtni hod maks.	mm	514
Maks. delovna dolžina	mm	455
Teža po EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

## Izjava o skladnosti $\text{CE}$

Z izključno odgovornostjo izjavljamo, da je izdelek, opisan v „Tehničnih podatkih“ v skladu z vsemi relevantnimi določili direktive 2006/42/ES, vključno z njihovimi spremembami.

Tehnična dokumentacija (2006/42/ES) pri:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

*PPA. Henk Becker i.V. H. Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montaža

### Montaža vrtnega stojala

#### Postavitev vrtnega droga

Postavite vrtni drog **4** v vodoraven položaj. Vstavite spodnji vijak **8** (glejte sliko na strani grafike). Zategnite spodnji **8** in zgornji vijak **5** z viličastim ključem (dimenzija ključa 17 mm). Zategnite zatezno matico **11** z viličastim ključem (dimenzija ključa 24 mm).

#### Vrtljive ročice

Privijte tri ročice, ki sestavljajo vrtljive ročice **1**, v pesto do prislona.

Vrtljive ročice **1** so namenjene podajanju med vrtnjem.

Za vrtnje potisnite vrtljive ročice po potrebi levo ali desno na pomični zobnik do prislona **12**. Vrtljive ročice snemite tako, da jih močno povlečete z ležišča.

## 104 | Slovensko

**Blokiranje podajanja s fiksno zavoro**

Pred prvo uporabo privijte fiksno zavoro **13** v prosto navojno izvrtino pod pomičnim zobnikom **12**.

Blokirajte podajanje med vsemi deli na vrtnem stojalu, med odmori in kadar stojala ne uporabljate. V ta namen zavrtite fiksno zavoro **13**, da jo aktivirate.

Za vrtnje sprostite fiksno zavoro **13** do te mere, da je mogoče vrtljive ročice **1** preprosto premikati. Pri tem držite vrtljive ročice, da preprečite nenadzorovan spust vrtnika.

**Namestitev diamantnega vrtnika (glejte sliko A)**

Odstranite dodaten ročaj svojega vrtnika (glejte navodila za uporabo vrtnika).

Bodite pozorni, da je fiksna zavora **13** aktivirana.

Odvijte vijak **2** na vpenjalu orodja z viličastim ključem (dimenzija ključa 13 mm). Vstavite vrtnik z vpenjalnim vratom od zgoraj v vpenjalo orodja **3** do prislona.

Vrtnik v vpenjalu orodja obrnite tako, da bodo vsa stikala dosegljiva in da priključek za odsesavanje prahu/hlajenje z vodo ne bo oviral vrtnja. Zategnite vijak **2** z viličastim ključem (dimenzija ključa 13 mm).

Za vrtnje potisnite vrtljive ročice **1** desno ali levo na pomični zobnik **12**.

**► Preverite trdno nasadanje vrtnika v prijemalu.**

Če želite vrtnik odstraniti z vrtnega stojala, postopajte v obratnem vrstnem redu.

**Pritrditev vrtnega stojala**

**Opozorilo:** Vrtno stojalo pritrдите brez zračnosti. Tako boste preprečili zagozdenje vrtnalnih kron in posledično trganje segmentov.

Glede na vrsto podlage pritrđite vrtno stojalo ob načrtovano izvrtino z zidnim vložkom ali vakuumom.

**Pozicioniranje vrtnega stojala pred pritrđitvijo**

Na podlagi označite želeno sredino izvrtine. Označite zunanji rob vrtnalnih kron, ki jo želite uporabiti, pri čemer kot središče označite sredino izvrtine.

Pritrdite vrtno stojalo (z nameščenim vrtnikom) z zidnim vložkom ali vakuumom, tako da se nameščena vrtna krona prekriva z označenimi dimenzijami.

**Pritrditev z moznikom (glejte sliko B)**

Za pritrđitev vrtnega stojala z moznikom (pribor) izvrtajte v zid ali beton ustrezno luknjo za pritrđitev.

**Razmak luknja za moznik – sredina predvidene vrtnalnih kron**

optimalno	210 mm
možno	200–300 mm

Za luknje moznika veljajo naslednje mere:

	Premer	Globina
Zid	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Uporabite razporni zidni vložek za beton ali zidni vložek za namestitve v steno **16**. Privijte hitrovpenjalno vreteno **17** v vložek.

Namestite vrtno stojalo in podložko in ju privijte s krilno matico **18**. Po niveliranju (glejte „Niveliranje“) trdno privijte krilno matico s viličastim ključem (zev ključa 27 mm).

**Pritrditev z vakuumom (pribor)**

Za pritrđitev vrtnega stojala z vakuumom potrebujete standardno vakuumsko črpalko in Boschev vakuumski komplet (dodatna oprema).

Vakuumska črpalka mora izpolnjevati naslednje minimalne zahteve:

Volumski pretok:	6 m <sup>3</sup> /h
Vakuum najmanj:	80 % (-800 mbar)

Za pritrđitev z vakuumom mora biti podlaga gladka in ravna. Uporaba na ometu ali zidu ni primerna.

Ko je vakuumska povezava vzpostavljena, nivelirne vijake **6** rahlo privijte ob podlago, da bo vrtno stojalo fiksno nalegalo in da bo tesnilni obroč rahlo sproščen. Sicer vrtno stojalo zelo rahlo nalega na tesnilni obroč.

Za priključitev vakuumske črpalke in Boschevega vakuumskega kompleta preberite in upoštevajte navodila za uporabo črpalke in kompleta.

**► Strogo upoštevajte varnostna in delovna navodila za vakuumsko črpalko in vakuumski komplet!****Niveliranje (ne pri pritrđitvi z vakuumom)**

Nivelirne vijake **6** posamično privijte ali odvijte do te mere, da bo libela **14** na vrtniku (pri navpični montaži) oz. libela **15** na vrtniku (pri vodoravni montaži) natančno poravnana.

Nato vrtno stojalo fiksirajte z zidnim vložkom.

**Delovanje**

► **Pred nastavitvijo naprave ali zamenjavo delov pribora izvlecite vtičnik iz omrežne vtičnice.** Nenameren zagon vrtnikov je vzrok za nekatere nezgode.

► **Po vsakem nastavljanju vrtnega stojala ponovno zategnite vse vijake.**

**Spreminjanje vrtnega kota**

Odvijte spodnji vijak **8** nastavitvenega elementa za kot vrtnja z viličastim ključem (dimenzija ključa 17 mm) ter ga odstranite.

Odvijte zgornji vijak **5** z viličastim ključem (dimenzija ključa 17 mm).

Odvijte zatezno matico **11** z viličastim ključem (dimenzija ključa 24 mm). Vrtno stojalo nastavite na želeni kot vrtnja.

Zatezno matico **11** ponovno zategnite z viličastim ključem. Zategnite zgornji vijak **5** z viličastim ključem (dimenzija ključa 17 mm).

► **Vrtno stojalo lahko uporabite šele, ko sta zatezna matica **11** in vijak **5** nastavitvenega elementa za kot ponovno zategnjena.**

Vrtni drog **4** po vrtnju v obratnem vrstnem redu ponovno postavite v navpičen položaj (kot vrtnja 0°). V ta namen morate ponovno vstaviti spodnji vijak **8** ter ga zategniti z viličastim ključem (dimenzija ključa 17 mm).



## Odsesavanje vode

Če želite pri mokrem vrtnju prestreči vodu, ki izteka iz izvrtine, potrebujete lovilni obroček za vodu in mokri/suhi sesalnik (oboje sode med dodatno opremo).

Lovilni obroček za vodu (glejte „Pribor“, stran 105) je predviden za uporabo s stojalom za diamantne vrtnike GCR 180 in diamantnim vrtnikom GDB 180 WE.

### Namestitev lovilnega obročka za vodo (glejte sliko C)

V tesnilni pokrov izrežite odprtino za želeni premer vrtnja.

Potisnite napenjalno vzmet **19** do prislona in režo med podnožje **9** in vrtnim drogom **4**. Bodite pozorni, da je ukrivljeni del napenjalne vzmeti obrnjen navzdol.

Namestite lovilni obroček za vodo v položaj ter položite napenjalno vzmet na naležni mesti na lovilnem obročku za vodo. (Z zavihkoma na koncih napenjalne vzmeti je mogoče napenjalno vzmet povleči navzgor.)

Napenjalna sila vzmeti pritisne lovilni obroček za vodo s tesnilom na podlago in z vakuumom mokrega/suhega sesalnika preprečuje izhajanje vode.

## Navodila za delo

### ► Pri vrtnju upoštevajte navodilo za obratovanje vašega diamantnega vrtnika.

Za vrtnje sprostite fiksno zavoro **13** do te mere, da je mogoče vrtljive ročice **1** preprosto premikati. Pri tem držite vrtljive ročice, da preprečite nenadzorovan spust vrtnika.

Z vrtljivimi ročicami **1** spustite vrtnik do želene globine vrtnja.

Nato odvijajte nazaj, dokler ni vidna cela vrtna krona.

Da dosežete maksimalno delovno dolžino, odstranite vrtno jedro, takoj ko v celoti zapolni vrtno krono. Nato vrtno krono ponovno vstavite v izvrtino in vrtajte do največje globine.

## Vzdrževanje in servisiranje

### Vzdrževanje in čiščenje

Zobata letev **10** in vodilne ploskve vrtnega stebra **4** naj bodo vedno čiste.

### Ponovna nastavitve drsnih vodil (glejte sliko D)

Sčasoma se lahko drsna vodila **20** obrabijo in med drsnimi vodili in vrtnim drogom se pojavi zračnost. Če želite odpraviti zračnost, je treba ponovno nastaviti drsna vodila.

Odvijte vseh deset šesterorobih matic **21** z viličastim ključem (dimenzija ključa 13 mm).

Nato enakomerno zategnite navojne zatiče **22**, dokler ne zmanjšate zračnosti na najmanjšo možno raven.

Ponovno zategnite vseh deset šesterorobih matic **21**.

Drsna vodila je treba zamenjati šele takrat, ko je drsni sloj (rdeča barva) obrabljen. To se zgodi takrat, ko rdeča barva izgine in je videti material nosilca. Priporočamo, da menjavo opravi pooblaščen servisna delavnica za Boscheva električna orodja.

## Pribor

Lovilni obroček za vodo (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Tesnilni pokrov za lovilni obroček za vodo (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Pritrdilni komplet:	
– za beton . . . . .	2 608 002 000
– za zid . . . . .	2 607 000 745
Komplet zidnih vložkov za beton . . . . .	2 608 002 001
Vakuumski komplet . . . . .	2 608 550 623
Gumijasto tesnilo za vakuumski komplet (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Mokri/suhi sesalnik GAS 35 M AFC	
Mokri/suhi sesalnik GAS 55 M AFC	

## Servis in svetovanje o uporabi

Servis Vam bo dal odgovore na Vaša vprašanja glede popravila in vzdrževanja izdelka ter nadomestnih delov. Risbe razstavljene stanja in informacije o nadomestnih delih se nahajajo tudi na spletu pod:

**www.bosch-pt.com**

Skupina svetovalcev o uporabi podjetja Bosch Vam bo z veseljem v pomoč pri vprašanjih o naših izdelkih in njihovega pribora.

V primeru dodatnih vprašanj in pri naročanju nadomestnih delov brezpogojno navedite 10-mestno številko artikla, ki je navedena na tipski ploščici vrtnega stojala.

## Slovensko

Top Service d.o.o.

Celovška 172

1000 Ljubljana

Tel.: (01) 519 4225

Tel.: (01) 519 4205

Fax: (01) 519 3407

Dodatne informacije o diamantnem vrtnju najdete na spletnem naslovu **www.bosch-diamond.com**.

## Odlaganje

Vrtno stojalo, pribor in embalažo je treba dostaviti v okolju prijazno ponovno predelavo.

**Pridržujemo si pravico do sprememb.**

## Hrvatski

### Upute za sigurnost


**⚠ UPOZORENJE** Pročitajte upute za sigurnost i upute za rukovanje isporučene sa stakom za bušenje ili bušilicom. Ako se ne bi poštivale upute za sigurnost i upute za rukovanje, moglo bi doći do električnog udara, požara i/ili teških ozljeda.

**Ove upute za sigurnost i upute za rukovanje spremite za buduću uporabu.**

## 106 | Hrvatski

- ▶ **Izvučite utikač iz utičnice prije podešavanja na uređaju ili zamjene pribora.** Nehotično startanje bušilice predstavlja uzrok mnogih nezgoda.
- ▶ **Prije ugradnje bušilice, montirajte ispravno stalak za bušenje.** Ispravno sastavljanje važno je kako bi se osigurala besprijekorna funkcija.
- ▶ **Prije uporabe pričvrstite bušilicu sigurno na stalak za bušenje.** Klizanje bušilice u stalku za bušenje može dovesti do gubitka kontrole nad istom.
- ▶ **Pričvrstite stalak za bušenje na čvrstu, ravnu površinu.** Ako bi se stalak za bušenje klizao ili njihao, bušilica se neće moći jednolično i sigurno voditi.
- ▶ **Priključni kabel bušilice držite dalje od radnog područja.** Oštećen ili usukan priključni kabel povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ **Stalak za bušenje nježite sa pažnjom. Kontrolirajte da li pomični dijelovi uređaja besprijekorno funkcioniraju i da nisu uklješteni, dijelovi polomljeni ili tako oštećeni da je narušena funkcija stalka za bušenje. Prije uporabe stalka za bušenje oštećene dijelove treba popraviti.** Mnoge nezgode imaju za uzrok loše održavane uređaje.
- ▶ **Stalke za bušenje neka popravlja samo kvalificirano stručno osoblje i samo sa originalnim rezervnim dijelovima.** Na taj će se način osigurati da ostane sačuvana sigurnost uređaja.
- ▶ **Treba se strogo pridržavati uputa za sigurnost i rukovanje za korištenu bušilicu, kao i za korištene radne alate i pribor!**
- ▶ **Ne preopterećujte stalak za bušenje i ne koristite ga kao ljestve ili kao skelu.** Preopterećenje ili stajanje na stalku za bušenje može dovesti do toga da se težište stalka za bušenje pomakne prema gore i on će se prevrnuti.
- ▶ **Održavajte vaše radno mjesto čistim i dobro osvijetljenim.** Nered ili neosvijetljeno radno mjesto mogu uzrokovati nezgode.
- ▶ **Prije uključivanja uređaja uklonite alate za podešavanje ili vijčani ključ.** Alat ili ključ koji se nalazi u rotirajućem dijelu uređaja može dovesti do nezgoda.
- ▶ **Izbjegavajte abnormalan položaj tijela. Zauzmite siguran i stabilan položaj tijela i u svakom trenutku održavajte ravnotežu.** Na taj način možete električni alat bolje kontrolirati u neočekivanim situacijama.
- ▶ **Nekorišteni stalak za bušenje spremite izvan dosega djece. Ne dopustite rad s uređajem osobama koje nisu s njim upoznale ili koje nisu pročitale ove upute.** Ovi su uređaji opasni ako s njima rade neiskusne osobe.
- ▶ **Prije svih radova na stalku za bušenje ili bušilici, u stankama tijekom rada kao i u vremenu kada se stalak za bušenje ne koristi, osigurajte ga okretanjem sigurnosne kočnice 13 od nehodičnog pomicanja.**
- ▶ **Električni alat smije se pokretati samo s priključkom na električnu mrežu zaštitnim vodičem i dovoljnim dimenzioniranjem.**
- ▶ **Stalak za bušenje uvijek pričvrstite pomoću moždanika ili vakuuma (pribor) kako biste spriječili nehodično pre-**

**vrtanje stalka za bušenje kod umetnute dijamentne bušilice i krunastog svrdla.**

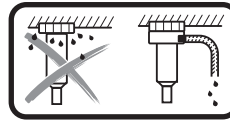

**Kod nadglavnog mokrog bušenja valja sakupiti vodu koja istječe.** Električni alat umetnite u stalak za bušenje i montirajte prsten za sakupljanje vode (vidi „Montaža prstena za sakupljanje vode“, stranica 108).

- ▶ **Treba paziti da su crijeva koja provode vodu, spojni dijelovi te prsten za sakupljanje vode (pribor) u besprijekornom stanju. Prije slijedeće uporabe promijenite oštećene ili istrošene dijelove.** Istjecanje vode iz dijelova električnog alata povećava opasnost od električnog udara.
- ▶ **Pridržavajte se važećih nacionalnih i međunarodnih normi.**

## Opis proizvoda i radova



**Treba pročitati sve napomene o sigurnosti i upute.** Ako se ne bi poštivale napomene o sigurnosti i upute to bi moglo uzrokovati strujni udar, požar i/ili teške ozljede.

Molimo otvorite stranicu sa slikama stalka za bušenje i ostavite je otvorenom tijekom čitanja uputa za rukovanje.

### Uporaba za određenu namjenu

Stalak za dijamentno bušenje je namijenjen za prihvatanje dijamentne bušilice Bosch GDB 180 WE. Ne smijete koristiti druge uređaje.

Stalak za dijamentno bušenje možete postaviti pomoću moždanika na pod ili na zid te pričvrstiti iznad glave.

Stalak za dijamentno bušenje možete postaviti pomoću vakuuma (pribor) na pod ili (dodatnim osiguračem) na zid. Pričvršćivanje iznad glave nije dozvoljeno.

### Prikazani dijelovi uređaja

Numeriranje prikazanih dijelova odnosi se na prikaz stalka za bušenje na stranici sa slikama.

- 1 Zakretni križ
- 2 Vijak na stezaču uređaja
- 3 Stezač uređaja
- 4 Bušači stup
- 5 Gornji vijak za promjenu kuta bušenja
- 6 Vijak za niveliranje
- 7 Prsten za sakupljanje vode\*
- 8 Donji vijak za promjenu kuta bušenja
- 9 Podna ploča
- 10 Zubna letva
- 11 Zatezna matica za promjenu kuta bušenja
- 12 Ručica posmaka
- 13 Zaustavna kočnica
- 14 Libela za okomito izravnavanje (GDB 180 WE)
- 15 Libela za vodoravno izravnavanje (GDB 180 WE)
- 16 Moždanik za zid/beton\*

- 17 Brzostežuće vreteno\*
  - 18 Leptirasta matica\*
  - 19 Zatezna opruga prstena za sakupljanje vode\*
  - 20 Klizne vodilice
  - 21 Šesterokutne matice za klizne vodilice (10 komada)
  - 22 Navojni zatik na kliznim vodilicama (10 komada)
- \*Prikazan ili opisan pribor ne pripada standardnom opsegu isporuke. Potpuni pribor možete naći u našem programu pribora.

### Tehnički podaci


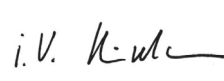
Stalak za dijamentno bušenje		GCR 180
Kataloški br.		3 601 A90 100
Dimenzije		
– Visina	mm	767
– Širina	mm	205
– Dubina	mm	423,5
Promjer stezača uređaja	mm	60
Dimenzije krunastog svrdla maks.		
– Promjer	mm	180
– Promjer sa prstenom za sakupljanje vode	mm	132
– Duljina	mm	530
Hod bušenja max.	mm	514
Radna duljina maks.	mm	455
Težina odgovara EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5

### Izjava o uskladenosti

Pod vlastitom odgovornošću jamčimo da proizvod opisan pod „Tehnički podaci“ odgovara svim dotičnim odredbama smjernice 2006/42/EC uključujući i njezinim promjenama.

Tehnička dokumentacija (2006/42/EC) može se dobiti kod: Robert Bosch GmbH, PT/ETM9, 70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montaža

### Montaža stalka za bušenje

#### Izravnavanje stalka za bušenje

Stalak za bušenje **4** stavite u okomiti položaj. Umetnite donji vijak **8** (vidi sliku na stranici sa slikama). Pritegnite donji vijak **8** i gornji vijak **5** s viljuškastim ključem (otvor ključa 17 mm). Pritegnite zateznu maticu **11** s viljuškastim ključem (otvor ključa 24 mm).

### Zakretni križ

Navijte tri šipke s ručicom na zakretnom križu **1** do graničnika u srednju glavinu zakretnog križa.

Zakretni križ **1** služi kao ručica posmaka kod bušenja.

Za bušenje po potrebi pomaknite zakretni križ ulijevo ili udesno do graničnika na ručicu posmaka **12**. Za skidanje zakretnog križa snažno ga izvucite.

### Arretiranje posmaka sa zaustavnom kočnicom

Prije prvog stavljanja u pogon zavrnite zaustavnu kočnicu **13** u slobodni provrt s navojem ispod ručice posmaka **12**.

Arretirajte posmak kod svih radova na stalku za bušenje, u stankama tijekom rada kao i u vremenu kada se stalak za bušenje ne koristi. Za to pokrenite zaustavnu kočnicu **13**.

Za bušenje otpustite zaustavnu kočnicu **13** tako da se zakretni križ **1** može lako pomicati. Pritom čvrsto držite zakretni križ kako biste spriječili nekontrolirano klizanje bušilice.

### Korištenje bušilice za dijamentno bušenje (vidjeti sliku A)

Skinite dodatnu ručku s Vaše bušilice (vidi upute za uporabu bušilice).

Trebate paziti da je zaustavna kočnica **13** povučena.

Otpustite vijak **2** na stezaču uređaja s viljuškastim ključem (otvor ključa 13 mm). Odozgo umetnite bušilicu sa steznim vratom do graničnika u stezač uređaja **3**.

Okrenite bušilicu u stezaču uređaja tako da su dostupni svi prekidači i da priključak za usisavanje prašine/vodenog hladnja na bušilici ne ometa bušenje. Pritegnite vijak **2** s viljuškastim ključem (otvor ključa 13 mm).

Za bušenje pomaknite zakretni križ **1** udesno ili ulijevo na ručicu posmaka **12**.

#### ► Kontrolirajte čvrsto dosjedanje bušilice u stezaču alata.

Kod vađenja bušilice iz stalka za bušenje postupite obrnutim redoslijedom.

### Pričvršćenje stalka za bušenje

**Napomena:** Stalak za bušenje pričvrstite bez zavora. Na taj ćete način spriječiti zaglavljivanje krunastog svrdla, a time i odlamanje segmenata.

Ovisno o vrsti i svojstvima podloge stalak za bušenje pričvrstite na planiranu izbušenu rupu pomoću moždanika ili vakuuma.

#### Stalak za bušenje prije pričvršćenja treba pozicionirati

Na podlozi ucrtajte željeno središte izbušene rupe. Označite vanjske dimenzije krunastog svrdla s kojim želite bušiti sa središtem izbušene rupe.

Pričvrstite stalak za bušenje (s umetnutom bušilicom) pomoću moždanika ili vakuuma tako da montirano krunasto svrdlo s ucrtanim dimenzijama pokriva središte izbušene rupe.

**108 | Hrvatski****Pričvršćenje sa moždanikom (vidjeti sliku B)**

Za pričvršćenje stalka za bušenje sa moždanikom (pribor), u zidu ili betonu izbušite posebnu rupu za pričvršćenje.

**Razmak središta rupe za moždanika – planiranih bušenih rupa**

optimalan	210 mm
moguć	200–300 mm

Za rupu za moždanik vrijede slijedeće mjere:

	Promjer	Dubina
Zidovi	20 mm	85 mm
Beton	16 mm	50 mm

Umetnite moždanik za beton s razupornim klinom odnosno moždanik za zid **16**. Uvijte brzostežuće vreteno **17** u moždanik. Stavite stalak za bušenje kao i podložnu pločicu i navrnite leptirastu maticu **18**. Nakon niveliranja stegnite leptirastu maticu (vidjeti „Niveliranje“) sa viljuškastim ključem (otvora ključa 27 mm).

**Pričvršćenje pomoću vakuuma (pribor)**

Za pričvršćivanje stalka za bušenje pomoću vakuuma potrebna Vam je vakuumska pumpa koju možete kupiti i Bosch vakuumski set (pribor).

Vakuumska pumpa mora ispunjavati slijedeće najmanje zahtjeve:

Prostorna struja:	6 m <sup>3</sup> /h
Najmanji vakuum:	80 % (–800 mbar)

Za pričvršćivanje pomoću vakuuma podloga mora biti glatka i ravna. Uporaba na žbuci ili zidu nije dozvoljena.

Nakon što ste uspostavili vakuumsku vezu, stavite vijke za niveliranje **6** polako na podlogu kako bi stalak za bušenje imao čvrsti dosjed i kako bi brtveni prsten bio lagano otpušten. Inače stalak za bušenje ima jako meki dosjed na brtvenom prstenu.

Za priključivanje vakuumske pumpe i Bosch vakuumskog seta pročitajte i pridržavajte se njihovih uputa za uporabu.

**▶ Treba se strogo pridržavati uputa za sigurnost i rad za vakuumsku pumpu i za vakuumski set!**

**Niveliranje (ne kod pričvršćenja pomoću vakuuma)**

Uvijte odnosno odvijte pojedinačno vijke za niveliranje **6** sve dok se libela **14** na bušilici (kod okomite montaže) odn. libela **15** na bušilici (kod vodoravne montaže) točno ne izravna.

Sada čvrsto fiksirajte stalak za bušenje pomoću pričvršćenja sa moždanikom.

**Rad**

**▶ Izvucite utikač iz utičnice prije podešavanja na uređaju ili zamjene pribora.** Nehotično startanje bušilice predstavlja uzrok mnogih nezgoda.

**▶ Nakon svakog premještanja ponovno pritegnite sve vijke na stalku za bušenje.**

**Promjena kuta bušenja**

Otpustite donji vijak **8** za promjenu kuta bušenja sa viljuškastim ključem (otvor ključa 17 mm) te ga izvadite.

Otpustite gornji vijak **5** sa viljuškastim ključem (otvor ključa 17 mm).

Otpustite zateznu maticu **11** sa viljuškastim ključem (otvor ključa 24 mm). Namjestite stalak za bušenje na željeni kut bušenja.

Ponovno pritegnite zateznu maticu **11** sa viljuškastim ključem. Pritegnite gornji vijak **5** sa viljuškastim ključem (otvor ključa 17 mm).

**▶ Stalak za bušenje smijete ponovno koristiti kada su zatezna matica **11** i vijak **5** za promjenu kuta ponovno pritegnuti.**

Nakon bušenja stalak za bušenje **4** ponovno stavite u okomiti položaj (kut bušenja 0°) obrnutim redoslijedom. U tu svrhu valja ponovno umetnuti donji vijak **8** i pritegnuti sa viljuškastim ključem (otvor ključa 17 mm).

**Usisavanje vode**

Kako biste sakupili vodu koja izlazi iz provrta kod mokrog bušenja, potreban je prsten za sakupljanje vode i mokr/suhi usisavač (oba pribora).

Prsten za sakupljanje vode (vidi „Pribor“, stranica 109) je predviđen za korištenje sa stalkom za dijamantno bušenje GCR 180 i dijamantnom bušilicom GDB 180 WE.

**Montaža prstena za sakupljanje vode (vidjeti sliku C)**

Izrežite otvor željenog promjera bušenja u brtvenom poklopcu.

Pomaknite zateznu oprugu **19** do graničnika u raspor između podne ploče **9** i bušačeg stupa **4**. Trebate paziti da je dio zatezne opruge pod kutom okrenut prema dolje.

Prsten za sakupljanje vode namjestite u položaj i stavite zateznu oprugu na točke prstena za sakupljanje vode. (Spojnice na krajevima zatezne opruge služe za povlačenje zatezne opruge prema gore.)

Zatezna sila opruge pritišće prsten za sakupljanje vode zajedno s njegovim brtvilom na podlogu i sprječava istjecanje vode pomoću vakuuma mokr/suhog usisavača.

**Upute za rad**

**▶ Kod bušenja pridržavajte se uputa za rukovanje vašeg stroja za dijamantno bušenje.**

Za bušenje otpustite zaustavnu kočnicu **13** tako da se zakretni križ **1** može lako pomicati. Pritom čvrsto držite zakretni križ kako biste spriječili nekontrolirano klizanje bušilice.

Okrenite bušilicu pomoću zakretnog križa **1** do željene dubine bušenja prema dolje.

Okrenite nakon toga natrag, sve dok krunasto svrdlo ne bude potpuno vidljivo.

Kako biste postigli najveću moguću radnu duljinu, morate izvaditi jezgru od bušenja čim ista u cijelosti ispuni krunasto svrdlo. Zatim ponovno stavite krunasto svrdlo u izbušeno rupu i bušite do maksimalne dubine.

## Održavanje i servisiranje

### Održavanje i čišćenje

Održavajte čistom zupčastu letvu **10** i vodeće površine buša-  
čeg stupa **4**.

### Naknadno namještanje kliznih vodilica (vidjeti sliku D)

Tijekom vremena klizne vodilice **20** mogu se istrošiti te se po-  
javljuje hod između kliznih vodilica i bušačeg stupa. Kako biste  
otklonili taj hod, morate naknadno namjestiti klizne vodilice.

Otpustite svih deset šesterokutnih matica **21** s viljuškastim  
ključem (otvor ključa 13 mm).

Zatim ravnomjerno pritegnite navojne zatike **22** sve dok se  
hod ne smanji.

Ponovno pritegnite svih deset šesterokutnih matica **21**.

Zamjena kliznih vodilica je potrebna tek onda kada je istrošen  
klizni sloj (crvena boja). To je slučaj onda kada više nema cr-  
vene boje i kada se pojavljuje materijal nosilaca. Preporuča-  
mo da zamjenu prepustite ovlaštenom servisu za Bosch elek-  
trične alate.

### Pribor

Prsten za sakupljanje vode (GCR 180) . . . . . 2 608 550 621

Brtveni poklopac prstena za sakupljanje  
vode (GCR 180) . . . . . 2 608 550 624

Set za pričvršćivanje:

– u beton . . . . . 2 608 002 000

– u zid . . . . . 2 607 000 745

Set moždanika za beton . . . . . 2 608 002 001

Vakuumski set . . . . . 2 608 550 623

Brtvene gume za vakuumski set  
(GCR 180) . . . . . 2 608 550 625

Mokro/suhi usisavač GAS 35 M AFC

Mokro/suhi usisavač GAS 55 M AFC

### Servisiranje i savjetovanje o primjeni

Ovlašteni servis će odgovoriti na vaša pitanja o popravcima i  
održavanju vašeg proizvoda te o rezervnim dijelovima. Pove-  
ćane crteže i informacije o rezervnim dijelovima možete naći  
na adresi:

**www.bosch-pt.com**

Bosch tim za savjetovanje o primjeni rado će vam pomoći od-  
govorom na pitanja o našim proizvodima i priboru.

Kod svih upita i naručivanja rezervnih dijelova molimo neizo-  
stavno navedite 10-znamenasti kataloški broj sa tipske plo-  
čice stalka za bušenje.

### Hrvatski

Robert Bosch d.o.o

Kneza Branimira 22

10040 Zagreb

Tel.: (01) 2958051

Fax: (01) 2958050

Dodatne informacije o dijamantnom bušenju naći ćete na

**www.bosch-diamond.com.**

### Zbrinjavanje

Stalke za bušenje, pribor i ambalažu treba odvesti u reciklaž-  
no dvorište na ekološki prihvatljivu ponovnu uporabu.

**Zadržavamo pravo na promjene.**

## Eesti

### Ohutusnõuded


**⚠ TÄHELEPANU** Lugege läbi kõik statiivi või puur-  
masinaga kaasasolevad ohutusnõu-  
ded ja juhised. Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks  
võib olla elektrilöökk, põleng ja/või rasked vigastused.

**Hoidke kõik ohutusnõuded ja juhised edasiseks kasutu-  
seks alles.**

- ▶ **Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist  
tõmmake toitepistik pistikupesast välja.** Puurmasina  
soovitamatu käivitamine võib põhjustada õnnetusi.
- ▶ **Enne trelli paigaldamist pange trellistatiiv korrektsele  
kokku.** Korrektne kokkupanek on oluline veatu töö tagami-  
seks.
- ▶ **Enne trelli kasutamist kinnitage see tugevasti statiivi  
külge.** Trelli paigastamiseks võite kaotada kontrolli  
seadme üle.
- ▶ **Kinnitage statiiv stabiilsele, ühetasasele ja siledale  
pinnale.** Kui statiiv võib kõikuda või paigast nihkuda, ei ole  
teemantpuurmasinat võimalik ühtlaselt ja kindlalt juhtida.
- ▶ **Hoidke trelli toitejuhet tööpiirkonnast eemal.** Vigasta-  
tud või keerduläinud toitejuhe suurendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Hooldage teemantpuurmasina statiivi hoolikalt. Veen-  
duge, et seadme liikuvad detailid töötavad veatult ega  
kiildu kinni, et seadme detailid ei ole murdunud ega  
kahjustatud määral, mis mõjutab statiivi töökindlust.  
Laske vigastatud detailid enne statiivi tööle-  
rakendamist parandada.** Paljude õnnetuste põhjuseks on  
seadmete halb hooldus.
- ▶ **Laske statiivi parandada üksnes vastava ala asjatund-  
jatel, kes kasutavad originaalvaruosi.** Nii tagate püsivalt  
seadme ohutu töö.
- ▶ **Rangelt tuleb järgida kasutatava trelli ja tarviku ohu-  
tusnõudeid ja tööjuhiseid!**
- ▶ **Ärge avaldage statiivile liigset koormust ja ärge kasu-  
tage seda redeli ega tellinguna.** Liigse koormuse või sta-  
tiivile ronimise tõttu võib statiivi raskuskese paigast nihku-  
da ja statiiv ümber kukkuda.
- ▶ **Töökoht peab olema puhas ja hästi valgustatud.** Tööko-  
has valitsev segadus ja hämarus võib põhjustada õnnetusi.
- ▶ **Enne seadme sisselülitamist eemaldage reguleerimis-  
tarvikud ja -võtmed.** Seadme pöörleva osa küljes olev tar-  
vik või võti võib põhjustada vigastusi.
- ▶ **Vältige ebanormaalset kehaasendit. Võtke stabiilne  
asend ja hoidke kogu aeg tasakaalu.** Nii saate elektrilist  
tööriista ootamatutes olukordades paremini kontrolli all  
hoida.

## 110 | Eesti

- ▶ **Kasutusvälisel ajal hoidke statiivi laste kättesaamatus kohas. Ärge lubage seadet kasutada isikutel, kes seadet ei tunne ega ole lugenud käesolevat kasutusjuhendit.** Asjatundmatute isikute käes on seadmed ohtlikud.
- ▶ **Enne mis tahes tööd tegemist teemantpuurmasina statiivi või puurmasina kallal, töövaheagadel ja kasutusvälisel ajal keerake kinni lukustuspidur 13, et statiiv ei saaks soovimatult liikuma hakata.**
- ▶ **Elektrilist tööriista tohib ühendada vaid kaitsejuhiga varustatud ja piisava võimsusega vooluvõrku.**
- ▶ **Kinnitage statiiv alati tüüblite või vaakumi (lisatarvik) abil, et hoida ära, et statiiv koos selle külge kinnitatud teemantpuurmasina ja kroonpuuriga juhuslikult ümber kukub.**

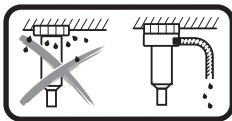

**Pea kohal tehtava märgpuurimise korral tuleb eralduv vesi kokku koguda.** Selleks kinnitage elektriline tööriist statiivi külge ja paigaldage veekogumisrõngas (vt „Veekogumisrõnga paigaldamine“, lk 112).

- ▶ **Veenduge, et veevoolikud, ühendusdetailid ja veekogumisrõngas (lisatarvik) on veatus seisundis. Kahjustada saanud või kulunud osad vahetage enne järgmist kasutuskorda välja.** Vee eraldumine elektrilisest tööriistast suurendab elektrilöögi ohtu.
- ▶ **Järgige riigis ja rahvusvahelisel tasandil kehtivaid norme.**

## Seadme ja selle funktsioonide kirjeldus



**Kõik ohutusnõuded ja juhised tuleb läbi lugeda.** Ohutusnõuete ja juhiste eiramise tagajärjeks võib olla elektrilöökk, tulekahju ja/või rasked vigastused.

Avage ümbris statiivi joonistega ja jätke see kasutusjuhendi lugemise ajaks lahti.

### Nõuetekohane kasutus

Teemantpuurmasina statiiv on ette nähtud Boschi teemantpuurmasina GDB 180 WE kinnitamiseks. Teisi tööriistu ei tohi sellega koos kasutada.

Teemantpuurmasina statiivi võib tüüblil abil kinnitada põrandale või seinale külge, samuti võib selle kinnitada pea kohale.

Teemantpuurmasina statiivi võib põrandale külge kinnitada vaakumiga (lisatarvik), seinale külge kinnitamiseks tuleb lisaks vaakumile kasutada täiendavat kinnitusvahendit. Kinnitamine pea kohale ei ole lubatud.

### Seadme osad

Statiivi osade numeratsiooni aluseks on jooniste leheküljel toodud numbrid.

- 1 Pöördrüst
- 2 Kruvi seadme kinnituskohas
- 3 Seadme kinnituskoht
- 4 Statiivi samm
- 5 Puurimisnurga reguleerimise ülemine kruvi

- 6 Nivelleerimiskruvi
- 7 Veekogumisrõngas\*
- 8 Puurimisnurga reguleerimise alumine kruvi
- 9 Põhjaplaat
- 10 Hammaslatt
- 11 Puurimisnurga reguleerimise kinnitusmutter
- 12 Ettenihkeratas
- 13 Lukustuspidur
- 14 Libell vertikaalseks rihtimiseks (GDB 180 WE)
- 15 Libell horisontaalseks rihtimiseks (GDB 180 WE)
- 16 Müriritsetüübel/betonitüübel\*
- 17 Kiirkinnitusvarras\*
- 18 Liblikmutter\*
- 19 Veekogumisrõnga kinnitusvedru\*
- 20 Juhikud
- 21 Juhikute kuuskantmutrid (10 tk)
- 22 Juhikute keermestatud tihvt (10 tk)

\***Tarnekomplekt ei sisalda kõiki kasutusjuhendis olevatel joonistel kujutatud või kasutusjuhendis nimetatud lisatarvikuid. Lisatarvikute täieliku loetelu leiate meie lisatarvikute kataloogist.**

### Tehnilised andmed

Teemantpuurmasina statiiv		GCR 180
Tootenumbr		3 601 A90 100
Mõõtmed		
– Kõrgus	mm	767
– Laius	mm	205
– Sügavus	mm	423,5
Seadme kinnituskoha läbimõõt	mm	60
Kroonpuuri max		
– läbimõõt	mm	180
– Veekogumisrõnga läbimõõt	mm	132
– Pikkus	mm	530
Statiivi töökäik	mm	514
Max töö pikkus	mm	455
Kaal EPTA-Procedure 01/2003 järgi	kg	9,5



### Vastavus normidele

Kinnitame ainuvastutajatena, et punktis „Tehnilised andmed“ kirjeldatud toode vastab direktiivi 2006/42/EÜ ja selle muudetud redaktsioonide asjakohastele sätetele.

Tehniline toimik (2006/42/EÜ) saadaval:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker                      Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President      Head of Product Certification  
Engineering                      PT/ETM9

PPA.  
 i.V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## Montaaž

### Statiivi monteerimine

#### Samba ülesseadmine

Viige sammu **4** vertikaalasendisse. Asetage sisse alumine kruvi **8** (vt jooniste lehel olevat joonist). Keerake lehtvõtmega (ava laius 17 mm) kinni alumine kruvi **8** ja ülemine kruvi **5**. Keerake lehtvõtmega (ava laius 24 mm) kinni kinnituspöörmutter **11**.

#### Pöördrist

Keerake pöördristi **1** kolm pidet lõpuni pöördristi keskrummu sisse.

Pöördrist **1** on puurimisel ettenihkevõlliiks.

Puurimiseks lükake pöördrist olenevalt vajadusest vasakule või paremale ettenihkerattale **12**. Pöördristi eemaldamiseks tõmmake see jõuga maha.

#### Ettenihkelukustus lukustuspiduriga

Enne tööriista esmakordset töölerakendamist keerake lukustuspidur **13** vabasse keermestatud avasse ettenihkeratta **12** all.

Enne statiivi seadistamist, töövaheaegadel ja kasutusvälisel ajal lukustage ettenihe. Selleks keerake lukustuspidurit **13**. Puurimiseks vabastage lukustuspidurit **13** nii palju, et pöördristi **1** oleks võimalik veidi liigutada. Seejuures hoidke pöördristi kinni, et hoida ära puurmasina kontrollimatu allalibisemine.

### Teemantpuurmasina kohaleasetamine (vt joonist A)

Eemaldage puurmasina lisakäepide (vt puurmasina kasutusjuhendit).

Veenduge, et lukustuspidur **13** on kinni pingutatud.

Keerake lehtvõtmega (ava laius 13 mm) lahti kruvi **2** seadme kinnituskohas. Asetage puurmasin kinnituskaelaga ülalt seadme kinnituskohas **3**.

Keerake puurmasin kinnituskohas sellisesse asendisse, et kõik lülitid on hästi ligipääsetavad ja puurmasina tolmuemalduse/veejahutuse liitmik puurimise ei takista. Pingutage lehtvõtmega (ava laius 13 mm) kinni kruvi **2**.

Lükake pöördrist **1** puurimiseks paremale või vasakule ettenihkerattale **12**.

► **Kontrollige trelli kindlat kinnitumist seadme kinnituskohas.**

Puurmasina eemaldamisel statiivist toimige vastupidises järjekorras.

### Statiivi kinnitamine

**Märkus:** Kinnitage statiiv lõtkuta. Nii väldite kroonpuuri kinni kiildumist ja sellega segmendi rebenemist.

Olenevalt pinna liigist ja struktuurist kinnitage statiiv planeeritud puuritava ava külge tüüblite või vaakumiga.

### Statiivi seadmine õigesse asendisse enne kinnitamist

Märkige pinnale puuritava ava keskpunkt. Märkige maha kasutatava kroonpuuri mõõtmed, nii et puuritava ava keskpunkt jääb keskele.

Kinnitage statiiv (koos puurmasinaga) tüüblite või vaakumiga nii, et paigaldatud kroonpuuri asend vastab mahamärgitud mõõtmetele.

### Tüübliga kinnitamine (vt joonist B)

Statiivi kinnitamiseks müüritisse või betooni tüübliga (lisatarvik) puurige eraldi kinnitusava.

#### Vahekaugus tüüblivast – planeeritud puuritava ava keskkohani

optimaalne	210 mm
võimalik	200–300 mm

Tüübliva osas kehtivad järgmised mõõtmed:

	Läbimõõt	Sügavus
Müüritises	20 mm	85 mm
Betoonis	16 mm	50 mm

Paigaldage kiiluga betoonitüübel või müüritisetüübel **16**. Keerake kiirkinnitusspindel **17** tüüblisse.

Asetage kohale statiiv ja aluselib ja keerake liblikmutriga **18** kergelt kinni. Keerake liblikmutter pärast nivelleerimist (vt punkti „Nivelleerimine“) lehtvõtmega (ava laius 27 mm) kinni.

### Vaakumiga kinnitamine (lisatarvik)

Statiivi kinnitamiseks vaakumiga vajate standardset vaakumpumpa ja Boschi vaakumkomplekti (lisatarvik).

Vaakumpump peab vastama järgmistele miinimumnõuetele:

Õhuvoog:	6 m <sup>3</sup> /h
Minimaalne vaakum:	80 % (-800 mbar)

Vaakumiga kinnitamiseks peab aluspind olema sile ja ühetasane. Kasutamine krovil või müüritisel ei ole lubatud.

Pärast vaakumiga kinnitamist pingutage veidi nivelleerimiskruvisid **6**, et statiiv asetseks järgalt ja tihend ei oleks pinges. Vastasel korral paikneb statiiv tihendusõrgal väga pehmelt.

Vaakumpumba ja Boschi vaakumkomplekti kasutamise korral lugege läbi nende kasutusjuhendid ja järgige seal toodud juhiseid.

► **Vaakumpumba ja vaakumkomplekti ohutusnõuetest ja tööjuhistest tuleb rangelt kinni pidada!**

### Nivelleerimine (jääb ära vaakumiga kinnitamisel)

Keerake nivelleerimiskruvisid **6** ükshaaval sisse või välja nii palju, et libell **14** puurmasinal (vertikaalse paigalduse korral) või libell **15** puurmasinal (horisontaalse paigalduse korral) oleks täpselt välja rihitud.

Nüüd fikseerige statiiv tüübelkinnitusega.

## Kasutamine

► **Enne seadme seadistamist ja tarvikute vahetamist tõmmake toitepistik pistikupesast välja.** Puurmasina soovimatatu käivitamine võib põhjustada õnnetusi.

► **Pärast statiivi igakordset reguleerimiseks keerake kõik kruvid tugevasti kinni.**

## 112 | Eesti

**Puurimisnurga muutmise**

Keerake lehtvõtmega (ava laius 17 mm) lahti puurimisnurga reguleerimise alumine kruvi **8** ja eemaldage see.

Keerake lehtvõtmega (ava laius 17 mm) lahti ülemine kruvi **5**. Keerake lehtvõtmega (ava laius 24 mm) lahti kinnitusmutter **11**. Asetage statiiv soovitud puurimisnurka.

Pingutage kinnitusmutter **11** lehtvõtmega uuesti tugevasti kinni. Keerake lehtvõtmega (ava laius 17 mm) kinni ülemine kruvi **5**.

► **Statiivi tohib kasutada alles siis, kui nurga reguleerimise kinnitusmutter **11** ja kruvi **5** on uuesti kinni keeratud.**

Pärast puurimist viige sammas **4** vastupidises järjekorras uuesti vertikaalasendisse (puurimisnurk 0°). Selleks peate uuesti kohale asetama alumise kruvi **8** ja selle lehtvõtmega (ava laius 17 mm) kinni keerama.

**Veemimine**

Märgipuurimisel puuritavast avast eralduva vee kokkukogumiseks on vaja veekogumisrõngast ja vee-/tolmuimejat (lisatarvikud).

Veekogumisrõngas (vt „Lisatarvikud“, lk 112) on ette nähtud kasutamiseks koos teemantpuurmasina statiivi GCR 180 ja teemantpuurmasinaga GDB 180 WE.

**Veekogumisrõnga paigaldamine (vt joonist C)**

Lõigake tihenduskatteesse puuritava ava läbimõõdule vastav auk.

Lükake pingutusvedru **19** lõpuni põhjaplaadi **9** ja samba **4** vahele. Veenduge, et pingutusvedru kaldega pool on suunatud alla.

Viige veekogumisrõngas vastavasse asendisse ja asetage pingutusvedru veekogumisrõnga toetuspunktile. (Pingutusvedru otstes olevad lapatsid on ette nähtud pingutusvedru tõmbamiseks üles.)

Vedru pingutusjõu toimel surutakse veekogumisrõngas koos tihendiga vastu pinda ja see hoiab koos vee-/tolmuimeja vaakumiga ära vee väljavoolamise.

**Tööjuhised**

► **Puurimisel pidage kinni teemantpuurmasina kasutusjuhendist.**

Puurimiseks vabastage lukustuspidurit **13** nii palju, et pöördristi **1** oleks võimalik veidi liigutada. Seejuures hoidke pöördristi kinni, et hoida ära puurmasina kontrollimatu allalibisemine.

Keerake puurmasin pöördristist **1** alla soovitud puurimisnurgaavasse.

Seejärel keerake tagasi, kuni kroonpuur on täiesti nähtav.

Maksimaalse võimaliku tööpikkuse kasutamiseks eemaldage puursüdamik kohe, kui see kroonpuuri täielikult täidab. Seejärel viige kroonpuur uuesti puuritavasse avasse ja puurige kuni maksimaalse sügavuseni.

**Hooldus ja teenindus****Hooldus ja puhastus**

Hoidke hammaslatt **10** ja puurimissamba **4** juhtpinnad alati puhtad.

**Juhikute reguleerimine (vt joonist D)**

Aja jooksul võivad juhikud **20** kuluda ning juhikute ja samba vahel tekib lötk. Lõtku kõrvaldamiseks tuleb juhikud seada õigesti asendisse.

Keerake lehtvõtmega (ava laius 13 mm) lahti kõik kümme kuuskantmutrit **21**.

Seejärel keerake ühtlaselt kinni keermestatud tihtid **22**, kuni lötk on viidud miinimumi.

Pingutage kõik kümme kuuskantmutrit **21** uuesti kinni.

Juhikuid on vaja vahetada alles siis, kui libisev kiht (punane värv) on kulunud. Sellega on tegemist siis, kui punane värv on kadunud ja nähtavale ilmub alusmaterjal. Soovitatav on vahetus teha lasta Boschi elektriliste tööriistade volitatud hooldekeskuses.

**Lisatarvikud**

Veekogumisrõngas (GCR 180) ..... 2 608 550 621

Veekogumisrõnga tihend (GCR 180) ..... 2 608 550 624

Kinnituskomplekt:

– betoonile ..... 2 608 002 000

– müüritisele ..... 2 607 000 745

Tüüblite komplekt betoonile ..... 2 608 002 001

Vaakumkomplekt ..... 2 608 550 623

Tihenduskuum vaakumkomplektile

(GCR 180) ..... 2 608 550 625

Vee-/tolmuimeja GAS 35 M AFC

Vee-/tolmuimeja GAS 55 M AFC

**Klienditeenindus ja müügijärgne nõustamine**

Klienditeeninduses vastatakse toote paranduse ja hoolduse ning varuosade kohta esitatud küsimustele. Joonised ja teabe varuosade kohta leiata ka veebisaidilt:

**www.bosch-pt.com**

Boschi nõustajad osutavad Teile toodete ja tarvikute küsimustes meeleldi abi.

Järelepärimiste esitamisel ja tagavaraosade tellimisel näidake kindlasti ära statiivi andmesildil olev 10-kohaline tootenumber.

**Eesti Vabariik**

Mercantile Group AS

Boschi elektriliste käsitööriistade remont ja hooldus

Pärnu mnt. 549

76401 Saue vald, Laagri

Tel.: 6549 568

Faks: 679 1129

Lisateavet teemantpuurimise kohta leiata veebisaidilt

**www.bosch-diamond.com.**



## Kasutuskōlbrmatuks muutunud seadmete kaitlus

Statiiv, lisatarvikud ja pakend tuleb suunata eskonnasāastlīkku taaskasutusstieemi.

Tooija jātāb endale ōiguse muudatuste tegemiseks.

## Latviešu


### Drošības noteikumi

**BRĪDINĀJUMS** Izlasiet visus drošības noteikumus un norādījumus darbam, kas ir piegādāti kopā ar urbšanas statni vai urbmašīnu. Drošības noteikumu un darba norādījumu neievērošana var būt par cēloni elektriskā trieciena saņemšanai, kā arī izraisīt aizdegšanos un/vai smagu savainojumu.

Pēc izlasīšanas uzglabājiet drošības noteikumus un darba norādījumus turpmākai izmantošanai.

- ▶ **Pirms regulēšanas vai piederumu nomaiņas atvienojiet urbšanas statnes elektrokabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.** Nejausa urbmašīnas ieslēgšanās var būt par cēloni negadījumam.
- ▶ **Pirms urbmašīnas iestiprināšanas pareizi salieciet urbšanas statni.** Tikai pareizi salikta statne spēj nodrošināt urbmašīnas nevainojamu funkcionēšanu.
- ▶ **Pirms urbmašīnas lietošanas stingri iestipriniet to urbšanas statnē.** Urbmašīnai izslīdot urbšanas statnē, var tikt zaudēta kontrole pār to.
- ▶ **Nostipriniet urbšanas statni uz stingras, līdzenas virsmas.** Ja urbšanas statne var izslīdēt vai apgāzties, urbmašīnu nav iespējams vienmērīgi un droši vadīt.
- ▶ **Sekoijiet, lai urbmašīnas elektrokabelis nenonāktu apstrādes vietas tuvumā.** Ja elektrokabelis ir bojāts vai samēzģlojies, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.
- ▶ **Rūpīgi veiciet urbšanas statnes apkalpošanu.** Pārbaudiet, vai kustīgās daļas darbojas bez traucējumiem un nav iespiestas, vai kāda no daļām nav salauzta vai bojāta, vai katra no tām pareizi funkcionē un pilda tai paredzēto uzdevumu. Nodrošiniet, lai bojātās daļas tiktu remontētas ražotājfirmas pilnvarotā remontu darbnīcā. Daudzi nelaimes gadījumi notiek sliktas elektroinstrumentu apkalpošanas dēļ.
- ▶ **Nodrošiniet, lai urbšanas statnes remontu veiktu kvalificēts personāls, nomaīnai izmantojot oriģinālās rezerves daļas un piederumus.** Tikai tā iespējams panākt augstu darba drošību.
- ▶ **Stingri ievērojiet iestiprinātās urbmašīnas drošības noteikumus un norādījumus lietošanai, kā arī izmantotajam darbinstrumentam un citu piederumu drošās lietošanas noteikumus!**
- ▶ **Nepārslogojiet urbšanas statni un nelietojiet to kā kāpnes vai sastatnes.** Urbšanas statnes pārslogošana vai stāvēšana uz tās var izraisīt statnes smaguma centra pārvietošanos augšup, kā rezultātā tā var apgāzties.

- ▶ **Sekoijiet, lai darba vieta būtu tīra un sakārtota.** Nekārtīgā darba vietā un sliktā apgaismojumā var viegli notikt nelaimes gadījums.
- ▶ **Pirms instrumenta ieslēgšanas izņemiet no tā regulējošos darbinstrumentus vai skrūvjatslēgas.** Darbinstruments vai skrūvjatslēga, kas atrodas kādā no instrumenta rotējošajām daļām, var radīt savainojumu.
- ▶ **Izvaiieties ieņemt nestabilu ķermeņa stāvokli. Vienmēr saglabājiet līdzsvaru un ieturiet stingru stāju.** Tas atvieglo instrumenta vadību neparedzētās situācijās.
- ▶ **Laikā, kad urbšanas statne netiek lietota, uzglabājiet to vietā, kas nav pieejama bērniem. Neļaujiet lietot iekārtu personām, kas neprot strādāt ar to vai nav izlasījušas šo lietošanas pamācību.** Ja iekārtu lieto nekompetentas personas, tas var apdraudēt cilvēku veselību.
- ▶ **Pirms jebkura darba ar urbšanas statni vai tajā iestiprināto urbmašīnu, kā arī darba pārtraukumos un laikā, kad urbšanas statne netiek lietota, pievelciet fiksatoru 13, novēršot elektroinstrumenta nesējbloka patvaļīgu pārvietošanos.**
- ▶ **Elektroinstrumentu drīkst darbināt tikai no elektrotīkla, kas ir apgādāts ar aizsargzemejuma vadu un kura līniju vadiem ir pietiekoši liels šķērsriezuma laukums.**
- ▶ **Vienmēr ar dibeļu, vakuuma vai ātri izbidāmā spiedstieņa palīdzību nostipriniet urbšanas statni, lai novērstu tās nejašu apgāšanos laikā, kad statne ir iestiprināta dimanta urbmašīna kopā ar dimanta kroņurbi.**

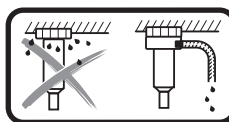

Veicot mitru urbšanu virs galvas, jānodrošina izplūstošā ūdens savākšana. Šim nolūkam iestipriniet elektroinstrumentu urbšanas statnē un pievienojiet tam ūdens

savākšanas gredzenu (skatīt sadaļu „Ūdens savākšanas gredzenu montāža” lappusē 116).

- ▶ **Sekoijiet, lai ūdens šļūtenes, savienojumi un ūdens savākšanas gredzens (papildpiederums) būtu nevainojamā stāvoklī. Ik reizi pirms darba nomainiet bojātās vai nolietotās daļas.** Ja no elektroinstrumenta daļām izplūst ūdens, pieaug elektriskā trieciena saņemšanas risks.
- ▶ **Ievērojiet spēkā esošos nacionālos un starptautiskos standartus.**

## Izstrādājuma un tā darbības apraksts



**Uzmanīgi izlasiet visus drošības noteikumus.** Šeit sniegto drošības noteikumu un norādījumu neievērošana var izraisīt aizdegšanos un būt par cēloni elektriskajam triecienam vai nopietnam savainojumam.

Lūdzam atvērt atlokāmo lappusi ar urbšanas statnes attēlu un turēt to atvērtu laikā, kamēr tiek lasīta lietošanas pamācība.

### Pielietojums

Dimanta urbšanas statne ir paredzēta vienīgi Bosch dimanta urbmašīnas GDB 180 WE iestiprināšanai. Citus instrumentus iestiprināt tajā nav iespējams.

**114 | Latviešu**

Dimanta urbšanas statni ar dībeļu palīdzību var nostiprināt uz grīdas vai piestiprināt pie sienas, kā arī nostiprināt virs galvas. Dimanta urbšanas statni ar vakuumpiestiprināšanas ierīces (papildpiederums) palīdzību var nostiprināt uz grīdas vai (ar papildu stiprinošo elementu palīdzību) piestiprināt pie sienas. Dimanta urbšanas statni šādā veidā nav atļauts stiprināt virs galvas.

**Attēlotās sastāvdaļas**

Attēloto sastāvdaļu numerācija atbilst urbšanas statnes attēliem grafiskajā lappusē.

- 1 Rokturis nesējbloka pārvietošanai
- 2 Stiprinājuma aptveres skrūve
- 3 Instrumenta stiprinājuma aptvere
- 4 Urbšanas statnes kolona
- 5 Augšējā skrūve urbšanas leņķa regulēšanai
- 6 Izlīdzinošā skrūve
- 7 Ūdens savākšanas gredzens\*
- 8 Apakšējā skrūve urbšanas leņķa regulēšanai
- 9 Dibenplāksne
- 10 Zobstienis
- 11 Fiksējošais uzgrieznis urbšanas leņķa regulēšanai
- 12 Padeves vārpsta
- 13 Stiprinājuma bremze
- 14 Līmeņrādis statniskai izlīdzināšanai (GDB 180 WE)
- 15 Līmeņrādis līmeniskai izlīdzināšanai (GDB 180 WE)
- 16 Dībelis mūrīm / Dībelis betonam\*
- 17 Skrūvstienis ātrai stiprināšanai\*
- 18 Spārnuzgrieznis\*
- 19 Ūdens savākšanas gredzena stiprinošā atspere\*
- 20 Slīd vadotnes
- 21 Slīd vadotņu sešstūra uzgrieznis (10 gabali)
- 22 Slīd vadotņu vītņstienis (10 gabali)

\*Šeit attēlotie vai aprakstītie piederumi neietilpst standarta piegādes komplektā. Pilns pārskats par izstrādājuma piederumiem ir sniegts mūsu piederumu katalogā.

**Tehniskie parametri**

Urbšanas statne dimanta urbjašīnām		GCR 180
Izstrādājuma numurs		3 601 A90 100
Masa		
– augstums	mm	767
– platums	mm	205
– dziļums	mm	423,5
Stiprinājuma aptveres diametrs	mm	60
Maks. kroņurbju izmēri:		
– diametrs	mm	180
– diametrs ar ūdens savākšanas gredzenu	mm	132
– garums	mm	530
Maks. pārvietoējums	mm	514
Maks. darba daļas garums	mm	455
Svars atbilstoši EPTA-Procedure 01/2003	kg	9,5


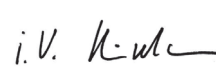
1 609 92A 0PW | (31.10.14)

**Atbilstības deklarācija** 

Mēs ar pilnu atbildību paziņojam, ka sadaļā „Tehniskie parametri” aprakstītais izstrādājums atbilst visiem direktīva 2006/42/EK un tās labojumos ietvertajiem saistošajiem noteikumiem.

Tehniskā lieta (2006/42/EK) no:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering	Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9
--	--

PPA  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Montāža****Urbšanas statnes montāža****Urbšanas statnes kolonas uzstādīšana**

Pārvietojiet urbšanas statnes kolonu **4** statniskā stāvoklī. Ievietojiet apakšējo skrūvi **8** (skatīt attēlu grafiskajā lappusē). Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 17 mm) stingri pievelciet apakšējo skrūvi **8** un augšējo skrūvi **5**. Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 24 mm) stingri pievelciet fiksējošo uzgriezni **11**.

**Rokturis nesējbloka pārvietošanai**

Līdz galam ieskrūvējiet trīs spieķus roktura **1** vidus rumbā.

Rokturis nesējbloka pārvietošanai **1** urbšanas laikā kalpo urbjašīnas nolaišanai un pacelšanai.

Pirms urbšanas līdz galam uzbīdīet nesējbloka pārvietošanas rokturi uz padeves vārpstas **12** statnes kreisajā vai labajā pusē. Lai noņemtu nesējbloka pārvietošanas rokturi, ar spēku novelciet to nost no padeves vārpstas.

**Padeves fiksēšana ar stiprinājuma bremzi**

Pirms statnes lietošanas pirmo reizi ieskrūvējiet stiprinājuma bremzi **13** brīvajā vītņurbumā zem padeves vārpstas **12**.

Pirms jebkuras darbības ar urbšanas statni, pirms darba pārtraukumiem un laikā, kad statne netiek lietota, nodrošiniet tās nesējbloku pret nejaušu pārvietošanos. Šim nolūkam pagrieziet stiprinājuma bremzi **13**.

Pirms urbšanas atbrīvojiet stiprinājuma bremzi **13**, nodrošinot, lai nesējbloka pārvietošanas rokturis **1** būtu viegli pagriežams. Šajā laikā stingri turiet urbšanas statnes rokturi nesējbloka pārvietošanai, lai novērstu urbjašīnas nekontrolējamu noslidēšanu lejup.

**Dimanta urbjašīnas iestiprināšana (attēls A)**

Noņemiet urbjašīnas papildrokturi (skatīt urbjašīnas lietošanas pamācību).

Pie tam sekojiet, lai stiprinājuma bremze **13** būtu pievilktā.

Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 13 mm) atskrūvējiet skrūvi **2** uz instrumenta stiprinājuma aptveres. No augšas līdz galam

Bosch Power Tools

iebidiet urbjašinu ar stiprinājuma kātu pa priekšu instrumenta stiprinājuma aptverē **3**.

Pagrieziet urbjašinu instrumenta stiprinājuma aptverē tā, lai visi tās slēdži būtu viegli sasniedzami un lai urbšanas laikā tiktu nodrošināta pieejamība urbjašinas putekļu uzsūkšanas un ūdens dzesēšanas savienotājiem. Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 13 mm) pievelciet skrūvi **2**.

Pirms urbšanas līdz galam uzbidiet nesējbloka pārvietošanas rokturi **1** uz padeves vārpstas **12** statnes kreisajā vai labajā pusē.

► **Pārbaudiet, vai urbjašina stingri turas stiprinājuma aptverē.**

Lai izņemtu urbjašinu no urbšanas statnes, rikojieties secībā, kas pretēja iepriekš aprakstītajai.

### Urbšanas statnes stiprināšana

**Piezīme.** Nostipriniet urbšanas statni stingri, bez spēles. Tas ļaus izvairīties no kroņurbja iestrēgšanas un tā segmentu izlīdšanas.

Atkarībā no pamata virsmas veida un īpašībām, ar dībeļu vai vakuuma palīdzību nostipriniet urbšanas statni virs plānotā urbuma vietas.

#### Urbšanas statnes orientēšana pirms stiprināšanas

Iezīmējiet uz pamata virsmas vēlamā urbuma viduspunktu. Iezīmējiet ārējo perimetru kroņurbim, ar kuru vēlaties veidot urbumu, savietojot urbuma viduspunktu ar kroņurbja centru.

Ar dībeļu vai vakuuma palīdzību nostipriniet urbšanas statni (ar tajā iestiprinātu urbjašinu) tā, lai urbjašina iestiprinātā kroņurbja novietojums sakristu ar iepriekš iezīmētajām perimetra kontūrām.

#### Stiprināšana ar dībeļa palīdzību (attēls B)

Lai nostiprinātu urbšanas statni ar dībeļa (papildpiederums) palīdzību uz mūra vai betona virsmas, jāieurbj atsevišķs atvēruma dībeļa iestiprināšanai.

#### Attālums starp dībeļa atvērumu un plānojamā urbuma centru

optimālais	210 mm
iespējamais	200–300 mm

Dībeļa atvēruma izmēriem jābūt šādiem.

	diametrs	Dziļums
Mūris	20 mm	85 mm
Betonā	16 mm	50 mm

Ievietojiet stiprinājuma urbumā betona dībeli ar paplašinošo ķīli vai mūra dībeli **16**. Ieskrūvējiet dībeli ātrās stiprināšanas skrūvstieni **17**.

Novietojiet uz virsmas urbšanas statni kopā ar balstaplāksni un pieskrūvējiet to ar spārnuzgriezni **18**. Pēc urbšanas statnes izlīdzināšanas (skatīt sadaļu „Izlīdzināšana”) stingri pievelciet spārnuzgriezni ar vaļējā tipa uzgriežņu atslēgu (atslēgas platums 27 mm).

#### Stiprināšana ar vakuuma palīdzību (papildpiederums)

Lai urbšanas statni nostiprinātu ar vakuuma palīdzību, ir nepieciešams tirdzniecības vietās pieejams vakuumsūknis un Bosch vakuumstiprināšanas komplekts (papildpiederums).

Vakuumsūknim jāatbilst šādām minimālajām prasībām:

gaisa tilpuma plūsma:	6 m <sup>3</sup> /st.
vakuuma pakāpe vismaz:	80 % (–800 milibāri)

Lai urbšanas statni nostiprinātu ar vakuuma palīdzību, pamata virsmai jābūt līdzenai un gludai. Nav atļauts stiprināt urbšanas statni uz apmetuma vai mūra sienas.

Pēc urbšanas statnes pievienošanas vakuumstiprināšanas ierīcei novietojiet statni uz pamata virsmas tā, lai izlīdzinošās skrūves **6** viegli pieskartos pamata virsmai, urbšanas statne stabilī novietotos uz tās un blīvgredzens būtu nedaudz iespiests. Pretējā gadījumā urbšanas statnes sēža uz blīvgredzēna var būt pārāk vaļīga.

Lai urbšanas statni pievienotu vakuumsūknim un Bosch vakuumstiprināšanas komplektam, izlasiet un ievērojiet norādījumus, kas sniegti šo ierīču lietošanas pamācībā.

► **Stingri ievērojiet vakuumsūkņa un vakuumstiprināšanas komplekta drošības instrukcijas un norādījumus darbam!**

#### Izlīdzināšana (nav pielietojama, stiprinot statni ar vakuuma palīdzību)

Pēc kārtas ieskrūvējiet vai izskrūvējiet izlīdzinošās skrūves **6**, līdz urbjašinas līmeņrādis **14** (pie stateniskas montāžas) vai urbjašinas līmeņrādis **15** (pie limeniskas montāžas) rāda, ka urbjašina ir precīzi izlīdzināta stateniskā vai limeniskā stāvoklī.

Tad ar dībeļu stiprinošajiem elementiem stingri nostipriniet urbšanas statni.

## Lietošana

► **Pirms regulēšanas vai piederumu nomaiņas atvienojiet urbšanas statnes elektrokabeļa kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas.** Nejausa urbjašinas ieslēgšanās var būt par cēloni negadījumam.

► **Ik reizi pēc urbšanas statnes pārregulēšanas no jauna stingri pievelciet visas skrūves.**

#### Urbšanas leņķa iestādīšana

Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 17 mm) atskrūvējiet apakšējo skrūvi urbšanas leņķa regulēšanai **8** un tad to pilnīgi izskrūvējiet.

Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 17 mm) atskrūvējiet augšējo skrūvi urbšanas leņķa regulēšanai **5**.

Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 24 mm) atskrūvējiet fiksējošo uzgriezni urbšanas leņķa regulēšanai **11**. Ar urbšanas statnes palīdzību iestādiet vēlamo urbšanas leņķi.

Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 24 mm) no jauna stingri pievelciet fiksējošo uzgriezni urbšanas leņķa regulēšanai **11**. Ar vaļējā tipa atslēgu (platums 17 mm) stingri pievelciet augšējo skrūvi urbšanas leņķa regulēšanai **5**.

**116 | Latviešu****► Urbšanas statne ir iestādīta tad, ja ir stingri pievilkti fiksējošais uzgrieznis 11 un augšējā skrūve 5 urbšanas leņķa regulēšanai.**

Pēc urbšanas pārvietojiet urbšanas statnes kolonu 4 statenis-kā stāvoklī (urbšanas leņķis 0°), rikojoties secībā, kas pretēja iepriekš aprakstītajai. Šim nolūkam urbšanas statnē no jauna jāievieto apakšējā skrūve urbšanas leņķa regulēšanai 8 un stingri jāpievelk ar vaļējā tipa atslēgu (platums 17 mm).

**Ūdens savākšana**

Lai mitrās urbšanas laikā savāktu no urbama izplūstošo ūdeni, jālieto ūdens savākšanas gredzens un universālais putekļsūcējs mitrajai un sausajai uzsūkšanai (abi papildpiederumi).

Ūdens savākšanas gredzens (skatīt sadaļu „Piederumi” lappusē 116) ir paredzēts izmantošanai kopā ar dimanta urbšanas statni GCR 180 un dimanta urbjmašīnu GDB 180 WE.

**Ūdens savākšanas gredzena montāža (attēls C)**

Izgrieziet blīvvākā atvērumu, kura izmēri atbilst vēlamajam urbama diametram.

Līdz galam iebīdīet stipriņošo atsperi 19 spraugā starp dibenplāksni 9 un urbšanas statnes kolonu 4. Sekojiet, lai stipriņošās atsperes noliektā mala būtu vērsta lejup.

Novietojiet ūdens savākšanas gredzenu tam paredzētajā vietā un noguldiēt uz tā izcilņiem stipriņošo atsperi (fiksējošie āķi stipriņošās atsperes galos kalpo, lai spiestu atsperi augšup).

Atsperes piespiedējspēks spiež ūdens savākšanas gredzenu un tā blīvi pie pamatnes, kas novērš ūdens izplūšanu, pateicoties universālā putekļsūcēja radītajam vakuamam.

**Norādījumi darbam****► Urbšanas laikā ievērojiet norādījumus, kas sniegti dimanta urbjmašīnas lietošanas pamācībā.**

Pirms urbšanas atbrīvojiet stipriņājuma bremzi 13, nodrošinot, lai nesējbloka pārvietošanas rokturis 1 būtu viegli pagriežams. Šajā laikā stingri turiet urbšanas statnes rokturi nesējbloka pārvietošanai, lai novērstu urbjmašīnas nekontrolējamu noslidēšanu lejup.

Griežot nesējbloka pārvietošanas rokturi 1, laidiet urbjmašīnu lejup, līdz tiek sasniegts vēlamais urbšanas dziļums.

Tad grieziet nesējbloka pārvietošanas kloķi pretējā virzienā, līdz kroņurbis tiek pilnīgi izvilks no urbama.

Lai maksimāli izmantotu kroņurbja darba garumu, pēc kroņurbja iekšējā tilpuma piepildīšanās no tā jāizņem urbjamā materiāla serdenis. Pēc tam no jauna iegremdējiet kroņurbi urbumā un turpiniet urbšanu līdz maksimālajam dziļumam.

**Apkalpošana un apkope****Apkalpošana un tīrīšana**

Uzturiet tīru urbšanas statnes zobstieni 10 un kolonu 4.

**Slīdvadotņu regulēšana (attēls D)**

Laika gaitā slīdvadotnes 20 var nodilt, kā rezultātā palielinās spēle starp slīdvadotnēm un urbšanas statnes kolonu. Lai šo spēli likvidētu, jāveic slīdvadotņu regulēšana.

Šim nolūkam ar vaļējā tipa atslēgu (platums 13 mm) atskrūvējiet visus desmit sešstūra uzgriežņus 21.

Tad vienmērīgi pievelciet vitņstieņus 22, līdz spēle kļūst minimāla.

Nobeigumā no jauna stingri pievelciet visus desmit sešstūra uzgriežņus 21.

Slīdvadotņu nomainīšana pirmo reizi ir nepieciešama tad, ja ir nolietojies slīdslānis (sarkanā krāsā). Tas ir tad, ja sarkanās krāsas slānis ir nodilis un kļūst redzams nesējmateriāls. Slīdvadotņu nomainīšana ieteicama veikt Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu servisa centrā.

**Piederumi**

Ūdens savākšanas gredzens (GCR 180) . . . . .	2 608 550 621
Blīvvāks ūdens savākšanas gredzenam (GCR 180) . . . . .	2 608 550 624
Stipriņājuma elementu komplekts:	
– betonam . . . . .	2 608 002 000
– mūrīm . . . . .	2 607 000 745
Dibeļu komplekts betonam . . . . .	2 608 002 001
Vakuumstipriņāšanas komplekts . . . . .	2 608 550 623
Gumijas blīve vakuumstipriņāšanaskomplektam (GCR 180) . . . . .	2 608 550 625
Universālais putekļsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai GAS 35 M AFC	
Universālais putekļsūcējs mitrai un sausai uzsūkšanai GAS 55 M AFC	

**Klientu konsultāciju dienests un konsultācijas par lietošanu**

Klientu konsultāciju dienesta darbinieki atbildēs uz Jūsu jautājumiem par izstrādājuma remontu un apkalpošanu, kā arī par rezerves daļu iegādi. Izklājuma zīmējumus un informāciju par rezerves daļām var atrast arī interneta vietnē:

**www.bosch-pt.com**

Bosch klientu konsultāciju grupa centīsies Jums palīdzēt vislabākajā veidā, sniedzot atbildes uz jautājumiem par mūsu izstrādājumiem un to piederumiem.

Pieprasot konsultācijas un pasūtīt rezerves daļas, lūdzam noteikti uzrādīt desmitzīmju pasūtījuma numuru, kas nolasāms uz urbšanas statnes marķējuma plāksnītes.

**Latvijas Republika**

Robert Bosch SIA  
Bosch elektroinstrumentu servisa centrs  
Dzelzavas ielā 120 S  
LV-1021 Rīga  
Tālr.: 67146262  
Telefakss: 67146263  
E-pasts: service-pt@lv.bosch.com

Sīkāka informācija par urbšanu ar dimanta urbjiem ir atrodama interneta vietnē **www.bosch-diamond.com**.

**Atbrīvošanās no nolietotajiem izstrādājumiem**

Nolietotā urbšanas statne, tās piederumi un iesaiņojuma materiāli jāpārstrādā apkārtējai videi nekaitīgā veidā, sagatavojot tos otrreizējai izmantošanai.

**Tiesības uz izmaiņām tiek saglabātas.**

## Lietuviškai


### Saugos nuorodos

**⚠ ĮSPĖJIMAS** Perskaitykite visas su gręžimo stovu arba gręžimo mašina tiekiamas saugos nuorodas ir reikalavimus. Nesilaikant saugos nuorodų ir reikalavimų gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galima susižaloti ar sužaloti kitus asmenis.

Saugokite visas saugos nuorodas ir reikalavimus, kad ir ateityje galėtumėte jais pasinaudoti.

- ▶ **Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti ar keisti atsargines dalis, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.** Netikėtai įsijungus gręžimo mašinai gali įvykti nelaimingas atsitikimas.
- ▶ **Prieš pradėdami montuoti gręžimo mašiną, tinkamai surinkite gręžimo stovą.** Siekiant užtikrinti nepriekaištingą veikimą, labai svarbu tinkamai sumontuoti.
- ▶ **Prieš pradėdami dirbti su gręžimo mašina, gerai pritvirtinkite ją prie gręžimo stovo.** Gręžimo mašina nuslydus gręžimo stove, galima prarasti kontrolę.
- ▶ **Gręžimo stovą pritvirtinkite ant tvirto, lygaus pagrindo.** Jei gręžimo stovas gali pasislinkti arba svyruoti, gręžimo mašina gali būti vedama nelygiai ir nesaugiai.
- ▶ **Gręžimo mašinos jungiamąjį laidą laikykite toliau nuo darbo vietos.** Pažeisti arba susipynę laidai padidina elektros smūgio pavojų.
- ▶ **Rūpestingai prižiūrėkite gręžimo stovą.** Tikrinkite, ar besisukančios dalys nepriekaištingai veikia ir nestringa, ar nėra sulūžusių arba pažeistų dalių, kurios darytų įtaką gręžimo stovo veikimui. Prieš pradėdami naudoti gręžimo stovą, kreipkitės į specialistus, kad suremontuotų pažeistas dalis. Daug nelaimingų atsitikimų įvyksta dėl blogai atliekamos techninės priežiūros.
- ▶ **Gręžimo stovą turi remontuoti tik kvalifikuoti specialistai ir naudoti tik originalias atsargines dalis.** Taip bus užtikrinama, jog prietaisas išliks saugus.
- ▶ **Būtina griežtai laikytis naudojamos gręžimo mašinos, darbo įrankių ir papildomos įrangos saugumo ir darbo reikalavimų!**
- ▶ **Neveikite gręžimo stovo per didelę apkrovą ir nenaudokite jo kaip kopėčių arba pastolių.** Veikiant stovą per didelę apkrovą arba ant jo stovint, gręžimo stovo svorio centras gali pasislinkti į viršų ir stovas gali nuvirsti.
- ▶ **Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta.** Netvarkinga arba blogai apšviesta darbo vieta gali tapti nelaimingų atsitikimų priežastimi.
- ▶ **Prieš įjungdami prietaisą, pašalinkite reguliavimo įrankius arba atsuktuvus.** Įrankis ar raktas, likęs besisukančioje prietaiso dalyje, gali sužeisti.
- ▶ **Stenkitės, kad kūno laikysena visada būtų normali. Dirbdami patikimai stovėkite ir visada išlaikykite pusiausvyrą.** Patikimai stovėdami iš išlaikydami pusiausvyrą galėsite geriau kontroliuoti prietaisą netikėtose situacijose.

- ▶ **Nenaudojamą gręžimo stovą laikykite vaikams neprieinamoje vietoje. Neleiskite su prietaisu dirbti asmenims, nesusipažinusiems, kaip jį naudoti, arba neperskaičiusiems šių nuorodų.** Prietaisai yra pavojingi, kai su jais dirba nepatyrę asmenys.
- ▶ **Prieš pradėdami bet kokius gręžimo stovo arba gręžimo mašinos techninės priežiūros darbus, prieš darbo pertraukėles ar gręžimo stovų baigę naudotis, kad stovas nepradėtų netikėtai judėti, užfiksuokite stovėjimo stabdį 13.**
- ▶ **Elektrinį įrankį leidžiama prijungti tik prie pakankamų parametų elektros tinklo su apsauginiu laidu.**
- ▶ **Kad gręžimo stovas, esant įstatyti deimantinio gręžimo mašinai ir gręžimo karūnai, netikėtai nenuvirstų, jį visada pritvirtinkite mūrvinėmis arba vakuumu (papildoma įranga).**

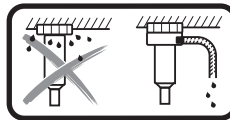

**Gręžiant šlapiuoju būdu virš galvos, ištekantį vandenį reikia surinkti.** Tuo tikslu elektrinį įrankį įstatykite į gręžimo stovą ir sumontuokite vandens surinkimo žiedą (žr. „Vandens surinkimo žiedo montavimas“, 120 psl.).

- ▶ **Stebėkite, kad žarnos, kuriomis teka vanduo, jungiamosios dalys bei vandens surinkimo žiedas (papildoma įranga) būtų nepriekaištingos būklės.** Prieš pradėdami prietaisą vėl naudoti, pakeiskite pažeistas ar susidėvėjusias dalis. Iš prietaiso dalių ištekantis vanduo padidina elektros smūgio riziką.
- ▶ **Laikykitės galiojančių nacionalinių ir tarptautinių standartų.**

### Gaminio ir techninių duomenų aprašas



**Perskaitykite visas šias saugos nuorodas ir reikalavimus.** Jei nepaisysite žemiau pateiktų saugos nuorodų ir reikalavimų, gali trenkti elektros smūgis, kilti gaisras ir galite sunkiai susižaloti arba sužaloti kitus asmenis.

Prašome atlenkti naudojimo instrukcijos atlenkiamąjį puslapį, kuriame pavaizduotas gręžimo stovas, ir skaitant laikyti jį atverstą.

#### Prietaiso paskirtis

Deimantinio gręžimo stovas yra skirtas Bosch deimantinio gręžimo mašinai GDB 180 WE įtvirtinti. Kitokius įrankius naudoti draudžiama.

Deimantinio gręžimo stovą mūrvinėmis galima pritvirtinti prie pagrindo, sienos bei virš galvos.

Deimantinio gręžimo stovą vakuumu (papildoma įranga) galima pritvirtinti prie pagrindo arba (su papildomu fiksiatoriumi) prie sienos. Tvirtinti virš galvos draudžiama.

## 118 | Lietuviškai

**Pavaizduoti prietaiso elementai**

Pavaizduotų sudedamųjų dalių numeriai atitinka gręžimo stovo schemas numerius.

- 1 Turniketas
- 2 Varžtas ant prietaiso tvirtinimo angos
- 3 Prietaiso tvirtinimo anga
- 4 Gręžimo kolona
- 5 Gręžimo kampo regulatoriaus viršutinis varžtas
- 6 Niveliavimo varžtas
- 7 Vandens surinkimo žiedas\*
- 8 Gręžimo kampo regulatoriaus apatinis varžtas
- 9 Pagrindo plokštė
- 10 Krumpliaštiebis
- 11 Gręžimo kampo regulatoriaus prispaudžiamoji veržlė
- 12 Pastūmos varantysis krumpliaratis
- 13 Stabdys su fiksatoriumi
- 14 Vertikalioji gulsčiuo ampulė su skysčiu (GDB 180 WE)
- 15 Horizontalioji gulsčiuo ampulė su skysčiu (GDB 180 WE)
- 16 Mūrinė mūro sienai/mūrinė betonui\*
- 17 Greitojo tvirtinimo suklys\*
- 18 Sparnuotoji veržlė\*
- 19 Vandens surinkimo žiedo prispaudžiamoji spyruoklė\*
- 20 Slydimo kreipiamosios
- 21 Slydimo kreipiamųjų šešiabriaunė veržlė (10 vnt.)
- 22 Slydimo kreipiamųjų srieginis kaištis (10 vnt.)

\*Pavaizduoti ar aprašyti priedai į tiekiamą standartinį komplektą neįeina. Visą papildomą įrangą rasite mūsų papildomos įrangos programoje.

**Techniniai duomenys**



Deimantinio gręžimo mašinos stovas		GCR 180
Gaminio numeris		3 601 A90 100
Matmenys		
– Aukštis	mm	767
– Plotis	mm	205
– Gylis	mm	423,5
Prietaiso tvirtinimo angos skersmuo	mm	60
Maks. gręžimo karūnos matmenys		
– Skersmuo	mm	180
– Skersmuo su vandens surinkimo žiedu	mm	132
– Ilgis	mm	530
Maks. gręžimo eiga	mm	514
Maks. darbinis ilgis	mm	455
Svoris pagal „EPTA-Procedure 01/2003“	kg	9,5

**Atitikties deklaracija** 

Atsakingai pareiškiame, kad skyrįje „Techniniai duomenys“ aprašytas gaminys atitinka visus privalomus 2006/42/EB direktyvos ir jos pakeitimų reikalavimus.

Techninė byla (2006/42/EB) laikoma:  
Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker	Helmut Heinzelmann
Executive Vice President	Head of Product Certification
Engineering	PT/ETM9

*PPA*  
 i. V. 

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

**Montavimas****Gręžimo stovo montavimas****Gręžimo strypo išlyginimas**

Gręžimo strypą **4** nustatykite į vertikalią padėtį. Įstatykite apatinį varžtą **8** (žr. pav. schemų puslapyje). Veržliarakčiu (rakto plotis 17 mm) užveržkite apatinį varžtą **8** ir viršutinį varžtą **5**. Veržliarakčiu (rakto plotis 24 mm) užveržkite prispaudžiamąją veržlę **11**.

**Turniketas**

Tris turniketo **1** rankenas sukite iki atramos į turniketo vidurio stebulę.

Turniketas **1** gręžiant atlieka pastūmos sukamosios rankenos funkciją.

Norėdami gręžti, stumkite turniketą pagal poreikį kairėje arba dešinėje ant pastūmos varančiojo krumpliaracio **12** iki atramos. Norėdami turniketą nuimti, jį nutraukite, panaudodami atitinkamą jėgą.

**Pastūmos fiksavimas stabdžiu su fiksatoriumi**

Prieš pradėdami naudoti pirmą kartą, į laisvą srieginę jungtį, esančią po pastūmos varančiuoju krumpliaracio **12**, įsukite stabdį su fiksatoriumi **13**.

Prieš pradėdami bet kokius gręžimo stovo priežiūros darbus, darbo pertraukėles ar stovų baigę naudotis, užfiksuokite pastūmą. Tuo tikslu užtraukite stabdį su fiksatoriumi **13**.

Norėdami gręžti, stabdį su fiksatoriumi **13** atlaisvinkite tiek, kad turniketą **1** būtų galima lengvai pajudinti. Tvirtai laikykite gręžimo stovo turniketą, kad išvengtumėte nekontroliuojamo gręžimo mašinos pasislinkimo žemyn.

## Deimantinio gręžimo mašinos įstatymas (žr. pav. A)

Nuimkite gręžimo mašinos papildomą rankeną (žr. gręžimo mašinos naudojimo instrukciją).

Atkreipkite dėmesį, kad būtų užveržtas stabdys su fiksatoriumi **13**.

Veržliarakčių (rakto plotis 13 mm) atlaisvinkite ties prietaiso tvirtinimo anga esantį varžtą **2**. Gręžimo mašinos užveržiamąjį kakliuką stumkite iš viršaus iki atramos į prietaiso tvirtinimo angą **3**.

Gręžimo mašiną prietaiso tvirtinimo angoje pasukite taip, kad lengvai būtų pasiekiami visi jungikliai ir kad prie gręžimo mašinos prijungta dulkių nusiurbimo / aušinimo vandeniu sistema netrukdytų gręžimui. Veržliarakčių (rakto plotis 13 mm) užveržkite varžtą **2**.

Norėdami gręžti, ant pastūmos varančiojo krumpliaračio **12** dešinėje arba kairėje užstumkite turniketą **1**.

▶ **Patikrinkite, ar gręžimo mašina tvirtai laikosi prietaiso tvirtinimo angoje.**

Norėdami išimti gręžimo mašiną iš gręžimo stovo, atlikite veiksmus atbuline eilės tvarka.

## Gręžimo stovo tvirtinimas

**Nuoroda:** pritvirtinkite stovą taip, kad neliktų jokio tarpelio. Taip išvengsite gręžimo karūnės užstrigimo ir segmentų nutūkimo.

Priklausomai nuo pagrindo savybių, gręžimo stovą prie numatytos gręžti kiaurymės pritvirtinkite mūrvinėmis arba vakuumu.

### Gręžimo stovo padėties nustatymas prieš tvirtinimą

Ant pagrindo pažymėkite pageidaujamos gręžimo kiaurymės vidurį. Pažymėkite gręžimo karūnos, su kuria norite gręžti, išorinius matmenis ir gręžimo kiaurymės vidurį kaip centrą.

Gręžimo stovą (su įstatyta gręžimo mašina) mūrvinėmis ar vakuumu pritvirtinkite taip, kad primontuota gręžimo karūna sutaptų su pažymėtais matmenimis.

### Tvirtinimas mūrvine (žr. pav. B)

Norėdami tvirtinti gręžimo stovą mūrvine (papildoma įranga) prie mūro sienos arba betono, išgręžkite atskirą kiaurymę.

#### Atstumas mūrvinės kiaurymės – numatytos gręžti kiaurymės vidury

optimalus	210 mm
galimas	200 – 300 mm

Mūrvinės kiaurymės matmenys:

	Skersmuo	Gylis
Mūro siena	20 mm	85 mm
Betonas	16 mm	50 mm

Įstatykite mūrvinę betonui su skečiamuoju pleištu arba mūrvinę mūro sienai **16**. Greitojo užveržimo kaištį **17** įsukite mūrvinę.

Uždėkite gręžimo stovą bei poveržlę ir prisukite sparnuotąją veržlę **18**. Stovą išlyginę, sparnuotąją veržlę dar priveržkite (žr. „Niveljavimas“) veržliarakčiu (rakto plotis 27 mm).

## Tvirtinimas vakuumu (pap. įranga)

Norint gręžimo stovą pritvirtinti vakuumu, reikia standartinio vakuuminio siurblio ir Bosch vakuuminio rinkinio (papildoma įranga).

Vakuuminis siurblys turi atitikti šiuos reikalavimus:

Tūrinis srautas: 6 m<sup>3</sup>/h  
Vakuumas ne mažiau kaip: 80 % (– 800 mbar)

Norint pritvirtinti vakuumu, pagrindas turi būti lygus ir horizontalus. Tvirtinti prie tinko ar mūro sienos draudžiama.

Pritvirtinę vakuumu, ant pagrindo lengvai įstatykite niveljavimo varžtus **6**, kad gręžimo stovas stovėtų standžiai, o sandarinamasis žiedas šiek tiek atsilaisvintų. Priešingu atveju gręžimo stovas ant sandarinamojo žiedo stovės labai minkštai.

Norėdami prijungti vakuuminį siurblią ir Bosch vakuuminį rinkinį, perskaitykite jų naudojimo instrukcijas ir laikykitės jose pateiktų nuorodų.

▶ **Būtina griežtai laikytis saugos ir darbo su vakuuminio siurblio ir vakuuminio rinkinio reikalavimų!**

### Niveljavimas (netaikoma tvirtinant vakuumu)

Niveljavimo varžtus **6** po vieną įsukite ar išsukite tiek, kad ant gręžimo mašinos esantis gulsčiukas **14** (kai sumontuota vertikaliai) arba ant gręžimo mašinos esantis gulsčiukas **15** (kai sumontuota horizontaliai) būtų tiksliai išlygintas.

Tada gręžimo stovą užfiksukite mūrvinėmis.

## Naudojimas

▶ **Prieš pradėdami prietaisą reguliuoti ar keisti atsargines dalis, iš kištukinio lizdo ištraukite kištuką.** Netikėtai įsijungus gręžimo mašinai gali įvykti nelaimingas atsitikimas.

▶ **Kaskart paregulavę gręžimo stovą, tvirtai priveržkite visus varžtus.**

### Gręžimo kampo keitimas

Veržliarakčiu (rakto plotis 17 mm) išsukite gręžimo kampo reguliatoriaus apatinį varžtą **8** ir jį išimkite.

Veržliarakčiu (rakto plotis 17 mm) atlaisvinkite viršutinį varžtą **5**.

Veržliarakčiu (rakto plotis 24 mm) atlaisvinkite prispaudžiamąją veržlę **11**. Gręžimo stovą nustatykite pageidaujamu gręžimo kampu.

Veržliarakčiu vėl tvirtai užveržkite prispaudžiamąją veržlę **11**. Veržliarakčiu (rakto plotis 17 mm) užveržkite viršutinį varžtą **5**.

▶ **Gręžimo stovą leidžiama naudoti tik tada, kai užveržta kampo reguliatoriaus prispaudžiamoji veržlė **11** ir varžtas **5**.**

Baigę gręžti gręžimo strypą **4** atbuline eilės tvarka vėl nustatykite į vertikalią padėtį (gręžimo kampas 0°). Tuo tikslu turite vėl įdėti apatinį varžtą **8** ir užveržti veržliarakčiu (rakto plotis 17 mm).

## 120 | Lietuviškai

**Vandens nusiurbimas**

Kad gręžiant šlapiuoju būdu būtų surenkamas iš gręžinio ištekantis vanduo, reikia vandens surinkimo žiedo ir skysčių arba sausų dulkių siurblio (papildoma įranga).

Vandens surinkimo žiedas (žr. „Papildoma įranga“, 120 psl.) yra skirtas naudoti su deimantinio gręžimo stovu GCR 180 ir deimantinio gręžimo mašina GDB 180 WE.

**Vandens surinkimo žiedo montavimas (žr. pav. C)**

Sandarinamajame dangtelyje išpjaukite pageidaujamo gręžinio skersmens angą.

Prispaudžiamą spyruoklę **19** iki atramos stumkite į tarpelį tarp pagrindo plokštės **9** ir gręžimo strypo **4**. Prispaudžiamos spyruoklės lenkta dalis turi būti nukreipta žemyn.

Įdėkite vandens surinkimo žiedą ir ant vandens surinkimo žiedo atraminių taškų uždėkite prispaudžiamą spyruoklę. (Prispaudžiamos spyruoklės galuose esantys liežuveliai skirti prispaudžiamajai spyruoklei į viršų patraukti.)

Veikiant spyruoklės prispaudimo jėgai, vandens surinkimo žiedas su sandarikliu spaudžiamas prie pagrindo ir kartu su skysčių bei sausų dulkių siurblio vakuumu saugo nuo vandens ištekėjimo.

**Darbo patarimai****► Gręždami laikykites naudojamos deimantinio gręžimo mašinos naudojimo instrukcijos reikalavimų.**

Norėdami gręžti, stabdį su fiksatoriumi **13** atlaisvinkite tiek, kad turniketą **1** būtų galima lengvai pajudinti. Tvirtai laikykite gręžimo stovo turniketą, kad išvengtumėte nekontroliuojamo gręžimo mašinos pasislinkimo žemyn.

Turniketu **1** sukite gręžimo mašiną iki pageidaujamo gręžimo gylio žemyn.

Po to sukite atgal, kol galėsite matyti visą gręžimo karūnelę.

Norėdami pasiekti maksimalų darbinį ilgį, turite išimti gręžinio šerdį, kai tik ji visiškai užpildo gręžimo karūną. Tada gręžimo karūną iš naujo įleiskite į gręžimo kiaurymę ir gręžkite iki maksimalaus gylio.

**Priežiūra ir servisas****Priežiūra ir valymas**

Krumpliaštiebį **10** ir gręžimo kolonos **4** slydimo paviršius visada laikykite švarų.

**Slydimo kreipiamųjų reguliavimas (žr. pav. D)**

Po tam tikro laiko slydimo kreipiamosios **20** susidėvėti, dėl ko atsiranda tarpelis tarp slydimo kreipiamųjų ir gręžimo strypo. Norėdami šį tarpelį pašalinti, slydimo kreipiamąsias turite reguliuoti.

Veržliarakčiu (rakto plotis 13 mm) atlaisvinkite visas dešimt šešiabriaunių veržlių **21**.

Tada tolygiai veržkite srieginius kaiščius **22**, kol kiek galima sumažinsite tarpelį.

Vėl tvirtai užveržkite visas dešimt šešiabriaunių veržlių **21**.

Slydimo kreipiamąsias pakeisti reikia tada, kai susidėvi slydimo sluoksnis (raudona spalva). Taip būna tada, kai dingsta raudona spalva ir tampa matoma laikančioji medžiaga. Dėl pakeitimo rekomenduojama kreiptis į Bosch elektrinių įrankių įgaliotas klientų aptarnavimo tarnybas.

**Papildoma įranga**

Vandens surinkimo žiedas (GCR 180) . . . . . 2 608 550 621

Sandarinamasis dangtelis vandens surinkimo žiedui (GCR 180) . . . . . 2 608 550 624

Tvirtinimo rinkinys:

– Betonui . . . . . 2 608 002 000

– Mūro sienai . . . . . 2 607 000 745

Mūrinių rinkinys betonui . . . . . 2 608 002 001

Vakuuminis rinkinys . . . . . 2 608 550 623

Sandarinamoji guma vakuuminiam rinkiniui (GCR 180) . . . . . 2 608 550 625

Skysčių ir sausų dulkių siurblys GAS 35 M AFC

Skysčių ir sausų dulkių siurblys GAS 55 M AFC

**Klientų aptarnavimo skyrius ir naudotojų konsultavimo tarnyba**

Klientų aptarnavimo skyriuje gausite atsakymus į klausimus, susijusius su jūsų gaminių remontu, technine priežiūra bei atšarginėmis dalimis. Detalius brėžinius ir informaciją apie atšargines dalis rasite čia:

**www.bosch-pt.com**

Bosch naudotojų konsultavimo tarnybos specialistai mielai atsakys į klausimus apie mūsų gaminius ir papildomą įrangą.

Siunčiant užklausimą ar užsakant atšargines dalis prašome būtinai nurodyti gręžimo stovo dešimtženklį numerį, esantį firminėje lentelėje.

**Lietuva**

Bosch įrankių servisas

Informacijos tarnyba: (037) 713350

Įrankių remontas: (037) 713352

Faksas: (037) 713354

El. paštas: service-pt@lv.bosch.com

Daugiau informacijos apie deimantinį gręžimą rasite

**www.bosch-diamond.com.**

**Šalinimas**

Gręžimo stovas, papildoma įranga ir pakuotės turi būti ekologiškai utilizuojami.

**Galimi pakeitimai.**





## التوابع

2 608 550 621	..... (GCR 180) حلقة تجميع المياه
2 608 550 624	..... (GCR 180) غطاء إحكام لملقمة تجميع المياه
2 608 002 000	..... طقم تثبيت:
2 607 000 745	..... - للخرسانة
2 608 002 001	..... طقم خوابير للخرسانة
2 608 550 623	..... الطقم الخوائي
2 608 550 625	..... (GCR 180) مطاط الإحكام لطقم التثبيت بالتفريغ
	شفاط المواد الجافة/المبللة GAS 35 M AFC
	شفاط المواد الجافة/المبللة GAS 55 M AFC

## خدمة الزبائن ومشورة الاستخدام

يجب مركز خدمة الزبائن على أسئلتكم بصدد تصليح وصيانة المنتج وأيضا بما يخص قطع الغيار. يعثر على الرسوم الممددة وعلى المعلومات عن قطع الغيار بموقع: [www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

سيكون من دواعي سرور فرقة مشورة الاستخدام بشركة بوش أن تساعدكم بخصوص الأسئلة عن منتجاتنا وتوابعها. يرجى ذكر رقم الصنف بالمراتب العشر حسب لافتة طراز حامل المثقاب بشكل ضروري عند الاستشارة وعند إرسال طلبيات قطع الغيار.

يرجى التوجه إلى التاجر المختص بما يتعلّق بأمر الضمان والتصليح وتأمين قطع الغيار.

تجد المزيد من المعلومات حول المثقاب الماسي في الموقع [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com)

## التخلص من العدة الكهربائية

ينبغي التخلص من حامل المثقاب والتوابع والتغليظ بطريقة منصفة بالبيئة من خلال النفايات القابلة لإعادة التصنيع.

نحتفظ بحق إدخال التعديلات.

## ملاحظات شغل

### ◀ تراعى تعليمات تشغيل آلة الثقب الالماسية عند التثقيب.

للتقب قم بتحرير مكبح تأمين الوقوف 13 بالقدر الذي يسمح بسهولة حركة مفتاح ربط الصواميل 1. أمسك في هذه الأثناء مفتاح ربط الصواميل جيدا، لمنع سقوط المثقاب جراء انزلاقه بشكل غير محكوم.

باستخدام مفتاح ربط الصواميل 1 أدر المثقاب إلى عمق الثقب المرغوب لأسفل.

دور المرفق إلى الخلف بعد ذلك إلى أن تصيب لقمة التثقيب القلبية مرئية بشكل كامل.

للوصول إلى أقصى طول عمل متاح، يجب إبعاد ناتج الثقب، بمجرد امتلاء طربوش الثقب به. أدخل طربوش الثقب مجددا في الثقب، واتقب حتى أقصى عمق.

## الصيانة والخدمة

### الصيانة والتنظيف

حافظ دائما على نظافة القضيب المسنن 10 وسطوح تسيير عامود التثقيب 4.

### إعادة ضبط الموجهات الزلقة (تراجع الصورة D)

بمرور الوقت يمكن أن تتآكل الموجهات الزلقة 20 ويحدث خلوص بين الموجهات الزلقة وعمود الثقب. لإزالة هذه الخلوص يجب عليك إعادة ضبط الموجهات الزلقة.

قم بحل جميع الصواميل السداسية العشرة 21 باستخدام مفتاح هلال (مقاس المفتاح 13 مم).

بعد ذلك أحكم ربط السيفان الملولة 22 بالتساوي حتى يقل الخلوص لأدنى حد.

أحكم ربط الصواميل السداسية العشرة 21 مرة أخرى.

يجب تغيير الموجهات الزلقة إذا تآكلت الطبقة الزلقة (اللون الأحمر). وهذا يحدث عندما يفتقي اللون الأحمر وتظهر المادة الأساسية. ينصح بإجراء التغيير لدى مركز خدمة عملاء معتمد متخصص في العدد الكهربائية من بوش.



## التشغيل

- ◀ اسحب القابس من المقبس قبل ضبط الجهاز أو استبدال قطع التوايح. إن تشغيل آلات التنقيب بشكل غير مقصود هو السبب في حصول بعض الحوادث.
- ◀ أعد ربط جميع اللوالب بعد الضبط في حامل المثقاب.

### تغيير زاوية التنقيب

قم بحل اللولب السفلي 8 لوسيلة ضبط زاوية الثقب باستخدام مفتاح هلاي (مقاس المفتاح 17 مم) ثم اخلعه. قم بحل اللولب العلوي 5 باستخدام مفتاح هلاي (مقاس المفتاح 17 مم).  
قم بحل صامولة الزنق 11 باستخدام مفتاح هلاي (مقاس المفتاح 24 مم). اضبط حامل المثقاب على زاوية الثقب المرغوبة.

أحكام ربط صامولة الزنق 11 مرة أخرى باستخدام المفتاح الهلاي. أحكم ربط اللولب العلوي 5 باستخدام مفتاح هلاي (مقاس المفتاح 17 مم).

- ◀ لا يجوز تركيب حامل المثقاب إلا بعد إعادة إحكام ربط صامولة الزنق 11 ولولب 5 وسيلة ضبط الزاوية.

بعد الثقب أعد عمود الثقب 4 إلى الوضع الرأسي باتباع الترتيب العكسي للخطوات (زاوية الثقب 0°). لهذا الغرض يجب إعادة تركيب اللولب السفلي 8 وأحكام ربطه باستخدام مفتاح هلاي (مقاس المفتاح 17 مم).

### شفط الماء

لتجميع المياه المتسربة نتيجة الثقب الرطب، يلزم وجود حلقة تجميع المياه مع شفاط المواد الرطبة/الجافة (كلاهما ملحق تكميلي).

حلقة تجميع المياه (انظر "التوايح"، صفحة 121) مخصصة للاستخدام مع حامل المثقاب الماسي GCR 180 والمثقاب الماسي GDB 180 WE.

### تركيب حلقة تجميع المياه (تراجع الصورة C)

قم بعمل فتحة لقطر الثقب المرغوب في غطاء الإحكام. قم بتحريك نابض الشد 19 حتى النهاية في الفتحة الموجودة بين صفحة القاعدة 9 وعمود الثقب 4. احرص أن يشير الجزء الزاوي من نابض الشد لأسفل.  
قم بتركيب حلقة تجميع المياه في مكانها، ونابض الشد على نقاط الارتكاز بلقطة تجميع المياه. (تستخدم الألسنة الموجودة في طرفي نابض الشد في جذب نابض الشد الأعلى).  
يتم ضغط حلقة تجميع المياه مع عنصر الإحكام الخاص بها على قطعة الشغل بفعل قوة شد النابض، وتمنع مع وسيلة التثبيت بالتنقيب بشفاط المواد الرطبة/الجافة تسرب المياه.

### تركيب حامل المثقاب قبل التثبيت

قم برسم منتصف الثقب المرغوب على قطعة الشغل. قم بتمييز الأبعاد الخارجية لطربوش الثقب الذي تريد الثقب به، بحيث يكون منتصف الثقب في المركز.

قم بتثبيت حامل المثقاب (بواسطة المثقاب المستخدم) باستخدام خوابير أو وسيلة تثبيت بالتنقيب أو عمود التثبيت السريع بحيث يكون تاج الثقب المركب متطابق مع الأبعاد المرسومة.

### التثبيت بالخوابير (تراجع الصورة B)

من أجل تثبيت حامل المثقاب بالدارس (من التوايح) يتم حفر ثقب تثبيت خاص في الجدران أو الخرسانة.

#### بعد ثقب الدارس عن منتصف الثقب المرغوب حفره

مثالي	210 مم
جائز	200 - 300 مم

تطبق على ثقب الخابور المقاسات التالية:

القطر	العمق
الجدران	20 مم
الخرسانة	16 مم
	85 مم
	50 مم

قم بتركيب خابور الخرسانة مزود بأسفين انفراجي أو خابور الجدران 16. اربط بريمة التثبيت السريع 17 في الخابور.

ركب حامل المثقاب وفلكة وثبتها بواسطة الصامولة المجهزة 18 تثبيت مبدئي. أحكم شد الصامولة المجهزة بعد ضبط الاستواء (براج "ضبط الاستواء") بواسطة مفتاح ربط مفتوح الفك (عرض المفتاح 27 مم).

### التثبيت الخوائي (من التوايح)

لتثبيت حامل المثقاب باستخدام وسيلة التثبيت بالتنقيب تحتاج إلى مضخة تفريغ وطقم تفريغ من بوش (ملحق تكميلي).

يجب أن تستوفي مضخة التفريغ الاشتراطات الأساسية التالية: التدفق الحجمي:

$$6 \text{ م}^3/\text{ساعة}$$

أدنى تفريغ: 80% (-800 ميلليبار)

للتثبيت بوسيلة التثبيت بالتنقيب يجب أن تكون قطعة الشغل ملساء ومستوية. لا يسمح باستخدام على الطلاء أو الجدار.

قم بتركيب لوالب ضبط الاستواء بعد إنشاء وصلة التثبيت بالتنقيب 6 برفق على قطعة الشغل، وذلك حتى يستقر حامل المثقاب بثبات ويخف الضغط قليلاً عن حلقة الإحكام. وإلا فسوف يكون هناك فراغ كبير بين حامل المثقاب وحلقة الإحكام.

لتوصيل مضخة التفريغ وطقم التفريغ من بوش احرص على قراءة واتباع أدلة التشغيل الخاصة بهما.

- ◀ يجب التقيد بتعليمات أمان وتشغيل المضخة الخوائية والطقم الخوائي بدقة!

### ضبط الاستواء (غير جائز عند التثبيت الخوائي)

اربط أو فك لوالب ضبط الاستواء 6 كل على حدة بالقدر الذي يصعب معه الميزان مستو بدقة 14 على المثقاب (في حالة التركيب الرأسي) أو حتى يصعب الميزان 15 مستو بدقة على المثقاب (في حالة التركيب الأفقي).

قم بتثبيت حامل المثقاب بإحكام باستخدام الخوابير.

## التركيب

### تركيب حامل المثقاب

#### نصب عمود الثقب

ضع عمود الثقب في 4 وضع رأسي. قم بتركيب اللولب السفلي 8 (انظر الصورة الموجودة على صفحة الجرافيك). اربط اللولب السفلي 8 واللولب العلوي 5 باستخدام مفتاح هلال (مقاس المفتاح 17 مم). اربط صامولة الزنق 11 باستخدام المفتاح الهلالي (مقاس المفتاح 24 مم).

#### مفتاح ربط الصواميل

اربط قضبان المسك الثلاثة لمفتاح ربط الصواميل 1 حتى النهاية في الصرة الوسطى بمفتاح ربط الصواميل. يستخدم مفتاح ربط الصواميل 1 كذراع تدوير للتغذية أثناء الثقب. للثقب حرك مفتاح ربط الصواميل حسب الحاجة إلى اليسار أو اليمين حتى النهاية على ترس التغذية 12. لخلع مفتاح ربط الصواميل اجذبه بقوة.

#### إيقاف التغذية باستخدام مكبح تأمين الوقوف

قبل التشغيل لأول مرة قم بربط مكبح تأمين الوقوف 13 في الثقب الملولب الخالي أسفل ترس التغذية 12. عند إجراء أعمال على حامل المثقاب أو في فترات التوقف عن العمل وكذلك في حالة عدم الاستخدام قم بإيقاف التغذية. قم بتشغيل مكبح تأمين الوقوف لهذا الغرض 13. للثقب قم بتحريك مكبح تأمين الوقوف 13 بالقدر الذي يسمح بسهولة حركة مفتاح ربط الصواميل 1. أمسك في هذه الأثناء مفتاح ربط الصواميل جيداً، لمنع سقوط المثقاب جراء انزلاقه بشكل غير محكوم.

### تركيب آلة التثقيب الالمامية

#### (تراجع الصورة A)

اخلع المقبض الإضافي للمثقاب (انظر دليل تشغيل المثقاب). احرص على أن يكون مكبح تأمين الوقوف 13 مشدوداً. قم بحل اللولب 2 بمثبت الجهاز باستخدام مفتاح هلال (مقاس المفتاح 13 مم). قم بإدخال المثقاب في مثبت الجهاز حتى النهاية بحيث تكون رقبته مثبتة بأعلى 3. أدر المثقاب في مثبت الجهاز بحيث يمكن الوصول لكل المفاتيح بسهولة، ودون أن تعوق وصلة شفاط الأتربة/مبرد الماء بالمثقاب عملية الثقب. اربط اللولب 2 باستخدام المفتاح الهلالي (مقاس المفتاح 13 مم). حرك مفتاح ربط الصواميل 1 من أجل الثقب يمينا أو يساراً على ترس التغذية 12.

#### أفحص إحكام ثبات آلة الثقب في حاضن الجهاز.

عند إخراج المثقاب من حامل المثقاب اتبع نفس الخطوات بترتيب عكسي.

### تثبيت حامل المثقاب

**ملاحظة:** ثبت حامل المثقاب دون تفلخل. إنك تتجنب بذلك استعصاء لكمة الثقب القلبية والتشدد الناتج عنها. قم بتثبيت حامل المثقاب باستخدام الخوابير أو وسيلة التثبيت بالتفريغ في جيب نوع وطبيعة قطعة الشغل في الثقب.

8 اللولب السفلي لوسيلة ضبط زاوية الغطاء

9 صفيحة القاعدة

10 قضيب مسنن

11 صامولة زنق وسيلة ضبط زاوية الثقب

12 ترس التغذية

13 مكبح تأمين الوقوف

14 مسواة بفقاعة للتسوية العمودية (GDB 180 WE)

15 مسواة بفقاعة للتسوية الأفقية (GDB 180 WE)

16 خابور الجدران/خابور الخرسانة \*

17 عمود سريع الشد \*

18 صامولة مجنحة \*

19 نابض شد حلقة تجميع المياه \*

20 الموجهات الزلزلة

21 الصامولة السداسية للموجهات (10 قطع)

22 الساق القلاووظ للموجهات الزلزلة (10 قطع)

\* لا يتضمن إطار التوريد الاعتيادي التوابع المصورة أو الموصوفة. يعثر على التوابع الكاملة في برنامجنا للتوابع.

### البيانات الفنية

حامل المثقاب الالمامي		GCR 180
رقم الصنف		3 601 A90 100
المقاسات		
- الارتفاع	مم	767
- العرض	مم	205
- العمق	مم	423,5
قطر حاضن الجهاز	مم	60
أقصى مقاس لطربوش الثقب.		
- القطر	مم	180
- القطر مع حلقة تجميع المياه	مم	132
- الطول	مم	530
شوط التثقيب الأقصى	مم	514
أقصى طول للشغل.	مم	455
الوزن حسب		
EPTA-Procedure 01/2003	كغ	9,5

### تصريح التوافق CE

نقر على مسؤوليتنا الخاصة أن المنتج المشروح تحت "المواصفات الفنية" متوافق مع جميع المقررات ذات الصلة الخاصة بالمواصفة 2006/42/EC بما في ذلك التعديلات التي طرأت عليها.

الأوراق الفنية لدى (2006/42/EC):

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,

70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Executive Vice President Engineering  
Helmut Heinzelmann Head of Product Certification PT/ETM9


PPA.  
i.v. K. W.

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014



- ◀ قم بتأمين حامل المثقاب ضد التحرك غير المقصود من خلال ربط مكعب تأمين الوقوف 13 بإحكام قبل إجراء أية أعمال عليه أو على المثقاب في فتحات الراملة بين الأعمال أو في حالة عدم الاستخدام.
- ◀ لا يجوز تشغيل الحدة الكهربائية إلا في الشبكات الكهربائية المحتوية على وصلة أرضي وذات الأبعاد الكافية.
- ◀ احرص دائما على تأمين حامل المثقاب ضد الانقلاب غير المقصود عند تركيب المثقاب الماسي وطربوش الثقب، وذلك باستخدام خابور أو وسيلة تثبيت بالتفريغ (ملحق تكميلي).

في حالة الثقب الرطب فوق مستوى الرأس يجب تجميع المياه الخارجة. لهذا الغرض قم بتركيب الحدة الكهربائية في حامل المثقاب وقم بتركيب حلقة تجميع الماء، انظر "تركيب حلقة تجميع المياه"، صفحة 122).

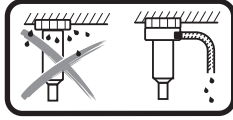

- ◀ احرص على أن تكون خراطيم توصيل المياه وأجزاء الربط وكذلك حلقة تجميع المياه (ملحق تكميلي) في حالة سليمة. قم بتغيير الأجزاء المتضررة والمتآكلة قبل الاستخدام التالي. تسرب الماء من أجزاء الحدة الكهربائية يزيد من خطر حدوث صدمة كهربائية.
- ◀ التزم بالمعايير المحلية والدولية السارية.

## وصف المنتج والأداء

اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات. إن ارتكاب الأخطاء عند تطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو الإصابة بجروح خطيرة.



يرجى فتح الصفحة القابلة للثني مع صور حامل المثقاب وترك هذه الصفحة مفتوحة أثناء قراءة تعليمات التشغيل.

## الاستعمال المخصص

حامل المثقاب الماسي مخصص لتثبيت المثقاب الماسي من بوش GDB 180 WE. لا يجوز تركيب أجهزة أخرى. يمكن تثبيت حامل المثقاب الماسي على الأرض أو على الجدار و فوق مستوى الرأس باستخدام خابور. يمكن تثبيت حامل المثقاب الماسي على الأرض باستخدام وسيلة تثبيت بالتفريغ (ملحق تكميلي) أو على الجدار (باستخدام وسيلة تأمين إضافية). لا يسمح بالتثبيت فوق مستوى الرأس.

## الأجزاء المصورة

يستند ترقيم الأجزاء المصورة إلى صور حامل المثقاب على صفحة الرسوم التخطيطية.

- 1 مفتاح ربط الصواميل
- 2 لولب على حاضن الجهاز
- 3 حاضن الجهاز
- 4 عمود التثبيت
- 5 اللولب العلوي لوسيلة ضبط زاوية الغطاء
- 6 لولب ضبط الاستواء
- 7 حلقة تجميع المياه \*

## عربي

## تعليمات الأمان

**⚠ تحذير** اقرأ جميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات المرفقة بحامل المثقاب أو بألة التثبيت. إن عدم التقيد بتطبيق الملاحظات التحذيرية والتعليمات قد يؤدي إلى الصدمات الكهربائية، إلى نشوب الحرائق و/أو إلى الإصابة بجروح خطيرة.

احتفظ بجميع الملاحظات التحذيرية والتعليمات للمستقبل.

- ◀ اسحب القابس من المقبس قبل ضبط الجهاز أو استبدال قطع التوابع. إن تشغيل آلات التثبيت بشكل غير مقصود هو السبب في حصول بعض الحوادث.
- ◀ ركب حامل المثقاب بالشكل الصحيح قبل البدء بتركيب آلة التثبيت. إن التركيب بالشكل الصحيح ضروري من أجل ضمان العمل بشكل سليم.
- ◀ ركب آلة التثبيت على حامل المثقاب بشكل آمن قبل أن تستخدمها. إن انزلاق آلة التثبيت في حامل المثقاب قد يؤدي إلى فقدان إمكانية التحكم بها.
- ◀ ثبت حامل المثقاب على سطح ثابت ومستوي. إن جاز انزلاق أو اهتزاز حامل المثقاب، فلن يمكن توجيه آلة التثبيت بشكل منتظم وآمن.
- ◀ حافظ على إبقاء كبل وصل آلة الثقب على بعد عن مجال العمل. تزيد الكبلات التالفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.
- ◀ اعتن بحامل المثقاب بحرص. تفحص عما إذا كانت أجزاء الجهاز الدوارة تعمل بشكل سليم وبأنها ليست مستعصية، أو إن كانت هناك أجزاء مكسرة أو تالفة إلى درجة تحد من حسن أداء حامل المثقاب. أمن تصليح الأجزاء التالفة قبل استخدام حامل المثقاب. الكثير من الحوادث تسببت الأجهزة التي تم صيانتها بشكل ردي.
- ◀ اسمح بتصليح حامل المثقاب من قبل العمال المتخصصين فقط وباستعمال قطع الغيار الأصلية فقط. يؤمن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.
- ◀ ينبغي التقيد بتعليمات أمان وعمل آلة الثقب وأيضا عدد الشغل والتوابع المستخدمة بشكل دقيق!
- ◀ لا تفرط بتحميل حامل المثقاب، ولا تستخدمه كسلم أو كسقالة. إن فرط تحميل حامل المثقاب أو الوقوف عليه، قد يؤدي إلى ارتفاع مركز ثقله وإلى انقلابه.
- ◀ حافظ على نظافة وحسن إضاءة مكان شغلك. الفوضى في مكان الشغل ومجالات العمل الغير مضاءة قد تؤدي إلى حدوث الحوادث.
- ◀ أبعد عدد الضبط أو مفاتيح الربط قبل تشغيل الجهاز. إن الحدة أو مفتاح الربط المتواجد في جزء الجهاز الدوار قد يؤدي إلى الإصابة بجروح.
- ◀ تجنب وضعيات الجسم الغير طبيعية. أمن الوقوف بأمان وحافظ على توازنك دائما. يمكنك بذلك أن تتحكم بالحدة الكهربائية بشكل أفضل في الحالات الغير متوقعة.
- ◀ احتفظ بحامل المثقاب الذي لا يتم استعماله خارج مجال تواجد الأطفال. لا تسمح لمن لا خبرة له بهذا الجهاز أو لمن لم يقرأ هذه التعليمات باستعمال هذا الجهاز. إن الأجهزة خطيرة إن تم استعمالها من قبل أشخاص دون خبرة.

## مکش و جمع آوری آب

شما می توانید آب خروجی از سوراخ را با یک رینگ آب جمع کن و یک مکنده ی خشک/تر (هر دو جزو متعلقات) جمع کنید.

رینگ آب جمع کن (رجوع کنید به «متعلقات»، صفحه ی 125) جهت کار با پایه دریل الماسه GCR 180 و دریل الماسه GDB 180 WE در نظر گرفته شده است.

### نصب رینگ آب جمع کن (رجوع شود به تصویر C)

برای قطر سوراخکاری دلخواه، یک سوراخ در دیووش و اش ایجاد کنید.

فنر مهار **19** را تا انتها در شیار بین کفی **9** و ستون پایه **4** برانید. دقت کنید که قسمت زاویه دار فنر مهار به پایین باشد.

رینگ آب جمع کن را در وضعیت قرار دهید و فنر را روی جایگاه واقع بر رینگ آب جمع کن قرار دهید. (لاستیکهای انتهای فنر مهار به منظور بالا کشیدن فنر مهار به بال هستند.)

بوسیله ی نیروی کشش فنر مهار، رینگ آب جمع کن با و اش خود به کف فشرده می شود و همراه با خلا مانع خروج آب از مکنده خشک/تر می شود.

## راهنمایی های عملی

◀ به هنگام سوراخ کاری، به راهنمایی ها و

دستورالعمل کاری دریل نمونه بردار توجه کنید.

جهت سوراخکاری، ترمز تنظیم **13** را آنقدر بچرخانید تا دسته ی چرخان **1** آزادانه حرکت کند. دسته ی چرخان پایه دریل را محکم نگهدارید تا از پایین آمدن ناخواسته ی دریل جلوگیری کنید.

بوسیله ی دسته ی چرخان **1** دریل را تا عمق سوراخکاری دلخواه به پایین بکشید.

بعد از آن به عقب برگردانید، بطوریکه سر مته کاملاً دیده شود.

جهت رسیدن به بیشترین طول کاری، بایستی گوه را به محض پر شده با سر مته خالی کنید. سپس سر مته را دوباره در محل سوراخکاری فرو کنید و تا بیشترین عمق سوراخکاری را ادامه دهید.

## مراقبت و سرویس

### مراقبت، تعمیر و تمیز کردن دستگاه

میله دندانه دار **10** و سطح های هدایت کننده ستون پایه دریل **4** را همیشه تمیز نگهدارید.

### تنظیم دوباره ی دنده های متمرک (رجوع شود به تصویر D)

در طول زمان ممکن است دنده های متمرک **20** فرسایش یابد و میان دنده های متمرک و ستون پایه لقی ایجاد گردد. جهت رفع این لقی بایستی دنده های متمرک را تنظیم کرد.

همه ی ده مهره ی شش گوشه **21** را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه **۱۳** میلیمتر) باز کنید.

سپس پینهای زروه شده **22** را به یک اندازه سفت کنید تا لقی به کمترین برسد.

همه ی ده مهره ی شش گوشه **21** را دوباره سفت کنید. تعویض دنده های متمرک وقتی لازم است که لایه ی اصطکاک (رنگ قرمز) فرسایش یافته باشد. این وقتی است که رنگ قرمز محو شده باشد و جنس اولیه را بتوان دید. توصیه می شود که تعویض توسط یکی از نمایندگیهای ابزار آلات برقی مجاز Bosch انجام گردد.

## متعلقات

رینگ آب جمع کن (GCR 180) ..... 2 608 550 621

دیووش و اش بر ای رینگ آب جمع کن

(GCR 180) ..... 2 608 550 624

بسته ی اتصالات:

- برای بتن ..... 2 608 002 000

- برای دیوار ساختمانی ..... 2 607 000 745

بسته ی مته برای بتن ..... 2 608 002 001

ست ایجاد خلا ..... 2 608 550 623

و اش لاستیکی برای بسته ی خلا

(GCR 180) ..... 2 608 550 625

مکنده ی خشک/تر GAS 35 M AFC

مکنده ی خشک/تر GAS 55 M AFC

## خدمات پس از فروش و مشاوره

### مشتریان

دفتر خدمات پس از فروش به سئوالات شما در باره تعمیرات، سرویس و همچنین قطعات یدکی و متعلقات پاسخ خواهد داد. تصاویر و اطلاعات در باره قطعات یدکی و متعلقات را میتوانید در سایت نامبرده زیر جستجو نمایید:

[www.bosch-pt.com](http://www.bosch-pt.com)

تیم مشاور خدمات پس از فروش شرکت بوش با کمال میل به سئوالات شما در باره خرید، طرز استفاده و تنظیم محصولات و متعلقات پاسخ میدهد.

برای هر سؤال و یا سفارش وسایل یدکی باید شماره ده رقمی سفارش کالا را که روی برچسب پایه دریل است، ذکر شود.

برای استفاده از گارانتی، تعمیر دستگاه و تهیه ابزار یدکی فقط به افراد متخصص مراجعه کنید.

سایر اطلاعات در مورد سوراخکاری الماسه را از تارنمای [www.bosch-diamond.com](http://www.bosch-diamond.com) دریافت کنید.

### از رده خارج کردن دستگاه

پایه دریل، متعلقات و بسته بندی ها باید طبق مقررات محیط زیست از دور خارج و بازیافت شوند.

حق هر گونه تغییری محفوظ است.

**نصب با ایجاد خلأ (متعلقات)**

جهت محکم کردن پایه با خلأ به پمپ خلأ معمولی و یک اتصالات خلأ Bosch (متعلقات) نیاز دارید.

پمپ خلأ بایستی دارای شرایط زیر باشد:

حجم جریان:  $6 \text{ m}^3/\text{h}$

کمترین خلأ: 80% (-800 mbar)

جهت محکم کردن با خلأ بایستی کف صاف و صیقلی باشد. نصب روی گچکاری یا دیوار مجاز نیست.

پس از ایجاد اتصال خلأ، پیچهای تراز 6 را آهسته روی کف قرار دهید تا پایه بی حرکت بنشیند و واشر کمی آزاد باشد.

در غیر اینصورت پایه خیلی شل روی واشر قرار می گیرد.

جهت اتصال پمپ خلأ و اتصالات خلأ Bosch دفترچه ی راهنما را بخوانید و از آن پیروی کنید.

◀ **باید به دقت طبق دستورات ایمنی و راهنمایی های کاری مربوط به پمپ مکش (پمپ خلأ) و ست مکش (ست خلأ) رفتار کنید!**

**تراز کردن (برای نصب همراه با ایجاد خلأ نیست)**

پیچهای تراز 6 را تک تک آنقدر بچرخانید یا بیرون بکشید که تراز 14 روی دریل (در صورت نصب عمودی) یا تراز 15 روی دریل (در صورت نصب افقی) درست یکسان باشد.

اکنون پایه را با اتصال رولپلاک ثابت کنید.

**نحوه کاربرد دستگاه**

◀ **قبل از تنظیم ابزار برقی و یا تعویض متعلقات آن، دوشاخه دستگاه را از داخل پریز برق خارج کنید.**

روشن شدن ناخواسته و ناگهانی دستگاه های دریل، عامل برخی از سوانح میباشد.

◀ **پس از هر تغییری روی پایه دریل، همه ی پیچها را دوباره سفت کنید.**

**تغییر زاویه سوراخ کاری**

پیچ پایینی 8 تنظیم زاویه ی سوراخکاری را با یک آچار تخت (عرض دهانه 17 میلیمتر) باز کنید و درآورید.

پیچ بالایی 5 را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه 17 میلیمتر) باز کنید.

مهده ی مهار 11 را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه 24 میلیمتر) باز کنید. پایه را روی زاویه ی سوراخکاری دلخواه قرار دهید.

مهده ی مهار 11 را دوباره با آچار تخت سفت کنید.

پیچ بالایی 5 را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه 17 میلیمتر) سفت کنید.

◀ **پایه را باید تنها وقتی قرار داد که مهده ی مهار 11 و پیچ 5 تنظیم زاویه دوباره سفت شده باشند.**

پس از سوراخکاری، ستون پایه 4 را دوباره در جهت وارونه به حالت عمودی (زاویه ی سوراخکاری 0°) برانید. بدین منظور بایستی پیچ پایینی 8 را دوباره جا بزنید و با یک آچار تخت (عرض دهانه 17 میلیمتر) سفت کنید.

**بکار گیری دستگاه دریل نمونه بردار****(رجوع شود به تصویر A)**

دسته ی کمکی دریل خود جدا کنید (رجوع کنید به دفترچه ی راهنمای پایه دریل).

دقت کنید که ترمز تنظیم 13 سفت باشد.

پیچ 2 روی ابزارگیر را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه 13 میلیمتر) باز کنید. دریل را با گلوبی مهار از بالا تا انتها در ابزارگیر 3 قرار دهید.

دریل را در ابزارگیر طوری بچرخانید که همه ی کلیدها خوب قابل دسترس باشند و اتصال مکش گرد و غبار/خنک کننده ی آبی روی دریل، فرآیند سوراخکاری را مختل نکند. پیچ 2 را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه 13 میلیمتر) باز کنید.

دسته ی چرخان 1 را برای فرآیند سوراخکاری به راست و

چپ بادامک 12 برانید.

◀ **درست نشستن دریل در ابزارگیر را کنترل کنید.**

جهت برداشتن دریل از پایه در جهت وارونه عمل کنید.

**محکم کردن پایه دریل**

**توجه:** پایه دریل را طوری نصب کنید که لق نباشد. بدین ترتیب از گیرکردن سر متنه و شکستگی قطعه جلو گیری خواهد شد.

بر حسب نوع و جنس کف، پایه دریل را با رولپلاک به سوراخ مورد نظر محکم کنید.

**تعیین وضعیت پایه دستگاه دریل قبل از نصب آن**

وسط سوراخ دلخواه روی زمین را علامتگذاری کنید. اندازه های بیرونی سرمتنه ای، که می خواهید با آن سوراخکاری کنید، را با وسط سوراخ به عنوان مرکز علامتگذاری کنید.

پایه (همرا با دریل متصل شده) را بوسیله ی رولپلاک و خلأ طوری سفت کنید که سرمتنه ی نصب شده با اندازه های علامتگذاری شده منطبق باشد.

**نصب با رول بولت (رجوع شود به تصویر B)**

برای نصب پایه دریل با رول بولت یا انکر (متعلقات) در دیوارهای آجری و یا در بتن، باید یک سوراخ جداگانه ایجاد کنید.

**فاصله سوراخ انکر - مرکز سوراخ مورد نظر**

بهترین حالت 210 mm

ممکن 200 - 300 mm

برای سوراخ انکر این اندازه ها باید رعایت شوند:

عمق	قطر	قطعات آجری	بتن
85 mm	20 mm		
50 mm	16 mm		

از یک رولپلاک بتن با خار جانبی یا یک رولپلاک دیوار ساختمانی 16 استفاده کنید. شفت مهار سریع 17 را در رولپلاک ببیچانید.

پایه دریل را همراه با یک واشر روی آن قرار داده و آنها را با مهده خروسکی 18 محکم کنید. مهده خروسکی را بعد از تراز شدن دستگاه (رجوع شود به «تراز کردن») با یک آچار تخت (با دهانه 27 میلیمتر) محکم کنید.



## اعظاره مطابقت CE

بدينوسيله با قبول مسئوليت انحصاری اظهار میداریم، که محصولات مشروحه تحت ارقام و «مشخصات فنی» با استانداردها، نورم ها و مدارک فنی 2006/42/EC مطابقت دارند.

مدارک فنی (2006/42/EC) توسط:

Robert Bosch GmbH, PT/ETM9,  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY

Henk Becker Helmut Heinzelmann  
Executive Vice President Head of Product Certification  
Engineering PT/ETM9

*Henk Becker* *Helmut Heinzelmann*

Robert Bosch GmbH, Power Tools Division  
70764 Leinfelden-Echterdingen, GERMANY  
Leinfelden, 14.10.2014

## نصب

### محافظ های جانبی

#### سرپا کردن ستون پایه

ستون پایه 4 را به حالت عمودی برانید. پیچ پایینی 8 را قرار دهید (رجوع کنید به تصاویر در صفحه ی تاشو). پیچ پایینی 8 و بالایی 5 را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه 17 میلیمتر) محکم کنید. مهره ی مهار 11 را بوسیله ی یک آچار تخت (عرض دهانه 24 میلیمتر) باز کنید.

#### دسته ی چرخان

هر سه میله ی دسته ی چرخان 1 را تا انتها تا ناف دسته ی چرخان بپیچانید.

دسته ی چرخان 1 به عنوان فشار دهنده هنگام سوراخکاری عمل می کند.

جهت سوراخکاری، دسته ی چرخان را در صورت نیاز به چپ و راست تا انتها روی بادامک 12 برانید. جهت برداشتن دسته ی چرخان، آن را محکم بیرون بکشید.

#### قفل فشار دهنده با ترمز تنظیم

قبل از اولین راه اندازی، ترمز تنظیم 13 را در سوراخ رزوه ی زیر بادامک 12 قرار دهید.

جهت انجام هر کاری روی پایه، هنگام استراحت کاری و نیز در صورت عدم استفاده، فشار دهنده را قفل کنید. بدین منظور ترمز تنظیم 13 را بچرخانید.

جهت سوراخکاری، ترمز تنظیم 13 را آنقدر بچرخانید تا دسته ی چرخان 1 آزادانه حرکت کند. دسته ی چرخان پایه دریل را محکم نگهدارید تا از پایین آمدن ناخواسته ی دریل جلوگیری کنید.

## اجزاء دستگاه

شماره گذاری اجزاء دستگاه که در تصویر مشاهده می شود، مربوط به شرح و تصویر پایه دریل میباشد که تصویر آن در این دفترچه راهنما آمده است.

- 1 دسته ی چرخان
  - 2 پیچ روی ابزارگیر
  - 3 ابزارگیر
  - 4 ستون/میله دریل
  - 5 پیچ بالایی تنظیم زاویه سوراخکاری
  - 6 پیچ تراز
  - 7 رینگ آب جمع کن \*
  - 8 پیچ پایینی تنظیم زاویه سوراخکاری
  - 9 صفحه تحتانی دستگاه
  - 10 میله دندانه دار
  - 11 مهره ی مهار تنظیم زاویه ی سوراخکاری
  - 12 بادامک
  - 13 ترمز تنظیم
  - 14 تراز برای تنظیم عمودی (GDB 180 WE)
  - 15 تراز برای تنظیم افقی (GDB 180 WE)
  - 16 رولپلاک دیوار/رولپلاک بتن \*
  - 17 میله (شفت) نگهدارنده سریع \*
  - 18 مهره خروسکی \*
  - 19 فنر مهار رینگ آب جمع کن \*
  - 20 دنده های متمرک
  - 21 مهره ی شش گوشه دنده های متمرک (10 عدد)
  - 22 پین رزوه شده ی دنده های متمرک (10 عدد)
- \* کلیه متعلقاتی که در تصویر و یا در متن آمده است، بطور معمول همراه دستگاه ارائه نمی شود. لطفاً لیست کامل متعلقات را از فهرست برنامه متعلقات اقتباس نمایید.

## مشخصات فنی

پایه دریل نمونه بردار		GCR 180	
شماره فنی	3 601 A90 100		
ابعاد			
- ارتفاع	767	mm	
- عرض	205	mm	
- عمق	423,5	mm	
قطر ابزارگیر	60	mm	
بیشترین اندازه ی سرمته			
- قطر	180	mm	
- قطر با رینگ آب جمع کن	132	mm	
- طول	530	mm	
حداکثر ضربه/حرکت دریل	514	mm	
بیشترین طول کار	455	mm	
وزن مطابق استاندارد EPTA-Procedure 01/2003	9,5	kg	





## فارسی

### راهنمایی های ایمنی

**⚠ هشدار** کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی هایی را که همراه با پایه دریل و دستگاه دریل عرضه میشوند، بخوانید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات و هشدارهای ایمنی، ممکن است باعث برق گرفتگی، حریق و سوختگی و یا سایر جراحات های شدید بشوند.

همه هشدارهای ایمنی و راهنمایی ها را برای آینده خوب نگهداری کنید.

قبل از تنظیم ابزار برقی و یا تعویض متعلقات آن، دوشاخه دستگاه را از داخل پریز برق خارج کنید. روشن شدن ناخواسته و ناگهانی دستگاه های دریل، عامل برخی از سوانح میباشد.

پیش از نصب و مونتاژ دریل، نخست پایه دریل را به درستی نصب و سوار کنید. نصب و سوار کردن درست پایه دریل برای تضمین عملکرد درست و بدون ایراد دستگاه مهم است.

پیش از استفاده و کار با دریل، آنرا بطور مطمئن به پایه دریل محکم کنید. لغزش دریل در پایه دریل، می تواند از دست دادن کنترل را منجر بشود.

پایه دریل را بر روی یک سطح صاف و محکم مستقر کنید. در صورت سر خوردن و یا لغزش پایه دریل، دستگاه دریل نمی تواند بطور یکنواخت و مطمئن هدایت شود.

کابل اتصال دریل را از محدوده کاری دور نگهدارید. کابلهای آسیب دیده، خطر برق گرفتگی را افزایش می دهند.

از پایه دریل خوب مراقبت کنید. توجه داشته باشید که بخش های متحرک دستگاه درست کار کنند، به جایی گیر نکنند و نشکسته و یا آسیب ندیده باشند. زیرا این عوامل مانع عملکرد صحیح پایه دریل خواهند شد. قطعات آسیب دیده را قبل از به کارگیری پایه دریل تعمیر کنید. علت خیلی از سوانح کاری عدم سرویس دستگاه می باشد.

پایه دریل باید فقط توسط متخصص فنی و با وسایل پدکی اصل تعمیر شود. این باعث خواهد شد که دستگاه مطمئن کار کند.

راهنمایها و دستورات ایمنی برای دریل و سایر ابزارهای کاربردی و متعلقات را مؤکداً رعایت کنید.

از وارد آوردن فشار بیش از حد بر روی پایه دریل خودداری کنید و از آن بعنوان نردبان و یا داربست استفاده نکنید. فشار بیش از حد بر روی پایه دریل و یا ایستادن بر روی آن، ممکن است باعث انتقال مرکز ثقل آن به طرف بالا شود و پایه دریل واژگون بشود.

محل کارتان را تمیز و بخوبی روشن نگهدارید. محیط کار نامرتب و کم نور میتواند باعث سوانح کاری شود.

قبل از روشن کردن دستگاه، ابزار تنظیم و آچارها را از روی دستگاه بردارید. ابزار و یا آچارهایی که روی یک قطعه متحرک دستگاه قرار داشته باشند، ممکن است باعث مجروح شدن شوند.

از حالت قرار داشتن غیر عادی بدن خودداری کنید. باید قرارگاه مطمئن داشته باشید و بتوانید تعادل خود را در هر زمان حفظ کنید. اینصورت میتوانید ابزار برقی را وضعیت های غیر منتظره خوب کنترل کنید.


در صورت استفاده نکردن از پایه دریل، باید آنرا از دسترس کودکان دورنگهدارید. اجازه ندهید افرادی با این دستگاه کار کنند که با آن آشنا نبوده و راهنمایی های لازم را مطالعه نکرده اند. کارکردن افراد بی تجربه با دستگاه ها ایجاد خطر می کند.

قبل از انجام هر کاری روی پایه ی دریل یا دریل، در حین استراحت و نیز عدم استفاده، پایه ی دریل را بوسیله ی سفت کردن پیچ تنظیم 13 در برابر حرکت ناخواسته ایمن کنید .

ابزار برقی را باید تنها به شبکه برق دارای حفاظ ارت و قابلیت تنظیم (دیمانسیون) متصل کنید.

پایه دریل را همیشه به کمک پیچ و رولپلاک، نیروی خلا یا گیره ستونی سریع، محکم کنید تا از واژگون شدن ناخواسته ی دریل نصب شده جلوگیری شود.

هنگام سوراخکاری تر بالای سر بایستی آب خروجی جمع گردد. بدین منظور ابزار را روی پایه دریل نصب و از یک رینگ آب جمع کن (رجوع کنید به «نصب رینگ آب جمع کن»، صفحه ی 125) استفاده کنید.

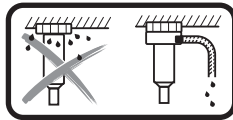

دقت کنید که شلنگهای حامل جریان آب ، اتصالات و رینگ جمع کننده ی آب (متعلقات) بی عیب باشند. قبل از استفاده ی بعدی قسمتهای آسیب دیده یا فرسایش یافته را تعویض کنید. خروج آب از قسمتهای ابزار برقی احتمال بروز برق گرفتگی را افزایش می دهد.

به مقررات معتبر ملی و بین المللی توجه کنید.

### تشریح دستگاه و عملکرد آن

کلیه دستورات ایمنی و راهنمایی ها را مطالعه کنید. اشتباهات ناشی از عدم رعایت این دستورات ایمنی ممکن است باعث برق گرفتگی، سوختگی و یا سایر جراحات های شدید شود.



لطفاً صفحه تاشو این دفترچه راهنما را که حاوی تصویر پایه دریل است، باز کنید و هنگام خواندن این دستورات العمل کاری، آنرا باز نگهدارید.

### موارد استفاده از دستگاه

پایه دریل الماسه جهت دریلهای الماسه ی بوش GDB 180 WE در نظر گرفته شده است. از نصب سایر دستگاهها خودداری کنید.

پایه دریل الماسه را می توان بوسیله ی پیچ و رولپلاک به زمین یا روی دیوار و نیز بالای سر نصب کرد.

پایه دریل الماسه را می توان به کمک نیروی خلا به زمین و در صورت ایمن کردن روی دیوار نصب کرد. نصب بالای سر مجاز نیست.

